



Pla Director del Verd Urbà de Badia del Vallès

Annexos

Redacció

Chantal Barber i Willems, *Enginyera Agrònoma*
Miguel García Blanco, *Enginyer Agrònom,*
consultor SIG

Gestió

Iñigo Rebollo San Miquel
Enginyer de Forest
Servei d'Equipaments i Espai Públic
Maig 2025



EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC



**Diputació
Barcelona**

Àrea d'Infraestructures i
Territori

**És un treball del SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC
de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els Serveis Tècnics
de l'Ajuntament de Badia del Vallès**

Redacció: INAM Enginyeria SLP
Chantal Barber i Willems
Miguel García Blanco

Gestió: Iñigo Rebollo San Miguel, Enginyer de Forests

Maig 2025

ANNEXOS

Annex 1. Model de dades.

Annex 2. Fitxes de les unitats de gestió d'espais verds.

Annex 3. Fitxes de les unitats de gestió d'arbrat viari.

Annex 4. Fitxes de les unitats de gestió de jardineres viàries.

Annex 5. Millores per categoria.

Annex 6. Millores per unitat de gestió d'espais verds.

Annex 7. Millores per unitats de gestió d'arbrat viari.

Annex 8. Millores per unitats de gestió de jardineria viària.

Annex 9. Criteris del verd.

Annex 10. Criteris de l'arbrat viari.

Annex 11. Criteris de selecció d'espècies.

Annex 1. Model de dades.

ANNEX 1. MODEL DE DADES

El model de dades es basa en l'Annex 1. Model de dades de la "Guia per a la redacció de plans directors del verd urbà" de la Diputació de Barcelona, que és també l'annex 3 del Plec de Prescripcions tècniques de la redacció del Pla Director del Verd Urbà de Badia del Vallès (LOT NÚMERO 1).

Característiques dels fitxers

La cartografia s'ha elaborat amb el sistema de coordenades ETRS89 (EPSG 25831) projecció UTM i fus 31, segons paràmetres de transformació establerts a Catalunya (per l'Institut Cartogràfic de Catalunya).

La cartografia topogràfica a escala 1:1000 (zona urbana) i la 1:5000 (zona rústica) han servit com a referència per l'elaboració dels treballs. En alguns dels plànols s'han emprat també com a referència ortofotoimatges a escala 1:1000 del servidor WMS de l'Institut cartogràfic de Catalunya.

La cartografia del verd urbà està en format shp. Es tracta d'un format compatible amb un Sistema d'informació Geogràfica.

Característiques dels fitxers

Elements inclosos

Les diferents capes cartogràfiques corresponen als següents elements:

- 111: Unitats de gestió d'espais.
- 121: Unitats de gestió d'arbrat viari.
- 131: Unitats de gestió de jardineria viària
- 141: Arbres
- 151: Elements superficials
- 152: Elements lineals.
- 153: Elements puntuals.

Nom dels fitxers

La nomenclatura dels fitxers és VUnnnE1M08904G.shp, on:


- VU és verd urbà;
- nnn és un codi referit al tipus d'informació (segons detall de capes de la cartografia, per exemple: 111 espais, 121 arbrat viari, ...);
- E1M és l'escala 1/1.000;
- 08214 es refereix al codi INE del municipi (5 posicions);
- I G és el tipus d'element geogràfic del fitxer (P: punts, L: línies, A: àrees o polígons).

Tipus de camps

En la descripció del tipus de camp s'utilitza la següent notació;

- N(n): camp numèric enter de n posicions;
- N(n,m): camp numèric de coma flotant on n són les posicions enteres i m els decimals;
- A(n): camp alfanumèric de n posicions;
- D(n): camp DATA en format dd/mm/aaaa.

Diagrama de classes

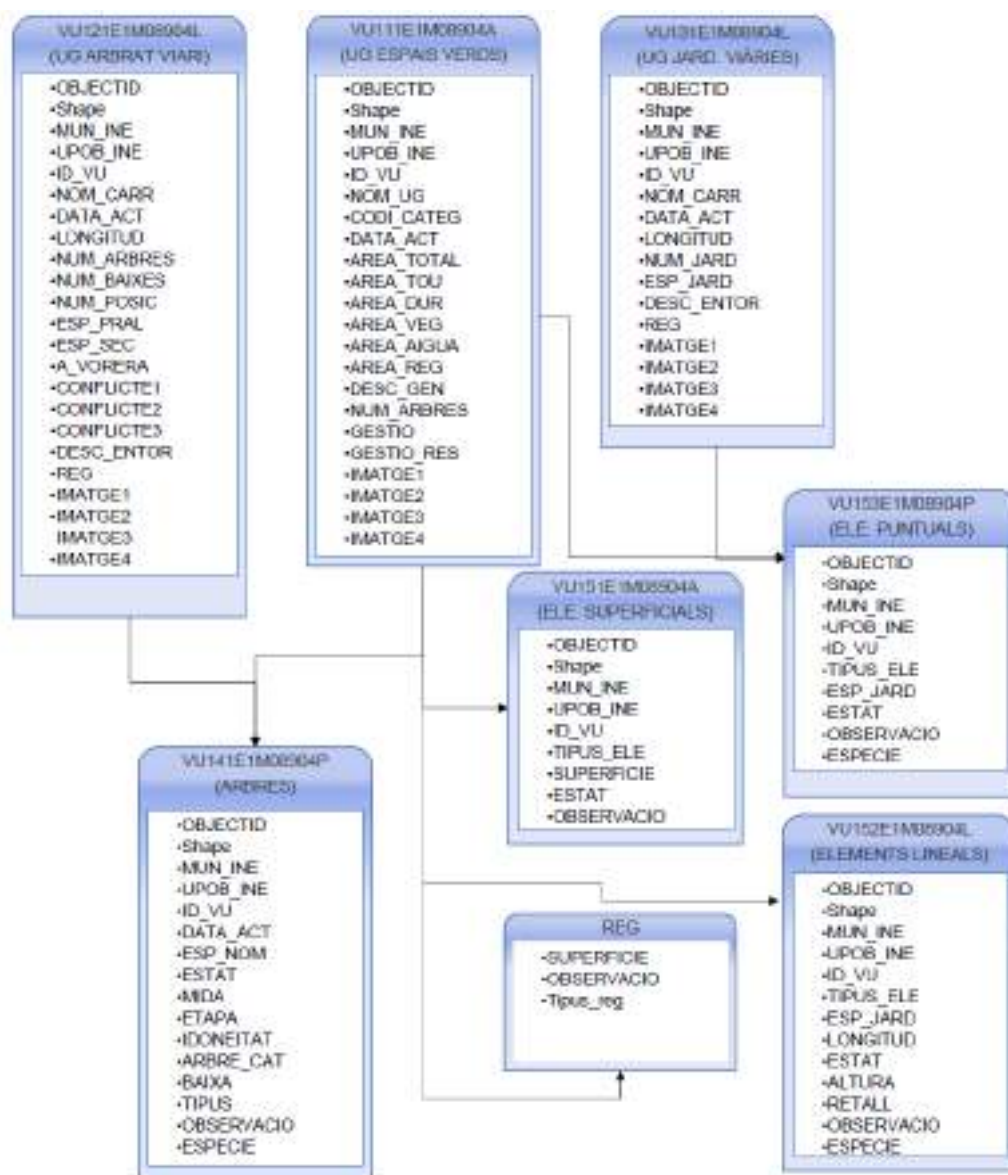

Descripció dels atributs dels fitxers

Fitxer corresponent a UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS

Fitxer: VU111E1M08904A.shp

Descripció: Inclou l'inventari de les unitats de gestió del tipus espais verds, que corresponen, sempre a espais verds amb superfície assignada. Es representen amb un polígon que engloba tots els àmbits de la UG, que poden ser discontinus. Els camps de la taula contenen:

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
MUN_INE	Text (<i>String</i>)	5	Codi INE del municipi.
UPOB_INE	Text (<i>String</i>)	6	Codi INE del nucli del municipi.
ID_VU	Text (<i>String</i>)	5	Codi unitat de gestió (EV000).
NOM_UG	Text (<i>String</i>)	250	Nom de la unitat de gestió: nom oficial, si en té, o localitzador si no en té.
CODI_CATEG	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Categoria de verd (<i>valors segons taula 12 del punt 4.3.9 Dominis de valors</i>).
DATA_ACT	Data (<i>Date</i>)	10	Data de la darrera actualització: en format DD/MM/AAAA.
AREA_TOTAL	Numèric (<i>Integer</i>)	7	Superfície total: superfície total de la UG (m²).
AREA_TOU	Numèric (<i>Integer</i>)	7	Superfície paviments tous: superfície dels paviments tous (m²).
AREA_DUR	Numèric (<i>Integer</i>)	7	Superfície paviments durs: superfície dels paviments durs i petites edificacions (m²).
AREA_VEG	Numèric (<i>Integer</i>)	7	Superfície vegetada: superfície ocupada per vegetació (m²): gespes + prats + arbusts + entapissants + temporada + vegetació espontània + altres superfícies vegetades.
AREA_AIGUA	Numèric (<i>Integer</i>)	7	Superfície d'aigua: superfície ocupada per aigua (m²).
AREA_REG	Numèric (<i>Integer</i>)	7	Superfície regada: superfície vegetada que és regada (m²).
DESC_GEN	Text (<i>String</i>)	250	Descripció: breu descripció de la UG i dels aspectes rellevants (tal i com s'especifica als plecs).
NUM_ARBRES	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Nombre total d'arbres: sumatori dels arbres inclosos en la UG, sense detallar espècies ni mides. Inclou, també, les baixes.
GESTIO	Text (<i>String</i>)	50	Tipus de gestió: tipus de gestió de la UG: directa o indirecta. Pot ser nul.
GESTIO_RES	Text (<i>String</i>)	50	Responsable de la gestió: s'indicarà l'empresa, en cas de gestió indirecta, o el departament municipal, en cas de gestió directa.

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
IMATGE1	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).
IMATGE2	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).
IMATGE3	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).
IMATGE4	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).

Fitxer corresponent a UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI
Fitxer: VU121E1M08904L.shp

Descripció: Inclou l'inventari de les unitats de gestió del tipus arbrat viari, que corresponen a espais de gestió amb arbres com a únics elements, sense superfície assignada. Es representen amb una línia, que pot tenir trams discontinus, i que uneix tots els arbres de la UG. Els camps de la taula contenen:

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
MUN_INE	Text (<i>String</i>)	5	Codi INE del municipi.
UPOB_INE	Text (<i>String</i>)	6	Codi INE del nucli del municipi.
ID_VU	Text (<i>String</i>)	5	Codi unitat de gestió (AV000).
NOM_CARR	Text (<i>String</i>)	250	Localització de l'alineació: nom del carrer, amb indicacions, si s'escau, de la localització.
DATA_ACT	Data (<i>Date</i>)	10	Data de la darrera actualització: en format DD/MM/AAAA.
LONGITUD	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Longitud de l'alineació (m): longitud total de l'alineació, o sumatori dels diferents trams, si és el cas.
NUM_ARBRES	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Nombre total d'arbres: sumatori dels arbres inclosos en la UG, sense detallar espècies ni mides.
NUM_BAIXES	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Nombre de baixes: sumatori dels escocells buits, arbres morts o soques que hi ha al conjunt de l'alineació.
NUM_POSIC	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Nombre de posicions: sumatori dels arbres més les baixes que hi ha al conjunt de l'alineació.
ESP_PRAL	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Espècie principal: és el nom de l'espècie i varietat principal, la més freqüent, de l'alineació (valors segons taula Annex 1 del Model de Dades de la Diputació de Barcelona).
ESP_SEC	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Espècie secundària: és el nom de l'espècie i varietat secundària la més freqüent, de l'alineació (valors segons taula Annex 1 del

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
			Model de Dades de la Diputació de Barcelona). Pot ser nul.
A_VORERA	Text (<i>String</i>)	1	Amplada apte per plantació d'arbrat o no (<2,5 m). Valors admesos: S, N.
CONFLICTE1	Text (<i>String</i>)	1	Conflictes amb l'entorn. Pot ser nul.
CONFLICTE2	Text (<i>String</i>)	1	Conflictes amb l'entorn. Pot ser nul.
CONFLICTE3	Text (<i>String</i>)	1	Conflictes amb l'entorn. Pot ser nul.
CONFLICTE4	Text (<i>String</i>)	1	Conflictes amb l'entorn. Pot ser nul.
DESC_ENTOR	Text (<i>String</i>)	250	Descripció: breu descripció de la UG i dels aspectes rellevants.
REG	Text (<i>String</i>)	1	Si té reg manual o automàtic o no té. Valors admesos: M: té reg manual, A: té reg automàtic, N. No té reg. Pot ser nul.
IMATGE1	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).
IMATGE2	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).
IMATGE3	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).
IMATGE4	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).

Fitxer corresponent a UNITATS DE GESTIÓ DE JARDINERA VIÀRIA
Fitxer: VU131E1M08904L.shp

Descripció: Inclou l'inventari de les unitats de gestió del tipus jardineria viària, que corresponen a les unitats de gestió amb jardineres com a únics elements, sense superfície assignada. Es representen amb una línia, que pot tenir trams discontinus, i que uneix totes les jardineres de la UG. Els camps de la taula contenen:

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
MUN_INE	Text (<i>String</i>)	5	Codi INE del municipi.
UPOB_INE	Text (<i>String</i>)	6	Codi INE del nucli del municipi.
ID_VU	Text (<i>String</i>)	5	Codi unitat de gestió (JV000).
NOM_CARR	Text (<i>String</i>)	250	Localització de l'alineació: nom del carrer, amb indicacions, si s'escau, de la localització.
DATA_ACT	Data (<i>Date</i>)	10	Data de la darrera actualització: en format DD/MM/AAAA.
LONGITUD	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Longitud de l'alineació (m): longitud total de l'alineació, o sumatori dels diferents trams, si és el cas.
NUM_JARD	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Nombre total de jardineres: sumatori de les jardineres incloses en la UG, sense detallar espècies ni tipus.

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
ESP_JARD	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Espècie principal: és el nom de l'espècie i varietat principal, la més freqüent, de l'alineació (<i>valors segons taula 15 del punt 4.3.9 Dominis de valors</i>).
DESC_ENTOR	Text (<i>String</i>)	250	Descripció: breu descripció de la UG i dels aspectes rellevants.
REG	Text (<i>String</i>)	1	Si té reg manual o automàtic o no té. Valors admesos: M: té reg manual, A: té reg automàtic, N: No té reg. Pot ser nul.
IMATGE1	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).
IMATGE2	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).
IMATGE3	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).
IMATGE4	Text (<i>String</i>)	20	Fotografia general descriptiva de la UG, en format jpg de 600x800 (max.100 Kb).

Fitxer corresponent a ARBRES
Fitxer: VU141E1M08904P.shp

Descripció: Inclou l'inventari dels arbres de les unitats de gestió d'espais verds i dels arbres de les unitats de gestió d'arbrat viari. Es representen amb un punt. Els camps de la taula contenen:

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
MUN_INE	Text (<i>String</i>)	5	Codi INE del municipi.
UPOB_INE	Text (<i>String</i>)	6	Codi INE del nucli del municipi.
ID_VU	Text (<i>String</i>)	10	Codi complet de l'element: és el codi únic de l'element (EV000-A00 o AV000-A000).
DATA_ACT	Data (<i>Date</i>)	10	Data de la darrera actualització: en format DD/MM/AAAA.
ESP_NOM	Numèric (<i>Integer</i>)	4	Espècie: és el nom de l'espècie i varietat (<i>valors segons taula Annex 1 del Model de Dades de la Diputació de Barcelona</i>). Pot ser nul.
ESTAT	Text (<i>String</i>)	1	Estat global de l'arbre: avaluació visual bàsica de l'estat de l'arbre: N (normal), A (alterat) o T (molt alterat) (<i>valors segons taula 16 del punt 4.3.9 Dominis de valors</i>).
MIDA	Text (<i>String</i>)	1	Mida: alçada total de l'arbre en quatre segments (<i>valors segons taula 17 del punt 4.3.9 Dominis de valors</i>).
ETAPA	Text (<i>String</i>)	1	Etapa aproximada: per períodes des de la plantació (<i>valors segons taula 18 del punt 4.3.9 Dominis de valors</i>). Pot ser nul.

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
IDONEITAT	Text (<i>String</i>)	1	Idoneïtat de l'espècie en la ubicació (<i>valors segons taula 19 del punt 4.3.9 Dominis de valors</i>).
ARBRE_CAT	Text (<i>String</i>)	1	Arbre catalogat. Valors admesos: S, N. Pot ser nul.
BAIXA	Text (<i>String</i>)	1	Tipus de baixa (<i>valors segons taula 20 del punt 4.3.9 Dominis de valors</i>). Pot ser nul.
TIPUS	Text(<i>String</i>)	200	Definim si pertany a UG Arbrat viari o d'Espais Verds per poder diferenciar amb color diferent

Fitxer corresponent a ELEMENTS SUPERFICIALS

Fitxer: VU151E1M08904A.shp

Descripció: Inclou l'inventari dels elements superficials de les unitats de gestió d'espais verds. Es representen amb un polígon. Els camps de la taula contenen:

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
MUN_INE	Text (<i>String</i>)	5	Codi INE del municipi.
UPOB_INE	Text (<i>String</i>)	6	Codi INE del nucli del municipi.
ID_VU	Text (<i>String</i>)	9	Codi complet de l'element: és el codi únic de l'element (EV000-S000).
TIPUS_ELE	Numèric (<i>Integer</i>)	2	Tipus de superfície: paviment dur /paviment tou / làmina d'aigua / gespa / prat / grup arbustiu / altres sup. plantades (<i>valors segons taula Apèndix 1</i>).
SUPERFÍCIE	Numèric (<i>Integer</i>)	5	Superfície total del polígon (m²)
ESTAT	Text (<i>String</i>)	1	Estat global de la superfície: avaluació visual bàsica de l'estat de l'arbre, normal, alterat o molt alterat N (normal), A (alterat) o T (molt alterat) (<i>valors segons taula Apèndix 1</i>). Pot ser nul.
OBSERVACIO	Text (<i>String</i>)	250	Altres dades observades.

Fitxer corresponent a ELEMENTS LINEALS

Fitxer: VU152E1M08904L.shp

Descripció: Inclou l'inventari dels elements lineals de les unitats de gestió d'espais verds. Es representen amb una línia. Els camps de la taula contenen:

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
MUN_INE	Text (<i>String</i>)	5	Codi INE del municipi.
UPOB_INE	Text (<i>String</i>)	6	Codi INE del nucli del municipi.

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
ID_VU	Text (String)	9	Codi complet de l'element: és el codi únic de l'element (EV000-L00).
TIPUS_ELE	Numèric (Integer)	2	Tipus d'element lineal: tanca vegetal/altres (valors segons taula Apèndix 1).
ESP_JARD	Numèric (Integer)	4	Espècie: és el nom de l'espècie de jardineria i varietat (valors segons taula Apèndix 1). Pot ser nul.
LONGITUD	Numèric (Integer)	4	Longitud de l'alineació (m): longitud total de l'alineació o sumatori dels diferents trams, si és el cas.
ESTAT	Text (String)	1	Estat global de la superfície: avaluació visual bàsica de l'estat de l'arbre, normal, alterat o molt alterat (valors segons taula Apèndix 1). Pot ser nul.
ALTURA	Text (String)	3	Altura en metres. Valors admesos: "<2m", ">2m". Pot ser nul
RETALL	Text (String)	1	Valors admesos: S,N (en el cas de tanca vegetal). Pot ser nul.
OBSERVACIO	Text (String)	250	Altres dades observades.

Fitxer corresponent a ELEMENTS PUNTUALS

Fitxer: VU153E1M08904P.shp

Descripció: Inclou l'inventari dels elements puntuals (que no siguin arbres) de les unitats de gestió d'espais verds. Es representen amb un punt. Els camps de la taula contenen:

NOM DEL CAMP	TIPUS	LONGITUD	DESCRIPCIÓ
MUN_INE	Text (String)	5	Codi INE del municipi.
UPOB_INE	Text (String)	6	Codi INE del nucli del municipi.
ID_VU	Text (String)	9	Codi complet de l'element: és el codi únic de l'element (EV000-P00).
TIPUS_ELE	Numèric (Integer)	2	Tipus d'element: Jardinera/arbust aïllat (valors segons taula Apèndix 1).
ESP_JARD	Numèric (Integer)	4	Espècie: és el nom de l'espècie de jardineria i varietat (valors segons taula Apèndix 1). Pot ser nul.
ESTAT	Text (String)	1	Estat global de la superfície: avaluació visual bàsica de l'estat de l'arbre, normal, alterat o molt alterat (valors segons taula Apèndix 1). Pot ser nul.
OBSERVACIO	Text (String)	250	Altres dades observades.

Descripció dels atributs dels fitxers

Fitxer d'UNITAS DE GESTIÓ D'ESPAIS, camp CODI_CATEG

Domini de valors per al camp categoria de verd de les capes d'unitats de gestió (espais verds i arbrat viari).

CODI_CATEG	DESC_CATEG
1	Jardins
2	Parcs
3	Espais de transició amb l'entorn natural
4	Places
5	Elements de vialitat
6	Espais verds en equipaments
7	Jardineries viàries
8	Altres espais lliures
9	Arbrat viari
10	Espais litorals amb manteniment
11	Espais litorals naturalitzats
12	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica
99	Pendent de desenvolupar

Fitxer d'UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI, camps CONFLICTE1, CONFLICTE2, CONFLICTE3

Són els conflictes més habituals de les UG d'arbrat viari.

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
B	Balcó	Conflicte de proximitat a balcons.
F	Façana	Conflicte de proximitat a façana.
T	Trànsit	Conflicte de proximitat a carril de trànsit rodut.
L	Fanal	Obstacle a la il·luminació.
S	Semàfor	Obstacle a la visibilitat del semàfor.
E	Senyal	Obstacle a la visibilitat del senyal.
P	Paviment	Aixecament de paviment.
A	Altres	Altres a descriure en observacions.

Fitxer d'UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI, camp PODA TIPUS

Tipus de poda més habitual per a la major part de l'arbrat de l'alineació.

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
1	Formació	Poda de formació: poda en els primers estadis de creixement per donar-los una forma determinada, natural o artificial
2	Restauració	Poda de reformació i restauració: poda ocasional que es realitza en casos d'arbres que han patit una esporga dràstica en anys anteriors. En aquests casos cal procedir reconduint l'estructura de l'arbre cap a les formes naturals i genuïnes desitjades.
3	Manteniment	Poda de manteniment: Poda d'eliminació puntual de branques per motiu de neteja, interferències amb elements urbans o sanejament
4	Aclarida	Poda d'aclarida: en casos on hi ha un excés de branques petites a l'interior de la capçada, cal eliminar-les per a afavorir el creixement de les millor situades. No es modifica l'estructura de l'arbre, més aviat s'alleugereix.
5	Realçat	Poda de realçat: en el cas d'arbres de carrer i de zones de vianants s'ha de realitzar el progressiu aixecament de la capçada, eliminant totes les branques que resultin massa baixes i que interfereixen el pas per sota seu.
6	Reducció de capçada	Poda de reducció de capçada: poda que se segueix per reduir en amplada i/o en alçada la capçada de l'arbre. Es practica quan convé reduir la capçada d'una arbre per diverses causes.
7	Brocada estructurada	Poda de brocada: poda curta anual formant l'estructura de l'arbre. En comptades espècies, la fruita de la qual és molt molesta per als vianants en caure sobre els paviments, convé realitzar esporgues anuals per tal que l'arbre tregui força branques noves i s'eviti, així, la fructificació que només té lloc sobre branques de més d'un any.
8	Retall anual	Retall anual: en algunes espècies de fulla perenne i en algunes coníferes es fan operacions de retall anuals per tal de controlar la seva forma externa. S'aplica la tècnica de "topiaria" amb retall amb tisora de dues mans o tallabardisses.
9	Palmeres	Poda especial de palmeres, tant de retirada de frondes com de retall i arranjament de la pinya.
10	Cap poda	No necessita cap actuació de poda determinada

Fitxer d'ARBRES, camp ESTAT

No correspon a un sol terme de risc, defecte o dany de l'arbre. Correspon a un conjunt de valoracions visuals de l'arbre que permet definir el seu estat general de manera ràpida i visual, per poder planificar actuacions de gestió.

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
N	Normal	Element que no presenta símptomes d'alteracions, ni fisiològiques ni estructurals, o que les que presenta es poden considerar lleus.
A	Alterat	Element que presenta símptomes d'alteracions significatives, però que no suposen intervenció específica.
T	Molt alterat	Element que presenta símptomes d'alteracions greus que suposen intervenció específica.

Fitxer d'ARBRES, camp MIDA

Estimació de l'alçada total de l'arbre.

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
P	Petit	Menys de 6 m.
M	Mitjà	Entre 6 i 9 m.
G	Gran	Entre 9 i 15 m.
E	Exemplar	Més de 15 m.

Fitxer d'ARBRES, camp ETAPA

Estimació de l'etapa de plantació.

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
I	Implantació	Plantació recent.
M	Manteniment	Plantació consolidada.
D	Decaïment	Plantació en decaïment.

Fitxer d'ARBRES, camp IDONEÏTAT

Valoració de l'adequació de l'espècie a la seva ubicació.

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
A	Adequada	L'espècie s'ajusta a les característiques del lloc.
I	Inadequada	L'espècie no s'adequa al lloc o presenta aspectes no desitjables en viari.
T	Tolerable	Tot i que no és la millor opció, és tolerable.

Font: Guia per a la redacció de plans directors del verd urbà. Diputació de Barcelona.

Fitxer d'ARBRES, camp BAIXA

Estimació del tipus de baixa.

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
M	Mort	Arbre mort, pendent de tala i arrabassament.
B	Buit	Espai d'arbre que es troba buit, sense ocupar.
S	Soca	En l'emplaçament de l'arbre es troba la soca de l'arbre anterior mort talat, pendent d'arrabassament.

Fitxer d'ELEMENTS SUPERFICIALS, camp TIPUS_ELE

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
1	Paviment dur	Paviment dur.
2	Paviment tou	Paviment tou.

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
3	Làmina d'aigua	Làmina d'aigua.
4	Gespa	Gespa.
5	Prat	Prat.
6	Grup arbustiu	Grup arbustiu.
7	Entapissant	Entapissant.
8	Temporada	Planta temporada.
9	Vegetació espontània	Vegetació espontània.
10	Altres sup. vegetades	Altres superfícies vegetades.
11	Altres sup.	Altres superfícies.

Fitxer d'ELEMENTS SUPERFICIALS, ELEMENTS LINEALS I ELEMENTS PUNTUALS, camp ESTAT

Correspon a un conjunt de valoracions visuals de l'element que permet definir el seu estat general de manera ràpida i visual, per poder planificar actuacions de gestió.

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
N	Normal	Element que no presenta símptomes d'alteracions, ni fisiològiques, ni estructurals o que les que presenta es poden considerar lleus.
A	Alterat	Element que presenta símptomes d'alteracions significatives, però que no suposen intervenció específica.
T	Molt alterat	Element que presenta símptomes d'alteracions greus que suposen intervenció específica.

Fitxer d'ELEMENTS LINEALS, camp TIPUS_ELE

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
1	Tanca vegetal	Tanca vegetal.
2	Altres	Altres elements lineals.

Fitxer d'ELEMENTS PUNTUALS, camp TIPUS_ELE

CODI	NOM	DESCRIPCIÓ
1	Jardinera	Jardinera.
2	Arbust puntual	Arbust puntual.
3	Altres	Altres elements puntuals.

Fitxers d'UNITATS DE GESTIÓ D'ARBRAT VIARI I ARBRES, camp ESP_PRAL, ESP_SEC I ESP_NOM

Correspon al llistat d'espècies i varietats de la “Guia per a la selecció d'arbrat viari”, amb el recull afegit d'altres espècies no recomanades que es troben habitualment als carrers i espais verds.

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
1	<i>Acer buergerianum</i>	Auró tridentat
2	<i>Acer campestre</i>	Auró blanc
3	<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	Auró blanc "Elsrijk"
4	<i>Acer campestre</i> 'Queen Elizabeth'	Auró blanc "Queen Elizabeth"
5	<i>Acer cappadocicum</i>	Auró de Capadòcia
6	<i>Acer cappadocicum</i> 'Rubrum'	Auró de Capadòcia vermell
7	<i>Acer davidii</i>	Auró de David
8	<i>Acer</i> × <i>freemanii</i> 'Armstrong'	Auró de Freeman 'Armstrong'
9	<i>Acer</i> × <i>freemanii</i> 'Jeffersred' AUTUMN BLAZE	Auró de Freeman Autumn Blaze
10	<i>Acer monspessulanum</i>	Auró negre
11	<i>Acer negundo</i>	Negundo
12	<i>Acer negundo</i> 'Flamingo'	Negundo 'Flamingo'
13	<i>Acer opalus</i>	Blada
14	<i>Acer platanoides</i>	Erable
15	<i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	Erable columnar
16	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'	Erable 'Crimson King'
17	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry'	Erable 'Crimson Sentry'
18	<i>Acer platanoides</i> 'Deborah'	Erable 'Deborah'
19	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	Erable de Drummond
20	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	Erable globós
21	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plàtan fals
22	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Plàtan fals atropurpuri
23	<i>Acer rubrum</i>	Auró roig
24	<i>Acer saccharinum</i>	Erable argentat
25	<i>Acer saccharinum</i> 'Pyramidale'	Erable argentat piramidal
26	<i>Acer saccharinum</i> 'Laciniatum Wieri'	Erable argentat de Wier
27	<i>Acer</i> 'Warrenred' PACIFIC SUNSET®	Erable Pacific Sunset
28	<i>Aesculus</i> × <i>carnea</i>	Castanyer d'Índia rosa
29	<i>Aesculus</i> × <i>carnea</i> 'Briotii'	Castanyer d'Índia de Briot
30	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Castanyer bord
31	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'	Castanyer bord de flor doble
32	<i>Albizia julibrissin</i>	Acàcia taperera
33	<i>Albizia julibrissin</i> 'Boubri' OMBRELLA®	Acàcia taperera Ombrella
34	<i>Albizia julibrissin</i> 'Summer Chocolate'	Acàcia taperera 'Summer Chocolate'
35	<i>Alnus cordata</i>	Vern italià
36	<i>Alnus glutinosa</i>	Vern
37	<i>Alnus glutinosa</i> 'Imperialis'	Vern imperial
38	<i>Alnus glutinosa</i> 'Pyramidalis'	Vern piramidal
39	<i>Amelanchier laevis</i>	Corner llis
40	<i>Araucaria heterophylla</i>	Arbre de pisos
41	<i>Arbutus unedo</i>	Arboç
42	<i>Bauhinia purpurea</i>	Bauhínia purpúria
43	<i>Bauhinia variegata</i>	Arbre de les orquídiès
44	<i>Betula papyrifera</i>	Bedoll de paper
45	<i>Betula pendula</i>	Bedoll comú
46	<i>Betula pendula</i> 'Fastigiata'	Bedoll fastigiat
47	<i>Betula pendula</i> 'Youngii'	Bedoll de Young
48	<i>Betula utilis</i> 'Doorenbos'	Bedoll de Jacquemont

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
49	<i>Brachychiton acerifolius</i>	Arbre del foc
50	<i>Brachychiton discolor</i>	Braquiquiton rosa
51	<i>Brachychiton populneus</i>	Arbre ampolla
52	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Morera de paper
53	<i>Calocedrus decurrens</i>	Calocedre de Califòrnia
54	<i>Calocedrus decurrens "Aureovariegata"</i>	Calocedre de Califòrnia variegat
55	<i>Carpinus betulus</i>	Carpí
56	<i>Carpinus betulus 'Fastigiata'</i>	Carpi fastigiat
57	<i>Castanea sativa</i>	Castanyer
58	<i>Casuarina cunninghamiana</i>	Casuarina de Cunningham
59	<i>Catalpa bignonioides</i>	Catalpa comuna
60	<i>Catalpa bignonioides 'Nana' (C. bungei hort.)</i>	Catalpa de bola
61	<i>Cedrus atlantica f. glauca</i>	Cedre de l'Atlas blau
62	<i>Cedrus deodara</i>	Cedre de l'Himàlaia
63	<i>Cedrus libani</i>	Cedre del Líban
64	<i>Celtis australis</i>	Lledoner
65	<i>Celtis sinensis</i>	Lledoner de la Xina
66	<i>Ceratonia siliqua</i>	Garrofer
67	<i>Cercis canadensis</i>	Arbre de l'amor del Canadà
68	<i>Cercis canadensis 'Forest Pansy'</i>	Arbre de l'amor 'Forest Pansy'
69	<i>Cercis chinensis</i>	Arbre de l'amor de la Xina
70	<i>Cercis siliquastrum</i>	Arbre de l'amor
71	<i>× Chitalpa tashkentensis 'Pink Dawn'</i>	Quitpalpa 'Pink Dawn'
72	<i>× Chitalpa tashkentensis 'Minsum' SUMMER BELLS®</i>	Quitpalpa Summer Bells
73	<i>Chorisia speciosa (Ceiba speciosa)</i>	Corísia comuna
74	<i>Citrus aurantium</i>	Taronger agre
75	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	Clerodendre arlequí
76	<i>Corylus colurna</i>	Avellaner turc
77	<i>Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Espinalb centreeuropeu 'Paul's Scarlet'
78	<i>Crataegus × lavalleyi 'Carrierei'</i>	Arç de Carrière
79	<i>Cupressus arizonica 'Fastigiata'</i>	Xiprer blau fastigiat
80	<i>Cupressus macrocarpa 'Aurea'</i>	Xiprer de Lambert daurat
81	<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	Xiprer estret
82	<i>Diospyros kaki</i>	Caquier
83	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Arbre argentat
84	<i>Elaeagnus 'Quicksilver' (E. angustifolia var. caspica)</i>	Arbre argentat 'Quicksilver'
85	<i>Eriobotrya japonica</i>	Nesprer del Japó
86	<i>Erythrina caffra</i>	Arbre del coral del Cap
87	<i>Erythrina crista-galli</i>	Eritrina cresta de gall
88	<i>Erythrina falcata</i>	Eritrina de Jujuy
89	<i>Fagus sylvatica</i>	Faig
90	<i>Fagus sylvatica 'Atropunicea' (Atropurpurea)</i>	Faig purpuri
91	<i>Ficus carica</i>	Figuera
92	<i>Ficus microcarpa (F. retusa)</i>	Ficus de l'Índia
93	<i>Ficus rubiginosa 'Australis'</i>	Ficus austral
94	<i>Ficus watkinsiana (F. bellingieri, F. nitida)</i>	Ficus de Watkins
95	<i>Firmiana simplex</i>	Firmiana
96	<i>Fraxinus americana</i>	Freixe blanc

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
97	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixe de fulla petita
98	<i>Fraxinus angustifolia</i> 'Raywood'	Freixe de fulla petita 'Raywood'
99	<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixe de fulla gran
100	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Westhof's Glorie'	Freixe de fulla gran 'Westhof's Glorie'
101	<i>Fraxinus ornus</i>	Freixe de flor
102	<i>Fraxinus ornus</i> 'Mecsek'	Freixe de flor 'Mecsek'
103	<i>Fraxinus ornus</i> 'Paus Johannes-Paulus II' OBELISK®	Freixe de flor Obelisk
104	<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo
105	<i>Ginkgo biloba</i> 'Fastigiata'	Ginkgo fastigiat
106	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Elegantissima'	Acàcia negra elegantíssima
107	<i>Gleditsia triacanthos</i> f. <i>inermis</i>	Acàcia negra inermes
108	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Rubylace'	Acàcia negra 'Rubylace'
109	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Skyline'	Acàcia negra 'Skyline'
110	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst'	Acàcia negra 'Sunburst'
111	<i>Grevillea robusta</i>	Greví-lea
112	<i>Hibiscus syriacus</i>	Hibisc de Síria
113	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Xicranda
114	<i>Juglans nigra</i>	Noguera negra
115	<i>Juglans regia</i>	Noguera
116	<i>Koelreuteria bipinnata</i>	Arbre de la flama xinès
117	<i>Koelreuteria paniculata</i>	Sapinde de la Xina
118	<i>Koelreuteria paniculata</i> 'Fastigiata'	Sapinde de la Xina fastigiat
119	<i>Laburnum anagyroides</i>	Laburn
120	<i>Lagerstroemia indica</i>	Arbre de Júpiter
121	<i>Lagunaria patersonia</i>	Lagunària
122	<i>Laurus nobilis</i>	Llorer
123	<i>Ligustrum lucidum</i>	Troana
124	<i>Ligustrum lucidum</i> 'Excelsum Superbum' ('Variegatum')	Troana variegada
125	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidàmbar americà
126	<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Worplesdon'	Liquidàmbar americà 'Worplesdon'
127	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tuliper de Virgínia
128	<i>Maclura pomifera</i>	Maclura
129	<i>Magnolia grandiflora</i> 'Galissonnière'	Magnòlia de La Galissonnière
130	<i>Malus</i> 'Evereste'	Pomera de flor 'Evereste'
131	<i>Malus floribunda</i>	Pomera del Japó
132	<i>Malus</i> 'Golden Hornet'	Pomera de flor 'Golden Hornet'
133	<i>Malus</i> 'Van Eseltine'	Pomera de flor 'Van Eseltine'
134	<i>Melia azedarach</i>	Mèlia
135	<i>Melia azedarach</i> 'Umbraculifera'	Mèlia de bola
136	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	Sequoia de la Xina
137	<i>Morus alba</i>	Morera blanca
138	<i>Morus alba</i> 'Fruitless'	Morera blanca sense fruit
139	<i>Morus alba</i> 'Pendula'	Morera pèndula
140	<i>Morus bombycis</i> (M. <i>kagayamae</i>)	Morera de Kagayama
141	<i>Morus nigra</i>	Morera negra
142	<i>Nerium oleander</i>	Baladre
143	<i>Olea europaea</i>	Olivera

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
144	<i>Ostrya carpinifolia</i>	Òstria europea
145	<i>Parkinsonia aculeata</i>	Parkinsònia
146	<i>Parrotia persica</i>	Parròtia de Pèrsia
147	<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulònia
148	<i>Photinia</i> × <i>fraseri</i> 'Red Robin'	Fotínia de Fraser 'Red Robin'
149	<i>Phytolacca dioica</i>	Bellaombra
150	<i>Pinus canariensis</i>	Pi de Canàries
151	<i>Pinus halepensis</i>	Pi blanc
152	<i>Pinus pinaster</i>	Pinastre
153	<i>Pinus pinea</i>	Pi pinyer
154	<i>Pistacia chinensis</i>	Noguerola de la Xina
155	<i>Platanus</i> × <i>acerifolia</i>	Plàtan comú
156	<i>Platanus</i> × <i>acerifolia</i> 'Bloodgood'	Plàtan 'Bloodgood'
157	<i>Platanus</i> × <i>acerifolia</i> 'Pyramidalis'	Plàtan piramidal
158	<i>Platanus</i> × <i>acerifolia</i> 'Vallis Clausa' PLATANOR®	Plàtan 'Vallis Clausa'
159	<i>Platanus orientalis</i>	Plàtan d'orient
160	<i>Platanus orientalis</i> var. <i>cuneata</i>	Plàtan cuneat
161	<i>Platanus orientalis</i> 'Digitata'	Plàtan digitat
162	<i>Podocarpus neriifolius</i>	Podocarp comú
163	<i>Populus alba</i> 'Nivea'	Àlber nivi
164	<i>Populus alba</i> 'Pyramidalis'	Àlber piramidal
165	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Pollancre gavatx
166	<i>Populus tremula</i>	Trèmol
167	<i>Prunus avium</i> 'Plena'	Cirerer de flor doble
168	<i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra'	Mirabolà negre
169	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii' ('Atropurpurea')	Prunera vermella
170	<i>Prunus dulcis</i> (<i>P. amygdalus</i>)	Ametller
171	<i>Prunus</i> × <i>eminens</i> 'Umbraculifera' (<i>P. fruticosa</i> 'Globosa')	Cirerer nan
172	<i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa'	Cirerer del Japó 'Amanogawa'
173	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	Cirerer del Japó 'Kanzan'
174	<i>Prunus subhirtella</i> 'Autumnalis'	Cirerer d'hivern
175	<i>Prunus virginiana</i> 'Shubert'	Cirerer de Virgínia 'Shubert'
176	<i>Prunus</i> × <i>yedoensis</i>	Cirerer de Tòquio
177	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	Noguera alada del Caucas
178	<i>Punica granatum</i>	Magraner
179	<i>Pyrus calleryana</i> 'Aristocrat'	Perera de Callery 'Aristocrat'
180	<i>Pyrus calleryana</i> 'Bradford'	Perera de Callery 'Bradford'
181	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	Perera de Callery 'Chanticleer'
182	<i>Pyrus calleryana</i> 'Redspire'	Perera de Callery 'Redspire'
183	<i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill'	Perera 'Beech Hill'
184	<i>Pyrus salicifolia</i> 'Pendula'	Perera pèndula
185	<i>Quercus cerris</i>	Roure turc
186	<i>Quercus coccinea</i>	Roure escarlata
187	<i>Quercus glauca</i>	Alzina blava del Japó
188	<i>Quercus ilex</i>	Alzina
189	<i>Quercus palustris</i>	Roure dels pantans
190	<i>Quercus pubescens</i>	Roure martinenc

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
191	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	Roure pèrol fastigiat
192	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Koster'	Roure pèrol 'Fastigiata Koster'
193	<i>Quercus rubra</i>	Roure roig
194	<i>Quercus suber</i>	Alzina surera
195	<i>Rhus typhina</i>	Sumac americà
196	<i>Robinia × margaretta</i> 'Pink Cascade' ('Casque Rouge')	Robínia 'Casque Rouge'
197	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robínia
198	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Bessoniana'	Robínia de Besson
199	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'	Robínia 'Frisia'
200	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Pyramidalis'	Robínia piramidal
201	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	Robínia de bola
202	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifoliola'	Robínia d'un folíol
203	<i>Salix alba</i>	Salze blanc
204	<i>Salix alba</i> subsp. <i>vitellina</i>	Salze daurat
205	<i>Salix babylonica</i>	Desmai
206	<i>Schinus molle</i>	Pebrer bord
207	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Pebrer bord del Brasil
208	<i>Sorbus aria</i>	Moixera
209	<i>Sorbus aucuparia</i>	Moixera de guilla
210	<i>Sorbus domestica</i>	Server
211	<i>Styphnolobium japonicum</i> (<i>Sophora japonica</i>)	Acàcia del Japó
212	<i>Styphnolobium j.</i> 'Columnare' (<i>Sophora</i> 'Columnare')	Acàcia del Japó columnar
213	<i>Styphnolobium</i> 'Fleright' PRINCETON UPRIGHT (<i>Sophora</i>)	Acàcia del Japó Princeton Upright
214	<i>Styphnolobium j.</i> 'Pendulum' (<i>Sophora</i> 'Pendulum')	Acàcia del Japó pèndula
215	<i>Styphnolobium j.</i> 'Regent' (<i>Sophora</i> 'Regent')	Acàcia del Japó 'Regent'
216	<i>Tabebuia heptaphylla</i> (<i>Handroanthus heptaphyllus</i>)	Ipé morat
217	<i>Tamarix africana</i>	Tamariu africà
218	<i>Tamarix gallica</i>	Tamariu francès
219	<i>Tamarix ramosissima</i> (<i>T. pentandra</i>)	Tamariu d'estiu
220	<i>Tamarix ramosissima</i> 'Pink Cascade'	Tamariu d'estiu 'Pink Cascade'
221	<i>Tamarix tetrandra</i>	Tamariu tetrandre
222	<i>Taxodium distichum</i>	Xíprer dels pantans
223	<i>Taxus baccata</i>	Teix
224	<i>Tecoma stans</i>	Tecoma groga
225	<i>Tilia americana</i>	Tell americà
226	<i>Tilia cordata</i>	Tell de fulla petita
227	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	Tell de fulla petita 'Greenspire'
228	<i>Tilia × euchlora</i>	Tell de Crimea
229	<i>Tilia × europaea</i>	Tell d'Holanda
230	<i>Tilia × europaea</i> 'Pallida'	Tell pàl·lid
231	<i>Tilia platyphyllos</i>	Tell de fulla gran
232	<i>Tilia tomentosa</i>	Tell argentat
233	<i>Tilia tomentosa</i> 'Szeleste'	Tell argentat 'Szeleste'
234	<i>Tipuana tipu</i>	Tipuana
235	<i>Ulmus</i> 'Columella'	Om 'Columella'

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
236	<i>Ulmus minor</i>	Om
237	<i>Ulmus pumila</i>	Om de Sibèria
238	<i>Ulmus 'New Horizon' RESISTA®</i>	Om 'New Horizon'
239	<i>Ulmus 'Sapporo Autumn Gold' RESISTA®</i>	Om 'Sapporo Autumn Gold'
240	<i>Zelkova serrata</i>	Zelkova del Japó
241	<i>Zelkova serrata 'Flekova' GREEN VASE®</i>	Zelkova del Japó Green Vase
242	<i>Ziziphus jujuba</i>	Ginjoler
243	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera de Canàries
244	<i>Phoenix dactylifera</i>	Palmera de dàtils
245	<i>Syagrus romanzoffiana (Arecastrum)</i>	Palmera de la reina
246	<i>Trachycarpus fortunei</i>	Palmera excelsa
247	<i>Washingtonia filifera</i>	Washingtònia de Califòrnia
248	<i>Washingtonia robusta</i>	Washingtònia de Mèxic
249	<i>Abies alba</i>	Avet
250	<i>Abies nordmanniana</i>	Avet del Caucas
251	<i>Abies x masjoannis</i>	Avet de Masjoan
252	<i>Abies pinsapo</i>	Pinsap
253	<i>Acacia dealbata</i>	Mimosa comuna
254	<i>Acacia longifolia</i>	Mimosa de cuc
255	<i>Acacia melanoxylon</i>	Acàcia de fusta negra
256	<i>Acacia retinodes</i>	Mimosa sempre-en-flor
257	<i>Acacia saligna</i>	Mimosa blava
258	<i>Acacia spp.</i>	
259	<i>Acer palmatum</i>	Auró japonès
260	<i>Acer tataricum subsp. ginnala</i>	Auró de l'Amur
261	<i>Acer spp.</i>	
262	<i>Ailanthus altissima</i>	Ailant
263	<i>Albizia spp.</i>	
264	<i>Alnus incana</i>	Vern pilós
265	<i>Araucaria bidwillii</i>	Araucària d'Austràlia
266	<i>Arbutus menziesii</i>	Arboç del Pacífic
267	<i>Bauhinia forficata</i>	Pota de vaca
268	<i>Bauhinia spp.</i>	
269	<i>Beaucarnea spp.</i>	
270	<i>Betula pubescens</i>	Bedoll pubescent
271	<i>Betula spp.</i>	
272	<i>Butia odorata</i>	Bútia comuna
273	<i>Buxus balearica</i>	Boix baleàric
274	<i>Buxus sempervirens</i>	Boix
275	<i>Callistemon viminalis</i>	Cal·listemon pèndul
276	<i>Carya illinoensis</i>	Pacaner
277	<i>Casuarina spp.</i>	Casuarina
278	<i>Cedrus atlantica</i>	Cedre de l'Atlas
279	<i>Cedrus atlantica 'Glauc Pendula'</i>	Cedre de l'Atlas blau pèndul
280	<i>Ceiba chodatii (Chorisia chodatii)</i>	Corísia de flor blanca
281	<i>Celtis occidentalis</i>	lledoner americà
282	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	Katsura
283	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Xiprer de lawson

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
284	<i>Chamaerops humilis</i>	Margalló
285	<i>x Chitalpa tashkentensis</i>	Quitlpa
286	<i>Cinnamomum camphora</i>	Camforer
287	<i>Citrus x deliciosa</i>	Mandariner de València
288	<i>Citrus x limon</i>	Llimoner
289	<i>Citrus reticulata</i>	Mandariner
290	<i>Citrus x sinensis</i>	Taronger
291	<i>Citrus spp.</i>	
292	<i>Cocculus laurifolius</i>	Còcul
293	<i>Cornus mas</i>	Corneller mascle
294	<i>Corylus avellana</i>	Avellaner
295	<i>Corynocarpus laevigatus</i>	Llorer de Nova Zelanda
296	<i>Cotinus coggygria</i>	Fustet
297	<i>Crataegus azarolus</i>	Atzeroler
298	<i>Crataegus monogyna</i>	Arç blanc
299	<i>Cryptomeria japonica</i>	Criptomèria
300	<i>Cupressus x leylandii</i>	Xiprer de Leyland
301	<i>Cupressus arizonica</i>	Xiprer d'Arizona
302	<i>Cupressus arizonica var. glabra</i>	Xiprer blau
303	<i>Cupressus arizonica 'Glauc'</i>	Xiprer glauc
304	<i>Cupressus funebris</i>	Xiprer fúnebre
305	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Xiprer de Lambert
306	<i>Cupressus sempervirens</i>	Xiprer
307	<i>Cupressus spp.</i>	
308	<i>Cydonia oblonga</i>	Codonyer
309	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucaliptus de fulla estreta
310	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus comú
311	<i>Eucalyptus gunnii</i>	Eucaliptus de Gunn
312	<i>Eucalyptus spp.</i>	
313	<i>Ficus elastica</i>	Ficus de cautxú
314	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus benjamí
315	<i>Geoffroea decorticans</i>	Geofrea de Xile
316	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Acàcia de tres punxes
317	<i>Harpephyllum caffrum</i>	Prunera dels cafres
318	<i>Ilex aquifolium</i>	Grèvol
319	<i>Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'</i>	Grèvol marginat d'argent
320	<i>Juniperus phoenicea</i>	Savina comuna
321	<i>Juniperus thurifera</i>	Savina turífera
322	<i>Larix decidua</i>	Làrix europeu
323	<i>Larix kaempferi</i>	Làrix de Japó
324	<i>Larix occidentalis</i>	Làrix occidental
325	<i>Leucaena leucocephala</i>	Aromer blanc
326	<i>Ligustrum vulgare</i>	Olivereta
327	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	Troanella
328	<i>Magnolia grandiflora</i>	Magnòlia
329	<i>Magnolia liliiflora 'Nigra'</i>	Magnòlia de flor fosca
330	<i>Magnolia macrophylla</i>	Magnòlia de fulla gran
331	<i>Magnolia kobus</i>	Magnòlia del nord del Japó

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
332	<i>Magnolia x soulangeana</i>	Magnòlia de flor de tulipa
333	<i>Malus domestica</i>	Pomera
334	<i>Malus sylvestris</i>	Pomera borda
335	<i>Mespilus germanica</i>	Nespler
336	<i>Myoporum acuminatum</i>	Miòpor comú
337	<i>Nerium oleander</i>	Baladre
338	<i>Olea europaea var sylvestris</i>	Ullastre
339	<i>Peltophorum dubium</i>	Peltòfor americà
340	<i>Persea americana</i>	Alvocater
341	<i>Phillyrea latifolia</i>	Aladern de fulla ampla
342	<i>Phoenix reclinata</i>	Palmera del Senegal
343	<i>Photinia serratifolia</i>	Fotínia comuna
344	<i>Picea abies</i>	Avet roig
345	<i>Picea glauca</i>	Píceca blanca
346	<i>Picea pungens</i>	Píceca pungent
347	<i>Picea spp.</i>	
348	<i>Pinus lambertiana</i>	Pi de sucre
349	<i>Pinus nigra</i>	Pinassa
350	<i>Pinus radiata</i>	Pi insigne
351	<i>Pinus strobus</i>	Pi de Weymouth
352	<i>Pinus sylvestris</i>	Pi roig
353	<i>Pinus uncinata</i>	Pi negre
354	<i>Pinus wallichiana</i>	Pi blau de l'Himàlaia
355	<i>Pistacia lentiscus</i>	Llentiscle
356	<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornicabra
357	<i>Pistacia vera</i>	Festuc
358	<i>Pittosporum tenuifolium</i>	Pitòspor
359	<i>Pittosporum tobira</i>	Pitòspor comú
360	<i>Pittosporum undulatum</i>	Pitòspor ondulat
361	<i>Platycladus orientalis</i>	Tuia oriental
362	<i>Populus alba</i>	Àlber
363	<i>Populus nigra</i>	Pollancre
364	<i>Populus simonii</i>	Pollancre de Simon
365	<i>Populus x canadensis</i>	Pollancre del Canadà
366	<i>Populus x canescens</i>	Àlber gris
367	<i>Populus spp.</i>	
368	<i>Prunus armeniaca</i>	Albercoquer
369	<i>Prunus avium</i>	Cirerer
370	<i>Prunus avium var. sylvestris</i>	Cirerer bord
371	<i>Prunus cerasifera</i>	
372	<i>Prunus domestica</i>	Prunera
373	<i>Prunus dulcis</i>	Ametller
374	<i>Prunus laurocerasus</i>	Llorer-cirer
375	<i>Prunus lusitanica</i>	Llorer-cirer de Portugal
376	<i>Prunus mahaleb</i>	Cirerer de guineu
377	<i>Prunus persica</i>	Presseguer
378	<i>Prunus serrulata</i>	Cirerer de Japó
379	<i>Prunus x eminens 'Umbraculifera'</i>	Cirerer nan globós

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
380	<i>Prunus spp.</i>	
381	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Avet de Douglas
382	<i>Pterocarya stenoptera</i>	Noguera alada de la Xina
383	<i>Punica granatum</i>	Magraner
384	<i>Pyrus communis</i>	Perera
385	<i>Pyrus pyraster</i>	Perera borda
386	<i>Pyrus spinosa</i>	Perelloner
387	<i>Quercus cerrioides</i>	Roure cerrioide
388	<i>Quercus canariensis</i>	Roure africà
389	<i>Quercus faginea</i>	Roure de fulla petita
390	<i>Quercus petraea</i>	Roure de fulla grossa
391	<i>Quercus pyrenaica</i>	Reboll
392	<i>Quercus robur</i>	Roure pèrol
393	<i>Quercus rotundifolia</i>	Carrasca
394	<i>Quercus rysophylla</i>	Alzina de fulla arrugada
395	<i>Quercus variabilis</i>	Surera de la Xina
396	<i>Rhamnus alaternus</i>	Aladern
397	<i>Robinia spp.</i>	Robínia
398	<i>Salix atrocinerea</i>	Gatell
399	<i>Salix matsudana 'Tortuosa'</i>	Salze tortuós
400	<i>Salix triandra</i>	Salze triandre
401	<i>Salix spp.</i>	
402	<i>Sambucus nigra</i>	Saüc
403	<i>Sequoia sempervirens</i>	Sequoia de Califòrnia
404	<i>Sequoiadendron giganteum</i>	Sequoia gegant
405	<i>Schinus polygama</i>	Pebrer bord negre
406	<i>Sorbus torminalis</i>	Moixera de pastor
407	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilà
408	<i>Tabebuia rosea</i>	Tabebuia rosa
409	<i>Tamarix boveana</i>	Tamariu alacantí
410	<i>Tamarix spp.</i>	Tamariu
411	<i>Tetraclinis articulata</i>	Savina de moro
412	<i>Thuja occidentalis</i>	Tuia del Canadà
413	<i>Thuja spp.</i>	
414	<i>Tilia mongolica</i>	Tell de Mongòlia
415	<i>Tilia spp.</i>	
416	<i>Ulmus glabra</i>	Oma
417	<i>Ulmus minor 'Umbraculifera'</i>	Om de bola
418	<i>Ulmus spp.</i>	
419	<i>Viburnum tinus</i>	Marfull
420	<i>Vitex agnus-castus</i>	Aloc
421	<i>Yucca gigantea</i>	Luca pota d'elefant
422	<i>Zelkova carpinifolia</i>	Om del Caucas
999	Altres	Altres

Fitxers d'UNITATS DE GESTIÓ DE JARDINERIA VIÀRIA, ELEMENTS PUNTUALS I ELEMENTS VIALS, camp ESP_JARD

Correspon al llistat d'espècies i varietats de la “Guia per a la selecció d'espècies de jardineria.”

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
1	<i>Abelia ×grandiflora</i>	abèlia lluent
2	<i>Acacia 'Clair de Lune'</i>	mimosa Clair de Lune
3	<i>Acacia longifolia</i>	mimosa de cuc
4	<i>Acacia retinodes</i>	mimosa de tot l'any
5	<i>Acanthus mollis</i>	acant
6	<i>Acacia sellowiana</i>	fejjoa
7	<i>Achillea millefolium</i>	milfulles
8	<i>Adenanthos sericeus</i>	adenant llanut
9	<i>Aeonium arboreum</i>	pinya groga
10	<i>Aeonium arboreum 'Zwartkop'</i>	pinya groga Zwartkop
11	<i>Agapanthus praecox subsp. orientalis</i>	flor de l'amor
12	<i>Agave attenuata</i>	cua de lleó
13	<i>Agave salmiana var. ferox</i>	faraona
14	<i>Ajania pacifica</i>	crisantem del Pacífic
15	<i>Ajuga reptans 'Atropurpurea'</i>	búgula de fulla purpúria
16	<i>Allium sphaerocephalon</i>	all vermell
17	<i>Aloe arborescens</i>	àloe arborescent
18	<i>Alyogyne huegelii 'Santa Cruz'</i>	hibisc lila Santa Cruz
19	<i>Amaryllis belladonna</i>	amaril·lis
20	<i>Amelanchier ovalis</i>	corner
21	<i>Ampelodesmos mauritanicus</i>	càrritx
22	<i>Anigozanthos flavidus</i>	pota de cangur
23	<i>Antimima compacta</i>	mesembrianthem entapissant
24	<i>Aptenia cordifolia</i>	aptènia comuna
25	<i>Arabis alpina subsp. caucasica</i>	àrabis del Caucas
26	<i>Arbutus unedo</i>	arboç
27	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	boixerola
28	<i>Argyranthemum frutescens</i>	margarida
29	<i>Armeria maritima</i>	gasó marítim
30	<i>Artemisia arborescens</i>	donzell arbustiu
31	<i>Artemisia 'Powis Castle'</i>	donzell Powis Castle
32	<i>Asparagus aethiopicus 'Sprengeri'</i>	esparreguera de jardí
33	<i>Asparagus setaceus</i>	esparreguera fina
34	<i>Aspidistra elatior</i>	fulles
35	<i>Atriplex halimus</i>	salat blanc
36	<i>Aubrieta deltoidea</i>	aubrieta comuna
37	<i>Aucuba japonica 'Crotonifolia'</i>	aucuba tacada
38	<i>Aurinia saxatilis</i>	paneret d'or

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
39	<i>Berberis julianae</i>	bèrberis de Juliana Schneider
40	<i>Berberis ×ottawensis</i> 'Auricoma'	bèrberis d'Ottawa Auricoma
41	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	bèrberis vermell
42	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea Nana'	bèrberis vermell nan
43	<i>Bergenia crassifolia</i>	hortènsia d'hivern
44	<i>Bougainvillea glabra</i> 'Sanderiana'	buguenvíl·lea comuna
45	<i>Buddleja ×pikei</i> 'Hever'	budleia de Pike Hever
46	<i>Bulbine frutescens</i>	flor de serp
47	<i>Bupleurum fruticosum</i>	matabou
48	<i>Buxus sempervirens</i>	boix
49	<i>Buxus sempervirens</i> 'Suffruticosa'	boix nan
50	<i>Caesalpinia gilliesii</i>	poinciana
51	<i>Calamagrostis ×acutiflora</i> 'Karl Foerster'	calamagrostis híbrida Karl Foerster
52	<i>Callistemon citrinus</i>	cal·listèmon carmesí
53	<i>Callistemon citrinus</i> 'Red Clusters'	cal·listèmon carmesí Red Clusters
54	<i>Callistemon viminalis</i>	cal·listèmon pèndul
55	<i>Calluna vulgaris</i>	bruguerola
56	<i>Camellia japonica</i>	camèlia
57	<i>Campsis radicans</i>	gessamí de Virgínia
58	<i>Canna ×generalis</i>	canya d'Índia híbrida
59	<i>Capparis orientalis</i>	taperera
60	<i>Carex comans</i>	càrex pelut de Nova Zelanda
61	<i>Carex morrowii</i> 'Ice Dance'	càrex de Morrow Ice Dance
62	<i>Carex pendula</i>	càrex pèndul
63	<i>Carissa macrocarpa</i>	prunera de Natal
64	<i>Ceanothus thyrsiflorus</i> var. <i>repens</i>	ceanot blau repent
65	<i>Celtica gigantea</i>	estipa gegant
66	<i>Centaurea cineraria</i>	centàurea de vellut
67	<i>Centranthus ruber</i>	herba de Sant Jordi
68	<i>Cerastium tomentosum</i>	cerasti d'Itàlia
69	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	dentelària de Lady Larpent
70	<i>Cercis siliquastrum</i> (arbustiu)	arbre de l'amor
71	<i>Cestrum parqui</i>	parqui
72	<i>Chaenomeles ×superba</i> 'Crimson and Gold'	codonyer de flor Crimson and Gold
73	<i>Chamaerops humilis</i>	margalló
74	<i>Chasmanthe floribunda</i>	lliri de cobra
75	<i>Chlorophytum comosum</i> 'Vittatum'	cintes variegades
76	<i>Choisya ternata</i>	taronger de Mèxic
77	<i>Cineraria saxifraga</i>	cinerària de Sud-àfrica
78	<i>Cistus albidus</i>	estepa blanca
79	<i>Cistus ladanifer</i>	estepa ladanífera
80	<i>Cistus monspeliensis</i>	estepa negra
81	<i>Cistus ×pulverulentus</i>	estepa pulverulenta

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
82	<i>Cistus ×purpureus</i>	estepa de jardí
83	<i>Cistus salviifolius</i>	estepa borrera
84	<i>Clematis cirrhosa</i> var. <i>balearica</i>	vidalba baleàrica
85	<i>Clematis vitalba</i>	vidalba
86	<i>Clivia ×cyrtanthiflora</i>	lliri dels cafres
87	<i>Clivia miniata</i>	clívia de flor escarlata
88	<i>Cocculus laurifolius</i>	còcul
89	<i>Coleonema pulchellum</i>	arbust dels confetis
90	<i>Colletia paradoxa</i>	col·lètia de creu
91	<i>Colutea arborescens</i>	espantallops
92	<i>Convallaria majalis</i>	muguet; lliri de maig
93	<i>Convolvulus althaeoides</i>	corretjola de serp
94	<i>Convolvulus cneorum</i>	campanera argentada
95	<i>Convolvulus sabatius</i>	campanera blava
96	<i>Coprosma ×kirkii</i> 'Variegata'	coprosma de Kirk variegada
97	<i>Coprosma repens</i>	coprosma comuna
98	<i>Cordyline australis</i>	cordilina de Nova Zelanda
99	<i>Cornus alba</i>	corneller blanc
100	<i>Cornus sanguinea</i>	sanguinyol
101	<i>Coronilla glauca</i>	coronil·la glauca
102	<i>Corylus avellana</i>	avellaner
103	<i>Cotinus coggygria</i>	fustet
104	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	cotoneàster horitzontal
105	<i>Cotoneaster lacteus</i>	cotoneàster lacti
106	<i>Cotoneaster pannosus</i>	cornera de jardí
107	<i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Repens'	cotoneàster de fulla de salze reptant
108	<i>Cotoneaster ×suecicus</i> 'Skogholm'	cotoneàster de Suècia Skogholm
109	<i>Crassula multicava</i>	cràssula de fada
110	<i>Crassula ovata</i>	cràssula ovada
111	<i>Crataegus monogyna</i>	arç blanc
112	<i>Cuphea hyssopifolia</i>	falsa bruguerola
113	<i>Curio talinoides</i> var. <i>mandraliscae</i>	bàlsam blau
114	<i>Cycas revoluta</i>	ciques
115	<i>Cydonia oblonga</i>	codonyer
116	<i>Cyperus involucratus</i>	paraigüets
117	<i>Cyrtomium falcatum</i>	cirtomi
118	<i>Cytisus scoparius</i>	gódua
119	<i>Deutzia scabra</i>	dèutzia comuna
120	<i>Dianthus gratianopolitanus</i>	clavellina de Grenoble
121	<i>Dicliptera suberecta</i>	jacobínia
122	<i>Dietes bicolor</i>	lliri groc de Sud-àfrica
123	<i>Dimorphotheca ecklonis</i>	margarida de botó blau
124	<i>Diosma hirsuta</i>	diosma peluda

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
125	<i>Disphyma crassifolium</i>	cabellera de la reina
126	<i>Dodonaea viscosa</i> 'Purpurea'	dodonea de fulla purpúria
127	<i>Dolichandra unguis-cati</i>	ungla de gat
128	<i>Dombeya ×cayeuxii</i>	dombeia de Cayeux
129	<i>Dorycnium hirsutum</i>	botja peluda
130	<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	botja d'escombres
131	<i>Drosanthemum floribundum</i>	drosantern pàl·lid
132	<i>Duranta erecta</i>	duranta
133	<i>Dymondia margaretae</i>	catifa d'argent
134	<i>Echinocactus grusonii</i>	seient de sogra
135	<i>Echium candicans</i>	orgull de Madeira
136	<i>Elaeagnus ×ebbingei</i>	eleagne d'Ebbinge
137	<i>Eremophila maculata</i>	arbust de l'emú tacat
138	<i>Erica arborea</i>	bruc boal
139	<i>Erica multiflora</i>	bruc d'hivern
140	<i>Erigeron karvinskianus</i>	erígeron de Karwinsky
141	<i>Eriocephalus africanus</i>	romaní del Cap
142	<i>Escallonia rubra</i> var. <i>macrantha</i>	escal·lònia comuna
143	<i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald 'n' Gold'	evònim de Fortune Emerald 'n' Gold
144	<i>Euonymus japonicus</i>	evònim del Japó
145	<i>Euonymus japonicus</i> 'Microphyllus'	evònim de fulla petita
146	<i>Euphorbia characias</i>	lleteresa vera
147	<i>Euphorbia rigida</i>	lleteresa blava
148	<i>Euryops chrysanthemoides</i>	margarida daurada
149	<i>Euryops pectinatus</i>	margarida groga
150	<i>Fabiana imbricata</i>	fabiana de Xile
151	<i>Farfugium japonicum</i>	ligulària del Japó
152	<i>Fascicularia bicolor</i> subsp. <i>canaliculata</i>	fasciculària comuna
153	<i>Fatsia japonica</i>	aràlia del Japó
154	<i>Felicia amelloides</i>	margarida blava
155	<i>Felicia fruticosa</i>	felícia arbustiva
156	<i>Festuca glauca</i>	festuca blava
157	<i>Ficus pumila</i>	figus enfiladís
158	<i>Foeniculum vulgare</i>	fonoll
159	<i>Forsythia ×intermedia</i>	forsítia híbrida
160	<i>Frankenia laevis</i>	frankènia llisa
161	<i>Freesia alba</i>	lliri de Sant Josep blanc
162	<i>Gardenia jasminoides</i>	gardènia
163	<i>Gaultheria procumbens</i>	gaultèria procumbent
164	<i>Gaura lindheimeri</i>	gaura de Lindheimer
165	<i>Gazania rigens</i>	gazània comuna
166	<i>Genista scorpius</i>	argelaga
167	<i>Geranium sanguineum</i>	gerani sanguini

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
168	<i>Glandularia pulchella</i>	berbena morada
169	<i>Graptopetalum paraguayense</i>	graptopètal del Paraguai
170	<i>Grevillea johnsonii</i>	greví·lea de Johnson
171	<i>Grevillea juniperina</i>	greví·lea de fulla de ginebre
172	<i>Grevillea lanigera</i> 'Mount Tamboritha'	greví·lea llanosa Mount Tamboritha
173	<i>Gypsophila repens</i>	gipsòfila reptant
174	<i>Hardenbergia violacea</i>	falsa sarsaparrella
175	<i>Hebe ×andersonii</i>	hebe d'Anderson
176	<i>Hebe ×franciscana</i> 'Blue Gem'	hebe de San Francisco Blue Gem
177	<i>Hebe salicifolia</i>	hebe de fulla de salze
178	<i>Hebe 'Wiri Image'</i>	hebe Wiri Image
179	<i>Hedera algeriensis</i> 'Gloire de Marengo'	heura d'Algèria Gloire de Marengo
180	<i>Hedera helix</i>	heura
181	<i>Hedera helix</i> 'Königer's Auslese'	heura de fulla sagitada
182	<i>Helichrysum italicum</i>	sempreviva olorosa
183	<i>Helichrysum pendulum</i>	maçanella valenciana
184	<i>Hemerocallis fulva</i>	lliri d'un dia de flor taronja
185	<i>Hertia cheirifolia</i>	hèrtia d'Algèria
186	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	hibisc de la Xina
187	<i>Hibiscus syriacus</i>	hibisc de Síria
188	<i>Hydrangea macrophylla</i>	hortènsia
189	<i>Hylotelephium spectabile</i>	fabària resplendent
190	<i>Hyparrhenia hirta</i>	albellatge
191	<i>Hypericum calycinum</i>	hipèric entapissant
192	<i>Hypericum</i> 'Hidcote'	hipèric de jardí Hidcote
193	<i>Iberis semperflorens</i>	carraspic de jardí
194	<i>Iberis sempervirens</i>	carraspic sempreverd
195	<i>Ilex aquifolium</i>	grèvol
196	<i>Iris ×germanica</i>	lliri blau
197	<i>Iris pseudacorus</i>	lliri groc
198	<i>Isotoma axillaris</i>	campaneta blava d'Austràlia
199	<i>Jacobaea maritima</i>	cinerària
200	<i>Jasminum fruticans</i>	gessamí groc
201	<i>Jasminum grandiflorum</i>	englantina
202	<i>Jasminum mesnyi</i>	gessamí de primavera
203	<i>Jasminum nudiflorum</i>	gessamí d'hivern
204	<i>Juncus effusus</i>	jonc d'estores
205	<i>Juniperus communis</i>	ginebre
206	<i>Juniperus</i> 'Grey Owl'	savina Grey Owl
207	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip'	savina americana Blue Chip
208	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Prince of Wales'	savina americana Prince of Wales
209	<i>Juniperus oxycedrus</i>	càdec
210	<i>Juniperus ×pfitzeriana</i> 'Mint Julep'	savina híbrida Mint Julep

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
211	<i>Juniperus phoenicea</i>	savina comuna
212	<i>Justicia adhatoda</i>	nou de Malabar
213	<i>Kerria japonica</i> 'Pleniflora'	kèrria de flor doble
214	<i>Kniphofia uvaria</i>	tritoma comuna
215	<i>Koeleria glauca</i>	koelèria blava
216	<i>Lagerstroemia indica</i>	arbre de Júpiter
217	<i>Lamium galeobdolon</i> 'Florentinum'	ortiga groga variegada
218	<i>Lampranthus aurantiacus</i>	flor de migdia ataronjada
219	<i>Lantana montevidensis</i>	lantana entapissant
220	<i>Lantana strigocamara</i>	lantana comuna
221	<i>Laurus nobilis</i>	llorer
222	<i>Lavandula angustifolia</i>	espígol
223	<i>Lavandula dentata</i>	espígol dentat
224	<i>Leonotis leonurus</i>	pota de lleó; cua de lleó
225	<i>Leucanthemum</i> × <i>superbum</i>	margarida gran de jardí
226	<i>Ligustrum delavayanum</i>	troanella de Delavay
227	<i>Ligustrum japonicum</i>	troana del Japó
228	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	troanella
229	<i>Limoniastrum monopetalum</i>	ajocagripaus
230	<i>Limonium caesium</i>	ensopeguera vermella
231	<i>Liriope muscari</i>	liriope blava
232	<i>Lobelia laxiflora</i> var. <i>angustifolia</i>	lobèlia de Sierra Madre
233	<i>Lobularia maritima</i>	caps blancs
234	<i>Lonicera etrusca</i>	lligabosc etrusc
235	<i>Lonicera fragrantissima</i>	xuclamel d'olor
236	<i>Lonicera implexa</i>	lligabosc mediterrani
237	<i>Lonicera japonica</i>	lligabosc del Japó
238	<i>Lonicera nitida</i>	xuclamel de Yunnan
239	<i>Lonicera pileata</i>	xuclamel de fulla de boix
240	<i>Lotus creticus</i>	lot de Creta
241	<i>Lycianthes rantonnetii</i>	liciantes de Rantonnet
242	<i>Lygeum spartum</i>	espart albardí
243	<i>Lysimachia nummularia</i>	herba de la moneda
244	<i>Magnolia</i> × <i>soulangeana</i>	magnòlia de flor de tulipa
245	<i>Magnolia stellata</i>	magnòlia estrellada
246	<i>Mahonia</i> × <i>media</i> 'Winter Sun'	mahònia intermèdia Winter Sun
247	<i>Medicago arborea</i>	alfals arbori
248	<i>Melaleuca armillaris</i>	melaleuca comuna
249	<i>Melaleuca fulgens</i>	melaleuca escarlata
250	<i>Melianthus major</i>	flor de mel
251	<i>Metrosideros excelsa</i>	arbre de Nadal de Nova Zelanda
252	<i>Mirabilis jalapa</i>	flor de nit
253	<i>Miscanthus sinensis</i>	eulàlia

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
254	<i>Muehlenbeckia complexa</i>	filferrera
255	<i>Myoporum acuminatum</i>	miòpor comú
256	<i>Myoporum parvifolium</i>	miòpor reptant
257	<i>Myrsine africana</i>	murta africana
258	<i>Myrtus communis</i>	murta; murtra
259	<i>Myrtus communis</i> 'Microphylla'	murta de fulla petita
260	<i>Nandina domestica</i>	nandina; bambú sagrat
261	<i>Narcissus tazetta</i>	nadala
262	<i>Nassella tenuissima</i>	estipa fina
263	<i>Nepeta ×faassenii</i>	nepta de jardí
264	<i>Nephrolepis cordifolia</i>	falguera de xerrac
265	<i>Nerium oleander</i>	baladre
266	<i>Nerium oleander</i> 'Petite Salmon'	baladre nan
267	<i>Ophiopogon jaburan</i>	cintes del Japó
268	<i>Ophiopogon japonicus</i>	cintetes
269	<i>Opuntia robusta</i>	opúncia robusta
270	<i>Origanum majorana</i>	marduix
271	<i>Oscularia deltoides</i>	osculària deltoide
272	<i>Osmanthus heterophyllus</i>	osmant de fulla de grèvol
273	<i>Osteomeles schweriniae</i>	osteomeles de Schwerin
274	<i>Oxalis articulata</i>	pa de cucut de jardí
275	<i>Pachysandra terminalis</i>	paquisandra del Japó
276	<i>Pallenis maritima</i>	asterisc de marina
277	<i>Pandorea jasminoides</i>	bignònia blanca
278	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	vinya verge americana
278	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	vinya verge del Japó
280	<i>Passiflora caerulea</i>	passionera
281	<i>Pelargonium capitatum</i>	malva-rosa
282	<i>Pelargonium crispum</i>	gerani cresp
283	<i>Pelargonium ×fragrans</i>	gerani d'olor de nou moscada
284	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	penniset de la Xina
285	<i>Perovskia atriplicifolia</i>	sàlvia russa
286	<i>Persicaria capitata</i>	presseguera rosa
287	<i>Philadelphus coronarius</i>	xeringuilla
288	<i>Phillyrea angustifolia</i>	aladern de fulla estreta
289	<i>Phillyrea latifolia</i>	aladern de fulla ampla
290	<i>Phlomis fruticosa</i>	sàlvia de Jerusalem
291	<i>Phlomis purpurea</i>	salvió
292	<i>Phlox subulata</i>	flox molsosa
293	<i>Phormium tenax</i>	lli de Nova Zelanda
284	<i>Photinia ×fraseri</i> 'Red Robin'	fotoínia de Fraser Red Robin
295	<i>Photinia serratifolia</i>	fotoínia comuna
296	<i>Phyla nodiflora</i>	berbena de nusos florits

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
297	<i>Phylla ericoides</i>	fílica de fulla de bruc
298	<i>Phyllostachys aurea</i>	bambú groc
299	<i>Phyllostachys nigra</i>	bambú negre
300	<i>Phymosia umbellata</i>	fimòsia comuna
301	<i>Picea pungens 'Hoopsii'</i>	pícea pungent de Hoops
302	<i>Pinus mugo</i>	pi negre dels Balcans
303	<i>Pistacia lentiscus</i>	llentiscle
304	<i>Pittosporum crassifolium</i>	pitòspor tomentós
305	<i>Pittosporum tenuifolium</i>	pitòspor de Nova Zelanda
306	<i>Pittosporum tobira</i>	pitòspor comú
307	<i>Pittosporum tobira 'Nanum'</i>	pitòspor nan
308	<i>Pittosporum truncatum</i>	pitòspor truncat
309	<i>Pittosporum undulatum</i>	pitòspor ondulat
310	<i>Platycladus orientalis 'Aureus Nanus'</i>	tuia oriental daurada nana
311	<i>Plumbago auriculata</i>	gessamí blau
312	<i>Podranea ricasoliana</i>	bignònia rosa
313	<i>Polygala myrtifolia</i>	polígala de fulla de murta
314	<i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	prunera vermella
315	<i>Prunus laurocerasus</i>	llorer-cirer
316	<i>Prunus lusitanica</i>	llorer-cirer de Portugal
317	<i>Prunus spinosa</i>	aranyoner
318	<i>Psephellus bellus</i>	centàurea bella
319	<i>Punica granatum 'Nana'</i>	magraner nan
320	<i>Pyracantha angustifolia</i>	piracant de fulla estreta
321	<i>Pyracantha coccinea</i>	piracant comú
322	<i>Pyracantha 'Mohave'</i>	piracant Mohave
323	<i>Quercus coccifera</i>	garric
324	<i>Retama monosperma</i>	ginestera blanca
325	<i>Retama sphaerocarpa</i>	ginesta vimenera
326	<i>Rhamnus alaternus</i>	aladern
327	<i>Raphiolepis indica 'Springtime'</i>	rafiolepis de la Xina Springtime
328	<i>Raphiolepis umbellata</i>	rafiolepis del Japó
329	<i>Rhodanthemum hosmariense</i>	margarida del Marroc
330	<i>Rhododendron ponticum</i>	rododendre pòntic
331	<i>Rhus typhina</i>	sumac americà
332	<i>Rohdea japonica 'Marginata'</i>	rodea de fulla marginada
333	<i>Rosa banksiae</i>	roser de Lady Banks
334	<i>Rosa canina</i>	roser caní
335	<i>Rosa rugosa</i>	roser del Japó
336	<i>Rosa sempervirens</i>	roser englantiner
337	<i>Rosa 'The Fairy'</i>	roser miniatura The Fairy
338	<i>Rosmarinus officinalis</i>	romaní
339	<i>Rosmarinus officinalis 'Prostratus'</i>	romaní prostrat

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
340	<i>Ruscus aculeatus</i>	galzeran
341	<i>Ruscus hypophyllum</i>	galzeran major
342	<i>Russelia equisetiformis</i>	planta de coral
343	<i>Ruta graveolens</i>	ruda vera
344	<i>Sagina subulata</i>	molca d'Irlanda
345	<i>Salix atrocinerea</i>	gatell
346	<i>Salix purpurea</i>	sàlic
347	<i>Salvia greggii</i>	sàlvia de tardor
348	<i>Salvia lavandulifolia</i>	sàlvia d'Aragó
349	<i>Salvia microphylla</i>	sàlvia de fulla petita
350	<i>Salvia officinalis</i>	sàlvia oficial
351	<i>Sambucus nigra</i>	saüc
352	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	esfernallac
353	<i>Saponaria ocymoides</i>	saponària petita
354	<i>Satureja montana</i>	sajolida de bosc
355	<i>Saxifraga stolonifera</i>	saxífraga de jardí
356	<i>Scaevola aemula</i>	flor de ventall
357	<i>Schinus lentiscifolius</i>	pebrer bord de l'Uruguai
358	<i>Scilla peruviana</i>	pinya blava
359	<i>Sedum acre</i>	crespinell groc
360	<i>Sedum album</i>	crespinell blanc
361	<i>Sedum x rubrotinctum</i>	crespinell vermell
362	<i>Sedum sediforme</i>	crespinell gros
363	<i>Senecio linifolius</i>	seneci arbustiu
364	<i>Senecio viravira</i>	viravira
365	<i>Senna corymbosa</i>	senet argentí
366	<i>Solanum laxum 'Album'</i>	fals gessamí de flor blanca
367	<i>Sparrmannia africana</i>	esparmània del Cap
368	<i>Spartium junceum</i>	ginesta
369	<i>Spiraea cantoniensis</i>	espirea de jardí
370	<i>Spiraea japonica</i>	espirea del Japó
371	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	espirea de van Houtte
372	<i>Stachys byzantina</i>	herba de Sant Pelegrí
373	<i>Strelitzia reginae</i>	ocell del paradís
374	<i>Symphoricarpos albus</i>	perler
375	<i>Syringa vulgaris</i>	lilà
376	<i>Syzygium paniculatum 'Newport'</i>	cirerer d'Austràlia Newport
377	<i>Tamarix gallica</i>	tamariu de França
378	<i>Tecoma capensis</i>	bignònia del Cap
379	<i>Teline linifolia</i>	ginesta de fulla de lli
380	<i>Teucrium fruticans</i>	teucrí fruticós
381	<i>Teucrium x lucidrys</i>	teucrí híbrid
382	<i>Thuja occidentalis 'Smaragd'</i>	tuia del Canadà Smaragd

CODI	ESPÈCIE	NOM COMÚ
383	<i>Thymus serpyllum</i>	serpoll
384	<i>Thymus vulgaris</i>	farigola
385	<i>Trachelospermum asiaticum</i>	gessamí asiàtic
386	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	gessamí estrellat
387	<i>Tradescantia pallida 'Purpurea'</i>	tradescàntia purpúria
388	<i>Tulbaghia violacea</i>	all de Sud-àfrica
389	<i>Verbena bonariensis</i>	berbena de Buenos Aires
390	<i>Verbena rigida</i>	berbena venosa
391	<i>Viburnum lantana</i>	tortellatge
392	<i>Viburnum odoratissimum var. awabuki</i>	viburn d'olor del Japó
393	<i>Viburnum opulus</i>	aliguer
394	<i>Viburnum suspensum</i>	viburn de les Ryukyu
395	<i>Viburnum tinus</i>	marfull
396	<i>Vinca major</i>	vinca ciliada
397	<i>Vinca minor</i>	vinca petita
398	<i>Viola odorata</i>	viola d'olor
399	<i>Vitex agnus-castus</i>	aloc
400	<i>Vitis vinifera</i>	vinya; parra
401	<i>Weigela 'Bristol Ruby'</i>	weigela híbrida Bristol Ruby
402	<i>Westringia fruticosa</i>	romaní d'Austràlia
403	<i>Wigandia urens var. caracasana</i>	wigàndia de Caracas
404	<i>Wisteria sinensis</i>	glicina
405	<i>Yucca aloifolia</i>	iuca comuna
999	Altres	Altres

Annex 2. Fitxes de les unitats de gestió d'espais verds.



CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Cantabric_Tallers2	Codi	EV001
		Sup. Total (m²)	955,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins interblocs amb zona central de gespa seca i amb poca cobertura degut a la falta de reg. Plataners a la zona central. Darrera mur perimetral de mahons hi ha jardins de veïns amb arbustos puntuals.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	0,00	125,00	830,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	1	1	0	0	0	2	0	2
	0	3	3	0	0	6	0	6
	0	1	1	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
								0
								0
								0
	TOTAL	1	5	4	0	10	0	10

Ligustrum lucidum Platanus x acerifolia Platyclusus orientalis	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	1	0	2	0	0
	0	0	0	6	0	0
	1	1	0	0	0	2
	TOTAL	2	2	0	8	2

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Espai amb ombra, aspecte de la vegetació arbustiva pobre i sense atractiu. Espècies arbòries en mal estat.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA	
- Eliminació dels murs perimetrals. - Eliminació de la vegetació arbustiva. - Retirada de la tuia en mal estat. - Increment de la freqüència de les segues.	

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	14/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Porto1	Codi	EV002
		Sup. Total (m²)	338,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Entrada a bloc de pisos amb diferents zones ajardinades. Inclou zona d'escales envoltades de jardinets amb diferents espècies arbustives i arbòries. Inclou tanques arbustives, zona amb entapissant i altre vegetació espontània.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	93,00	247,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	13,00	2,00	0,00	2,00	230,00	

ARRBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Citrus aurantium	1	0	0	0	0	1	0	1
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	0	1	0	1
Robinia pseudoacacia	1	0	0	0	0	1	0	1
Phoenix reclinata	2	0	0	0	0	2	0	2
Photinia serratifolia	1	0	0	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	1	0	0	0	0	0	1	1
Syringa vulgaris	2	0	0	0	0	2	0	2
								0
TOTAL	9	0	0	0	0	8	1	9

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Citrus aurantium	0	1	0	0	1	0
Eriobotrya japonica	0	0	1	0	1	0
Robinia pseudoacacia	1	0	0	0	0	1
Phoenix reclinata	2	0	0	0	2	0
Photinia serratifolia	0	1	0	0	1	0
Platycladus orientalis	0	0	1	0	1	0
Syringa vulgaris	1	1	0	0	2	0
TOTAL	4	3	2	0	8	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	4	4

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai carregat de vegetació de diferent tipologia, sense cap criteri paisatgístic.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de la tanca de xiprer que es troba en mal estat.
- Millora de la composició arbustiva, eliminant les plantes mortes o en mal estat i plantant-ne de noves de baixos requeriments.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av de la Via de la Plata	Codi	EV003
		Sup. Total (m²)	38,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre en cantonada amb desenvolupament de vegetació espontània i arbrat viari

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,0

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya


DIAGNOSI

Funcional	Espai amb funcionalitat viària, estructuradora i separadora de l'espai urbà. Manca cobertura vegetal.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de la vegetació espontània i millora del substrat.
- Sembra de prat sec.

MAPA

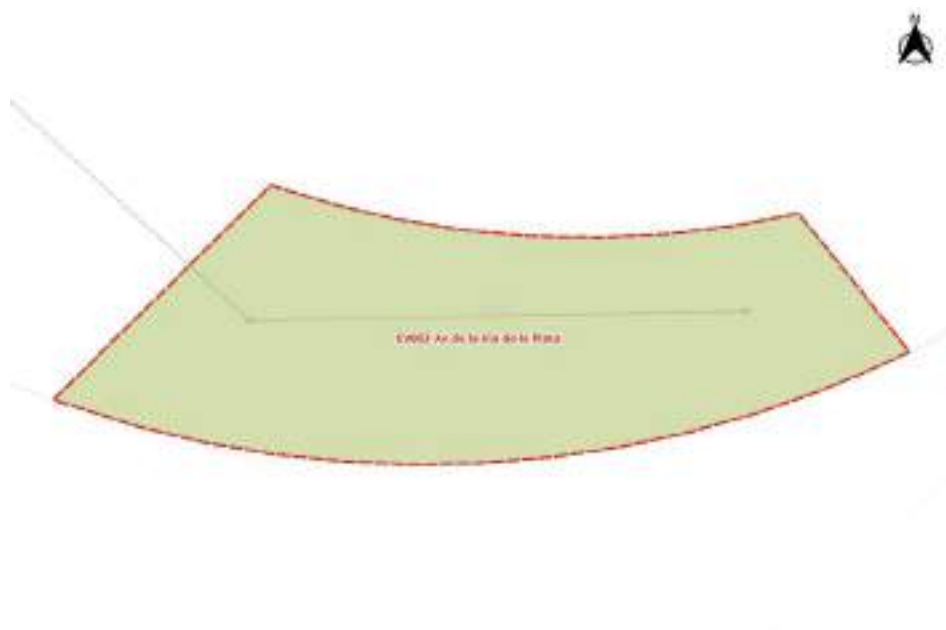

FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	C_Porto2	Codi	EV004
		Sup. Total (m²)	1.100,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Espai interblocs tancat per muret de mahons amb gespa actualment sense reg. Inclou diversos exemplars d'arbrat i arbustos puntuals de diferents espècies

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	976,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	Cercis siliquastrum	1	0	0	0	1	0	1
	Firmiana simplex	0	0	1	0	1	0	1
	Ligustrum lucidum	3	0	0	0	3	0	3
	Olea europaea	2	0	0	0	2	0	2
	Citrus x limon	1	0	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
TOTAL		7	0	1	0	8	0	8

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	Cercis siliquastrum	0	1	0	1	0
	Firmiana simplex	1	0	0	0	1
	Ligustrum lucidum	2	1	0	1	0
	Olea europaea	2	0	0	2	0
	Citrus x limon	0	1	0	1	0
	TOTAL	5	3	0	2	4

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Sense cap funcionalitat ni atractiu.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA	
- Eliminació dels murs de contenció dels jardins veïnals i pavimentació de l'espai.	



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Porto 3	Codi	EV005
		Sup. Total (m²)	1.339,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins interiors amb entrada de vorera i zones amb praderia que inclouen petit parc infantil en zona central envoltat de mèlies.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	247,00	1.092,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	2	0	0	0	1	1	2
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	0	1	0	1
Melia azedarach	2	4	4	0	0	10	0	10
								0
								0
TOTAL	2	7	4	0	0	12	1	13

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	1	1	2	0	0
Ligustrum lucidum	1	0	0	1	0	0
Melia azedarach	8	2	0	9	0	1
TOTAL	9	3	1	12	0	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Sense cap funcionalitat ni atractiu. Hi ha arbrat en mal estat fitosanitari i el paviment dur (vorera) i el mobiliari existent està en mal estat, resultant un perill per als usuaris de l'espai.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Millora del paviment dur que està en mal estat. - Eliminació de la vegetació espontània. Esponjament del substrat. - Eliminació dels arbres que es troben en mal estat. Substitució per altres de baixos requeriments hídrics. - Retirada dels jocs infantils i millora del mobiliari existent (bancs).



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	CEIP Las Seguidillas	Codi	EV006
		Sup. Total (m²)	7.626,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Centre escolar amb diferents espais. Zona de parc infantil amb paviment tou, camp de futbol sala de paviment dur, zona d'estada amb bancs de fusta, parterres amb alineacions d'arbustiva i arbrat dispers de diferents espècies: pins, mèlies, oms...

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	3.987,00	3.233,00	406,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Esponània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	32,00	0,0

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Ficus carica	1	0	0	0	1	0	0	1
Ligustrum lucidum	11	0	0	0	0	11	0	11
Melia azedarach	3	3	0	0	0	6	0	6
Morus alba	0	6	0	0	0	6	0	6
Olea europaea	2	0	0	0	0	2	0	2
Pinus halepensis	0	2	1	0	0	3	0	3
Pinus pinea	0	4	0	0	0	4	0	4
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	1	0	0	0	0	1	0	1
Prunus dulcis (P. amygdalus)	2	0	0	0	1	1	0	2
Quercus ilex	1	0	0	0	0	1	0	1
Schinus molle	1	0	0	0	1	0	0	1
Ulmus pumila	1	0	0	0	0	1	0	1
Phoenix canariensis	1	0	0	0	0	1	0	1
Citrus x limon	1	0	0	0	1	0	0	1
Eucalyptus camaldulensis	0	1	0	0	0	1	0	1
Populus x canadensis	1	1	1	0	0	3	0	3
TOTAL	26	17	2	0	4	41	0	45

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Ficus carica	1	0	0	1	0	0
Ligustrum lucidum	0	11	0	2	6	3
Melia azedarach	5	1	0	6	0	0
Morus alba	6	0	0	0	6	0
Olea europaea	2	0	0	2	0	0
Pinus halepensis	2	1	0	0	3	0
Pinus pinea	4	0	0	0	4	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	1	0	0	1	0	0
Prunus dulcis (P. amygdalus)	2	0	0	2	0	0
Quercus ilex	1	0	0	1	0	0
Schinus molle	1	0	0	0	1	0
Ulmus pumila	0	1	0	1	0	0
Phoenix canariensis	1	0	0	0	0	1
Citrus x limon	1	0	0	1	0	0
Eucalyptus camaldulensis	1	0	0	0	1	0
Populus x canadensis	2	1	0	3	0	0
TOTAL	30	15	0	20	21	4



Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	3	3

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Composició d'arbustives als parterres (alineacions) amb exemplars en mal estat o fins i tot morts (secs). Claps de vegetació espontània en algunes zones de paviment de sauló que generen un aspecte de deixadesa i desordre. Signes de manca de reg en l'arbustiva.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Substitució de l'arbrat en mal estat per espècies que generin ombra a l'espai. - Esporga de branques seques de l'arbrat que pugui suposar un perill. - Creació d'escocells a l'arbrat que es troba en paviment dur. Plantació d'espècies herbàcies de flor als escocells. - Reposició de l'arbustiva morta o en mal estat a les jardineres d'obra.

MAPA



FOTOS







CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	IES Federica Montseny	Codi	EV007
		Sup. Total (m²)	12.393,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Institut amb zona d'entrada amb part forestal, jardineres de fusta amb arbustivsa i aparcament sobre paviment dur. L'edifici està envoltat per zona de prada amb diferents espècies arbòries: oms, pollancre, ligustrums. Inclou pista de futsal.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	2.113,00	2.900,00	7.380,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Esponània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	6.677,00	0,00	40,00	0,00	0,00	663,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Catalpa bignonioides	2	0	0	0	0	2	0	2
Cupressus sempervirens 'Stricta'	0	0	3	0	0	3	0	3
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	0	1	0	1
Koelreuteria paniculata	6	0	0	0	0	6	0	6
Ligustrum lucidum	4	8	0	0	0	12	0	12
Morus alba	3	0	0	0	0	3	0	3
Olea europaea	1	0	0	0	0	1	0	1
Robinia pseudoacacia	0	1	0	0	0	1	0	1
Styphnolobium japonicum (Sophora j)	1	1	0	0	0	2	0	2
Ulmus pumila	20	13	3	1	0	37	0	37
Ailanthus altissima	1	0	0	0	0	1	0	1
Populus alba	0	1	0	0	0	1	0	1
Populus x canadensis	0	3	3	3	0	9	0	9
Prunus domestica	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	40	27	9	4	0	80	0	80

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Catalpa bignonioides	0	2	0	1	1	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	1	0	0	3	0
Eriobotrya japonica	0	0	1	0	1	0
Koelreuteria paniculata	1	5	0	2	4	0
Ligustrum lucidum	10	2	0	1	11	0
Morus alba	2	1	0	3	0	0
Olea europaea	1	0	0	1	0	0
Robinia pseudoacacia	0	1	0	0	1	0
Styphnolobium japonicum (Sophora j)	1	1	0	0	2	0
Ulmus pumila	2	20	15	0	37	0
Ailanthus altissima	1	0	0	0	0	1
Populus alba	0	1	0	0	1	0
Populus x canadensis	1	8	0	0	8	1
Prunus domestica	1	0	0	0	1	0
TOTAL	22	42	16	8	70	2

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	6	6



Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Jardineres en mal estat, manca de sega, de neteja de fulles seques i de vegetació morta. Espai amb molt potencial però deixat, en algunes zones amb aspecte d'abandonament, vegetació espontània que no permet l'ús de la zona de praderia, arbrat en mal estat i que no aporta valor a l'espai, manca de mobiliari i l'existent està envellit. Els paviments durs es troben en mal estat, tant a la zona d'accés a l'institut com a la pista de futbol.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació d'espècies invasores i d'exemplars arboris morts o en estat de decaïment.
- Eliminació dels rebrotos d'om.
- Retirada de soques.
- Millora de la cobertura vegetal a les zones que presentin clapes, amb la sembra d'espècies baix manteniment (praderia).
- Increment de la freqüència del desherbat a la zona de cobertura herbàcia.
- Tractament de la grafiosi als oms que tenen una certa entitat; eliminació dels oms mal formats, petits i afectats per la grafiosi.
- Plantació d'arbres que aportin ombra i color als espais oberts (esplanada amb bancs de pícnic, voltants de la pista de ciment, etc.). P. ex: tipuanes, cercis, albízies, grevilleas...).
- Reposició de l'arbustiva en mal estat a la zona d'accés. Utilització d'arbustiva visualment atractiva i de baixos requeriments hídrics.
- Renovació i instal·lació de nou mobiliari (bancs, papereres, fonts).

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Llar d'Infants La Llabor	Codi	EV008
		Sup. Total (m²)	2.659,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Està composta d'un edifici central envoltat de zones amb diferents patis de sauló amb elements infantils de diferents tipus. Hi ha dues zones amb grups arbustius i arbrat divers al voltant que inclou moreres, oms, pins...

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	2.375,00	248,00	36,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	23,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Melia azedarach</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Morus alba</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Morus alba 'Fruitless'</i>	4	1	0	0	0	5	0	5
<i>Pinus halepensis</i>	0	1	2	0	0	3	0	3
<i>Tilia tomentosa</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Ulmus pumila</i>	7	4	3	0	0	14	0	14
<i>Abies alba</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	0	0	0	1	0	1	0	1
<i>Populus x canadensis</i>	3	0	0	0	1	2	0	3
<i>Prunus laurocerasus</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	20	7	5	1	1	32	0	33

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Melia azedarach</i>	0	1	0	0	0	1
<i>Morus alba</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Morus alba 'Fruitless'</i>	5	0	0	5	0	0
<i>Pinus halepensis</i>	3	0	0	0	3	0
<i>Tilia tomentosa</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Ulmus pumila</i>	10	3	1	1	9	4
<i>Abies alba</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Populus x canadensis</i>	3	0	0	0	3	0
<i>Prunus laurocerasus</i>	1	0	0	1	0	0
TOTAL	26	6	1	12	16	5

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	2	0	1	3


Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Espai amb zones d'esbarjo sense ombra, clapes en la cobertura vegetal, desenvolupament de vegetació espontània a les zones de sauló. Murs dels talussos del pati de darrera en mal estat. Molts rebrots d'om,
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de soques.
- Revisió del risc de l'arbrat (branques seques).
- Eliminació de rebrots.
- Increment de la freqüència del desherbat.
- Millora de la cobertura vegetal a les zones que presenten clapes.
- Plantació d'arbrat que doni ombra a les zones de jocs infantils.
- Millora de les jardineres existents a l'accés a l'equipament, amb la plantació de composicions arbustives vistoses, utilitzant planta aromàtica i vivaç. Aportació d'encoixinat.
- Reforma dels murs de contenció dels talussos.
- Millora del talús que hi ha al lateral dret de l'edifici, eliminant la vegetació existent i plantant-ne noves composicions arbustives de planta vivaç, aromàtiques o gramínies que aportin valor a l'espai (colors, olors, textures,...).

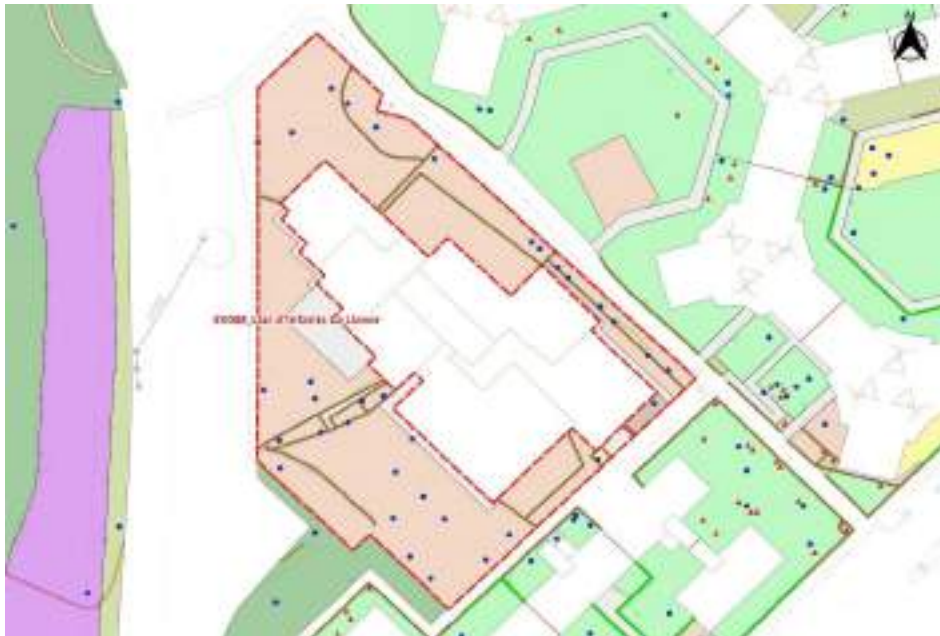MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Places	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Plaça de les Flors	Codi	EV009
		Sup. Total (m²)	485,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Placeta de paviment dur amb parterre central de gespa. 6 exemplars de Brachychiton populneus sobre paviment.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	362,00	123,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARRBRAT

Brachychiton populneus

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	6	0	0	0	0	6	0	6
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	6	0	0	0	0	6	0	6

Brachychiton populneus

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	0	6	0	6	0	0
TOTAL	0	6	0	6	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai sense funcionalitat ni ombra. Arbres en mal estat fitosanitari/mal formats. Els bancs estan ubicats en zones sense ombra.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Millorar l'estat fitosanitari de l'arbrat.
- Ampliació dels escocells dels *Brachychyton* i plantació d'espècies herbàcies de flor típiques de praderia (escocells florits).
- Reconvertir els parterres de gespa en pistes de petanca.
- Renovació del mobiliari (bancs). Utilització de bancs o cadires ancorats a terra, i reubicar-los al voltant de l'arbrat existent per tal de tenir ombra.
- Renovació del paviment dur.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	CEIP La Sardana	Codi	EV010
		Sup. Total (m²)	8.088,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Centre educació infantil i primària amb 3 edificis principals envoltats de zones amb sauló que inclouen arbrat divers: mèlies, moreres, pins... L'entrada dels edificis inclou jardineres amb aloe, margarida...Part darrera amb pista futsal i hortets.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	3.941,00	3.869,00	234,00	0,00	44,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Albizia julibrissin</i>	2	0	0	0	2	0	0	2
<i>Celtis australis</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	2	0	0	0	2	0	2
<i>Eriobotrya japonica</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Grevillea robusta</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Melia azedarach</i>	0	1	4	0	0	5	0	5
<i>Morus alba 'Fruitless'</i>	9	1	0	0	0	9	1	10
<i>Pinus halepensis</i>	0	1	5	0	0	6	0	6
<i>Pinus pinea</i>	0	2	0	0	0	2	0	2
<i>Tilia tomentosa</i>	1	0	0	0	1	0	0	1
<i>Tipuana tipu</i>	3	1	0	0	1	3	0	4
<i>Populus alba</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
TOTAL	19	10	9	0	4	33	1	38

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Albizia julibrissin</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Celtis australis</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Eriobotrya japonica</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Grevillea robusta</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Melia azedarach</i>	5	0	0	5	0	0
<i>Morus alba 'Fruitless'</i>	9	0	1	6	3	1
<i>Pinus halepensis</i>	6	0	0	0	6	0
<i>Pinus pinea</i>	2	0	0	1	1	0
<i>Tilia tomentosa</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Tipuana tipu</i>	3	1	0	4	0	0
<i>Populus alba</i>	1	0	0	0	1	0
TOTAL	34	3	1	26	11	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	3	1	12	16

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Espai en bon estat de manteniment a nivell general, exceptuant: les zones deixades on ha crescut la vegetació espontània, quedant per tant, en desús; l'estat de les jardineres; l'estat d'alguns arbres joves en etapa d'implantació que es troben alterats (per manca d'aigua o mal formats). El paviment dur de llamborda es troba en mal estat (llambordes aixecades i trencades).
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de soques.
- Eliminació de la vegetació espontània.
- Retirada de tots els rebrots d'ailant.
- Eliminació dels escocells de l'arbrat que es troba dins de les superfícies de sauló.
- Eliminació de l'escocell buit que hi ha a la pista de futbol.
- Millora de l'estat fitosanitari dels arbres alterats.
- Restauració dels hortets.
- Millorar la composició arbustiva de totes les jardineres d'obra existents, utilitzant composicions actuals i més vistoses, sobretot a la zona d'accés al centre.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Santander	Codi	EV011
		Sup. Total (m²)	107,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres de vialitat amb grups arbustius i gespa. L'arbrat es considera dins de una unitat de gestió d'arbrat viari.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	16,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
				0


Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Estat correcte de la vegetació, excepte alguns exemplars d'arbustiva que s'han assecat per manca d'aigua o de manteniment. Un dels 4 parterres de vialitat no conté vegetació arbustiva.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Millora de les composicions arbustives existents, retirant les plantes seques o mortes i substituint-les per altres composicions de planta vivaç.
- Millora del parterre de gespa que hi ha entre el C/Bètica i C/la Mancha amb la pantació d'una composició arbustiva de planta vivaç, inclòs el tancament perimetral (de la mateixa tipologia que la resta de parterres) i l'encoixinat.

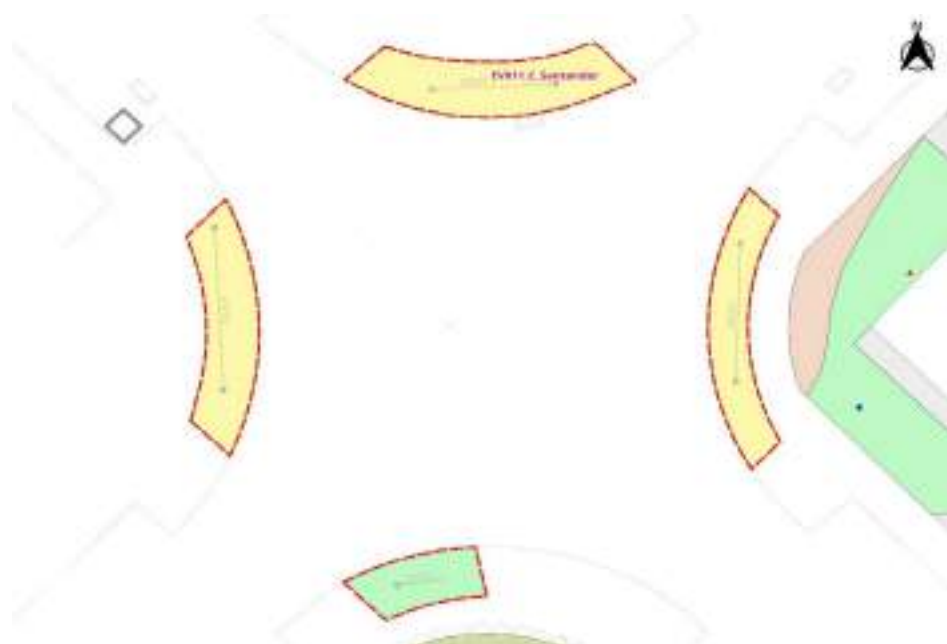**MAPA**

FOTOS





CATEGORIA	Parcs	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Parc Joan Oliver	Codi	EV012
		Sup. Total (m²)	8.145,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Parc municipal amb diferents zones d'estada. Inclou grups arbustius a la zona annexa al C/de la Manxa, zones de gespa a l'Av Burgos i zona de sauló amb jocs lúdics. L'arbrat és variat predominant els pins i els pollancre.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	4.956,00	876,00	2.269,00	0,00	44,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	1.297,00	0,00	0,00	758,00	0,00	214,00	0,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Cedrus deodara	0	1	0	2	0	3	0	3
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	1	0	0	0	2	0	2
Jacaranda mimosifolia	1	0	0	0	0	1	0	1
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	0	1	0	1
Melia azedarach	0	0	2	0	0	2	0	2
Pinus halepensis	0	5	28	0	0	33	0	33
Schinus molle	3	0	0	0	0	3	0	3
Washingtonia robusta	0	0	2	0	0	2	0	2
Celtis occidentalis	4	0	0	0	0	4	0	4
Populus alba	0	2	8	0	0	10	0	10
Populus x canadensis	0	4	5	0	0	9	0	9
TOTAL	9	14	45	2	0	70	0	70

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Cedrus deodara	2	0	1	3	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	0	0	1	1	0
Jacaranda mimosifolia	1	0	0	1	0	0
Ligustrum lucidum	1	0	0	1	0	0
Melia azedarach	2	0	0	0	2	0
Pinus halepensis	14	18	2	3	31	0
Schinus molle	3	0	0	0	3	0
Washingtonia robusta	2	0	0	2	0	0
Celtis occidentalis	4	0	0	4	0	0
Populus alba	7	3	0	10	0	0
Populus x canadensis	8	1	0	9	0	0
TOTAL	46	22	3	34	37	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	3	3

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya



DIAGNOSI

Funcional	Espai en bon estat de manteniment. Constitueix un dels pulmons verds del municipi, amb potencial de desenvolupament de propostes en quant a la creació d'espais verds de reunió, que alhora actuïn com a refugis climàtics.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Construcció d'una font d'aigua/làmina d'aigua al centre del parc de dimensions proporcionals a l'espai i l'ús per part dels usuaris, com a proposta de millora de l'ambient, aportació de frescor i foment de la socialització, convertint-lo en un dels nodes verds principals del municipi.
- Esporga de branques seques dels pins com a mesura de gestió del risc de l'arbrat.
- Millora de la cobertura herbàcia a les zones que presentin clapes.

MAPA



FOTOS







CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Rotonda Tibidabo	Codi	EV013
		Sup. Total (m²)	138,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda que inclou nucli central amb grup arbustiu i olivera envoltat d'anell de gespa.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	61,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,0

ARRBRAT

Olea europaea

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	1	0	0	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	1	0	0	0	0	1	0	1

Olea europaea

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya


DIAGNOSI

Funcional	Espai amb bon aspecte del verd, amb composicions arbustives actuals i correcte estat de manteniment.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Manteniment de l'arbustiva i del reg.

MAPA

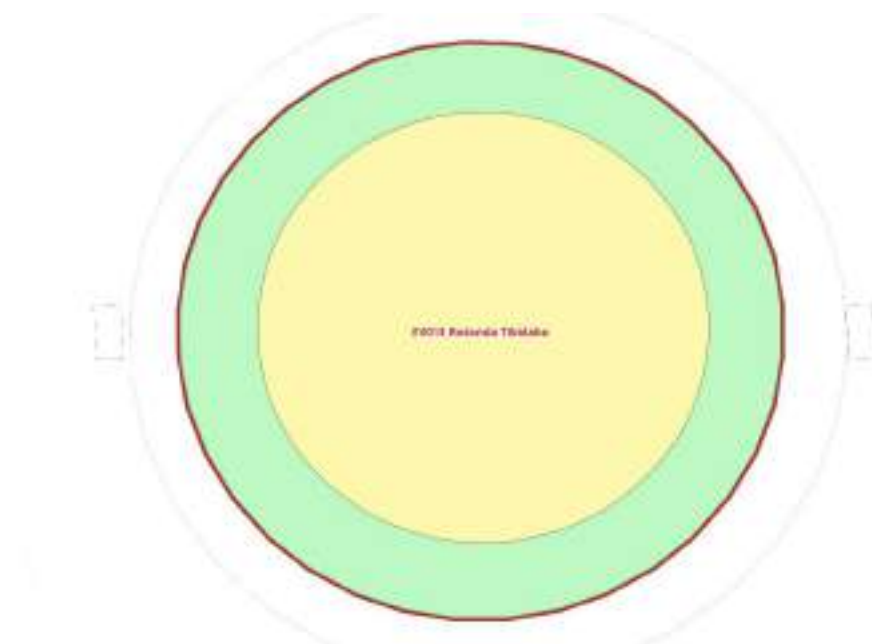

FOTOS





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Complex esportiu piscines	Codi	EV014
		Sup. Total (m²)	19.366,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Equipament amb les piscines municipals, amb paviment dur i tou (gespa artificial). Arbres aïllats amb triple tutor (pi, alzina, plataner...). En general poca ombra.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	396,00	3.830,00	8.186,00	942,00	6.012,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	3.359,00	0,00	0,00	194,00	0,00	102,00	4.531,00	6.405,0

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer campestre	0	0	1	0	0	0	1	1
Acer negundo	2	0	0	0	0	2	0	2
Catalpa bignonioides	1	0	0	0	0	1	0	1
Cupressus sempervirens 'Stricta'	28	0	0	0	28	0	0	28
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	0	1	0	1
Melia azedarach	1	0	0	0	0	1	0	1
Pinus halepensis	0	0	2	0	0	2	0	2
Pinus pinea	13	0	0	0	13	0	0	13
Platanus x acerifolia	17	0	0	0	0	17	0	17
Quercus ilex	4	0	0	0	4	0	0	4
Robinia pseudoacacia	0	1	0	0	0	1	0	1
Ulmus pumila	7	17	0	0	4	19	1	24
Magnolia grandiflora	2	0	0	0	2	0	0	2
Populus alba	0	0	1	0	0	1	0	1
TOTAL	76	18	4	0	51	45	2	98

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer campestre	0	0	1	0	1	0
Acer negundo	1	1	0	1	0	0
Catalpa bignonioides	0	1	0	1	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	28	0	0	28	0	0
Eriobotrya japonica	1	0	0	1	0	0
Melia azedarach	1	0	0	1	0	0
Pinus halepensis	1	1	0	2	0	0
Pinus pinea	13	0	0	13	0	0
Platanus x acerifolia	17	0	0	17	0	0
Quercus ilex	4	0	0	4	0	0
Robinia pseudoacacia	1	0	0	1	0	0
Ulmus pumila	7	17	0	3	12	9
Magnolia grandiflora	2	0	0	2	0	0
Populus alba	1	0	0	1	0	0
TOTAL	77	20	1	75	13	9

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0



Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai recentment reformat. Estat correcte de la vegetació i dels paviments.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

No es proposen millores.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Rotonda Complex esportiu	Codi	EV015
		Sup. Total (m²)	768,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Gran rotonda d'orografia ondulada amb gespa i dos exemplars de freixe

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres		
	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00		
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades
	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Vegetada regada
							768,0

ARBRAT

Fraxinus angustifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	1	1	0	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	1	1	0	0	0	2	0	2

Fraxinus angustifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	0	0	2	0	0
TOTAL	2	0	0	2	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya


DIAGNOSI

Funcional	Espai amb bon aspecte del verd i correcte estat de manteniment.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Manteniment de les segues i del reg.

MAPA

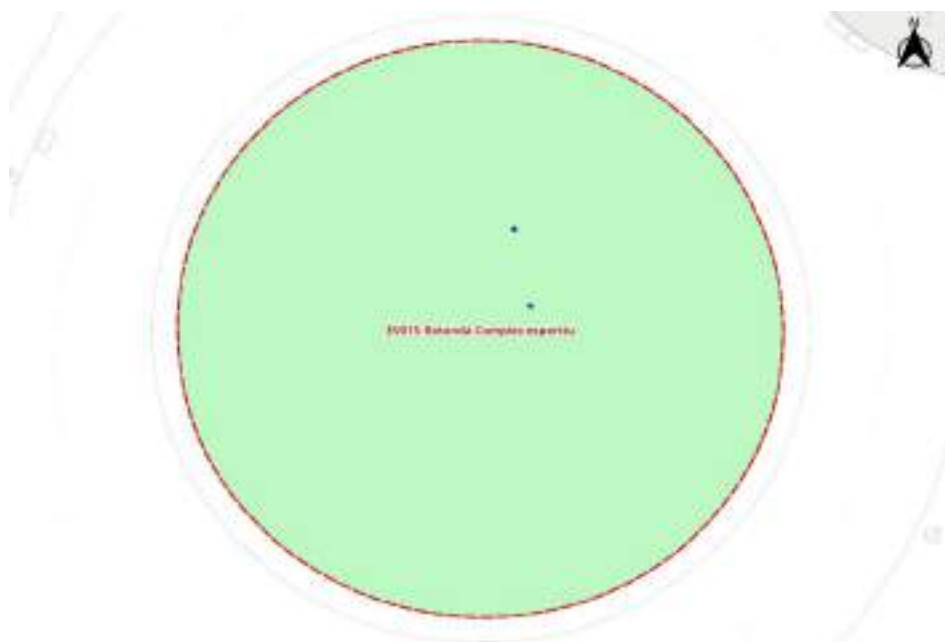

FOTOS





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Complex esportiu	Codi	EV016
		Sup. Total (m²)	3.761,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Perímetre del complex esportiu que inclou zones de praderia amb arbrat divers (Prunus, pollancre, xiprer...) i zona amb baladres. Inclou també zona de jocs lúdics sobre sauló.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	178,00	1.739,00	1.844,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Esponània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	228,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,0

ARRBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	0	0	0	1	0	1
	Pinus pinea	0	1	3	0	4	0	4
	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	3	0	0	3	0	0	3
	Prunus dulcis (P. amygdalus)	5	0	0	5	0	0	5
	Populus x canadensis	2	1	0	0	3	0	3
								0
								0
								0
	TOTAL	11	2	3	0	8	8	16

Cupressus sempervirens 'Stricta' Pinus pinea Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur Prunus dulcis (P. amygdalus) Populus x canadensis TOTAL	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	1	0	0
	3	1	0	4	0	0
	3	0	0	3	0	0
	5	0	0	5	0	0
	1	2	0	3	0	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Estat correcte de la vegetació i dels paviments.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA	
- Manteniment de les segues de la cobertura vegetal i del reg als exemplars arboris, sobretot dels que es troben encara en etapa d'implantació.	

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Camps d'Esports	Codi	EV017
		Sup. Total (m²)	30.147,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Descampat amb superfície gespitosa seca, amb pocs peus arboris majoritàriament en mal estat fitosanitari, i amb peus morts.Espai pendent desenvolupar per Ajuntament

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	4.365,00	8.107,00	17.675,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	17.207,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cedrus deodara</i>	0	0	4	0	0	4	0	4
<i>× Chitalpa tashkentensis 'Minsum' SL</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	7	1	0	0	0	8	0	8
<i>Pinus halepensis</i>	1	2	2	0	0	4	1	5
<i>Pinus pinea</i>	1	6	1	0	0	8	0	8
<i>Platanus × acerifolia</i>	1	2	8	0	0	11	0	11
<i>Ulmus pumila</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Populus alba</i>	7	12	0	0	0	19	0	19
<i>Populus x canadensis</i>	3	6	0	0	0	8	1	9
<i>Populus spp.</i>	2	14	1	0	0	16	1	17
TOTAL	22	44	17	0	0	80	3	83

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cedrus deodara</i>	0	4	0	0	4	0
<i>× Chitalpa tashkentensis 'Minsum' SL</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	3	4	0	3	5	0
<i>Pinus halepensis</i>	4	0	1	2	1	2
<i>Pinus pinea</i>	3	5	0	6	1	1
<i>Platanus × acerifolia</i>	10	1	0	11	0	0
<i>Ulmus pumila</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Populus alba</i>	0	7	12	1	18	0
<i>Populus x canadensis</i>	0	6	3	9	0	0
<i>Populus spp.</i>	14	1	2	15	2	0
TOTAL	35	29	18	49	31	3

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Espai sense funcionalitat ni ordre paisatgístic, desordenat, brut, i sense identitat. Hi ha mobiliari urbà, elements lúdics i paviments en molt mal estat que resulten un perill per als usuaris de les zones verdes.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

Espai amb projecte pendent de desenvolupar. No es proposen millores.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Avinguda Cantàbric vialitat	Codi	EV018
		Sup. Total (m²)	342,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Diferents triangles i parterres associades a la vialitat del carrer. Inclou zones de gespa, grups arbustius i vegetació espontània. No inclou l'arbrat que queda associat a una unitat de gestió d'arbrat viari.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	115,00	0,00	0,00	110,00	0,00	117,00	0,00	342,0

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb funcionalitat viària, estructuradora i separadora de l'espai urbà. Manca cobertura vegetal.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Millora del parterre amb la plantació de composicions arbustives de baix requeriment, combinant planta vivaç amb gramínies ornamentals, inclos l'encoixinat.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Cantabric_Tallers3	Codi	EV019
		Sup. Total (m²)	851,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona amb dos espais ben diferenciats. Espai de sauló en la zona propera al carrer que limita amb espai de gespa després de mur que delimita jardí perimetral als blocs de pisos. Conté 3 exemplars de robínia i 1 om amb una soca i un buit. També conté

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	362,00	0,00	489,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT

Robinia pseudoacacia
Ulmus pumila

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	2	0	1	0	0	3	0	3
	0	1	0	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
								0
TOTAL	2	1	1	0	0	4	0	4

Robinia pseudoacacia
Ulmus pumila

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	1	0	3	0	0
	1	0	0	1	0	0
TOTAL	3	1	0	4	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
1	0	1	2

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai sense funcionalitat ni atractiu visual, amb bon estat de la vegetació.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació del mur de contenció que delimita la superfície de gespa. - Retirada de soques. - Eliminació de rebrots. - Plantació d'arbustiva de baix manteniment a la zona de gespa. - Millora del paviment de sauló a la zona propera al carrer.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Casal de joves	Codi	EV020
		Sup. Total (m²)	2.248,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	La UG està composta de dos recintes. El recinte sud actualment sense ús, és un espai amb vegetació espontània i arbrat. L'altre és el pati de interiro de l'edifici; és de paviment dur i arbrat divers.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	441,00	510,00	1.297,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	1.274,00	0,00	

ARRBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	0	0	0	1	0	1
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	0	1	0	1
Ligustrum lucidum	1	0	0	0	0	1	0	1
Olea europaea	2	1	0	0	0	3	0	3
Pinus halepensis	0	0	3	0	0	2	1	3
Pinus pinea	0	0	1	0	0	1	0	1
Quercus ilex	1	0	0	0	0	1	0	1
Ulmus pumila	1	2	3	0	0	5	1	6
Ailanthus altissima	0	2	0	0	0	2	0	2
Pittosporum tobira	1	0	0	0	0	1	0	1
Populus alba	1	0	0	0	0	1	0	1
Populus x canadensis	0	0	2	0	0	2	0	2
TOTAL	8	6	9	0	0	21	2	23

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	1	0	0	0	1
Eriobotrya japonica	0	1	0	1	0	0
Ligustrum lucidum	0	0	1	0	1	0
Olea europaea	3	0	0	2	1	0
Pinus halepensis	1	1	1	0	2	1
Pinus pinea	0	1	0	0	0	1
Quercus ilex	0	1	0	1	0	0
Ulmus pumila	1	4	1	3	3	0
Ailanthus altissima	2	0	0	0	2	0
Pittosporum tobira	1	0	0	0	1	0
Populus alba	0	1	0	0	1	0
Populus x canadensis	0	2	0	0	0	2
TOTAL	8	12	3	7	11	5

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Espai en un estat molt deficient, en estat d'abandonament i envait per la vegetació espontània. Cal una reforma integral de l'espai que es troba en desús. La vegetació existent a zona que sí es troba en funcionament ofereix un aspecte desordenat i sense cap disseny paisatgístic.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

A la zona que es troba en desús: reforma integral de l'espai:

- Millora de l'estat fitosanitari de l'arbrat alterat, i eliminació de l'arbrat que es troba en decaïment.
- Retirada de soques.
- Eliminació de rebrots i de totes les espècies amb caràcter invasor o al·lòctones.
- Projecte de restauració integral de l'espai on s'inclogui: neteja i eliminació de la cobertura vegetal existent, millora dels paviments, tant els de sauló com els paviments durs, plantació d'espècies arbòries que dotin d'ombra l'espai, instal·lació de mobiliari (bancs, papereres, taula ping-pong, font, etc.) proper a les zones d'ombra, augmentar l'amplada dels escocells, sobretot en els exemplars grans.
- Plantació d'arbustives (aromàtiques o planta vivaç amb flor).

A la zona que es troba en ús:

- Retirada del paviment dur. Substitució per paviment de sauló o per una gespa C4.
- Millora dels parterres on es troba l'arbustiva. Millora del substrat i creació de "jardins secs": utilitzar arbustiva de baix manteniment i requeriments hídrics, aportar encoixinat a base de grava.
- Ampliació dels escocells de l'arbrat i aportació d'encoixinat.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Porto4	Codi	EV021
		Sup. Total (m²)	2.760,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona interblocs amb entrada pavimentada, parterres inicialment de gespa actualment praderies, petit espai de sauló amb jocs infantils i jardinetes interiors dels blocs de pisos. Arbrat divers que inclou pebrers, firmianes, oms, robínies...

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	58,00	1.012,00	1.690,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Acer negundo</i>	1	0	0	0	0	0	1	1
<i>Cercis siliquastrum</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	0	2	0	0	2	0	2
<i>Firmiana simplex</i>	1	2	2	0	0	5	0	5
<i>Laurus nobilis</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Melia azedarach</i>	0	4	0	0	0	4	0	4
<i>Pinus pinea</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Platanus x acerifolia</i>	0	0	2	0	0	2	0	2
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	6	0	0	0	5	2	7
<i>Schinus molle</i>	6	2	0	0	0	8	0	8
<i>Ulmus pumila</i>	1	4	0	0	0	5	0	5
<i>Photinia serratifolia</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	13	19	6	0	0	35	3	38

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Acer negundo</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Cercis siliquastrum</i>	0	0	0	1	0	0
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	2	0	0	1	1
<i>Firmiana simplex</i>	5	0	0	3	2	0
<i>Laurus nobilis</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Melia azedarach</i>	4	0	0	4	0	0
<i>Pinus pinea</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Platanus x acerifolia</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	1	0	7	0	0
<i>Schinus molle</i>	0	8	0	8	0	0
<i>Ulmus pumila</i>	1	3	1	3	0	2
<i>Photinia serratifolia</i>	1	0	0	1	0	0
TOTAL	20	16	1	29	6	3

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	3	1	1	5

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya



DIAGNOSI

Funcional	Espai amb una gran quantitat de verd i arbrat de diferents espècies. Estat correcte de la tanca arbustiva.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de soques.
- Millora del mobiliari: substitució del mobiliari urbà que es troba en mal estat: substitució del banc de formigó existent per un banc de mur de gabions i fusta. Instal·lació de mobiliari nou (bancs) a les zones més ombrejades (sota els Schinus molle). Instal·lació d'una font d'aigua.
- Eliminació dels jardins veïnals, de tots els murs i baranes que delimiten aquests jardins, i la vegetació existent al seu interior (entre la tanca vegetal i el bloc de pisos) i pavimentació d'aquests.
- Millora de la cobertura herbàcia. Escarificat i sembra d'espècies de praderia natural (evolució de gespes a prats).
- Increment de la freqüència del desherbat.
- Reposició de l'arbrat als escocells buits, amb espècies de port alt i creixement ràpid i que aportin ombra (p. ex: Tipuana tipu, Grevillea robusta).
- Ampliació dels escocells de l'arbrat existent dins del paviment dur i plantació d'espècies herbàcies amb flor.
- Eliminació del paviment dur existent a la zona de jocs infantils.
- Renovació dels jocs infantils, utilitzant jocs de fusta natural.

MAPA



FOTOS







CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Porto 5	Codi	EV022
		Sup. Total (m²)	6.897,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins al voltant i a l'interior del carrer.El carrer agafa diferents espais amb zones de gespa i arbustiva, sauló amb arbrat divers i camins interiors pavimentats.Inclou també dues petites zones amb jocs infantils envoltades de tanca de fusta.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	3.260,00	1.826,00	1.811,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	1.341,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	654,0

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	1	0	0	0	0	1	0	1
Albizia julibrissin	2	0	0	0	0	2	0	2
Firmiana simplex	1	0	4	0	0	5	0	5
Ligustrum lucidum	1	1	1	0	0	3	0	3
Melia azedarach	0	22	0	0	0	22	0	22
Morus alba 'Fruitless'	3	0	0	0	0	3	0	3
Prunus dulcis (P. amygdalus)	1	0	0	0	0	1	0	1
Styphnolobium japonicum (Sophora j	3	5	1	0	0	9	0	9
Tipuana tipu	2	13	3	0	2	16	0	18
Phoenix canariensis	1	0	0	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	2	0	0	0	0	2	0	2
TOTAL	17	41	9	0	2	65	0	67

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	1	0	1	0	0
Albizia julibrissin	0	2	0	2	0	0
Firmiana simplex	5	0	0	5	0	0
Ligustrum lucidum	0	3	0	2	1	0
Melia azedarach	11	11	0	22	0	0
Morus alba 'Fruitless'	0	3	0	3	0	0
Prunus dulcis (P. amygdalus)	1	0	0	0	0	1
Styphnolobium japonicum (Sophora j	5	4	0	9	0	0
Tipuana tipu	14	4	0	18	0	0
Phoenix canariensis	1	0	0	1	0	0
Platycladus orientalis	0	0	0	2	0	0
TOTAL	37	28	0	65	1	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	1	1	2

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai en bon estat de manteniment en general, exceptuant alguns espais corresponents als enjardinaments sota els blocs, que tenen una estructura antiga amb composicions vegetals amb poca diferència cromàtica.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de soques.
- Millora o retirada dels paviments durs que es troben sota els bancs en mal estat.
- Tractament fitosanitari a les moreres.
- Millora dels paviments de sauló.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Auditori Municipal	Codi	EV023
		Sup. Total (m²)	2.333,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament de l'auditori municipal que inclou part pavimentada amb moreres i parterres laterals amb moreres i tipuanes.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	2.033,00	300,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	152,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT

Morus alba 'Fruitless'
Tipuana tipu

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	5	3	2	0	0	10	0	10
	7	0	0	0	7	0	0	7
								0
								0
								0
								0
TOTAL	12	3	2	0	7	10	0	17

Morus alba 'Fruitless'
Tipuana tipu

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	10	0	0	8	2	0
	7	0	0	7	0	0
TOTAL	17	0	0	15	2	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb potencial de desenvolupament del verd. Manca d'ombra a la zona d'aparcament.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de soques i rebrots.
- Conversió de tots els parterres individuals en parterres correguts.
- Millora de parterres: desbrossada de la vegetació espontània, instal·lació de malla antiherba i plantació d'arbustiva de baixos. requeriments o de gramínies (xerojardineria). Incloure l'encoixinat als parterres.
- Reposició de l'arbrat afectat o dels buits.
- Plantació lineal al parterre interior de l'aparcament (actualment pavimentat) amb les mateixes espècies que les existents (tipuanes), amb l'objectiu de generar una canòpia que redueixi l'escalfament de l'asfalt i de l'espai.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Porto_vial	Codi	EV024
		Sup. Total (m²)	77,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres a les cantonades del carrer. Zones de gespa sense reg i amb poca cobertura en l'actualitat. Arbres associats a unitat de gestió d'arbrat viari.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb funcionalitat viària, estructuradora i separadora de l'espai urbà. Manca cobertura vegetal.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Millora de parterre. Plantació d'espècies herbàcies o arbustives amb flor, o espècies típiques de praderia, de baix manteniment i requeriments hídrics.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	C_Porto6	Codi	EV025
		Sup. Total (m²)	1.005,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Espai verd al darrera dels blocs de pisos i annex a l'aparcament. Zona de praderia de poc ús amb arbrat dispers: plataners, oms i firmianes.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	31,00	0,00	974,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	3	0	0	0	3	0	3
	1	1	0	0	0	2	0	2
	0	3	0	1	0	4	0	4
								0
								0
								0
								0
	TOTAL	1	7	0	1	0	9	0

Firmiana simplex Platanus x acerifolia Ulmus pumila	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	3	0	0	0	3	0
	0	1	1	0	2	0
	0	4	0	0	4	0
	TOTAL	3	5	1	0	9

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Espai amb manca de manteniment, brut i desordenat, on s'ha desenvolupat vegetació espontània que no aporta cap valor a l'espai.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA	
- Eliminació de la cobertura vegetal que hi ha a l'espai entre la vorera i el bloc de pisos, pavimentació i ampliació de la vorera.	

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais de transició amb l'entorn natural	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Fundació Tallers	Codi	EV026
		Sup. Total (m²)	2.503,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai de praderia arbrada que inclou talús amb forta pendent. Arbrat divers: Populus, quercus, oms, lugustrums...

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	21,00	0,00	2.482,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	2.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARB RAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Prunus dulcis (P. amygdalus)</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Quercus ilex</i>	0	2	0	0	0	2	0	2
<i>Quercus pubescens</i>	0	3	5	0	0	8	0	8
<i>Ulmus pumila</i>	0	2	1	0	0	3	0	3
<i>Populus x canadensis</i>	0	0	1	1	0	0	2	2
TOTAL	5	7	7	1	0	18	2	20

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Prunus dulcis (P. amygdalus)</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Quercus ilex</i>	2	0	0	0	2	0
<i>Quercus pubescens</i>	6	2	0	6	2	0
<i>Ulmus pumila</i>	0	3	0	0	0	3
<i>Populus x canadensis</i>	0	0	2	0	0	2
TOTAL	13	5	2	10	5	5

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	2	4	6

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai molt desordenat i perillós al tram estret que discorre entre l'edificació i el talús vertical. Paviments durs en molt mal estat i que suposen un perill per als vianants. Vegetació en mal estat fitosanitari.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

- Millora dels paviments durs. - Eliminació de l'arbrat en mal estat pel risc de caiguda de branques. - Millora del camí existent de sauló. - Instal·lació de barrera de seguretat de fusta que faci de límit entre el camí i el talús. - Instal·lació d'il·luminació.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Porto_7	Codi	EV027
		Sup. Total (m²)	2.942,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de pas darrera edificis amb camí de sauló i gespa. Arbrat divers on predominen ligustrum, plataners i robínies.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	212,00	260,00	2.470,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARRBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	6	0	0	0	6	0	6
<i>Platanus x acerifolia</i>	0	0	9	0	0	9	0	9
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
								0
TOTAL	1	6	9	0	0	16	0	16

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	3	2	2	4	0
<i>Platanus x acerifolia</i>	6	3	0	9	0	0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	0	0	0	0	1
TOTAL	8	6	2	11	4	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	1	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai molt brut i sense atractiu visual, molt ombívol. Cobertura vegetal amb clapes importants i zones en mal estat pel que fa el paviment de sauló.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de la cobertura vegetal existent al parterre que queda entre la façana de l'institut i el camí que accedeix a l'institut des del C/ Porto. Substitució d'aquesta coberta per un paviment de sauló o sauló sòlid. Creació d'un escocell individual per al ligustrum existent i aportació d'encoixinat.
- Eliminació de la cobertura herbàcia annexa a l'edifici a la part de l'espai EV028, pavimentant la superfície i ampliant la vorera fins al bloc de pisos. Creació d'escocells a l'arbrat existent.
- Increment de la freqüència del desherbat.
- Millora de la cobertura vegetal existent (gespa) amb la sembra d'espècies de praderia natural.
- Eliminació de la filera de ligustrums que hi ha davant la façana de l'institut i ampliació de la vorera.
- Instal·lació de bancs davant la façana de l'escola.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Parcs	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Parc annex IES Federica Montseny	Codi	EV028
		Sup. Total (m²)	4.012,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Praderia amb accés mitjançant camí de terra. Conté arbrat dispers que inclou ailants i oms majoritàriament.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	182,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	0	0	0	1	0	1
Firmiana simplex	1	0	0	0	0	1	0	1
Morus alba	0	1	0	0	0	1	0	1
Ulmus pumila	0	3	2	0	0	5	0	5
Ailanthus altissima	2	0	2	0	0	3	1	4
TOTAL	3	5	4	0	0	11	1	12

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	1	0	0	1	0
Firmiana simplex	0	1	0	1	0	0
Morus alba	0	1	0	0	1	0
Ulmus pumila	0	3	2	0	5	0
Ailanthus altissima	2	0	2	4	0	0
TOTAL	2	6	4	5	7	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb manca de sega i de neteja, amb potencial per a creació de zona de pícnic o d'espai lúdic per a adolescents, ja que es troba al costat de l'institut.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de tots els ailants, i dels arbres que es trobin en molt mal estat (oms i moreres que hi ha al costat de la vorera). - Desbrossada de l'espai. Creació d'una zona central on s'inclouran taules de pícnic i jocs de calistènia. La superfície dels jocs de calistènia estarà lliure de vegetació i s'instal·larà un paviment de sorra de platja/cautxú. - Plantació d'arbrat que generi ombra a la zona de jocs. - A la resta de l'espai que queda fora de la zona central es deixarà créixer la vegetació natural i s'aplicarà sega diferenciada, que marcarà la traça dels camins i generarà una separació natural entre els espais lúdics i els transitables (camins). - Fora de l'espai central s'instal·laran bancs al llarg dels camins, acompanyats d'arbrat que generi ombra. - Plantació d'arbrat dispers de port alt que aportí moviment a l'espai (tipus àlbers, pollancres,...), i arbres de port petit o mitjà amb floració interessant que aportin ombra.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Algarve_vial	Codi	EV029
		Sup. Total (m²)	75,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres en cantonades del carrer amb grups arbustius que contenen diferents espècies. Arbrat associat a UG d'arbrat viari.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	35,0

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI


Funcional	Vegetació poc vistosa i atractiva, hi ha brutícia i es veu la malla anti herba.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Neteja dels parterres.
- Millora de parterres; substitució de l'arbustiva existent per composicions més vistoses, utilitzant planta vivaç, i aportació d'encoixinat.



MAPA

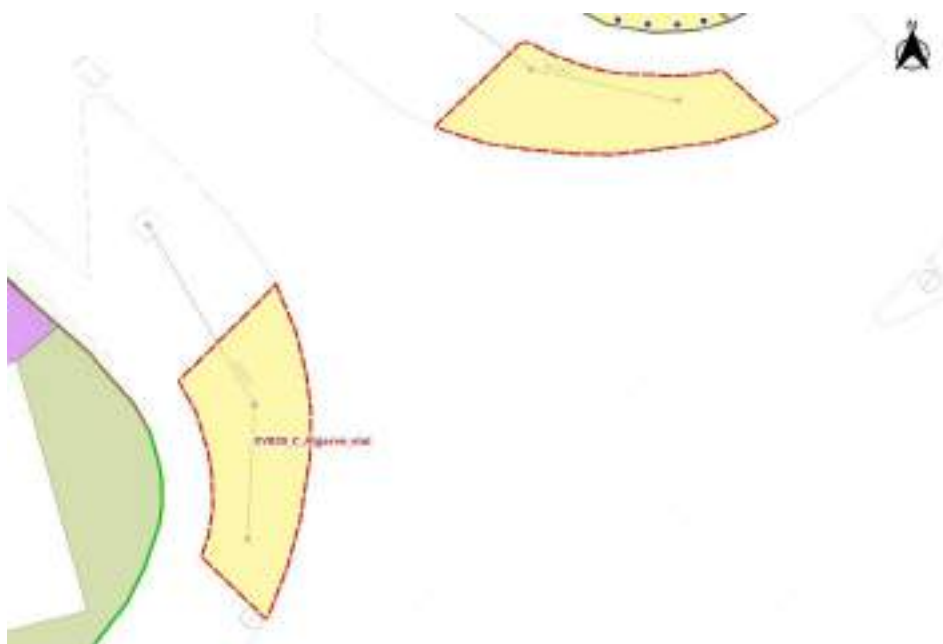

FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Algarve 1	Codi	EV030
		Sup. Total (m²)	162,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres laterals al carrer amb grups arbustius amb baladre.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,0

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
				0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI


Funcional	Estat correcte de la vegetació. Hi ha brutícia entre els grups arbustius i clapes en la cobertura vegetal.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Millora dels parterres. Neteja i aportació d'encoixinat.



MAPA

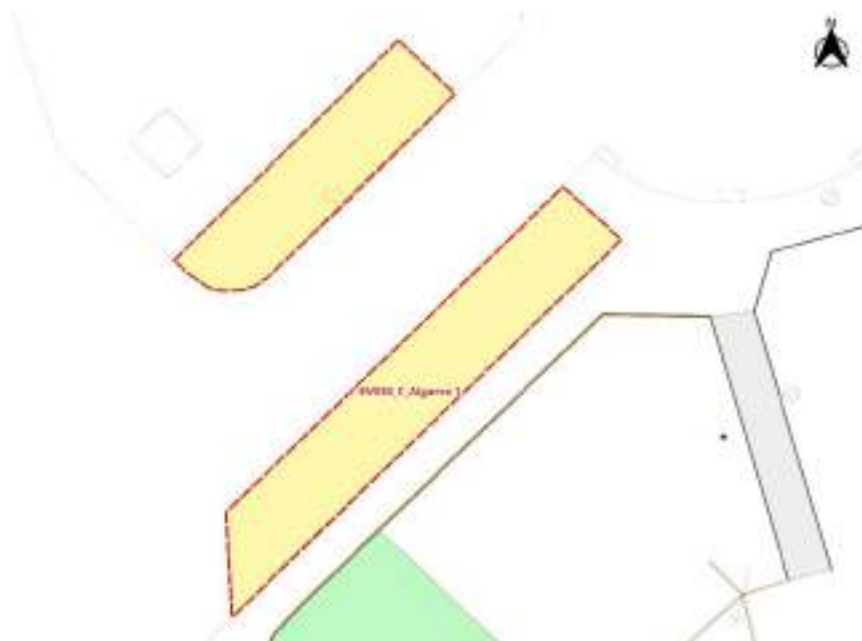

FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Algarve3	Codi	EV031
		Sup. Total (m²)	7.431,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins interblocs. Inclou moltes zones de gespa, grups arbustius, jardinetes dels veïns i arbrat i arbustos puntuals de molts tipus. També inclou tanques de fusta i tanques arbustives en diferents espais. Hi havia zona en obres on no s'ha pogut entrar.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	688,00	1.083,00	5.580,00	0,00	80,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	4.487,00	0,00	21,00	341,00	0,00	731,00	0,00	776,0

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	1	0	0	2	0	2
Cercis siliquastrum	1	1	0	0	0	2	0	2
Chorisia speciosa (Ceiba speciosa)	0	1	0	0	0	1	0	1
Eriobotrya japonica	3	1	0	0	0	4	0	4
Firmiana simplex	0	1	0	0	0	1	0	1
Laurus nobilis	1	1	0	0	0	2	0	2
Ligustrum lucidum	9	3	0	0	0	11	1	12
Melia azedarach	3	3	0	0	0	6	0	6
Morus alba	0	1	1	0	0	2	0	2
Olea europaea	1	0	0	0	0	1	0	1
Platanus x acerifolia	0	0	5	0	0	5	0	5
Prunus virginiana 'Shubert'	1	0	0	0	0	1	0	1
Robinia pseudoacacia	0	1	0	0	0	1	0	1
Citrus x limon	1	0	0	0	0	1	0	1
Leucaena leucocephala	0	0	1	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	1	4	0	0	0	5	0	5
TOTAL	21	18	8	0	0	46	1	47

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	2	0	0	1	1
Cercis siliquastrum	1	1	0	2	0	0
Chorisia speciosa (Ceiba speciosa)	1	0	0	1	0	0
Eriobotrya japonica	3	1	0	3	0	1
Firmiana simplex	1	0	0	1	0	0
Laurus nobilis	0	2	0	0	2	0
Ligustrum lucidum	4	3	5	4	8	0
Melia azedarach	3	3	0	6	0	0
Morus alba	0	2	0	2	0	0
Olea europaea	0	1	0	1	0	0
Platanus x acerifolia	5	0	0	4	1	0
Prunus virginiana 'Shubert'	0	1	0	1	0	0
Robinia pseudoacacia	0	1	0	0	0	1
Citrus x limon	1	0	0	0	1	0
Leucaena leucocephala	0	1	0	0	0	1
Platycladus orientalis	0	3	2	0	2	3
TOTAL	19	21	7	25	15	7



Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
6	0	2	8

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Alguns espais estan molt deixats, bruts i sense ordre paisatgístic, sobretot a les zones ocupades per jardins veinals, on s'acumula molta densitat d'arbusativa que no aporta valor a l'espai i que incrementa el manteniment. Zones sense accés (rampes o escales). Paviments durs en mal estat.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Neteja de tots els espais.
- Increment de la freqüència del desherbat.
- Sembra d'espècies de praderia al talús gros que hi ha a la part central de l'espai interblocs al que s'accedeix des de l'Avinguda Via de la Plata.
- Eliminació de soques.
- Eliminació de la vegetació arbustiva i espontània que hi ha entre darrera el mur perimetral dels jardins veinals blocs de pisos, inclosos els murs i les baranes que els delimiten. Reconvertir aquests espais en paviments que no necessitin manteniment. (sauló/grava), o pavimentar-los. En cas de pavimentar-los, crear escocells amples a l'arbrat que quedi en la zona a pavimentar.
- Eliminació de les tanques vegetals que es troben en mal estat, sobretot les de xiprer.
- Substitució del mobiliari existent malmès per altre que es trobi en bon estat, sobretot pel que fa els bancs del'espai interblocs que hi ha a l'Avinguda de la Via de la Plata.
- Creació de rampes i escales d'accés als espais que no compten amb un accés adaptat per a tots els usuaris.
- Reforma dels paviments en mal estat. Utilització de paviments permeables.
- Substitució o renovació d'algunes composicions arbustives envellides per altres actuals (arbustiva vivaç, aromàtiques o gramínies ornamentals) de baix manteniment i requeriments hídrics. Aportació d'encoixinat (escorça de pi a l'arbrat aïllat i grava a les solucions de xerojardineria).

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Parcs	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Parc de la Segona República	Codi	EV032
		Sup. Total (m²)	4.398,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc a la zona sud del municipi que inclou praderia amb zona d'estada amb taules i bancs de fusta i parc infantil de terra envoltat de tancat de fusta.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	900,00	63,00	3.435,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	3.017,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cedrus deodara</i>	0	1	1	0	0	2	0	2
<i>Celtis australis</i>	1	1	0	0	0	2	0	2
<i>Laurus nobilis</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	3	1	0	0	0	4	0	4
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii' ('Atropur	3	0	0	0	0	3	0	3
<i>Tilia americana</i>	2	0	0	0	2	0	0	2
								0
								0
TOTAL	11	3	1	0	2	13	0	15

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cedrus deodara</i>	1	1	0	2	0	0
<i>Celtis australis</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Laurus nobilis</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	2	0	4	0	0
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii' ('Atropur	1	2	0	3	0	0
<i>Tilia americana</i>	2	0	0	2	0	0
TOTAL	9	6	0	15	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
1	0	22	23

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Parc reformat recentment. Estat correcte de la vegetació i dels paviments. Es troba en un dels accessos al municipi, i és un espai poc vistos que no compta amb cap criteri paisatgístic.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Increment de la freqüència del desherbat.
- Eliminació de soques.
- Plantació d'espècies de baix manteniment (barreja de gramínies) al semicercle que queda fora de la tanca del parc al costat de la rotonda de l'Avinguda Mediterrània.
- Millora de la cobertura vegetal del talús que es troba a la zona després del pont de la C-58, en l'accés al municipi, amb la sembra d'espècies de praderia amb flor.
- Plantació de gramínies ornamentals al voltant de la tanca del parc.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Espais de transició amb l'entorn natural	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Riu sec est	Codi	EV033
		Sup. Total (m²)	16.119,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Espai de transició amb zona de praderia i camins interns de sauló. L'arbrat predominant son pins i oms.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	1.603,00	59,00	12.355,00	0,00	2.102,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	11.151,00	0,00	101,00	0,00	1.103,00	0,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Pinus halepensis</i>	0	0	2	1	0	3	0	3
<i>Pinus pinea</i>	9	0	0	0	0	9	0	9
<i>Ulmus pumila</i>	13	1	3	1	0	17	1	18
								0
								0
								0
								0
TOTAL	22	1	5	2	0	29	1	30

<i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i> <i>Ulmus pumila</i>	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	3	0	0	3	0	0
	8	1	0	9	0	0
	4	14	0	9	9	0
	TOTAL	15	15	0	21	9

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	3	4

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Espai en bon estat de manteniment. Manca de sega a la part del pipican.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA	
- Increment de la freqüència de segues a l'esplanada on s'ubica la font, de manera que es pugui accedir en tot moment.	
- Instal·lació de dues taules de pícnic sota l'om gran existent.	



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais de transició amb l'entorn natural	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Riu sec oest	Codi	EV034
		Sup. Total (m²)	12.192,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai de transició amb zona de praderia arbrada (freixes, oms i populus) i camí intern de formigó.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	1.321,00	10.871,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	10.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Fraxinus angustifolia	27	9	0	0	0	36	0	36
Ulmus minor	19	5	0	0	0	24	0	24
Ulmus pumila	0	1	0	0	0	1	0	1
Populus alba	1	19	0	0	0	20	0	20
Populus x canadensis	0	31	3	0	0	34	0	34
								0
TOTAL	47	65	3	0	0	115	0	115

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Fraxinus angustifolia	0	36	0	36	0	0
Ulmus minor	3	21	0	24	0	0
Ulmus pumila	1	0	0	1	0	0
Populus alba	0	20	0	20	0	0
Populus x canadensis	3	31	0	34	0	0
TOTAL	7	108	0	115	0	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai net i amb bon estat de la vegetació. Bon manteniment de la cobertura vegetal (praderia) i estat correcte dels paviments. Es tracta d'un espai de pas i de passeig, sobretot per a la pràctica d'esport. Donat el seu ús, manca enllumenat al llarg del camí intern, una font d'aigua i bancs a les zones d'ombra.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Instal·lació de bancs a les zones d'ombra, una font d'aigua al centre de l'espai, i enllumenat al llarg del camí intern de formigó. - Eliminació de l'arbrat que es trobi en estat de decaïment i substitució per espècies semblants a les existents (pollancre o freixes).



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Cambridge Center sud	Codi	EV035
		Sup. Total (m²)	2.318,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Nombrosos jardins interblocs amb diferents tipus de tancaments. Grups arbustius de diferents varietats, tanques arbustives de cupressus, vegetació herbàcia seca, peus arboris dispersos de diferents espècies.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	26,00	744,00	1.521,00	0,00	27,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	1.510,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	0	0	0	2	0	2
	Firmiana simplex	0	0	1	0	1	0	1
	Ligustrum lucidum	2	4	0	0	6	0	6
	Olea europaea	1	0	0	0	1	0	1
	Platanus x acerifolia	1	1	4	0	6	0	6
								0
								0
	TOTAL	6	5	5	0	16	0	16

Cupressus sempervirens 'Stricta' Firmiana simplex Ligustrum lucidum Olea europaea Platanus × acerifolia TOTAL	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	0	1	1	0	2	0
	1	0	0	1	0	0
	2	3	1	1	5	0
	1	0	0	1	0	0
	5	1	0	6	0	0
	9	5	2	9	7	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	2	0	3	5

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Espai proper a la zona del centre, molt desordenat i amb molta càrrega d'arbustiva que no aporta valor a l'espai, el qual no compta amb cap disseny de jardineria.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA	
- Eliminació dels murs i baranes que delimiten els jardins veïnals. - Eliminació de tota l'arbustiva plantada pels veïns. - Millora del substrat/cobertura herbàcia. - Eliminació de totes les tanques vegetals.	

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Cambridge Center nord	Codi	EV036
		Sup. Total (m²)	1.415,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Nombrosos jardins interblocs amb diferents tipus de tancaments. Grups arbustius de diferents varietats, tanques arbustives de cupressus, vegetació herbàcia seca, peus arboris dispersos de diferents espècies.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	0,00	5,00	1.410,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	1.340,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	Celtis australis	1	0	0	0	1	0	1
	Cercis siliquastrum	1	0	0	0	1	0	1
	Ligustrum lucidum	1	0	0	0	1	0	1
	Olea europaea	4	0	0	0	4	0	4
	Platanus x acerifolia	0	0	4	0	4	0	4
	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	1	0	0	0	1	0	1
	Ulmus pumila	0	0	3	0	3	0	3
	Platycladus orientalis	0	3	0	0	3	0	3
TOTAL		8	3	7	0	18	0	18

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT			
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada	
	Celtis australis	0	1	0	0	1	0
	Cercis siliquastrum	0	1	0	0	1	0
	Ligustrum lucidum	0	1	0	0	1	0
	Olea europaea	4	0	0	4	0	0
	Platanus × acerifolia	2	2	0	0	3	1
	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	0	1	0	0	1	0
	Ulmus pumila	2	1	0	1	1	1
	Platycladus orientalis	0	2	1	0	1	2
TOTAL	8	9	1	5	9	4	

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Superfícies vegetades afuncionals dins de les zones delimitades per murs, i que acumulen brutícia, restes vegetals, vegetació alterada, etc.
Sanitària i fisiològica	Deficient


**PROPOSTES DE MILLORA**

- Eliminació dels murs i baranes que delimiten els jardins veïnals.
- Millora de la cobertura herbàcia.
- Eliminació de la vegetació plantada pels veïns.
- Renovació dels paviments que es troben en mal estat.

MAPA**FOTOS**



MAPA

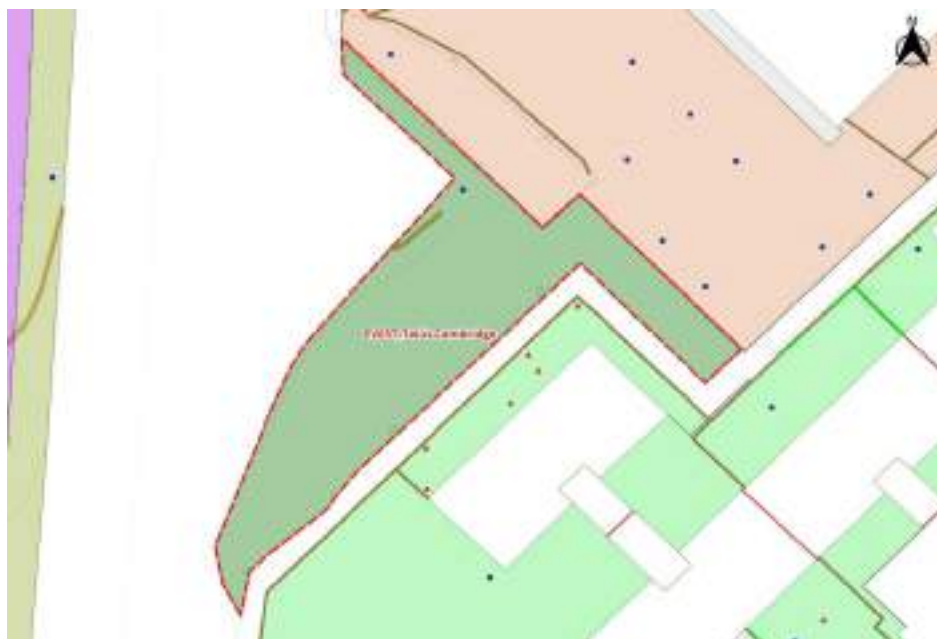

FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Via de la Plata_vialitat	Codi	EV038
		Sup. Total (m²)	398,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Cantonadaes del carrer amb parterres de grups arbustius amb difernets espècies o gespa. Arbrat associat a UG arbrat viari.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	264,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	

ARRBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Estat correcte de l'arbrat existent, excepte un dels exemplars arboris que es troben al parterre que està a tocar del Parc de la Segona República.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de l'arbrat que es trobi en decaïment, i substitució del buit amb espècies semblants a les existents.
- Millora de parterres. Plantació d'espècies de baix manteniment i requeriments hídrics, típiques de sotabosc mediterrani (llentiscle, aladern, olivereta, arç blanc, piracants...) i aportació d'encoixinat.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Pont C-58	Codi	EV039
		Sup. Total (m²)	1.070,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona annexa a la C-58 amb mur vegetal que fa de pantalla acústica. Es tracta d'un espai amb vegetació espontània i arbrat (plataners, pollancre i oms)

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Platanus x acerifolia</i>	0	2	5	0	0	7	0	7
<i>Ulmus pumila</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Populus alba</i>	13	2	0	0	10	5	0	15
<i>Populus spp.</i>	1	1	0	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
TOTAL	16	5	5	0	10	16	0	26

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Platanus x acerifolia</i>	7	0	0	7	0	0
<i>Ulmus pumila</i>	0	2	0	0	2	0
<i>Populus alba</i>	3	0	12	15	0	0
<i>Populus spp.</i>	2	0	0	2	0	0
TOTAL	12	2	12	24	2	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Talús amb plantacions recents que presenten símptomes de manca de reg i no han prosperat. Mal estat de la cobertura vegetal, amb aspecte de deixadesa.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de l'arbrat mort.
- Sembra d'espècies de praderia amb flor que aportin variacions cromàtiques al talús.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Cap Badia del Vallès	Codi	EV040
		Sup. Total (m²)	866,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai ajardinat a l'entrada al CAP. Inclou zona de prada amb om, ailant i ligustrum i dos parterres de gespa: un amb ailant i ligustrum i l'altre amb diferents elements puntuals: cotoneaster, iuques i viburnum.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	405,00	461,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	104,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Ulmus pumila</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Ailanthus altissima</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
								0
TOTAL	4	1	0	0	0	5	0	5

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	1	0	2	0	0
<i>Ulmus pumila</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Ailanthus altissima</i>	2	0	0	0	0	2
TOTAL	3	2	0	3	0	2

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Es tracta d'un espai molt freqüentat per la població, amb poca variació cromàtica, plantacions envellides i poc atractiu visual. Falta ombra i el mobiliari (bancs) es troba en mal estat.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de soques. - Eliminació de rebrots. - Eliminació de la tanca arbustiva. - Millora de parterres. Eliminació de l'arbustiva existent i plantació de composicions arbustives actuals, vistoses i amb atractiu visual (planta vivaç, aromàtiques, gramínies,...) als parterres de gespa que es troben delimitats per una tanca baixa, inclosa l'aportació d'encoixinat. - Millora de la cobertura vegetal (ressembra per a cobrir clapes) a l'espai central i plantació d'arbres que donin ombra. - Substitució del mobiliari que es troba en mal estat (bancs) i increment del nombre de bancs en l'espai. - Millora/renovació dels paviments durs. - Instal·lació d'una font d'aigua i paperera.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Mediterrani_Av Via de la Plata_2	Codi	EV041
		Sup. Total (m²)	481,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardi annexa a edificació amb vegetació arbustiva espontània.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	137,00	162,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Photinia serratifolia</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
TOTAL	0	1	1	0	0	2	0	2

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	0	0	1
<i>Photinia serratifolia</i>	0	1	0	1	0	0
TOTAL	1	1	0	1	0	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	1	2

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai interblocs caracteritzat per jardins veïnals delimitats per murs i baranes, molt carregats de composicions arbustives envellides o plantades pels veïns sense cap criteri paisatgístic. Moltes de les superfícies amb cobertura herbàcia eren inicialment gespes que per manca de manteniment han estat substituïdes per la vegetació espontània i atrauen insectes i brutícia. Hi ha espais afuncionals que acumulen vegetació espontània, arbustiva en mal estat i brutícia, i que incrementen el manteniment, generen desordre en l'espai i aspecte de deixadesa.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de la vegetació espontània. - Eliminació de tots els murs i les baranes dels jardins veïnals. - Pavimentació dels espais afuncionals i ampliació de la vorera en aquestes zones. - Eliminació de l'arbrat que es trobi molt alterat, en estat de decaïment, o mort. - Podes de reestructuració a l'arbrat mal format. - Eliminació de les tanques de fusta. - Eliminació de la vegetació i el paviment existent i sembra d'espècies de praderia al petit talús que hi ha a la dreta de la rampa d'accés a l'edifici, actualment ocupat per una barreja d'espècies plantada pels veïns. - Eliminació del grup arbustiu de Myoporum i la cobertura herbàcia. Reconversió a una superfície de sauló. Plantació d'arbrat de port petit que doni ombra a l'espai.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Mediterrania_Av Via de la Plata_1	Codi	EV042
		Sup. Total (m²)	251,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Nombrosos jardins veïnals amb tancaments. Parterres que envolten l'edificació. Tanques arbustives diverses. Parterre-illa amb capa herbàcia seca i peus de plataner.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	234,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Catalpa bignonioides	0	2	0	0	0	1	1	2
Platycladus orientalis	0	1	1	0	0	2	0	2
								0
TOTAL	0	3	1	0	0	3	1	4

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Catalpa bignonioides	0	1	1	1	1	0
Platycladus orientalis	1	1	0	0	1	1
TOTAL	1	2	1	1	2	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	1	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya


DIAGNOSI

Funcional	Espai interblocs caracteritzats per jardins veïnals delimitats per murs i baranes, molt carregats de composicions arbustives envellides o plantades pels veïns sense cap criteri paisatgístic. Moltes de les superfícies amb cobertura herbàcia eren inicialment gespes que per manca de manteniment han estat substituïdes per la vegetació espontània i atrauen insectes i brutícia. Hi ha espais afuncionals que acumulen vegetació espontània, arbustiva en mal estat i brutícia, i que incrementen el manteniment, generen desordre en l'espai i aspecte de deixadesa.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de tots els murs de contenció i les baranes dels jardins veïnals. - Eliminació de tota la vegetació i pavimentació de tot l'espai, ampliant la vorera fins a l'edifici. Creació d'escocells d'amplada suficient per a l'arbrat existent. - Eliminació de la tuia. - Tractament fitosanitari a l'arbrat alterat (catalpa).

MAPA

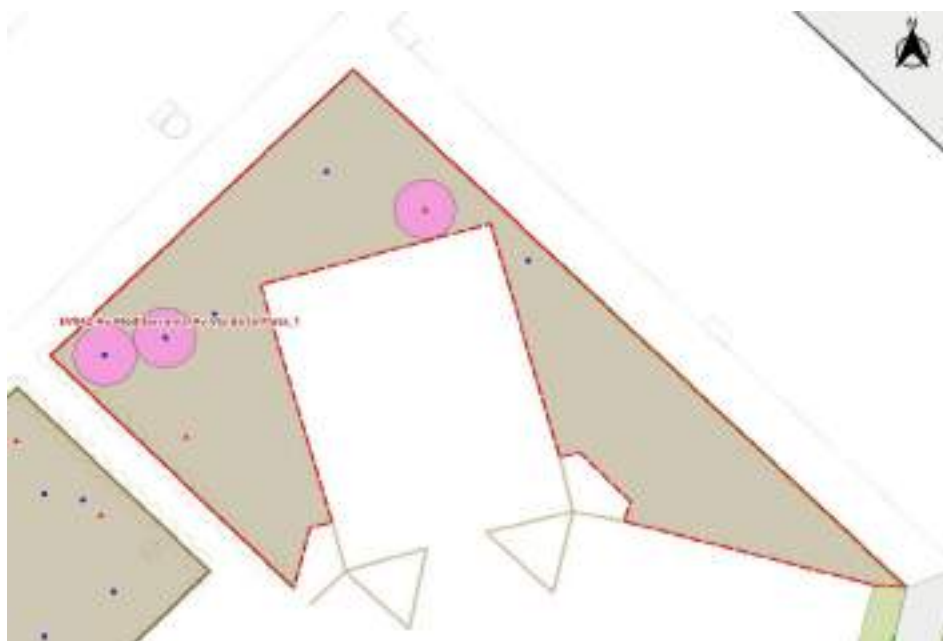

FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av mediterrania_Av Via de la Plata_4	Codi	EV043
		Sup. Total (m²)	789,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Àrea central amb vegetació herbàcia i agrupació de plataners.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	139,00	650,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	104,00	0,00	0,00	78,00	0,00	333,00	135,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cercis siliquastrum</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Firmiana simplex</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	3	0	0	0	3	0	3
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	0	3	0	0	3	0	3
<i>Pittosporum tobira</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Platycladus orientalis</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Populus x canadensis</i>	1	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	6	4	3	0	1	12	0	13

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cercis siliquastrum</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Firmiana simplex</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	2	0	3	0	0
<i>Platanus × acerifolia</i>	3	0	0	0	3	0
<i>Pittosporum tobira</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Platycladus orientalis</i>	0	0	2	0	2	0
<i>Populus x canadensis</i>	1	0	0	1	0	0
TOTAL	9	2	2	7	6	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai interblocs caracteritzats per jardins veïnals delimitats per murs i baranes, molt carregats de composicions arbustives envellides o plantades pels veïns sense cap criteri paisatgístic. Moltes de les superfícies amb cobertura herbàcia eren inicialment gespes que per manca de manteniment han estat substituïdes per la vegetació espontània i atrauen insectes i brutícia. Hi ha espais afuncionals que acumulen vegetació espontània, arbustiva en mal estat i brutícia, i que incrementen el manteniment, generen desordre en l'espai i aspecte de deixadesa.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de la vegetació espontània i de tots els rebrots d'arbres.
- Retirada de soques.
- Eliminació de tots els murs de contenció i les baranes dels jardins veïnals.
- Pavimentació dels espais afuncionals i ampliació de la vorera en aquestes zones.
- Eliminació de l'arbrat que es trobi molt alterat, en estat de decaïment, o mort.
- Podes de reestructuració a l'arbrat mal format.
- Eliminació de totes les tanques arbustives.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Mediterrania_Av Via de la Plata_3	Codi	EV044
		Sup. Total (m²)	2.714,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zones formada per tres espais centrals. L'àrea al nord es compon de vegetació herbàcia i arbres aïllats (plataners, magnòlies), i tanca de pitospor. Les altres àrees són de paviment dur i talús en terra. Nombrosos jardins veïnals amb tancaments

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	1.191,00	1.516,00	0,00	7,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	658,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	798,00	473,0

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cercis siliquastrum</i>	5	1	0	0	2	4	0	6
<i>Chorisia speciosa (Ceiba speciosa)</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	2	1	0	0	3	0	3
<i>Eriobotrya japonica</i>	0	2	0	0	0	2	0	2
<i>Firmiana simplex</i>	0	4	0	0	0	4	0	4
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	1	0	0	0	2	0	2
<i>Morus alba 'Pendula'</i>	0	1	1	0	0	2	0	2
<i>Olea europaea</i>	5	0	0	0	0	5	0	5
<i>Platanus x acerifolia</i>	0	1	2	0	0	3	0	3
<i>Ulmus pumila</i>	0	0	3	0	0	3	0	3
<i>Photinia serratifolia</i>	3	0	0	0	0	3	0	3
<i>Pittosporum tobira</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Platycladus orientalis</i>	3	0	0	0	0	3	0	3
<i>Prunus domestica</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	19	13	7	0	2	37	0	39

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cercis siliquastrum</i>	2	3	1	2	4	0
<i>Chorisia speciosa (Ceiba speciosa)</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	1	2	0	1	0	2
<i>Eriobotrya japonica</i>	2	0	0	1	1	0
<i>Firmiana simplex</i>	1	3	0	2	2	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	1	0	1	1	0
<i>Morus alba 'Pendula'</i>	0	2	0	2	0	0
<i>Olea europaea</i>	3	2	0	0	5	0
<i>Platanus x acerifolia</i>	3	0	0	1	2	0
<i>Ulmus pumila</i>	3	0	0	0	3	0
<i>Photinia serratifolia</i>	0	3	0	3	0	0
<i>Pittosporum tobira</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Platycladus orientalis</i>	0	3	0	3	0	0
<i>Prunus domestica</i>	1	0	0	0	1	0
TOTAL	19	19	1	18	19	2

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	6	7



Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai interblocs caracteritzats per jardins veïnals delimitats per murs i baranes, molt carregats de composicions arbustives envellides o plantades pels veïns sense cap criteri paisatgístic. Moltes de les superfícies amb cobertura herbàcia eren inicialment gespes que per manca de manteniment han estat substituïdes per la vegetació espontània i atrauen insectes i brutícia. Hi ha espais afuncionals que acumulen vegetació espontània, arbustiva en mal estat i brutícia, i que incrementen el manteniment, generen desordre en l'espai i aspecte de deixadesa.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Millora del talús existent a l'espai central: retirada de rebrots i soques, i de l'arbrat molt alterat o en decaïment; eliminació de la vegetació espontània i sembra d'espècies de praderia, i retirada de l'arbustiva alterada.
- Eliminació de branques seques de l'arbrat existent.
- Eliminació de l'arbrat molt alterat, en decaïment o mort.
- Eliminació de tots els murs de contenció i baranes dels jardins veïnals.
- Eliminació de totes les tanques vegetals.
- Pavimentació d'espais afuncionals, previa eliminació de la vegetació existent i creació d'escocells d'amplada suficient a l'arbrat que es mantingui en aquestes zones.
- Poda de reestructuració a l'arbrat mal format.
- Millora dels paviments durs que estan esquerdatats.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Llar Infants La Mainada	Codi	EV045
		Sup. Total (m²)	1.280,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Equipament municipal que inclou pati de sauló amb arbrat de diferents espècies: firmianes, ligustrums, robínies... i diferents jocs infantils.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	1.260,00	0,00	20,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Firmiana simplex	0	1	0	0	0	1	0	1
Laurus nobilis	0	2	1	0	0	3	0	3
Ligustrum lucidum	0	7	0	0	0	7	0	7
Olea europaea	0	0	1	0	0	1	0	1
Quercus ilex	0	0	1	0	0	1	0	1
Robinia pseudoacacia	0	0	1	0	0	1	0	1
Pinus sylvestris	1	1	0	0	0	2	0	2
								0
TOTAL	1	11	4	0	0	16	0	16

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Firmiana simplex	1	0	0	1	0	0
Laurus nobilis	3	0	0	0	3	0
Ligustrum lucidum	7	0	0	0	7	0
Olea europaea	1	0	0	0	1	0
Quercus ilex	1	0	0	0	1	0
Robinia pseudoacacia	1	0	0	0	0	1
Pinus sylvestris	0	2	0	0	2	0
TOTAL	14	2	0	1	14	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	7	7

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai net, amb bon de la vegetació i de manteniment. Manca ombra. La jardineria d'obra del carrer no té cap atractiu pel que fa la vegetació.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de soques.
- Plantació d'exemplars arboris que generin ombra en l'espai (p. ex: Morus alba fruitless).
- Millorar les plantacions arbustives que es troben a la jardineria que dona al C/la Mancha integrada en l'edifici, amb aportació d'encoixinat.
- Esporga de branques seques dels pins com a mesura de gestió del risc de l'arbrat.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Glorieta de l'Alió	Codi	EV046
		Sup. Total (m²)	1.231,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Glorieta de grans dimensions amb dos zones de gespa un grup arbustiu i dos peus de cedres. S'inclouen també 3 petits elements circulars al voltant en les mitjanes del carrer amb grups arbustius.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	979,00	0,00	253,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	542,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT

Cedrus deodara

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	2	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	2	0	0	2	0	2

Cedrus deodara

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	0	0	2	0	0
TOTAL	2	0	0	2	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya


DIAGNOSI

Funcional	Espai amb un disseny d'enjardinament actual, bon estat de la vegetació i del paviment, tant de la grava com de la gespa.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

No es proposen millores.

MAPA

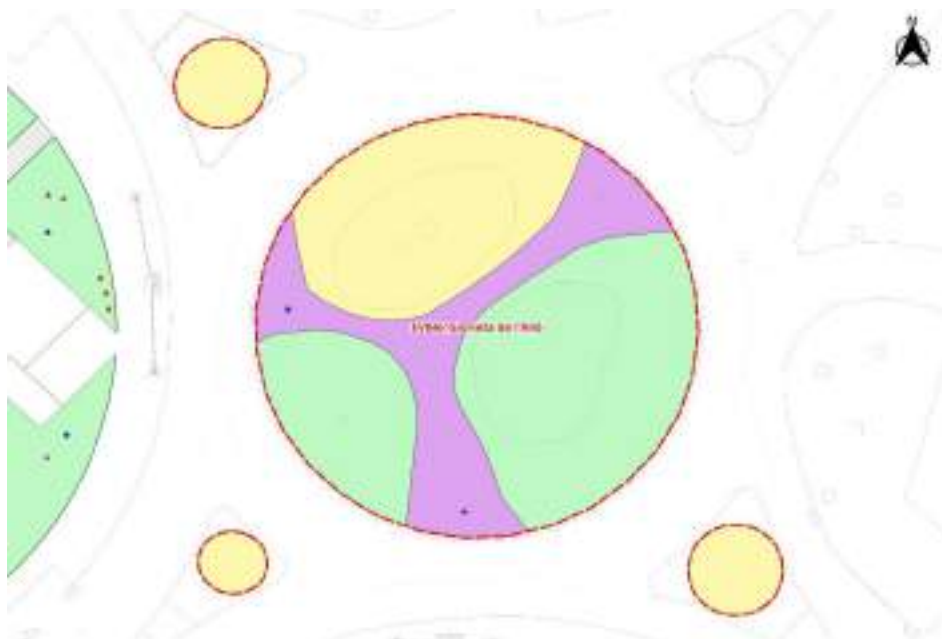

FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Burgos	Codi	EV047
		Sup. Total (m²)	737,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres de les voreres i cantonades del carrer associats a vialitat amb zona de gespa i grups arbustius.L'arbrat es considera com una UG d'arbrat viari.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	597,00	0,00	21,00	119,00	0,00	0,00	0,00	364,0

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Parterres bruts, amb presència de males herbes i aspecte de deixadesa. En alguns l'arbustiva ha anat morint i no s'ha substituït.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Millora de parterres. Substitució de l'arbustiva existent per espècies adaptades a condicions de sequera i de baix manteniment: agrupacions de planta vivaç o de gramínies, que aportin diferents coloracions o textures.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Rotonda Av Burgos	Codi	EV048
		Sup. Total (m²)	117,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb paviment sorrenc amb un grup de iuques a la part central.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRA espècie	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

espècie	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	TOTAL	0	0	0	0	0


Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
				0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Disseny envellit de la plantació en un dels carrers principals del municipi, sense atractiu visual.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA	
- Plantació en un costat de la rotonda d'una barreja de planta vivaç que aporti color a l'espai (sàlvies, abèlia, teucrium,...); a l'altre costat, gramínies ornamentals que aportin textura i moviment.	

MAPA

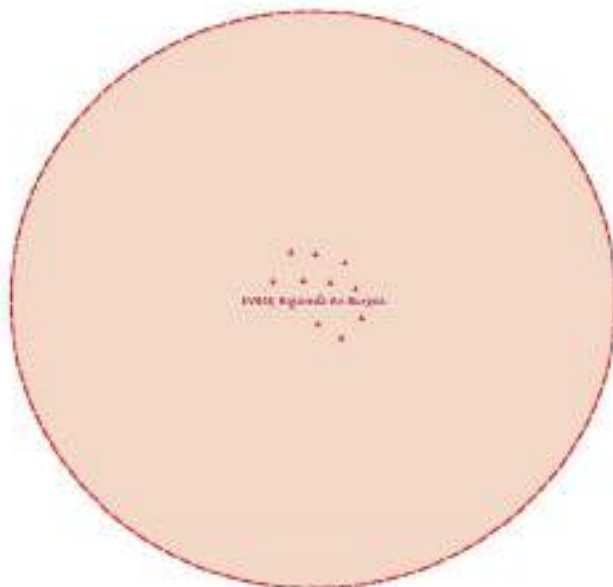

FOTOS





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	IES Badia del Vallès	Codi	EV049
		Sup. Total (m²)	9.354,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Institut municipal que inclou pistes esportives sobre paviment dur, zones de parderia i vegetació espontània i arbrat divers.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	997,00	4.788,00	3.569,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	2.607,00	29,00	51,00	0,00	882,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	0	5	0	0	0	4	1	5
<i>Aesculus x carnea 'Briotii'</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Cedrus deodara</i>	0	0	2	0	0	2	0	2
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	20	0	0	0	0	19	1	20
<i>Eriobotrya japonica</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Ficus carica</i>	1	3	0	0	0	4	0	4
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Morus alba 'Fruitless'</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Prunus dulcis (P. amygdalus)</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Ulmus pumila</i>	1	3	1	0	0	5	0	5
<i>Populus x canadensis</i>	6	0	5	0	0	11	0	11
TOTAL	31	13	9	0	0	51	2	53

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Acer pseudoplatanus</i>	3	1	1	5	0	0
<i>Aesculus x carnea 'Briotii'</i>	0	0	0	1	0	0
<i>Cedrus deodara</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	9	11	0	20	0
<i>Eriobotrya japonica</i>	1	1	0	2	0	0
<i>Ficus carica</i>	4	0	0	4	0	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Morus alba 'Fruitless'</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Prunus dulcis (P. amygdalus)</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Ulmus pumila</i>	3	1	1	0	2	3
<i>Populus x canadensis</i>	6	3	0	4	7	0
TOTAL	22	15	13	20	30	3

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	4	4

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb manca de sega, de neteja i de manteniment de l'arbustiva, amb vegetació espontània que creix arreu de l'espai, paviments durs i mobiliari en mal estat.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de soques.
- Renovació del mobiliari.
- Neteja i retirada d'objectes i deixalles.
- Millora/renovació dels paviments durs.
- Plantació de composicions de gramínies als parterres de fusta que no contenen arbustiva.
- Plantació d'arbrat que doni ombra a les taules de picnic.
- Eliminació de vegetació al·lòctona i/o invasora (robínies, ailants, etc.).
- Eliminació de tots els rebrots d'om.
- Plantació d'arbustiva (conjunt d'aromàtiques o planta vivaç) als parterres d'accés a l'institut.
- Instal·lació d'una font d'aigua.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Servei d'ocupació municipal	Codi	EV050
		Sup. Total (m²)	6.768,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Àrea gran amb praderia seca. Arbres aïllats (pollancre, xipresos, alzines...). Hi ha parterres a diferents nivells amb grups arbustius. Els sistemes de contenció estan en mal estat. Peus d'arbres morts.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	314,00	2.200,00	4.233,00	0,00	21,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Esponània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	3.212,00	0,00	72,00	116,00	0,00	0,00	833,00	1.299,0

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	Brachychiton populneus	0	3	0	0	3	0	3
	Cedrus deodara	0	0	2	0	2	0	2
	Cupressus sempervirens 'Stricta'	0	2	3	0	5	0	5
	Laurus nobilis	1	0	0	0	1	0	1
	Ligustrum lucidum	2	0	0	0	2	0	2
	Melia azedarach	0	7	0	0	7	0	7
	Olea europaea	0	1	0	0	1	0	1
	Eucalyptus camaldulensis	1	0	0	0	1	0	1
TOTAL	Populus x canadensis	1	1	3	0	5	0	5
	Quercus faginea	1	0	0	0	1	0	1
TOTAL		6	14	8	0	28	0	28

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Brachychiton populneus</i>	1	2	0	3	0	0
<i>Cedrus deodara</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	5	0	0	5	0	0
<i>Laurus nobilis</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Melia azedarach</i>	7	0	0	3	4	0
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Populus x canadensis</i>	1	4	0	0	5	0
<i>Quercus faginea</i>	1	0	0	1	0	0
TOTAL	22	6	0	19	9	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Espai molt brut i desordenat, amb objectes malmesos dispersos per tot l'espai, paviments en molt mal estat, tanques i estructures rovellades o fetes malbé. Aspecte general d'abandonament de la part de darrera de l'edifici; a la part de davant de l'edifici (accés), espai net i amb bon estat de manteniment i composicions vegetals actuals.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

A la part de darrera de l'edifici:

- Reforma dels parterres de l'entrada, mantenint l'estructura del mur de pedra, i retirant la tanca de fusta.
- Renovació dels paviments durs.
- Aportació d'encoixinat en el parterre de l'entrada.
- Retirada d'objectes perillosos i deixalles (tanques metàl·liques, ferros, estructures rovellades o malmeses, uralites, mobiliari malmès, etc.).
- Eliminació de la vegetació espontània.
- Millora dels paviments durs; canvi de paviment dels parterres de gespa per altre tipologia de superfícies (sauló, grava).
- Retirada d'arbres morts.
- Plantació de peus de baladre al parterre on ja hi ha dos exemplars, a la zona de praderia.

A la part de davant de l'edifici:

- Eliminació dels agaves morts al talús de gespa.
- Plantació de grup arbustiu d'aromàtiques al parterre de gespa que hi ha enfornt les escales d'entrada.
- Control fitosanitari de l'arbrat al talús de gespa dels agaves.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Deixalleria Municipal	Codi	EV051
		Sup. Total (m²)	2.244,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre perimetral. Grups de baladre i alguns peus arboris (ametllers, oliveres, pollancre...).

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	1.633,00	583,00	0,00	28,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	1	0	0	0	0	1	0	1
Olea europaea	1	2	0	0	0	3	0	3
Prunus dulcis (P. amygdalus)	3	0	0	0	0	3	0	3
Ulmus pumila	1	0	0	0	0	1	0	1
Populus x canadensis	1	3	0	0	0	4	0	4
Prunus persica	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	8	5	0	0	0	13	0	13

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	1	0	0	1	0	0
Olea europaea	3	0	0	3	0	0
Prunus dulcis (P. amygdalus)	1	2	0	0	3	0
Ulmus pumila	0	0	1	1	0	0
Populus x canadensis	2	2	0	0	4	0
Prunus persica	0	1	0	0	1	0
TOTAL	7	5	1	5	8	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	1	3	5

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Bon estat general de la vegetació, la tanca de baladre aporta color a l'espai. Presència de vegetació espontània al parterre de baladres.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de la vegetació espontània que hi ha al parterre de baladres. - Plantació de baladres a les zones buides on hi ha hagut baixes d'exemplars. - Realitzar podes de reestructuració als exemplars arboris mal formats (parterre de l'entrada).



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Dipòsit de vehicles	Codi	EV052
		Sup. Total (m²)	4.971,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai multifuncional que inclou pistes esportives diverses (futbol sala, basket, petanca...) i zones de gespa arbrades.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	963,00	1.847,00	1.682,00	0,00	479,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,0

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Morus alba	0	1	0	0	0	1	0	1
Morus alba 'Fruitless'	0	3	0	0	0	3	0	3
Platanus x acerifolia	3	4	42	0	0	48	1	49
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	3	5	0	0	0	8	0	8
Quercus ilex	0	3	0	0	0	3	0	3
Eucalyptus camaldulensis	0	0	2	0	0	2	0	2
TOTAL	6	16	44	0	0	65	1	66

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Morus alba	1	0	0	1	0	0
Morus alba 'Fruitless'	1	2	0	3	0	0
Platanus x acerifolia	37	11	1	49	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	4	4	0	8	0	0
Quercus ilex	3	0	0	3	0	0
Eucalyptus camaldulensis	2	0	0	2	0	0
TOTAL	48	17	1	66	0	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	1	2

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Vegetació en bon estat fitosanitari en general, excepte algun exemplar arbori poc vigorós o mal format, amb bona dotació d'ombra
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de la vegetació espontània.
- Manteniment de les superfícies de gespa, intensificant les segues.
- Tancament perimetral de la zona de l'espai que dona a la carretera C-58.
- Control fitosanitari de la vegetació (eliminació de rebrots de l'arbrat; eliminació de branques seques, etc, podes de sanejament i reestructuració).



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Brigada d'obres	Codi	EV053
		Sup. Total (m²)	13.634,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona molt desordenada amb espais de vegetació espontània, aplecs de diferents materials, abocaments i instal·lacions vàries. Gran part del recinte no es va poder veure per falta d'accés.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	1.494,00	2.339,00	8.913,00	0,00	888,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	1	1	0	0	0	2	0	2
Cercis siliquastrum	2	0	0	0	0	2	0	2
Eriobotrya japonica	3	0	0	0	0	3	0	3
Ligustrum lucidum	1	0	0	0	0	1	0	1
Melia azedarach	2	1	0	0	0	3	0	3
Morus alba	0	5	0	0	0	5	0	5
Pinus halepensis	2	1	2	0	0	5	0	5
Platanus x acerifolia	0	4	0	0	0	4	0	4
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	0	2	0	0	0	2	0	2
Prunus virginiana 'Shubert'	1	0	0	0	0	1	0	1
Robinia pseudoacacia	2	0	0	0	0	2	0	2
Tipuana tipu	1	0	0	0	0	1	0	1
Ulmus pumila	4	3	1	0	0	8	0	8
Populus alba	0	2	1	0	0	3	0	3
Populus x canadensis	0	1	0	0	0	1	0	1
Quercus faginea	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	20	20	4	0	0	44	0	44

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	1	1	0	1	1	0
Cercis siliquastrum	2	0	0	1	1	0
Eriobotrya japonica	3	0	0	3	0	0
Ligustrum lucidum	1	0	0	0	1	0
Melia azedarach	0	3	0	3	0	0
Morus alba	5	0	0	1	4	0
Pinus halepensis	5	0	0	0	5	0
Platanus x acerifolia	4	0	0	0	4	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	2	0	0	2	0	0
Prunus virginiana 'Shubert'	1	0	0	0	1	0
Robinia pseudoacacia	0	0	2	0	2	0
Tipuana tipu	1	0	0	0	1	0
Ulmus pumila	0	7	1	0	8	0
Populus alba	2	1	0	0	3	0
Populus x canadensis	0	0	0	0	1	0
Quercus faginea	0	1	0	0	1	0
TOTAL	27	13	3	11	33	0



Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	2	0	2

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai en molt mal estat de manteniment, amb aspecte d'abandonament, molta vegetació espontània, invasora i rebrots d'om i altres espècies; objectes malmesos tirats per l'espai, paviments durs en mal estat, tancaments o murs trencats. L'estat fitosanitari és en general dolent, amb arbres morts o en estat de decaïment.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

- Neteja de l'espai, retirada de murs i estructures malmeses, i altres objectes en mal estat dispersos per l'espai, jardineres trencades, etc.
- Eliminació de l'arbrat mort o en estat de decaïment, i de tots els rebrots.
- Eliminació de la vegetació invasora.
- Eliminació de la vegetació espontània.
- Eliminació de les superfícies vegetades (cobertura vegetal), i substitució per un altre tipus de superfície (sauló, grava,...) a la zona de darrera de l'edifici.
- Plantació d'alineació abòria al voltant del tancament.
- Plantació arbòria al parterre d'accés a l'edifici que proporcioni ombra i instal·lació de mobiliari (bancs).
- Esporga de branques dels pins.
- Millora dels paviments durs.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais de transició amb l'entorn natural	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C-58_1	Codi	EV054
		Sup. Total (m²)	18.576,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai de transició amb vegetació espontània que limita amb la C-58.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	18.576,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.576,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer campestre	3	3	0	0	0	6	0	6
Cupressus sempervirens 'Stricta'	0	27	0	0	0	27	0	27
Pinus halepensis	1	6	0	0	0	7	0	7
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	2	0	0	0	0	2	0	2
Ulmus pumila	38	39	0	0	0	77	0	77
Eucalyptus camaldulensis	14	0	27	0	0	41	0	41
Populus alba	0	0	3	0	0	3	0	3
Populus x canadensis	1	0	0	0	0	1	0	1
Populus spp.	0	5	3	0	0	8	0	8
TOTAL	59	80	33	0	0	172	0	172

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer campestre	0	6	0	0	6	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	19	8	0	19	8	0
Pinus halepensis	6	1	0	0	7	0
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	2	0	0	2	0	0
Ulmus pumila	42	35	0	2	75	0
Eucalyptus camaldulensis	14	16	11	27	14	0
Populus alba	1	2	0	3	0	0
Populus x canadensis	0	1	0	0	1	0
Populus spp.	0	8	0	0	8	0
TOTAL	84	77	11	53	119	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai que forma part de la ruta circular biosaludable del municipi. Atractiu com a zona de passeig en condicions òptimes, però actualment brut, desordenat i amb vegetació molt alta entre el talús de la C-58 i la deixalleria que impedeix el pas i atrau una gran quantitat d'insectes i plagues.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Neteja de tot l'espai.
- Millora del pas al camí de la ruta circular (control i retall de la vegetació que sobresurt del talús al camí).
- Reposició dels buits en l'alineació de xiprers al costat de la tanca que limita amb el talús de la C-58.
- Eliminació de l'arbrat mort o en mal estat/reposició en el talús de la C-58.
- Eliminació de la vegetació espontània, la vegetació invasora, i de la cobertura vegetal existent, i conversió de tot l'espai (excepte el talús de la C-58) en una praderia amb espècies d'escàs manteniment.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_de la Bètica	Codi	EV055
		Sup. Total (m²)	56,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Cantonada amb dos parterres i arbrat viari. 1 parterre amb grup arbustiu, un altre amb sauló.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	16,00	0,00	40,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	

ARRBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
				0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Poc vigor de la vegetació arbustiva existent, molts exemplars han mort o estan gairebé morts. Poca cobertura del substrat (es veu la malla antiherba).
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de la vegetació arbustiva existent.
- Plantació de composicions arbustives actuals amb planta vivaç o gramínies ornamentals, de baix manteniment i requeriments hídrics.
- Sembrar d'espècies de flor al parterre de sauló del plataner (escocell florit).
- Aportació d'encoixinat al parterre d'arbustiva (escorça de pi).

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Zona verda darrera CAP	Codi	EV056
		Sup. Total (m²)	3.335,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona àmplia situada a l'oest de l'edifici del CAP. Àrees grans amb capa herbàica seca, i peus arboris variats (plataners, xipresos, pollancre, ligustrum,..) i sense ordre. Presència d'arbustiva variada, en ocasions fomant tanques o grups.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	404,00	2.931,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Arbutus unedo	1	0	0	0	0	1	0	1
Cercis siliquastrum	0	1	0	0	0	1	0	1
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	3	0	0	0	6	0	6
Firmiana simplex	0	1	0	0	0	1	0	1
Laurus nobilis	1	0	0	0	0	1	0	1
Ligustrum lucidum	5	9	1	0	0	15	0	15
Platanus x acerifolia	0	0	3	0	0	3	0	3
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1	0	0	0	0	1	0	1
Robinia pseudoacacia	0	3	0	0	0	3	0	3
Tamarix gallica	1	0	0	0	0	1	0	1
Ulmus pumila	0	0	2	0	0	1	1	2
Platycladus orientalis	0	3	0	0	0	3	0	3
Populus nigra	0	1	1	0	0	1	1	2
TOTAL	12	21	7	0	0	38	2	40

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Arbutus unedo	0	1	0	0	1	0
Cercis siliquastrum	1	0	0	0	1	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	6	0	0	4	2	0
Firmiana simplex	1	0	0	1	0	0
Laurus nobilis	0	1	0	0	1	0
Ligustrum lucidum	15	0	0	8	1	6
Platanus x acerifolia	3	0	0	2	1	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1	0	0	1	0	0
Robinia pseudoacacia	2	0	1	0	3	0
Tamarix gallica	1	0	0	0	1	0
Ulmus pumila	1	1	0	0	2	0
Platycladus orientalis	0	2	1	0	0	3
Populus nigra	0	1	1	0	1	1
TOTAL	31	6	3	16	14	10

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	2	0	2	4

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Espai amb excessiva dotació de verd en algunes zones (jardins interblocs i tanques arbustives). Alguns paviments durs es troben en mal estat.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de tots els tancaments (metàl·lics o del material que siguin).
- Increment de la freqüència de les segues en les zones de praderia, realitzant segues diferenciades que defineixin els camins interns. Ressembra d'espècies de praderia amb flor.
- Neteja de l'espai, sobretot dels paviments transitables (retirada de males herbes dels paviments durs), i de tots els parterres i les superfícies vegetades.
- Eliminació de rebrots i vegetació invasora (robínies, ailants, etc.).
- Eliminació de la vegetació als jardins interblocs, excepte exemplars puntuals de certa entitat com oliveres, ligustrums), i totes les tanques arbustives.
- Millora dels paviments durs que es troben en mal estat.
- Poda de reestructuració de l'arbrat mal format.
- Eliminació de branques seques (risc de l'arbrat).
- Tractament fitosanitari a l'arbrat alterat (sobretot als oms).
- Eliminació de l'arbrat que es trobi molt alterat, en decaïment o mort.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Baixada rampa CAP Badia	Codi	EV057
		Sup. Total (m²)	1.747,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona amb pendent, amb una rampa ie scala per a vianants. També hi ha una passarel·la amb ascensor. La zona oest te una agrupació d'arbres (principalment robínies). Capa herbàcia seca, amb zones sense cobertura i amb erosió.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	192,00	1.555,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	

ARBRA

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cercis siliquastrum</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Platanus x acerifolia</i>	1	4	0	0	0	5	0	5
<i>Ulmus pumila</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Ailanthus altissima</i>	5	10	0	0	0	15	0	15
<i>Populus nigra</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
								0
TOTAL	6	15	2	0	0	23	0	23

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cercis siliquastrum</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Platanus x acerifolia</i>	5	0	0	0	5	0
<i>Ulmus pumila</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Ailanthus altissima</i>	13	2	0	0	0	15
<i>Populus nigra</i>	0	1	0	0	1	0
TOTAL	18	5	0	1	7	15

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	2	2

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Zona amb gran potencial com a espai de passeig i de reunió; hi ha molts rebrots d'ailant (invasora) a la zona de praderia, on algunes parts han quedat denudades i es veu el substrat de sauló.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de la vegetació arbòria invasora (robínies i ailants) i tots els rebrots existents a les zones de praderia
- Ressempa d'espècies de praderia a les zones denudades; plantació de gramínies ornamentals en els parterres de la rampa
- Retirada de l'arbrat que es trobi en mal estat, i plantació d'exemplars que donin ombra
- Tractament fitosanitari als oms afectats
- Podes de reestructuració a l'arbrat mal format, i tractament fitosanitari a l'arbrat que presenta poc vigor o símptomes de plagues o enfermetats

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Zona verda posterior al CAP	Codi	EV058
		Sup. Total (m²)	1.412,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de jocs per a infants. Paviment de sauló, delimitat per mur de gavions. Jardins annexos a les edificacions, amb tancaments de diferents tipologies. Varietat d'arbres illats (pollancre, xipresos, ligustrum...)

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	314,00	17,00	1.081,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Firmiana simplex</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Pittosporum tobira</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
								0
TOTAL	2	0	1	0	0	3	0	3

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Firmiana simplex</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Pittosporum tobira</i>	0	1	0	0	1	0
TOTAL	0	3	0	1	2	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	1	2

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Zona amb potencial com a espai de reunió i de joc per als infants, però amb aspecte de deixadesa i desordre, sense cap criteri paisatgístic, amb vegetació espontània molt crescuda. No compta amb font d'aigua ni papereres.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de totes les tanques arbustives, i de l'arbustiva que hi ha als jardins interblocs
- Regularitzar el paviment de sauló de la zona de jocs infantils (inclos l'anivellament de la superfície) i eliminació total de la vegetació espontània en l'espai delimitat pel mur de gabions
- Plantació d'arbrat darrera del mur de gabions, que doni ombra a l'espai
- Instal·lació d'una paperera
- Plantació d'aromàtiques als parterres propers a l'accés a l'edifici
- Manteniment de les segues a les zones de praderia (darrera del mur de gabions)

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Parcs	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Bosc de la Mediterrania 1	Codi	EV059
		Sup. Total (m²)	10.000,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Bosc d'alzines i pins amb lledoners a la part més propera a la zona urbana.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Celtis australis</i>	22	18	4	0	0	44	0	44
<i>Fraxinus angustifolia</i>	2	0	0	0	2	0	0	2
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Pinus halepensis</i>	13	1	33	2	13	36	0	49
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	8	0	0	0	8	0	8
<i>Quercus ilex</i>	28	54	0	0	0	82	0	82
<i>Quercus pubescens</i>	0	23	0	0	0	23	0	23
<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	0	11	0	0	0	11	0	11
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	0	5	0	0	5	0	5
<i>Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Ulmus pumila</i>	1	11	5	0	0	16	1	17
TOTAL	68	126	47	2	15	227	1	243

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Celtis australis</i>	44	0	0	30	14	0
<i>Fraxinus angustifolia</i>	0	1	1	2	0	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Pinus halepensis</i>	8	41	0	16	33	0
<i>Platanus × acerifolia</i>	8	0	0	0	8	0
<i>Quercus ilex</i>	55	27	0	82	0	0
<i>Quercus pubescens</i>	11	12	0	23	0	0
<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	0	11	0	11	0	0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	5	0	5	0	0
<i>Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Ulmus pumila</i>	0	10	7	6	11	0
TOTAL	127	108	8	177	66	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya



DIAGNOSI

Funcional	Bon estat general de la vegetació i de l'espai, tot i que hi manca neteja. Caldria refer l'estructura de les escales que hi ha dins del bosc.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA


- Neteja de deixalles i objectes dispersos per l'espai.
- Manteniment del sotabosc, amb actuacions de desbrossada quan sigui necessari (quan l'estrat arbustiu i/o herbaci hagi crescut molt i impedeixi el pas).
- Instal·lació de caixes niu.

MAPA



FOTOS



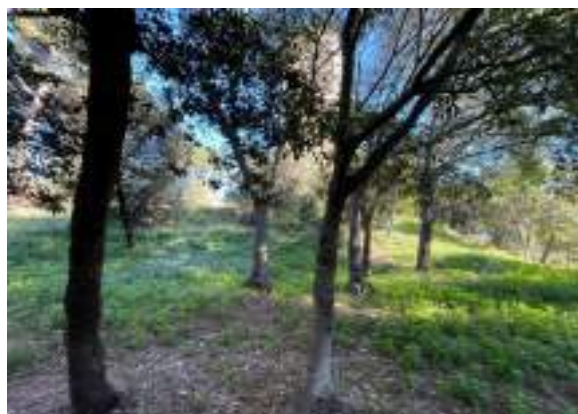



CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av_Mediterrania/Bosc Mediterrania	Codi	EV060
		Sup. Total (m²)	4.994,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espais format per nombrosos jardins annexos a les edificacions, i tancaments diversos. Molta varietat d'arbustiva i arbres aïllats. Tanques arbustives de xiprer discontinues i en molt mal estat. Manteniment deficient.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	1.044,00	88,00	3.862,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	419,00	0,00	0,00	206,00	0,00	2.810,00	427,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	1	0	0	2	0	2
Catalpa bignonioides	0	1	0	0	0	1	0	1
Cercis siliquastrum	1	1	1	0	0	3	0	3
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	0	1	0	1
Firmiana simplex	0	2	2	0	0	4	0	4
Laurus nobilis	2	1	0	0	0	3	0	3
Ligustrum lucidum	4	1	2	0	0	7	0	7
Morus alba	0	1	0	0	0	1	0	1
Platanus x acerifolia	0	4	4	0	0	8	0	8
Quercus ilex	1	0	0	0	0	1	0	1
Ulmus minor	0	0	3	0	0	3	0	3
Ulmus pumila	0	0	8	0	0	8	0	8
Phoenix canariensis	1	0	0	0	0	1	0	1
Phoenix dactylifera	1	0	0	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	1	0	0	0	0	1	0	1
Prunus domestica	0	1	0	0	0	1	0	1
TOTAL	12	13	21	0	0	46	0	46

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	2	0	0	0	2	0
Catalpa bignonioides	0	1	0	0	1	0
Cercis siliquastrum	2	1	0	1	1	1
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	1	0
Firmiana simplex	3	1	0	0	4	0
Laurus nobilis	2	1	0	1	2	0
Ligustrum lucidum	4	3	0	1	6	0
Morus alba	0	0	1	1	0	0
Platanus x acerifolia	7	1	0	1	7	0
Quercus ilex	1	0	0	1	0	0
Ulmus minor	3	0	0	3	0	0
Ulmus pumila	5	3	0	0	8	0
Phoenix canariensis	1	0	0	0	1	0
Phoenix dactylifera	1	0	0	1	0	0
Platycladus orientalis	0	0	1	0	1	0
Prunus domestica	1	0	0	0	1	0
TOTAL	33	11	2	10	35	1



Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
1	0	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai en molt mal estat de manteniment, amb aspecte d'abandonament, molta vegetació espontània, invasora i rebrots d'om i altres espècies; molta brutícia i paviments durs en mal estat, tancaments o murs trencats. Oms alterats i exemplars torts o inclinats que poden suposar un risc per als vianants. Mobiliari molt envellit i fet malbé. Arbrat amb podes molt dràstiques i mal formats.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

A la part de davant de l'edifici:
- Eliminació de totes les tanques arbustives.
- Eliminació de tota la vegetació espontània i rebrots.
- Eliminació de tots els jardins veïnals, inclosa la retirada dels murs de contenció i baranes. Pavimentació d'alguns d'aquests espais tancats de manera que s'augmenti l'ample de la vorera i siguin espais transitables. Creació d'escocells amples a l'arbrat que quedi a la zona a pavimentar.
- Increment de la freqüència de desherbat/segues a les superfícies de sauló.
- Instal·lació de bancs.

MAPA



FOTOS







CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Av Mediterrania 2	Codi	EV061
		Sup. Total (m²)	5.599,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Espai que conté diferents zones que inclouen zones amb vegetació espontània, zones de gespa, zona lúdica-esportiva i paviment dur amb arbrat divers: lledoners, oms, Platycladus i moltes baixes.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	141,00	1.121,00	4.337,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	696,00	0,00	0,00	44,00	0,00	3.597,00	0,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	0	0	0	1	0	1
Celtis australis	8	6	1	0	2	13	0	15
Firmiana simplex	0	0	1	0	0	1	0	1
Morus alba	0	0	2	0	0	2	0	2
Platanus x acerifolia	0	0	1	0	0	1	0	1
Prunus virginiana 'Shubert'	2	0	0	0	0	2	0	2
Robinia pseudoacacia	0	0	2	0	0	2	0	2
Styphnolobium japonicum (Sophora j)	0	0	1	0	0	1	0	1
Ulmus pumila	0	0	6	1	0	7	0	7
Platycladus orientalis	0	8	0	0	0	7	1	8
Quercus faginea	1	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	11	15	14	1	3	37	1	41

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	1	0	0	0	1	0
Celtis australis	11	4	0	15	0	0
Firmiana simplex	1	0	0	0	1	0
Morus alba	1	0	1	0	2	0
Platanus x acerifolia	0	1	0	1	0	0
Prunus virginiana 'Shubert'	1	1	0	2	0	0
Robinia pseudoacacia	0	2	0	0	0	2
Styphnolobium japonicum (Sophora j)	1	0	0	0	1	0
Ulmus pumila	4	3	0	2	5	0
Platycladus orientalis	0	4	4	0	8	0
Quercus faginea	1	0	0	1	0	0
TOTAL	21	15	5	21	18	2

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	2	0	11	13

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Espai d'ús freqüent per al veïnat, amb manca de manteniment de la cobertura vegetal en totes les zones, on la vegetació està molt alta i impedeix el seu ús, i les tanques arbustives estan molt alterades i no aporten cap valor estètic a l'espai. Estat deficient dels paviments a la zona de jocs infantils,
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

Propostes genèriques:

- Neteja de tot l'espai (retirada de deixalles i objectes dispersos per la zona)
- Eliminació de la vegetació invasora i de tots els rebrots d'arbrat (tant d'invasora com no)
- Eliminació de les tanques vegetals existents
- Poda de reestructuració a l'arbrat mal format
- Eliminació de l'arbrat que es trobi en molt mal estat (fitosanitari o estructural)
- Tractament fitosanitari de l'arbrat que mostra símptomes d'estar afectat per malalties, plagues, sequera, o aquell que presenti poc vigor

Propostes específiques:

1) A la zona que limita amb els espais EV059, EV062 i l'Av. Mediterrània:

- Eliminació de la cobertura vegetal a la zona de jocs infantils, i regularització del paviment de sauló (inclos l'anivellament de la superfície)
- Redefinició de la superfície ocupada per vegetació espontània, eliminant-la i sembrant espècies de praderia de baix manteniment i requeriments hídrics
- Instal·lació de bancs a la zona que queda entre el parc infantil i el bloc de pisos

2) A la zona central que limita amb l'Av. Mediterrània, on hi ha una rampa i un parc infantil:

- "Reforma" del parterre que hi ha a la zona de la rampa, actualment sense cobertura vegetal i amb símptomes d'erosió (sembra d'espècies de baix manteniment)

3) A la zona que limita amb l'Av. Mediterrània i l'espai EV087:

- Eliminació de la tanca arbustiva existent
- Instal·lació d'un banc a la part més baixa i arbrat que doni ombra (p. ex: tipuanes)
- Plantació d'aromàtiques a l'entrada del bloc de pisos, delimitada per un petit parterre
- Manteniment de la zona de gespa, incrementant la freqüència de sega

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Espais de transició amb l'entorn natural	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Bosc de la Mediterrania 2	Codi	EV062
		Sup. Total (m²)	3.414,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de passeig darrera edificacions que inclou arbrat divers: catalpes, plataners, moreres, zona de pins, alzines, lledoners...

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	83,00	3.331,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	3.110,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Catalpa bignonioides	1	0	4	0	0	5	0	5
Celtis australis	12	2	0	0	0	14	0	14
Ligustrum lucidum	3	3	0	0	0	6	0	6
Morus alba	0	0	3	0	0	3	0	3
Pinus pinea	0	17	0	0	0	17	0	17
Platanus x acerifolia	0	7	0	0	0	7	0	7
Quercus ilex	0	1	0	0	1	0	0	1
Robinia pseudoacacia	1	2	1	0	0	4	0	4
Ulmus pumila	0	3	0	0	0	3	0	3
TOTAL	17	35	8	0	1	59	0	60

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Catalpa bignonioides	2	2	1	4	1	0
Celtis australis	14	0	0	14	0	0
Ligustrum lucidum	5	1	0	3	3	0
Morus alba	0	3	0	0	3	0
Pinus pinea	0	17	0	0	17	0
Platanus x acerifolia	7	0	0	0	7	0
Quercus ilex	1	0	0	1	0	0
Robinia pseudoacacia	0	4	0	3	1	0
Ulmus pumila	0	3	0	2	1	0
TOTAL	29	30	1	27	33	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb una gran manca de manteniment, envait per la vegetació espontània, entapissants en estat de decaïment i alguns exemplars arboris en mal estat fitosanitari.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Substitució de la superfície vegetada existent (prat) per paviment de sauló (zona de pas, de difícil accés), excepte a la part del talús a la zona interblocs
- Eliminació de l'entapissant al mur
- Eliminació de l'arbrat que es troba en mal estat
- Eliminació de tanques arbustives

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Bètica C_de la Mancha	Codi	EV063
		Sup. Total (m²)	7.235,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Equipament socio-sanitari. Parc infantil amb tancament i petit camp de futbol amb gespa artificial. Talussos de terres amb capa herbàcia i pues arboris (pollancre, plataners...). Poques unitats arbustives disperses.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	126,00	2.320,00	4.789,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Esponània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	3.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	1.232,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	1	0	0	2	0	2
Catalpa bignonioides	0	1	0	0	0	1	0	1
Citrus aurantium	1	0	0	0	0	1	0	1
Cupressus sempervirens 'Stricta'	0	0	2	0	0	2	0	2
Ligustrum lucidum	1	2	0	0	0	3	0	3
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	0	1	0	0	0	1	0	1
Morus alba	0	1	2	0	0	3	0	3
Olea europaea	6	2	0	0	0	7	1	8
Platanus x acerifolia	1	1	2	0	0	4	0	4
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	1	0	0	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	2	0	0	0	0	0	2	2
Populus x canadensis	1	0	12	0	0	13	0	13
Populus spp.	0	0	1	0	0	1	0	1
TOTAL	13	9	20	0	0	39	3	42

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	2	0	1	1	0
Catalpa bignonioides	0	1	0	0	1	0
Citrus aurantium	0	1	0	1	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	0	0	0	2	0
Ligustrum lucidum	3	0	0	3	0	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	1	0	0	0	0	1
Morus alba	3	0	0	1	2	0
Olea europaea	7	0	1	3	5	0
Platanus x acerifolia	4	0	0	3	1	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	0	1	0	0	1	0
Platycladus orientalis	0	0	2	0	2	0
Populus x canadensis	3	9	1	0	13	0
Populus spp.	0	1	0	0	1	0
TOTAL	23	15	4	12	29	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	6	0	1	7

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Espai en bon estat general de manteniment, però la cobertura de gespa presenta poca uniformitat. La font es troba sobre paviment de formigó fet malbé. Poca variació cromàtica en l'espai, i manca de sega de la vegetació espontània que hi ha al talús de darrera de l'edifici
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Tractament fitosanitari als arbres en mal estat
- Substitució de la gespa existent per gespes de tipus C4
- Podes de reestructuració a l'arbrat mal format
- Eliminació de l'arbrat mort o en estat de decaïment
- Eliminació de soques i rebrots
- Millora dels paviments durs que es troben en mal estat
- Millora del paviment de sauló al voltant del parc infantil
- Eliminació del paviment de formigó existent a la font d'aigua
- Instal·lació d'un parell de taules de pícnic al triangle de gespa existent en el costat de la porta d'accés al camp de futbol; en aquesta mateixa zona, plantació de 2 peus arboris que donin ombra a les taules

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Jardins Bosc de la Mediterrania	Codi	EV064
		Sup. Total (m²)	594,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins veïnals interiors al voltant de les edificacions

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	54,00	540,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	

ARBRA espècie	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

espècie	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	TOTAL	0	0	0	0	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
				0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Espais afuncionals i que no aporten cap valor ni atractiu a l'espai, envellits, i que generen un aspecte de deixadesa en la zona.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA	
- Eliminació de tots els murs de contenció dels jardins veïnals. - Eliminació de totes les superfícies vegetades i pavimentació d'aquestes. - Creació d'escocells amples a l'arbrat existent (xiprer). En aquest cas, fer un parterre individual per al xiprer.	

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Places	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Pl. de la Sardana	Codi	EV065
		Sup. Total (m²)	2.822,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça de paviment dur amb arbrat en escosell, i alguns jardins veïnal annexos als edificis.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	2.135,00	687,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	58,00	0,00	0,00	86,00	0,00	357,00	186,00	86,0

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
				0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	La tanca de fusta que envolta els jardinetes es troba en mal estat, en algunes parts trencada.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de la tanca de fusta col·locada al mur de contenció dels jardinetes interblocs
- Eliminació del parterre de l'accés a l'edifici i pavimentació
- Substitució de l'arbustiva de la jardineria d'obra que hi ha al centre de l'accés a la plaça des de l'Av. de Burgos per arbustiva vivaç que aporti color a l'espai.
- Eliminació dels jardins veïnals

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament Moreres 2	Codi	EV066
		Sup. Total (m²)	579,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbrat associat a UG arbrat viari. Aparcament pavimentat amb parterres de terra. Plantació de robínies amb tres tutors. Espais amb soques.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	528,00	0,00	51,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARRBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	8	4	0	0	12	0	12
<i>Robinia pseudoacacia</i>	5	2	4	0	3	8	0	11
<i>Tipuana tipu</i>	0	1	0	0	1	0	0	1
<i>Platyclusus orientalis</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
								0
TOTAL	5	12	8	0	4	21	0	25

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Platanus × acerifolia</i>	9	3	0	9	3	0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	6	4	1	0	11	0
<i>Tipuana tipu</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Platyclusus orientalis</i>	0	0	1	0	1	0
TOTAL	16	7	2	10	15	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	1	2

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb funcionalitat viària i arbrat amb una capçada que proporciona ombra als aparcaments. Estat general correcte, però s'ha desenvolupat vegetació espontània als parterres que ofereix un aspecte de deixadesa. Manca de vegetació en alguns dels parterres.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de les soques i el rebrot de morera que hi ha al parterre de gespa individual, plantació d'una composició de gramínies ornamentals/baladres de baix consum hídric i manteniment, i aportació d'encoixinat. - Plantació de baladres al parterre amb forma de semicercle i aportació d'encoixinat - Eliminació de tota la vegetació espontània que hi ha als parterres on hi ha les tipuanes. - Poda de reestructuració d'algunes tipuanes que s'han format malament

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament Moreres amb C_Mediterrania	Codi	EV067
		Sup. Total (m²)	5.595,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins veïnals annexos als edificis amb varietat de peus arbustius i arboris. Parc infantil gran amb tancament de fusta. Zones on s'ha instal·lat pilones de fusta per evitar aparcar cotxes. Camins peatonals de terra alternatius a les voreres.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	857,00	2.112,00	2.626,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	692,00	0,00	0,00	19,00	0,00	578,00	1.337,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Catalpa bignonioides	0	0	3	0	0	3	0	3
Firmiana simplex	1	2	0	0	0	3	0	3
Gleditsia triacanthos f. inermis	0	0	1	0	0	1	0	1
Ligustrum lucidum	0	2	0	0	0	2	0	2
Morus alba	0	0	1	0	0	1	0	1
Olea europaea	1	0	0	0	0	1	0	1
Pinus halepensis	1	0	0	0	0	1	0	1
Platanus x acerifolia	0	0	5	0	0	5	0	5
Tipuana tipu	0	16	0	0	0	16	0	16
Ulmus pumila	0	3	1	0	0	4	0	4
Washingtonia robusta	1	0	0	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	0	1	0	0	0	1	0	1
Populus alba	0	0	2	0	0	2	0	2
TOTAL	4	24	13	0	0	41	0	41

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Catalpa bignonioides	3	0	0	0	3	0
Firmiana simplex	2	1	0	2	1	0
Gleditsia triacanthos f. inermis	1	0	0	0	1	0
Ligustrum lucidum	1	1	0	0	2	0
Morus alba	1	0	0	0	1	0
Olea europaea	1	0	0	1	0	0
Pinus halepensis	0	1	0	0	0	1
Platanus x acerifolia	4	1	0	3	2	0
Tipuana tipu	15	1	0	16	0	0
Ulmus pumila	1	3	0	0	4	0
Washingtonia robusta	1	0	0	0	1	0
Platycladus orientalis	0	0	1	0	1	0
Populus alba	0	2	0	0	1	1
TOTAL	30	10	1	22	17	2

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	1	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Espai amb diverses tipologies de zona verda: jardins interblocs amb arbustiva envellida, superfície gespa darrera el bloc de pisos, envaïda per la vegetació espontània. i parc infantil Superfície de gespa envaïda per la vegetació espontània en un espai afuncional En general l'espai ofereix un aspecte de desordre i deixadesa, sobretot a les zones entre l'edifici i el parc i l'aparcament.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

Propostes genèriques:

- Neteja, retirada de deixalles i objectes dispersos per l'espai
- Eliminació de les superfícies de gespa

Propostes específiques:

A la zona de l'aparcament de tipuanes:

- Eliminació de totes les tanques arbustives existents i la vegetació arbustiva que hi ha rere les tanques, conservant els peus arboris que es trobin en bon estat i no generin conflictes amb la façana.
- Eliminació de la vegetació espontània
- Millora dels escocells de les tipuanes

Al parc infantil:

- Eliminació de la vegetació espontània
- Poda de reformació de les tipuanes mal formades

Als jardins interblocs:

- Eliminació de la superfície de gespa

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av_ Mediterrania 3	Codi	EV068
		Sup. Total (m²)	116,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbrat associat a UG arbrat viari. Parterres amb peus arboris i arbustiva formant grups o tanques en alguns casos. Els parterres es troben delimitats per un tanca metàl·lica amb suports de fusta.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	17,00	0,00	

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Parterres de vialitat amb arbustiva; un dels parterres compta amb una composició actual d'arbustives de flor (teucrium, lantana i euryops) que aporten valor estètic a la zona. Un dels parterres no compta amb vegetació arbustiva, només amb cobertura vegetal de vegetació espontània,
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de deixalles existents entre l'arbustiva (neteja dels parterres). - Restauració dels tancaments dels parterres afectats i instal·lació de tancament metàl·lic en aquells que no comptin amb un. - Restauració del parterre que fa cantonada amb l'Av. Mediterrània i té 2 exemplars de plataners: renovació de l'arbustiva que es troba en mal estat, cobriment de la malla antiherba i aportació d'encoixinat. - Plantació de composició arbustiva de flor amb espècies semblants a les de la resta de parterres (abèlies, teucriums, euryops, lantanes, murtra, etc.) i instal·lació de tancament metàl·lic. - Aportació d'encoixinat a tots els parterres.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av_Mediterrania amb Aparcament Moreres 1	Codi	EV069
		Sup. Total (m²)	3.355,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins veïnals annexos als edificis amb molta varietat arbustiva. Camí peatonal de terres alternativa a la vorera. Parc infantil en paviment tou.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	89,00	667,00	2.599,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	1.581,00	0,00	0,00	33,00	0,00	571,00	414,00	

ARRBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Chorisia speciosa (Ceiba speciosa)</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Firmiana simplex</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	4	0	0	0	4	0	4
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	2	3	0	0	5	0	5
<i>Ulmus pumila</i>	0	1	1	0	0	2	0	2
<i>Acacia dealbata</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	2	7	6	0	0	15	0	15

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Chorisia speciosa (Ceiba speciosa)</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Firmiana simplex</i>	0	0	0	0	1	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	4	0	0	3	1	0
<i>Platanus × acerifolia</i>	5	0	0	3	2	0
<i>Ulmus pumila</i>	1	1	0	0	1	1
<i>Acacia dealbata</i>	1	0	0	0	1	0
TOTAL	13	1	0	7	7	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Manca de sega, pel que hi ha molta vegetació espontània. Aspecte desordenat i sense ordre paisatgístic, disseny antic de les composicions arbustives
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de l'arbustiva de retall existent als jardinet interblocs, i de la tanca arbustiva que hi ha als murs de contenció a la part de darrera de l'edifici, a tocar de l'aparcament
- Substitució de les superfícies de gespa per paviment de sauló
- Instal·lació de bancs als jardinet interbloc que donen a l'Av. Mediterrània (creació d'espais d'ús social), i plantació d'arbres de flor que aportin valor estètic a l'espai
- Creació d'un herbassar urbà al jardinet que fa cantonada entre l'Av. Mediterrània i l'aparcament Moreres 1

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament Moreres 1	Codi	EV070
		Sup. Total (m²)	4.409,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament pavimentat molt gran proper a l'IES Badia del Vallès. Parterres correguts amb plantació de robínies. Camins peatonals de terres amb vegetació arbòria i arbustiva associada, alguns d'ells amb baranes de fusta o metàl·liques.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	125,00	196,00	4.088,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	663,00	0,00	0,00	75,00	0,00	3.270,00	80,00	312,0

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cedrus deodara</i>	0	0	2	0	0	2	0	2
<i>Celtis australis</i>	3	4	0	0	3	4	0	7
<i>Chorisia speciosa (Ceiba speciosa)</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Ficus carica</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Morus alba</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Pyrus calleryana 'Chanticleer'</i>	2	0	0	0	2	0	0	2
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Tipuana tipu</i>	0	13	0	0	0	13	0	13
<i>Ulmus pumila</i>	2	0	2	0	0	4	0	4
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	0	0	14	0	0	14	0	14
<i>Platycladus orientalis</i>	0	2	0	0	0	2	0	2
<i>Populus x canadensis</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
TOTAL	10	21	19	0	5	45	0	50

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cedrus deodara</i>	2	0	0	0	2	0
<i>Celtis australis</i>	6	1	0	7	0	0
<i>Chorisia speciosa (Ceiba speciosa)</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Ficus carica</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Morus alba</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Pyrus calleryana 'Chanticleer'</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Tipuana tipu</i>	11	2	0	0	13	0
<i>Ulmus pumila</i>	2	2	0	1	3	0
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	11	3	0	14	0	0
<i>Platycladus orientalis</i>	0	0	2	0	2	0
<i>Populus x canadensis</i>	1	0	0	1	0	0
TOTAL	38	10	2	28	22	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	1	6	7

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Zona verda amb diferents tipologies d'espais. Manca de sega en algunes zones envaïdes per la vegetació espontània, arbustiva en mal estat a la zona de la rampa d'accés a l'aparcament des de l'Av. Mediterrània,
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de tota l'arbustiva i de la cobertura vegetal existent. Projecte de sembra d'espècies de praderia amb flor al talús que dona a l'institut.
- Retirada de tots els rebrots d'oms i altres espècies.
- Condicionament del camí de terra que hi ha entre l'institut i l'aparcament (eliminació de la vegetació espontània, dels rebrots d'om i anivellament de la superfície de sauló).
- Substitució de la praderia existent al talús que hi ha entre l'aparcament i l'institut, generada pel creixement de la vegetació espontània, per una praderia florida on s'apliqui la sega diferenciada.
- Substitució de l'arbustiva actual a la zona de la rampa que dona a l'Av. Mediterrània per composicions arbustives de gramínies ornamentals, que aporten moviment, textura i color a l'espai, i són de baix manteniment i requeriments hídrics.
- Eliminació de la vegetació espontània a la zona ocupada per diferents espècies arbòries i baladres.
- Eliminació de soques.
- Plantació de baladres a la illeta o parterre de vialitat que es troba abans del parterre de tipuanes.
- Poda de reformació a les robinies mal formades que es troben al parterre corregut.
- Allargament de la tanca de fusta fins al final del talús.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Pantalla C-58	Codi	EV071
		Sup. Total (m²)	477,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai annex a la pantalla acústica vegetal de la C-58. Plantació recent d'alineació de pollancre.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	

ARBRA

Eucalyptus camaldulensis

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	14	0	0	14	0	14
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	14	0	0	14	0	14

Eucalyptus camaldulensis

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	14	0	0	14	0	0
TOTAL	14	0	0	14	0	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb escàs o cap manteniment, ple de vegetació espontània que no permet el pas normal i atrau una gran quantitat d'insectes, arbrat d'implantació en mal estat, alguns en decaïment o morts.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Substitució dels exemplars de pollancre morts o en decaïment. - Ordenació de l'espai: desbrossada i definició del camí de pas.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av_Mediterrania 2	Codi	EV072
		Sup. Total (m²)	193,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb sauló que inclou font (sense aigua el dia de la visita) i abelia al seu voltant. Parterres del carrer un amb paviment tou i arbrat viari, l'altre inicialment de gespa en mal estat actualment.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	120,00	0,00	39,00	27,00	7,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0

ARRBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai sense cap disseny paisatgístic, es tracta d'un dels accessos al municipi. Amb potencial ja que conté un element d'aigua en conjunt amb l'arbustiva.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

- Substitució de l'arbustiva en mal estat a la rotonda (abelia).
- Millora de parterre. Plantació d'agrupacions de gramínies ornamentals o arbustiva vivaç amb flor als parterres de vialitat, inclosa l'aportació d'encoixinat.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av_Mediterrania	Codi	EV073
		Sup. Total (m²)	3.227,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbrat en parterre de sauló. Jardins amb tancament gestionats pels veïns. Jocs infantils amb tanca. Paviment dur amb font. Parterre amb cobertura de gespitosa.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	835,00	1.146,00	1.246,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	494,00	467,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Catalpa bignonioides	0	0	1	0	0	1	0	1
Cercis siliquastrum	0	1	0	0	0	1	0	1
Firmiana simplex	0	0	2	0	0	2	0	2
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	0	1	0	1
Olea europaea	1	0	0	0	0	1	0	1
Platanus x acerifolia	0	3	5	0	0	8	0	8
Ulmus pumila	0	3	1	0	0	4	0	4
Eucalyptus camaldulensis	0	0	0	1	0	1	0	1
Photinia serratifolia	0	1	0	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	2	1	0	0	0	3	0	3
Prunus domestica	0	1	0	0	0	1	0	1
TOTAL	3	11	9	1	0	24	0	24

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Catalpa bignonioides	1	0	0	0	1	0
Cercis siliquastrum	1	0	0	0	1	0
Firmiana simplex	0	2	0	1	1	0
Ligustrum lucidum	1	0	0	0	1	0
Olea europaea	1	0	0	0	1	0
Platanus x acerifolia	7	1	0	6	2	0
Ulmus pumila	2	2	0	0	4	0
Eucalyptus camaldulensis	1	0	0	0	1	0
Photinia serratifolia	1	0	0	1	0	0
Platycladus orientalis	2	1	0	3	0	0
Prunus domestica	0	1	0	0	1	0
TOTAL	17	7	0	11	13	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Presència de vegetació espontània als parterres, molta càrrega d'arbustiva als jardinetes davant del bloc de pisos sense cap disseny ni ordre,
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de la gespa del parterre on hi ha dues tuies (eliminació de les tuies també) i plantació d'una agrupació de gramínies ornamentals, que facin de separador de l'espai lúdic (parc) i l'Av. Eivissa.
- Tractament fitosanitari i poda de reestructuració a l'arbrat en mal estat o mal format.
- Eliminació de l'arbustiva que hi ha als escocells de la zona del parc i cobriment dels escocells buits amb formigó.
- Als jardinetes que hi ha en l'accés a l'edifici, eliminació de la vegetació arbustiva i de l'arbrat en mal estat, deixant només els arbres que es trobin en bon estat.
- A la part de darrera de l'edifici, al passadís que hi ha entre aquest i l'institut: plantació d'un exemplar arbori a cada espai entre blocs, de port petit i/o amb flor (p. ex: albíes, oliveres, cercis..) amb aportació d'encoixinat a l'arbre.
- A la part de jardí que dona al carrer Mallorca i a l'accés de l'institut, eliminació de la cobertura vegetal existent i plantació de gramínies en dos nivells (p. ex: *Panicum virgatum* 'Heavy Metal' i *Muhlenbergia capillaris*) que aporten color, moviment i textura a la zona.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av_ Eivissa	Codi	EV074
		Sup. Total (m²)	743,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Paterres laterals i de les cantonades de l'avinguda Eivissa. Composta de grup arbustiu, gespes, planta de temporada i parterres de sauló. L'arbrat està associat a UG arbrat viari

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	111,00	0,00	632,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	287,00	0,00	0,00	42,00	266,00	37,00	0,00	266,0

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	En els parterres correguts on hi ha els plataners, la plantació arbustiva no ha prosperat i ha quedat al descobert la malla antiherba. A la resta de parterres, els murs es troben en mal estat i no contenen vegetació, només gespa i vegetació espontània.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Substitució de l'arbustiva actual al parterre del costat del Mercadona per una composició d'arbustiva vivaç o de gramínies ornamentals. - Eliminació de l'arbustiva que hi ha al triangle de vialitat davant de l'espai EV077 i plantació d'un exemplar arbori de flor (p. ex albizia, lagerstroemia indica, cercis,...) o baladre, i aportació d'encoixinat. - Als 4 parterres de vialitat on hi ha els plataners que fan cantonada amb l'Av. Eivissa: millora dels murs dels parterres i instal·lació de tanca metàl·lica; sembra d'espècies de prat de flor, simulant escocells florits però de major superfície. Fer el mateix a l'escocell (quadrat) on hi ha un om.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Mallorca amb C_Eivissa	Codi	EV075
		Sup. Total (m²)	2.495,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins veïnals amb arbustiva diversa i alguns peus arboris. Espais amb paviment de terra, algunes clapes de vegetació herbàcia i pues arboris. Arbre singularque forma part de la Ruta dels arbres (Cercis siliquastrum)

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	869,00	535,00	1.056,00	0,00	35,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	365,00	197,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	0	0	0	1	0	1
Arbutus unedo	1	0	0	0	0	1	0	1
Cercis siliquastrum	0	2	0	0	0	2	0	2
Eriobotrya japonica	2	0	0	0	0	2	0	2
Firmiana simplex	0	0	2	0	0	2	0	2
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	1	0	0	0	0	1	0	1
Laurus nobilis	0	1	0	0	0	1	0	1
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	0	1	0	1
Morus alba	0	0	1	0	0	1	0	1
Morus alba 'Fruitless'	1	0	0	0	0	1	0	1
Platanus × acerifolia	0	0	5	0	0	5	0	5
Tipuana tipu	3	0	9	0	3	9	0	12
TOTAL	8	5	17	0	3	27	0	30

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	1	0	0	1	0
Arbutus unedo	1	0	0	1	0	0
Cercis siliquastrum	1	1	0	0	2	0
Eriobotrya japonica	2	0	0	0	2	0
Firmiana simplex	1	1	0	0	2	0
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	1	0	0	0	1	0
Laurus nobilis	0	1	0	0	1	0
Ligustrum lucidum	1	0	0	1	0	0
Morus alba	0	1	0	0	1	0
Morus alba 'Fruitless'	1	0	0	1	0	0
Platanus × acerifolia	5	0	0	0	5	0
Tipuana tipu	12	0	0	12	0	0
TOTAL	25	5	0	15	15	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya



DIAGNOSI

Funcional	Jocs infantils en mal estat, molta càrrega d'arbustiva que no aporta cap valor estètic als jardins (tant per la part de davant com de darrera de l'edifici) i que ofereix un aspecte brut i desordenat a l'espai.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

- Als jardinetes que hi ha en l'accés a l'edifici, eliminació de tota la vegetació arbustiva, i de l'arbrat en mal estat, deixant només els arbres que es trobin en bon estat.
- Al jardinet on hi ha els cercis, retirada de rebrots i sembra d'entapissant de flor.
- A la zona on hi ha les tipuanes (algunes en etapa d'implantació), substitució de la gespa actual per una gespa càlida (C4). En aquesta mateixa zona, retirada del mur de contenció de l'edifici i conversió de la superfície actual (vegetació espontània i rebrots) en sauló (ampliació del parc infantil).
- Eliminació de l'arbustiva existent a la part de darrera de l'edifici, deixant només els exemplars arboris que es trobin en bon estat.
- Renovació dels jocs infantils i instal·lació de jocs de calistènia.

MAPA



FOTOS







CATEGORIA	Parcs	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Parc de les Illes Balears	Codi	EV076
		Sup. Total (m²)	10.773,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Bosc de pi blanc sense sotabosc, amb una tanca arbustiva. Un camí peatonal de terres travessa el parc.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	577,00	1.037,00	9.159,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	32,00	9.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,0

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Firmiana simplex</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Pinus halepensis</i>	0	0	41	0	0	41	0	41
<i>Pinus pinea</i>	0	3	116	0	0	119	0	119
<i>Platanus × acerifolia</i>	1	5	1	0	0	7	0	7
<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii' ('Atropurpura')	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Ulmus pumila</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
TOTAL	3	10	159	0	0	172	0	172

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Firmiana simplex</i>	0	0	1	0	1	0
<i>Pinus halepensis</i>	0	41	0	41	0	0
<i>Pinus pinea</i>	3	116	0	116	3	0
<i>Platanus × acerifolia</i>	1	6	0	7	0	0
<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii' ('Atropurpura')	1	0	0	0	1	0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2	0	0	0	2	0
<i>Ulmus pumila</i>	1	0	0	0	1	0
TOTAL	8	163	1	164	8	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai verd que actua com a node verd o "zona pulmó" del municipi. Els pins generen una canòpia urbana que alhora actua com a regulador climàtic, oferint ombra i frescor a l'espai.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Esporga de branques seques dels pins que suposin un risc per a la població per possible caiguda d'aquestes.
- Reposició dels pins que s'han talat per estar en mal estat.
- Ampliació de la zona de pipican delimitada per la tanca vegetal.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Mallorca amb C_Eivissa	Codi	EV077
		Sup. Total (m²)	2.865,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins annexos als edificis, amb molta varietat d'arbustiva. Hi ha un parc infantil, amb paviment de sauló. Arbres aïllats (moreres, plataners, pitospors...)

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	0,00	315,00	2.550,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	1.000,00	0,00	0,00	21,00	0,00	346,00	1.183,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cercis siliquastrum</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Eriobotrya japonica</i>	3	0	0	0	0	3	0	3
<i>Firmiana simplex</i>	1	1	4	0	0	6	0	6
<i>Laurus nobilis</i>	0	2	0	0	0	2	0	2
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	3	0	0	0	3	0	3
<i>Morus alba</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	0	3	0	0	3	0	3
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Ulmus pumila</i>	0	0	1	0	0	0	1	1
<i>Phoenix canariensis</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	7	7	9	0	0	22	1	23

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cercis siliquastrum</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Eriobotrya japonica</i>	2	1	0	1	1	1
<i>Firmiana simplex</i>	6	0	0	3	3	0
<i>Laurus nobilis</i>	2	0	0	0	2	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	3	0	0	0	3	0
<i>Morus alba</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Platanus × acerifolia</i>	3	0	0	3	0	0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	0	0	0	0	1
<i>Ulmus pumila</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Phoenix canariensis</i>	0	1	0	0	0	1
TOTAL	19	4	0	10	10	3

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Estat variable segons la zona: Jardinets veïnals amb arbustiva variada, parterre amb substrat millorable, zones de praderia poc amnningudes i parterres amb arbrat correctes.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de murs i pavimentació parcial dels jardins veïnals
- Millora del substrat de parterres
- Substitució mobiliari envellit
- Millora del manteniment de praderies i paviments tous

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament Parc illes Balears	Codi	EV078
		Sup. Total (m²)	30,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre inicialment de gespa, actualment amb molt poca cobertura. Dos plataners associats a UG d'arbrat viari

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres		
	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades
	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Vegetada regada

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya


DIAGNOSI

Funcional	Parterre de vialitat on s'ha desenvolupat la vegetació espontània.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Sembra d'una espècie de graminia (tipus Muhlenbergia capillaris) que aporta color i textura a l'espai, i té pocs requeriments hídrics i de manteniment.

MAPA

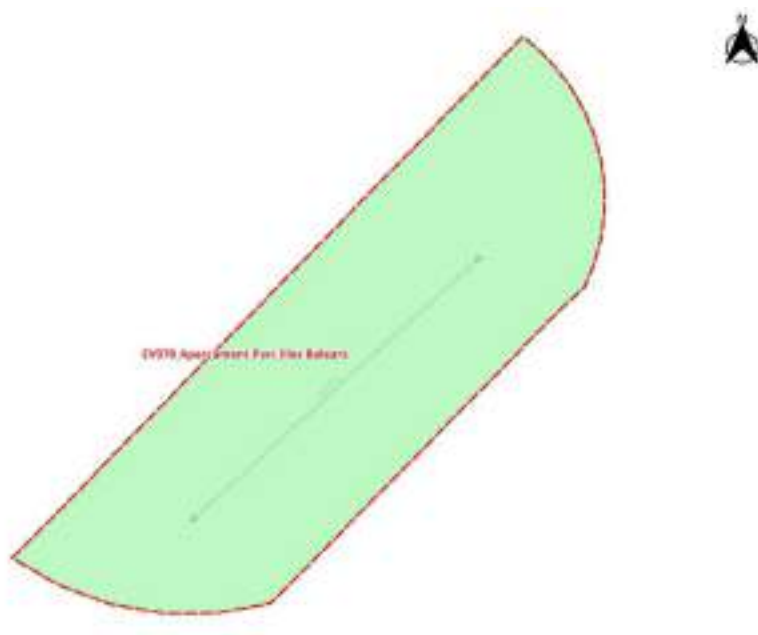

FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av_Costa Brava amb C_Mallorca	Codi	EV079
		Sup. Total (m²)	1.934,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai annex a edificis, de paviment de terres amb jocs infantils molt envellits. Hi ha jardins veïnals annex a l'edificació amb varietat arbustiva.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	449,00	249,00	1.236,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	484,00	0,00	0,00	68,00	0,00	684,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	0	1	0	0	1	0	1
Cercis siliquastrum	1	2	0	0	0	3	0	3
Eriobotrya japonica	2	0	0	0	0	2	0	2
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	0	1	0	1
Platanus x acerifolia	0	0	1	0	0	1	0	1
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	0	1	0	0	0	1	0	1
Robinia pseudoacacia	1	0	0	0	0	1	0	1
Washingtonia robusta	0	1	0	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	0	1	0	0	0	1	0	1
TOTAL	4	6	2	0	0	12	0	12

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	1	0	1	0	0
Cercis siliquastrum	3	0	0	1	2	0
Eriobotrya japonica	2	0	0	1	1	0
Ligustrum lucidum	1	0	0	1	0	0
Platanus x acerifolia	1	0	0	0	1	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	0	1	0	0	1	0
Robinia pseudoacacia	0	0	1	0	0	1
Washingtonia robusta	1	0	0	0	1	0
Platycladus orientalis	0	1	0	0	1	0
TOTAL	8	3	1	4	7	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	1	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Petits espais verds al voltant de tot el bloc de pisos, molt deixats, amb manca de manteniment o sense cap manteniment, sense ordre ni criteri paisatgístic. Possibilitat d'eliminar els jardins veïnals i els espais afuncionals a la part del Parc de les Illes Balears i ampliar la superfície útil del parc.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

A la zona de davant del bloc, on hi ha dos jardins veïnals i una agrupació arbustiva:

- Eliminació de l'arbustiva que es trobi en mal estat, deixant només aquella que aportí valor a l'espai (com la bouganvillea existent).
- Eliminació dels dos jardins veïnals.
- Conservar els exemplars arboris d'entitat i que es trobin en bon estat, i eliminar els que no.

A l'espai dels jocs infantils (transformació de l'espai en una plaça):

- Retirada dels jocs infantils.
- Eliminació de la cobertura de vegetació espontània (inclosos rebrots d'om) i substitució amb alguna tipologia de paviment dur (formigó o sauló sòlid)
- Instal·lació de bancs i una paperera.
- Plantació d'arbrat que doni ombra als bancs, amb escocells amples i naturalitzats.

Darrera l'edifici, a la zona del Parc de les Illes Balears:

- Eliminació de la vegetació dels jardins veïnals.
- Eliminar el mur de contenció dels jardins veïnals -inclosa la vegetació existent- i la superfície de gespa interblocs. Instal·lació de jardineres corregudes d'acer corten amb composicions actuals de baix manteniment i requeriments hídrics i que aportin valor a l'espai, com composicions d'arbustiva vivaç i/o aromàtiques.

A l'espai que fa cantonada en la confluència del C. Mallorca i C.Tibidabo:

- Dins del jardí veïnal, eliminació de tota l'arbustiva, i de l'arbrat que es trobi en mal estat fitosanitari o mal format i que ha estat plantat pels veïns, deixant només els peus de més entitat.
- Eliminació de l'arbustiva que hi ha a la part del mur, en una jardineria de formigó. Eliminar aquesta superfície verda, tapant amb formigó.

MAPA



FOTOS







CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Av_Costa Brava amb C_Tibidabo	Codi	EV080
		Sup. Total (m²)	5.174,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Superfície gran amb capa herbàcia. Arbres espontanis o plantats per veïns. Varietat d'arbustiva amb algunes zones força denses. Zona de parc infantil sobre terra, i sense tancament.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	171,00	346,00	4.657,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	334,00	3.290,00	11,00	23,00	0,00	719,00	280,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Cercis siliquastrum	3	0	0	0	0	3	0	3
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	0	1	0	1
Ligustrum lucidum	2	2	0	0	0	4	0	4
Olea europaea	1	1	0	0	0	2	0	2
Pinus pinea	1	9	0	0	0	10	0	10
Platanus x acerifolia	1	7	2	0	0	10	0	10
Styphnolobium japonicum (Sophora j)	2	0	0	0	2	0	0	2
Ulmus pumila	0	3	5	0	0	8	0	8
Acacia dealbata	1	0	0	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	5	0	0	0	0	5	0	5
TOTAL	17	22	7	0	2	44	0	46

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Cercis siliquastrum	3	0	0	3	0	0
Eriobotrya japonica	1	0	0	1	0	0
Ligustrum lucidum	2	2	0	4	0	0
Olea europaea	2	0	0	1	1	0
Pinus pinea	2	8	0	2	8	0
Platanus x acerifolia	10	0	0	9	1	0
Styphnolobium japonicum (Sophora j)	2	0	0	2	0	0
Ulmus pumila	2	6	0	0	8	0
Acacia dealbata	1	0	0	1	0	0
Platycladus orientalis	3	2	0	2	3	0
TOTAL	28	18	0	25	21	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Espai amb bona dotació d'ombra, amb potencial d'esdevenir una zona de reunió o de descans. No obstant, la vegetació que hi ha rere els murs de contenció dels jardins veïnals ofereix un aspecte de deixadesa i no aporta cap valor a l'espai, a més de no comptar amb un correcte manteniment, i hi ha molta brutícia.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Neteja de l'espai
- Convertir la superfície de vegetació espontània en un pipican per a gossos; reconvertir la superfície en paviment de sauló i realitzar un tancament de la zona allargant el grup arbustiu de baladres fins al final, inclosa la instal·lació d'una tanca metàl·lica. Instal·lació d'un banc dins de la zona de pipican. Eliminació de la vorada de retall.
- Manteniment de la superfície de sotabosc dels pins neta de deixalles i de vegetació espontània.
- Eliminació de tots els rebrots dispersos per l'espai.
- Obertura de la zona de jardins veïnals (actualment afuncional) eliminant els murs de contenció, tant els que donen a l'espai verd com els que donen al carrer, amb l'objectiu que sigui una zona transitable i útil per a tothom. Eliminació de tota la vegetació espontània i de l'arbustiva plantada pels veïns (incloses les tanques), exceptuant els peus arboris de certa entitat i que es trobin en bon estat estructural i fitosanitari.
- Substitució de la superfície actual amb la sembra d'espècies de praderia amb flor, excepte a la zona dels pins.

MAPA



FOTOS







CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av_Costa Brava amb C_Tibidabo	Codi	EV081
		Sup. Total (m²)	3.042,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Nombrosos jardins veïnal annexos a les edificacions i amb molta varietat arbustiva. Espais paviment de terres entre edificis sense vegetació. Espais públics de paviment de terra, amb peus arboris aïllats, alguns de recent plantació.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	1.580,00	426,00	1.036,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	486,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	1	0	0	0	0	1	0	1
Celtis australis	2	0	0	0	2	0	0	2
Lagerstroemia indica	1	0	0	0	0	1	0	1
Laurus nobilis	0	0	1	0	0	1	0	1
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	0	1	0	1
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	2	0	0	0	2	0	0	2
Melia azedarach	0	0	1	0	0	1	0	1
Olea europaea	0	1	0	0	0	1	0	1
Platanus x acerifolia	0	2	1	0	0	3	0	3
Tipuana tipu	2	0	0	0	2	0	0	2
Ulmus pumila	0	0	2	0	0	2	0	2
Washingtonia robusta	0	1	0	0	0	1	0	1
Photinia serratifolia	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	9	5	5	0	6	13	0	19

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	1	0	0	1	0
Celtis australis	2	0	0	2	0	0
Lagerstroemia indica	1	0	0	1	0	0
Laurus nobilis	1	0	0	0	1	0
Ligustrum lucidum	1	0	0	0	1	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	2	0	0	2	0	0
Melia azedarach	1	0	0	0	1	0
Olea europaea	1	0	0	0	1	0
Platanus x acerifolia	3	0	0	0	3	0
Tipuana tipu	2	0	0	2	0	0
Ulmus pumila	2	0	0	2	0	0
Washingtonia robusta	1	0	0	1	0	0
Photinia serratifolia	1	0	0	1	0	0
TOTAL	18	1	0	11	8	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	2	0	0	2

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Presència de vegetació arbustiva als jardins veïnals que no aporta cap valor a l'espai, amb composicions envellides i en mal estat. El paviment de sauló es troba en algunes parts en mal estat, amb xaragalls o petits forats que poden suposar un perill per als vianants. Els jocs infantils estan en mal estat.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Neteja de l'espai i eliminació de la vegetació espontània.
- Regularització del paviment de sauló.
- Eliminació dels murs de contenció i la vegetació arbustiva existent dins dels jardins veïnals. Substitució d'aquestes superfícies vegetades per altre tipologia de paviment (sauló sòlid, paviment de formigó, paviment de cautxú,...)
- Substitució del grup arbustiu de l'accés a l'edifici, millorant les composicions existents amb la plantació de composicions actuals i vistoses (planta vivaç) i de baixos requeriments hídrics.
- Substitució de la zona de gespa central, -actualment envaïda per vegetació espontània-, per paviment dur, i plantació d'arbrat en escocell de dimensions suficients per al correcte desenvolupament de l'arbre i naturalitzat (escocells florits).
- Retirada dels jocs infantils existents.
- Instal·lació de jardineres individuals o corregudes d'acer corten al davant dels accessos als pisos, on s'han eliminat els grups arbustius i els murs de contenció, per tal d'aportar color i atractiu a l'espai; utilitzar planta vivaç o gramínies ornamentals, de baixos requeriments i manteniment.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Parroquia de la Mercè	Codi	EV083
		Sup. Total (m²)	2.162,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Àrea verda gran amb capa herbàcia, i arbres aïllats (àlbers, pins, magnòlies..), i arbustiva dispersa. Parterers de sauló amb peus d'arbustiva sense ordre. Tanca d'abèlies amb reg.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	50,00	652,00	1.460,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	1.313,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	92,00	1.254,0

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Diospyros kaki</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Laurus nobilis</i>	4	0	0	0	0	4	0	4
<i>Magnolia grandiflora 'Galissonnière'</i>	2	0	0	0	2	0	0	2
<i>Olea europaea</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Pinus halepensis</i>	0	0	2	1	0	3	0	3
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	0	2	0	0	2	0	2
<i>Quercus ilex</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Populus alba</i>	0	0	3	0	0	3	0	3
TOTAL	9	1	8	1	2	17	0	19

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Diospyros kaki</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Laurus nobilis</i>	0	4	0	4	0	0
<i>Magnolia grandiflora 'Galissonnière'</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Olea europaea</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Pinus halepensis</i>	1	2	0	0	3	0
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	2	0	0	2	0
<i>Quercus ilex</i>	1	1	0	2	0	0
<i>Populus alba</i>	0	3	0	0	3	0
TOTAL	6	13	0	10	9	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
1	0	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai molt cèntric i freqüentat per la població, en general en bon estat de manteniment, però poc atractiu. La cobertura vegetal no és del tot homogènia i es veuen clapes.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Substitució de la gespa actual per una gespa C4, de baix manteniment i pocs requeriments hídrics, adaptada a la sequera.
- Eliminació de l'arbustiva que hi ha a la zona delimitada per un tancament al costat de les escales d'accés a l'església, i plantació d'una composició de gramínies ornamentals.
- Instal·lació de jardineres corregudes d'acer corten en el camí formigonat d'accés a l'església, als dos costats, amb composicions d'espècies actuals, bé de gramínies ornamentals, o d'arbustiva vivaç o aromàtiques.
- Renovació del mobiliari amb la instal·lació de bancs nous a la zona de gespa.
- Aportació d'encoixinat al triangle on hi ha els baladres, en l'accés lateral a l'església, i tancament del parterre amb malla metàl·lica.
- Substitució dels exemplars que es troben en mal estat en la tanca arbustiva d'abelia que hi ha al parterre de la barana.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Mercat municipal	Codi	EV084
		Sup. Total (m²)	322,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres annexos a l'edificació del mercat. Parterres atalussat amb plantació de teucrí

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	32,00	30,00	260,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	50,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT

Laurus nobilis
Olea europaea
Tilia cordata
Ulmus pumila

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	4	1	0	0	5	0	5
	1	0	0	0	0	1	0	1
	0	1	0	0	0	1	0	1
	0	0	4	0	0	4	0	4
								0
								0
TOTAL	1	5	5	0	0	11	0	11

Laurus nobilis
Olea europaea
Tilia cordata
Ulmus pumila

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	5	0	0	0	5	0
	1	0	0	1	0	0
	1	0	0	0	1	0
	0	4	0	0	0	4
TOTAL	7	4	0	1	6	4

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Millora de les composicions arbustives dels parterres amb arbustiva vivaç, aromàtica, o gramínies ornamentals. - Aportació d'encoixinat al parterre/jardinera on hi ha un baladre. - Millora de l'estat fitosanitari del llorer i poda de refaldat de la base de la capçada. - Plantació d'arbustiva amb flor al parterre del llorer.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Places	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Plaça Major	Codi	EV085
		Sup. Total (m²)	5.430,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Part central amb superfície dura i parterres d'arbustiva (falta de cobertura) amb peus arboris. Tancaments dels parterres amb diferents materials. Parterres elevats amb mur d'acer corten i barreja d'arbustiva (amb reg).

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	622,00	3.114,00	1.441,00	0,00	253,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	906,00	0,00	0,00	454,00	81,00	0,00	0,00	1.237,0

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	1	0	0	2	0	2
Cedrus deodara	0	0	8	0	0	8	0	8
Cercis siliquastrum	9	0	0	0	0	9	0	9
Cupressus sempervirens 'Stricta'	0	0	2	0	0	2	0	2
Ligustrum lucidum	2	0	1	0	0	3	0	3
Melia azedarach	0	0	2	0	0	2	0	2
Morus alba	0	0	3	0	0	3	0	3
Pinus halepensis	0	0	3	0	0	3	0	3
Platanus x acerifolia	1	7	1	0	1	8	0	9
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	3	0	0	0	0	3	0	3
Quercus robur 'Fastigiata'	0	0	0	1	0	1	0	1
Ulmus pumila	0	0	1	0	0	1	0	1
Phoenix dactylifera	1	0	0	0	0	1	0	1
Araucaria bidwillii	0	1	0	0	0	1	0	1
Citrus x limon	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	17	9	22	1	1	48	0	49

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	1	0	1	0	2	0
Cedrus deodara	5	3	0	0	8	0
Cercis siliquastrum	3	5	1	9	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	0	0	0	2	0
Ligustrum lucidum	2	1	0	2	1	0
Melia azedarach	1	1	0	2	0	0
Morus alba	3	0	0	0	3	0
Pinus halepensis	0	3	0	0	3	0
Platanus x acerifolia	4	5	0	0	9	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	3	0	0	3	0	0
Quercus robur 'Fastigiata'	1	0	0	1	0	0
Ulmus pumila	0	1	0	0	1	0
Phoenix dactylifera	1	0	0	1	0	0
Araucaria bidwillii	1	0	0	0	1	0
Citrus x limon	1	0	0	1	0	0
TOTAL	28	19	2	19	30	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
3	0	2	5



Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai ben mantingut, amb composicions arbustives de disseny actual.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Manteniment de les plantacions existents.
- Substitució de l'arbustiva que vagi decaient.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	C_Zaragoza	Codi	EV086
		Sup. Total (m²)	88,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Superfície gran amb capa herbàcia, amb itineraris. Pantació arbòria entre els camins (robínies). Jardins veïnals adjacents a les edificacions.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,0

ARBRA espècie	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

espècie	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	TOTAL	0	0	0	0	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
				0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Els parterres contenen composicions actuals en bon estat fitosanitari. Hi ha alguna clapa de vegetació.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA	
- Manteniment dels regs per evitar que l'arbustiva s'assequi. - Reposició de l'arbustiva a les zones on hi hagi clapes.	

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av_Burgos amb Av_Mediterrania	Codi	EV087
		Sup. Total (m²)	3.362,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins veïnals annexos a les edificacions. Una zona tancada demilitada per mur jardineria d'obra amb arbustiva densa.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	234,00	1.621,00	1.500,00	0,00	7,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	94,00	41,00	15,00	244,00	0,00	614,00	492,00	84,0

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Brachychiton populneus	4	7	4	0	0	15	0	15
Celtis australis	0	0	0	2	0	2	0	2
Cercis siliquastrum	2	0	0	0	0	2	0	2
Citrus aurantium	1	0	0	0	0	1	0	1
Corylus colurna	3	0	0	0	0	3	0	3
Firmiana simplex	0	0	2	0	0	2	0	2
Ginkgo biloba	3	1	0	0	0	4	0	4
Ligustrum lucidum	4	0	1	0	0	5	0	5
Parkinsonia aculeata	2	0	0	0	0	2	0	2
Pinus pinaster	0	1	0	0	0	1	0	1
TOTAL	19	9	7	2	0	37	0	37

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Brachychiton populneus	11	4	0	15	0	0
Celtis australis	2	0	0	1	1	0
Cercis siliquastrum	0	2	0	2	0	0
Citrus aurantium	1	0	0	0	1	0
Corylus colurna	3	0	0	3	0	0
Firmiana simplex	2	0	0	2	0	0
Ginkgo biloba	3	1	0	4	0	0
Ligustrum lucidum	4	1	0	3	2	0
Parkinsonia aculeata	1	1	0	0	2	0
Pinus pinaster	1	0	0	0	1	0
TOTAL	28	9	0	30	7	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	5	6

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai cèntric i d'ús freqüent, en general en bon estat de manteniment, excepte els jardins veïnals que es troben plens de vegetació espontània o d'arbustiva que no aporta cap valor a l'espai.
Sanitària i fisiològica	Millorable



PROPOSTES DE MILLORA

Plaça que fa cantonada amb el C/La Mancha:

- Retirada dels murs de contenció que hi ha a la plaça dels brachychyton i a les jardineres de formigó que donen al C/La Manxa, inclosa l'arbustiva existent, i ampliació de la vorera fins a les jardineres. Plantació de peus arbustius de port petit i floració interessant, com per exemple Hibiscus syriacus.

- Tractament fitosanitari als brachychyton que es troben en mal estat. Creació d'un escocell continu per als tres arbres.

Plaça d'accés a la biblioteca:

- Aportació d'encoixinat al parterre a les escales d'accés a la biblioteca, on es troba el lledoner exemplar.

- Demolició de la jardineria on es troba l'om exemplar i creació d'un escocell de dimensions suficients.

- Millora del paviment de formigó de la plaça d'accés a la biblioteca.

- Retirada del mur de contenció que hi ha rere els brachychyton a la plaça d'accés a la biblioteca, ampliant-lo per tal de crear un escocell continu per als brachychyton.

Part de darrera de l'edifici de la biblioteca:

- Aportació d'encoixinat al parterre on es troben les parkinsonies i els brachychyton.

- Retirada del mur de contenció del jardí veïnal que hi ha al passadís entre la biblioteca i l'edifici que dona a l'Av. Burgos, inclosa la vegetació existent, i ampliació de la vorera fins a l'edifici.

- Retirada del mur de contenció que hi ha a l'edifici de davant del parterre de brachychyton, inclosa la vegetació existent, i creació d'un parterre semblant al de davant on estan els brachychyton i les parkinsonies.

Talussos que enllacen amb l'espai del bosc de la mediterrània:

- Millora de les composicions arbustives amb espècies de baix manteniment i requeriments hídrics: al talús de les escales, plantació de gramínies ornamentals; al parterre que dona al carrer, plantació arbustiva vivaç de flor i aportació d'encoixinat.

- Substitució de la gespa actual per una gespa de tipus C4 (càlida).

Espais interiors de la biblioteca:

- Substitució de les superfícies de gespa que no s'utilitzen per paviment dur o graves.

- Retall de l'arbustiva que hi ha a les jardineres d'obra.

- Eliminació de la vegetació espontània i substitució del paviment existent per graves.

MAPA





FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Av_Costa Brava amb Av_Burgos	Codi	EV088
		Sup. Total (m²)	1.765,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Parc infantil per als més petits amb tancament, i altres joc infantils sobre paviment de terra. Jardins veïnals annexos als edificis. Parterres-illa delimitats amb tancament amb peus arbustius i arboris variats.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	528,00	499,00	738,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Cercis siliquastrum	0	1	0	0	0	1	0	1
Cupressus sempervirens 'Stricta'	0	0	2	0	0	2	0	2
Eriobotrya japonica	0	1	0	0	0	1	0	1
Grevillea robusta	0	3	0	0	0	3	0	3
Ligustrum lucidum	1	4	0	0	0	5	0	5
Morus alba	1	0	0	0	0	1	0	1
Olea europaea	2	3	0	0	0	5	0	5
Platanus x acerifolia	0	0	1	0	0	1	0	1
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	3	0	0	0	0	3	0	3
Tipuana tipu	3	4	0	0	3	4	0	7
Abies pinsapo	0	3	0	0	0	3	0	3
TOTAL	10	19	3	0	3	29	0	32

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Cercis siliquastrum	1	0	0	0	1	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	0	0	2	0	0
Eriobotrya japonica	1	0	0	1	0	0
Grevillea robusta	3	0	0	3	0	0
Ligustrum lucidum	1	1	3	1	4	0
Morus alba	0	1	0	0	1	0
Olea europaea	5	0	0	0	5	0
Platanus x acerifolia	0	1	0	0	1	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur	2	1	0	3	0	0
Tipuana tipu	6	1	0	7	0	0
Abies pinsapo	0	2	1	0	0	3
TOTAL	21	7	4	17	12	3

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	1	0	2

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Inclou exemplars d'arbres alterats i arbustiva molt variada en els jardins veïnals i parterres amb estat fitosanitari heterogeni.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

A la part de darrera de l'edifici:

- Retirada del mur de contenció que hi ha adjunt a l'edifici, inclosa la vegetació espontània, i ampliació de la vorera existent fins a l'edifici. Eliminació del plataner que es troba en aquesta zona.

A la part del parc:

- Poda de reestructuració de l'arbrat mal format (tipuanes).

Als espais que donen a l'Av. Costa Brava:

- Eliminació de l'arbustiva existent plantada pels veïns, deixant només els exemplars arboris que es trobin en bon estat.
- Tractament fitosanitari a l'arbrat que es troba en mal estat, i eliminació de l'arbrat que es trobi en decaïment o mort.
- Substitució de les superfícies de gespa existents per gespes càlides (C4).
- Retirada dels murs de contenció existents. Substitució d'aquests per murs de contenció de terres de disseny actual.
- Manteniment de la pèrgola d'accés a l'edifici.
- Retirada de les jardineres de plàstic.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament Av_Burgos	Codi	EV089
		Sup. Total (m²)	6.029,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament en part pavimentat i part en terres. Parterre corregut amb pollancre. Peus arboris joves en escossell i protegits amb tanca metàlica. Jardín veïnals annexos als edificis, amb vegetació arbòria i arbustiva variada.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	0,00	3.495,00	797,00	0,00	1.737,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cedrus deodara</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Cercis siliquastrum</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Melia azedarach</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Morus alba</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Ulmus pumila</i>	0	0	7	0	0	7	0	7
<i>Phoenix dactylifera</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Platycladus orientalis</i>	0	2	0	0	0	2	0	2
<i>Populus x canadensis</i>	0	2	1	0	0	3	0	3
TOTAL	3	7	9	0	0	19	0	19

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cedrus deodara</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Cercis siliquastrum</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Melia azedarach</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Morus alba</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Ulmus pumila</i>	6	1	0	0	7	0
<i>Phoenix dactylifera</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Platycladus orientalis</i>	0	2	0	0	2	0
<i>Populus x canadensis</i>	3	0	0	0	3	0
TOTAL	16	3	0	1	18	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Aspecte d'abandonament de l'espai, amb els paviments i la vegetació en mal estat. Manca d'ordre i disseny en l'espai, sobretot pel que fa la vegetació.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Creació d'un parterre continu per a les tres magnòlies que hi ha dins de l'aparcament. Valorar la substitució de l'exemplar alterat (o dels tres exemplars) per arbres de port alt i floració interessant (com per exemple Grevillea robusta).
- Retirada de totes les soques.
- Eliminació de tots els rebrots.
- Substitució del paviment en mal estat per un paviment de graves o de formigó.
- Eliminació dels oms molt alterats; als que no estiguin tant alterats, realitzar un tractament fitosanitari i podes de reestructuració.
- Plantació d'arbrat al parterre que queda entre l'edifici de l'EV088 i l'aparcament, amb espècies de port alt com la grevillea o àlbers.
- Plantació de llentiscle al llarg del parterre que hi ha entre l'aparcament i l'edifici que dona a l'Av. Burgos.
- Creació de parterres correguts amb arbrat a les 3 fileres centrals d'aparcament, que proporcionin ombra i frescor a l'espai.
- Retirada de l'arbrat que hi ha dins els jardins veïnals de l'edifici que fa cantonada amb l'Av. Burgos, excepte l'olivera que es troba en bon estat. En aquest espai, eliminar també la vegetació espontània. Eliminació dels murs de contenció i plantació d'arbustiva alta que salvi el desnivell que hi ha entre la rampa i el terra.
- Eliminació de les vorades de retall.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Federació Catalana de Judo	Codi	EV090
		Sup. Total (m²)	6.958,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai que inclou zones de gespa, jardins veïnals i esplanada de sauló amb petit parc infantil al seu interior.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	1.761,00	1.298,00	3.865,00	0,00	34,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	2.192,00	0,00	0,00	316,00	0,00	1.136,00	221,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	0	0	0	1	0	1
Cercis siliquastrum	3	6	0	0	0	9	0	9
Firmiana simplex	0	0	1	0	0	1	0	1
Laurus nobilis	1	0	0	0	0	1	0	1
Ligustrum lucidum	1	3	1	0	0	5	0	5
Olea europaea	3	0	0	0	0	3	0	3
Platanus x acerifolia	0	3	3	0	0	6	0	6
Prunus dulcis (P. amygdalus)	1	0	0	0	0	1	0	1
Robinia pseudoacacia	2	0	0	0	0	2	0	2
Styphnolobium japonicum (Sophora j)	0	0	1	0	0	1	0	1
Ulmus pumila	0	1	4	0	0	5	0	5
Phoenix dactylifera	0	1	0	0	0	1	0	1
Photinia serratifolia	4	0	0	0	0	4	0	4
Platycladus orientalis	0	1	4	0	0	4	1	5
TOTAL	15	16	14	0	0	44	1	45

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	1	0	0	1	0
Cercis siliquastrum	3	6	0	4	5	0
Firmiana simplex	1	0	0	1	0	0
Laurus nobilis	1	0	0	1	0	0
Ligustrum lucidum	3	2	0	4	1	0
Olea europaea	3	0	0	0	3	0
Platanus x acerifolia	5	1	0	5	1	0
Prunus dulcis (P. amygdalus)	1	0	0	0	1	0
Robinia pseudoacacia	0	2	0	0	0	2
Styphnolobium japonicum (Sophora j)	1	0	0	1	0	0
Ulmus pumila	4	1	0	0	5	0
Phoenix dactylifera	1	0	0	0	1	0
Photinia serratifolia	3	1	0	4	0	0
Platycladus orientalis	1	3	1	0	5	0
TOTAL	27	17	1	20	23	2

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	0	1



Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb molt potencial com a zona de reunió o node verd per la presència d'espais diversos, amb bona dotació d'ombra, i alguns espais amb composicions vegetals de disseny actual. Manca de manteniment en alguns espais, i presència d'espais afuncionals que no aporten cap valor a la zona verda en conjunt. Mobiliari existent envellit.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Pavimentar els espais afuncionals.
- Eliminació dels murs i els jardins veïnals.
- Substitució del mobiliari envellit.
- Millora puntual de parterres petits amb vegetació espontània substituint-les per plantacions de vivaces.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	03/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Rotonda Av. Eivissa	Codi	EV091
		Sup. Total (m²)	342,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb vegetació espontània (antigament gespa) amb Cedrus deodara a la aprt central. Parterre de la cantonada també amb vegetació espontània.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	307,0

ARBRAT

Cedrus deodara

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	1	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	1	0	0	1	0	1

Cedrus deodara

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	1	0	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	L'estat general de la rotonda és bo, tot i que, per manca de manteniment, la superfície de gespa ha estat alterada per l'aparició de vegetació espontània. El cedre es troba en bon estat i permet una correcta visibilitat de la rotonda.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

- Manteniment de les segues per controlar l'alçada de la cobertura vegetal.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardineres viàries	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Jardineres C_Zaragoza	Codi	EV092
		Sup. Total (m²)	8,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres d'obra amb grup arbustiu

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Només conté una tuia en mal estat. Espai desaprofitat en una zona cèntrica.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de la tuia.
- Plantació d'arbustos amb floració o fructificació interessant (p. ex: forsitia, abelia, arç blanc, arboç, sàlvia,...).
- Aportació d'encoixinat.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Polícia de Badia	Codi	EV093
		Sup. Total (m²)	1.872,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres estrets perimetrals a l'edificació. Espai obert al nord de l'edifici amb plataners i capa herbàcia, amb camins peatonals.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	230,00	262,00	955,00	0,00	425,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Esponània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Firmiana simplex</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Laurus nobilis</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Platanus x acerifolia</i>	2	5	4	0	0	11	0	11
<i>Ulmus pumila</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
TOTAL	2	7	5	0	0	14	0	14

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Firmiana simplex</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Laurus nobilis</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Platanus x acerifolia</i>	7	4	0	10	1	0
<i>Ulmus pumila</i>	1	0	0	0	1	0
TOTAL	8	6	0	11	3	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Composicions arbustives envellides en l'accés a l'edifici, a la jardineria d'obra. Capa herbàcia
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de l'arbustiva existent a les jardineres de l'accés a l'edifici i plantació de composicions arbustives de baix manteniment, amb planta vivaç de floració vistosa i/o aromàtiques (abèlia, lavandula, espígol, sàlvia, romaní, teucrí, etc.). Aportació d'encoixinat al grup arbustiu.
- Eliminació de la superfície que queda entre el bloc de pisos i el camí pavimentat, en un costat i darrera de l'edifici. Ampliació de la vorera amb el cobriment d'aquesta zona amb formigó.
- A la zona d'aparcament de l'edifici, delimitada per pilots petits de formigó, substitució de la barreja de capa herbàcia i grava per paviment dur. Poda de reestructuració a l'om que hi ha dins de l'aparcament i creació d'un escocell d'amplada suficient, inclosa la sembra d'herbàcies amb flor (escocell florit).
- A la zona de darrera l'edifici corresponent a la capa herbàcia amb arbrat, substitució d'aquesta per una gespa càlida (C4), mantenint l'estructura de camins interns.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Accés aparcament	Codi	EV094
		Sup. Total (m²)	71,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres de terra amb alineació de plataners.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	

ARBORAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya


DIAGNOSI

Funcional	Parterres de vialitat amb superfície de gespa, que s'ha anat degradant per l'aparició de vegetació espontània i la falta de manteniment.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

- Plantació de composicions arbustives de baix manteniment, amb planta vivaç de floració vistosa.
- Instal·lació de malla antiherba i tancament metàl·lic.
- Aportació d'encoixinat.

MAPA

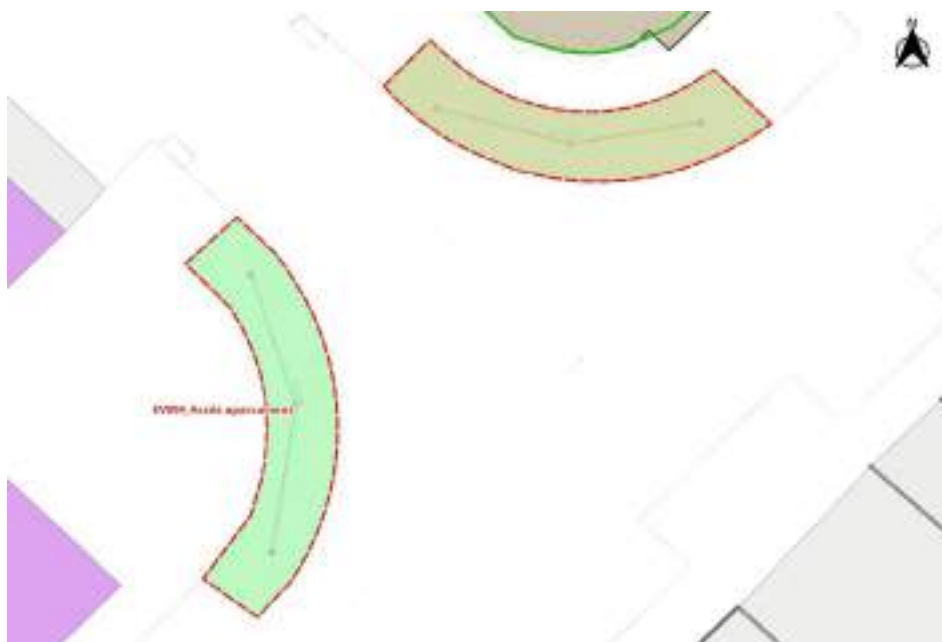

FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament centre	Codi	EV095
		Sup. Total (m²)	6.254,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres atalussat de sauló sense vegetació, arbrat viari en escossells petits.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	5.137,00	1.117,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	669,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	439,00	

ARBAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Eriobotrya japonica	0	1	0	0	0	1	0	1
Ficus carica	1	0	0	0	1	0	0	1
Grevillea robusta	0	9	0	0	0	9	0	9
Koelreuteria paniculata	1	0	0	0	0	1	0	1
Olea europaea	1	0	0	0	0	1	0	1
Platanus x acerifolia	12	13	3	0	1	27	0	28
Ulmus pumila	0	0	2	0	0	2	0	2
TOTAL	15	23	5	0	2	41	0	43

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	1	0
Ficus carica	1	0	0	0	1	0
Grevillea robusta	9	0	0	9	0	0
Koelreuteria paniculata	0	0	1	0	1	0
Olea europaea	1	0	0	0	1	0
Platanus x acerifolia	23	5	0	0	3	25
Ulmus pumila	2	0	0	1	1	0
TOTAL	37	5	1	10	8	25

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Parterres d'acer corten, inicialment de gespa, que ha quedat substituïda per la vegetació espontània degut a la manca de manteniment i de reg. Koelreuteria en parterre individual alterada.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació dels jardins veïnals existents a un costat de l'aparcament, inclosa la vegetació existent, i pavimentació d'aquests.
- Creació d'escocells amples per a l'arbrat existent que quedi dins la zona a pavimentar.
- Al petit parterre/escocell annex a l'espai verd EV093 on hi ha un om, eliminació de la vegetació existent (plantada pels veïns) i plantació d'espècies de prat de flor autòctones (escocell florit).
- Als parterres correguts d'acer corten, ocupats per vegetació espontània: eliminació de la vegetació espontània i plantació de composicions de gramínies ornamentals que aportin moviment, color i textura a l'espai.
- Tractament fitosanitari a l'arbrat alterat; poda de reestructuració a l'arbrat mal format.
- Plantació de gramínies d'escàs manteniment al parterre on hi ha la koerleuteria. Instal·lació de tancament metàl·lic al parterre.
- Transformació dels escocells individuals de les grevilleas que es troben al mig de l'aparcament en un parterre corregut per tal que l'arbrat disposi de més superfície arrelable; plantació de gramínies ornamentals de baix manteniment en el nou parterre.
- Sembrar d'herbàcies amb flor als escocells dels plataners (escocells florits).

MAPA



FOTOS







CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Av_cantabric amb C_Zaragoza 1	Codi	EV096
		Sup. Total (m²)	954,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Àrea central amb parc infantil amb tancament de fusta. Peus de plataners. Jardins veïnals amb tancaments diversos i gran varietat d'arbustiva.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	0,00	152,00	796,00	0,00	6,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	343,00	375,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	Cercis siliquastrum	3	0	0	0	3	0	3
	Firmiana simplex	0	2	0	0	2	0	2
	Morus alba	0	2	0	0	2	0	2
	Platanus x acerifolia	0	2	0	0	2	0	2
	Ulmus pumila	0	4	0	0	4	0	4
	Platycladus orientalis	0	2	0	0	2	0	2
								0
								0
TOTAL		3	12	0	0	15	0	15

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	Cercis siliquastrum	3	0	0	3	0
	Firmiana simplex	1	1	0	2	0
	Morus alba	1	1	0	2	0
	Platanus x acerifolia	2	0	0	2	0
	Ulmus pumila	3	1	0	4	0
	Platycladus orientalis	1	1	0	2	0
TOTAL		11	4	0	2	13

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Estat de l'arbustiva que dona al carrer és correcte. En canvi l'arbustiva dels jardins veïnals varia d'un espai a un altre. La tanca arbustiva de retall té un estat correcte. Les superfícies de sauló i la vorera son millorables.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació dels jardins veïnals, eliminant els murs de contenció i la vegetació arbustiva existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat.
- Creació d'escocells amples a l'arbrat que queda dins les zones a pavimentar.
- Substitució de la superfície de sauló per cautxú.
- Millora del paviment dur en les zones malmeses.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Pendent de desenvolupar	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Zona annexa Fundació Tallers	Codi	EV097
		Sup. Total (m²)	27.066,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona pendent de desenvolupar que actualment forma una praderia amb arbrat dispers de diferents espècies

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres		
	294,00	0,00	26.772,00	0,00	0,00		
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades
	0,00	26.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Vegetada regada

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Projecte pendent de desenvolupar.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

Projecte pendent de desenvolupar.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Oviedo	Codi	EV098
		Sup. Total (m²)	2.051,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins veïnals amb arbustiva diversa. Alguns peus arboris. Baix manteniment. Parc infantil amb tancament de fusta.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	783,00	266,00	1.002,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	944,00	

ARBRA

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Catalpa bignonioides	0	2	0	0	0	2	0	2
Melia azedarach	0	0	6	0	0	6	0	6
Platanus x acerifolia	0	2	3	0	0	5	0	5
Ulmus pumila	0	0	1	0	0	1	0	1
Phoenix dactylifera	0	1	0	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	5	10	0	0	15	0	15

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Catalpa bignonioides	0	2	0	2	0	0
Melia azedarach	6	0	0	6	0	0
Platanus x acerifolia	3	2	0	1	4	0
Ulmus pumila	0	1	0	1	0	0
Phoenix dactylifera	1	0	0	0	0	1
TOTAL	10	5	0	10	4	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	1	0	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai de reunió amb una bona dotació d'arbrat que proporciona ombra a l'espai, tot i que part de l'arbrat està alterat fitosanitària i estructuralment. Espai dels jardins veïnals desaprofitat, amb aspecte de desordre i deixadesa, i manca de manteniment en tota l'arbustiva, pel que no aporta cap valor a l'espai.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Poda de restauració a l'arbrat que té l'estructura alterada.
- Tractament fitosanitari a l'arbrat alterat (sobretot oms).
- Eliminació de rebrots i soques.
- Retirada dels murs de contenció dels jardins veïnals i eliminació de tota l'arborescència plantada, inclosa la tanca vegetal.
- Eliminació de la vegetació espontània i de tota la capa herbàcia que s'ha desenvolupat sobre el sauló.
- Eliminar l'arbrat que estigui molt alterat, en decaïment o mort.
- Pavimentar els espais petits de jardins veïnals que donen al carrer, ampliant la vorera existent.
- Millora del paviment dur que es troba en mal estat a l'interior de l'espai.
- Renovació dels jocs infantils.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Oviedo 2	Codi	EV099
		Sup. Total (m²)	447,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona central de paviment tou amb capa herbàcia, poca vegetació, tancaments veïnals diversos i en mal estat

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	178,00	0,00	269,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	

ARBRA

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb potencial com a plaça, però ple de vegetació espontània i sense cap atractiu.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de tota la capa herbàcia. - Retirada dels murs de contenció. - Retirada dels jocs infantils. - Pavimentació de tota la superfície. - Plantació d'arbrat que doni ombra als bancs en escocells amples que permetin un bon desenvolupament a l'arbre. - Plantació d'herbàcies de flor als escocells (escocells florits). - Renovació del mobiliari (bancs).

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Parterres C_Oviedo	Codi	EV100
		Sup. Total (m²)	224,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres de terra, amb arbustiva variada, sense capa herbàcia, delimitat amb travesses de fusta o tanca metàlica. Grup de plataners en escossell.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	160,00	0,00	64,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	0	2	0	0	2	0	2
<i>Eriobotrya japonica</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Laurus nobilis</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	3	0	0	0	3	0	3
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Citrus x limon</i>	3	0	0	0	1	2	0	3
<i>Pittosporum tobira</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Prunus persica</i>	2	0	0	0	2	0	0	2
								0
TOTAL	9	4	2	0	3	12	0	15

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	2	0	0	0	2	0
<i>Eriobotrya japonica</i>	1	1	0	0	2	0
<i>Laurus nobilis</i>	1	0	0	0	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	2	0	0	3	0
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Citrus x limon</i>	1	2	0	0	3	0
<i>Pittosporum tobira</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Prunus persica</i>	1	1	0	0	2	0
TOTAL	9	6	0	1	13	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Els arbustos puntuals i l'arbrat presenten un estat fitosanitari variable. No s'observa un sentit o ordre paisatgístic per l'espai i els substrats son millorables.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Refer el mur de contenció del parterre que fa cantonada entre l'Av. Del Cantàbric i l'Av. Via de la Plata. En aquest parterre, eliminar les crassulàcies i els arbustos plantats pels veïns (tant a terra com en jardineres), i aquells que es trobin alterats. Aportació de grava al substrat.
- Al parterre on hi ha un xiprer i un lloret, eliminació de tota l'arbrustiva i del tros de tanca vegetal. Plantació de gramínies de baix manteniment i requeriments hídrics.
- Substitució del tancament de color verd per malla metàl·lica.
- Tractament fitosanitari a l'arbrat alterat (lloret).
- Renovació de l'arbrustiva del 3r parterre (començant a contar des de l'Av. Via de la Plata. Aportació d'encoixinat.
- Renovació del 4rt i 5è parterre començant des de l'Av. Via de la Plata, reformant la seva estructura de formigó i unint-los en un sol parterre al mateix nivell. Substitució de l'arbrustiva que es troba en mal estat per altra de baix manteniment (vivaç amb flor o aromàtiques). Aportació d'encoixinat.
- Eliminació de la vegetació espontània del 5è i 6è parterre començant des de l'Av. Via de la Plata i aportació d'encoixinat.

MAPA



FOTOS







CATEGORIA	Jardins	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Segovia	Codi	EV101
		Sup. Total (m²)	969,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres anenxos als edificis i parterres en illes delimitats per murets de maons. Arbustiva i peus arboris sense capa herbàcia.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	1	0	0	0	0	1	0	1
Cupressus sempervirens 'Stricta'	0	1	0	0	0	1	0	1
Eriobotrya japonica	1	2	0	0	0	3	0	3
Firmiana simplex	0	2	0	0	0	2	0	2
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	0	1	0	1
Ulmus minor	0	0	1	0	0	1	0	1
Ulmus pumila	0	0	2	0	0	2	0	2
Citrus x limon	2	0	0	0	2	0	0	2
Photinia serratifolia	1	0	0	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	0	2	1	0	0	3	0	3
Prunus spp.	2	0	0	0	2	0	0	2
TOTAL	7	8	4	0	4	15	0	19

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	1	0	0	1	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	0	0	0	1	0
Eriobotrya japonica	3	0	0	0	3	0
Firmiana simplex	1	1	0	0	2	0
Ligustrum lucidum	1	0	0	0	1	0
Ulmus minor	0	1	0	0	1	0
Ulmus pumila	0	2	0	0	2	0
Citrus x limon	1	1	0	0	2	0
Photinia serratifolia	1	0	0	1	0	0
Platycladus orientalis	0	3	0	0	3	0
Prunus spp.	0	0	2	0	2	0
TOTAL	8	9	2	1	18	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

**DIAGNOSI**

Funcional	Espai cèntric i d'ús freqüent. Superfícies amb cobertura herbàcia que són totalment afuncionals i generen despesa en manteniment i aspecte de deixadesa en l'espai.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de tots els murs de contenció dels jardins veïnals.
- Eliminació de tota la cobertura herbàcia i els arbustos o arbres existents.
- Pavimentació dels espais afuncionals com a zona verda (jardins veïnals petits) i ampliació de la vorera fins a l'edifici en aquestes zones.
- Al talús que dona a la plaça de l'Av. Santander, al front de l'EV108, substitució de la superfície de gespa per un prat.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Segovia amb Av_de la Via de la Plata	Codi	EV102
		Sup. Total (m²)	2.375,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Àrea amb capa herbàcea i peus de plataners i oliveres, tanques arbustives de cupressus. També hi ha jardins veïnals amb varietat d'arbustiva i arbòria.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	39,00	216,00	2.020,00	0,00	100,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	473,00	0,00	44,00	0,00	0,00	1.503,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Cercis siliquastrum	0	2	0	0	0	2	0	2
Eriobotrya japonica	5	0	0	0	0	5	0	5
Firmiana simplex	0	1	0	0	0	1	0	1
Ligustrum lucidum	2	2	0	0	2	2	0	4
Melia azedarach	1	0	0	0	0	1	0	1
Olea europaea	2	0	0	0	1	1	0	2
Pinus pinea	3	0	0	0	0	3	0	3
Platanus x acerifolia	0	1	2	0	0	3	0	3
Quercus ilex	1	0	0	0	0	1	0	1
Phoenix dactylifera	1	0	0	0	0	1	0	1
Citrus x limon	2	0	0	0	2	0	0	2
Photinia serratifolia	2	0	0	0	0	2	0	2
Pinus sylvestris	0	1	0	0	0	1	0	1
Pittosporum tobira	2	0	0	0	0	2	0	2
Platycladus orientalis	0	3	0	0	0	3	0	3
Prunus persica	1	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	22	10	2	0	6	28	0	34

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Cercis siliquastrum	2	0	0	0	2	0
Eriobotrya japonica	5	0	0	0	5	0
Firmiana simplex	1	0	0	0	1	0
Ligustrum lucidum	2	2	0	2	2	0
Melia azedarach	1	0	0	0	1	0
Olea europaea	2	0	0	2	0	0
Pinus pinea	3	0	0	0	3	0
Platanus x acerifolia	3	0	0	3	0	0
Quercus ilex	1	0	0	0	1	0
Phoenix dactylifera	1	0	0	0	1	0
Citrus x limon	2	0	0	0	2	0
Photinia serratifolia	2	0	0	2	0	0
Pinus sylvestris	0	1	0	0	1	0
Pittosporum tobira	1	1	0	1	1	0
Platycladus orientalis	1	2	0	0	3	0
Prunus persica	0	1	0	0	1	0
TOTAL	27	7	0	10	24	0



Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai cèntric i d'ús freqüent, en general en bon estat de manteniment, excepte els jardins veïnals que es troben plens de vegetació espontània o d'arbustiva (majoritàriament plantada pels veïns) que no aporta cap valor a l'espai. Hi ha superfícies amb cobertura herbàcia que són totalment afuncionals i generen despesa en manteniment i aspecte de deixadesa en l'espai.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

Propostes genèriques:

- Poda de reestructuració de l'arbrat mal format.
- Eliminació de tots els murs i baranes dels jardins veïnals.
- Eliminació de l'arbustiva que es troba en mal estat, i els arbustos de poca entitat o plantats pels veïns,
- Eliminació de tota la vegetació espontània i de les tanques vegetals.

Als espais de la part de la Placeta de Segovia i l'Av. Via de la Plata:

- Substitució de la superfície ocupada per vegetació espontània i per gespa artificial a la zona de la Plaça de Segovia (parc infantil) per una gespa càlida (C4). En aquesta zona, eliminació dels arbustos de poca entitat o plantats pels veïns, deixant només aquells de més entitat i l'arbrat que estigui en bon estat.

Als espais que donen a l'aparcament:

- Pavimentació dels espais afuncionals com a zona verda (jardins veïnals petits) i ampliació de la vorera fins a l'edifici en aquestes zones.
- Eliminació de l'arbrat que estigui molt alterat o mort, i aquell que generi conflictes amb l'edifici.
- Eliminació de les superfícies de gespa.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Places	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Placeta C_Segovia	Codi	EV104
		Sup. Total (m²)	303,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Placeta nova que inclou parc infantil sobre paviment de cautxú i formigó amb parterre lateral amb grup arbustiu de diferents espècies.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	269,00	34,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,0

ARBRAT

Acer monspessulanum

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	1	0	0	0	1	0	0	1
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	0	1

Acer monspessulanum

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	1	0	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai en molt bon estat de manteniment; jardineria actual de baix consum hídric i baix manteniment, amb espècies que aporten valor a l'espai. Exemple d'espais verds a implantar.
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

No es proposen millores.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	C_Oviedo 3	Codi	EV105
		Sup. Total (m²)	1.976,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins veïnals que inclou praderia central, arbustos puntuals i alguns peus arboris. Baix manteniment.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	0,00	258,00	1.718,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	768,00	0,00	23,00	0,00	0,00	927,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cercis siliquastrum</i>	0	2	0	0	0	2	0	2
<i>Eriobotrya japonica</i>	1	0	0	0	1	0	0	1
<i>Firmiana simplex</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	2	0	0	0	2	0	2
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Ulmus pumila</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Phoenix dactylifera</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Picea abies</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Platycladus orientalis</i>	0	4	0	0	0	4	0	4
TOTAL	2	9	3	0	1	13	0	14

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cercis siliquastrum</i>	0	2	0	0	2	0
<i>Eriobotrya japonica</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Firmiana simplex</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	0	0	0	2	0
<i>Platanus × acerifolia</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Ulmus pumila</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Phoenix dactylifera</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Picea abies</i>	1	0	0	0	0	1
<i>Platycladus orientalis</i>	0	4	0	0	4	0
TOTAL	7	7	0	1	12	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Espai molt deixat i desordenat, molta vegetació espontània que no permet el seu ús com a zona verda.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

- Pavimentació dels espais afuncionals com a zona verda (jardins veïnals petits amb capa herbàcia) i ampliació de la vorera fins a l'edifici en aquestes zones.
- Eliminació de tots els murs de contenció dels jardins veïnals.
- Eliminació de tota la vegetació espontània.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Jardins interiors C_Oviedo	Codi	EV106
		Sup. Total (m²)	1.395,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres perimetrals als edificis, i jardí veïnals amb tancaments. Baix manteniment i estat fitosanitari deficient de l'arbustiu i arbòria.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	297,00	1.098,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Esponània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	

ARBORAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	0	0	0	1	0	1
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	0	1	0	1
Firmiana simplex	0	1	0	0	0	1	0	1
Laurus nobilis	0	1	0	0	0	1	0	1
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	0	1	0	1
Morus alba	0	2	0	0	0	2	0	2
Olea europaea	1	0	0	0	1	0	0	1
Platanus x acerifolia	0	0	2	0	0	2	0	2
Robinia pseudoacacia	0	0	1	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	2	1	1	0	0	4	0	4
TOTAL	4	7	4	0	1	14	0	15

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	1	0	0	0	1	0
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	1	0
Firmiana simplex	1	0	0	0	1	0
Laurus nobilis	0	1	0	1	0	0
Ligustrum lucidum	1	0	0	0	1	0
Morus alba	1	1	0	0	2	0
Olea europaea	1	0	0	1	0	0
Platanus x acerifolia	2	0	0	2	0	0
Robinia pseudoacacia	1	0	0	0	1	0
Platycladus orientalis	1	3	0	0	4	0
TOTAL	10	5	0	4	11	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	3	0	1	4

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espais afuncionals que no permeten el seu ús com a zona verda, i incrementen la despesa en manteniment.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Pavimentació dels espais afuncionals com a zona verda (jardins veïnals petits amb capa herbàcia) i ampliació de la vorera fins a l'edifici en aquestes zones.

- Eliminació de la jardinera d'obra/parterre i l'arbustiva plantada pels veïns que hi ha a l'accés a l'edifici al C/Oviedo.

A la part que dona a l'aparcament:


- Eliminació i pavimentació de la zona verda (inclosos els murs), ampliant la vorera fins a l'edifici. Realitzar un escocell a l'arbrat que es troba en bon estat, i eliminar el que es troba molt alterat (tuia), en estat de decaïment o mort.

A la part que baixa a l'espai EV111:

- Sembra d'espècies de praderia als escocells dels plataners que es troben enmig del camí, ja ocupats per vegetació espontània. Incorporar espècies amb flor a la barreja de llavors.

- Eliminació i pavimentació de la zona verda. Creació d'escocells (florits) amples a la firmiana i l'olivera. Eliminació de l'arbrat alterat (tuies).

- Poda de reestructuració de la firmiana.

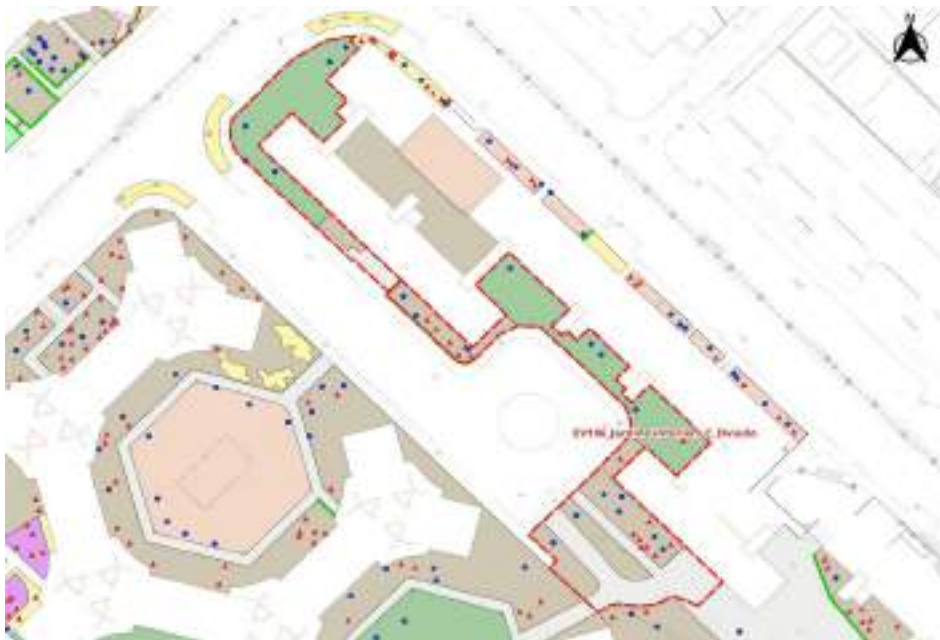MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Zaragoza 2	Codi	EV107
		Sup. Total (m²)	1.947,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai entreblocs, amb camins peatonals de terra, arbres aïllats. Presència d'un exemplar de la Ruta dels Arbres (Ulmus pumila)

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	676,00	8,00	1.263,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	1.168,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	92,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Laurus nobilis	1	1	1	0	0	3	0	3
Ligustrum lucidum	2	0	0	0	0	2	0	2
Pinus halepensis	1	0	0	0	0	1	0	1
Robinia pseudoacacia	18	6	0	0	0	22	2	24
Ulmus pumila	0	0	0	1	0	1	0	1
								0
								0
TOTAL	22	7	1	1	0	29	2	31

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Laurus nobilis	3	0	0	0	3	0
Ligustrum lucidum	2	0	0	0	2	0
Pinus halepensis	1	0	0	0	0	1
Robinia pseudoacacia	9	10	5	24	0	0
Ulmus pumila	1	0	0	0	1	0
TOTAL	16	10	5	24	6	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	1	2	3

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Gairebé totes les robínies es troben en mal estat tant fitosanitari com estructural. El paviment de sauló és irregular i amb restes de paviment de formigó esquerdat a les arquetes existents, que suposen un risc per als usuaris. Jardins veinals amb arbustos puntuals, molts d'ells en mal estat i poc manteniment a la part que dona al parc. Jardins veinals a la part de l'Av. Burgos amb composicions de planta de flor i fruit interessants i en bon estat; tanca arbustiva (senecio) en bon estat.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Retirada de soques.
- Tractament fitosanitari i poda de reestructuració a l'om exemplar.
- Eliminació de l'arbrat existent (robínies).
- Eliminació de tota la vegetació espontània.
- Regularització del paviment de sauló, conservant l'estructura de camins interns existent.
- Plantació d'arbrat de port alt i floració interessant (p. ex: Grevillea robusta).
- Ampliar el camí pavimentat fins al límit de l'edificació (polícia).
- Eliminar els jardins veïnals que hi ha a la part que dona al parc i ampliació de la superfície d'aquest fins a l'edifici.
- Al jardinet que queda a la cantonada de l'Av. Burgos amb el C/Saragossa, eliminar la vegetació arbustiva existent i tots els rebrots i vegetació espontània; deixar només l'arbrat existent. Plantació de pistacea i aladern que simulin el sotabosc mediterrani.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av_Santander	Codi	EV108
		Sup. Total (m²)	1.189,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres elevats annexos als edificis amb arbustiva variada i arbres aïllats.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	19,00	1.170,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	680,00	485,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cercis siliquastrum</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Eriobotrya japonica</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Firmiana simplex</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	1	0	0	0	2	0	2
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	2	1	0	0	3	0	3
<i>Phoenix dactylifera</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Photinia serratifolia</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Platycladus orientalis</i>	0	4	0	0	0	4	0	4
<i>Prunus persica</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	6	9	1	0	0	16	0	16

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cercis siliquastrum</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Eriobotrya japonica</i>	2	0	0	0	1	1
<i>Firmiana simplex</i>	1	0	0	0	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	2	0	0	2	0
<i>Platanus × acerifolia</i>	3	0	0	0	3	0
<i>Phoenix dactylifera</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Photinia serratifolia</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Platycladus orientalis</i>	1	3	0	0	3	1
<i>Prunus persica</i>	1	0	0	0	1	0
TOTAL	9	7	0	1	12	3

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai cèntric i d'ús freqüent, amb zones totalment afuncionals i que generen despesa en manteniment, o aspecte de deixadesa per manca de manteniment.
Sanitària i fisiològica	Deficient

PROPOSTES DE MILLORA

A l'espai verd que dona a l'Av. Burgos:

- Eliminació de l'espai verd i pavimentació de la superfície, el que permetrà ampliar la rampa d'accés a la resta d'espais verds.
- Creació d'un escocell per als dos plataners que es troben dins d'aquest espai a la zona de la "plaça".

A les jardineres d'obra que donen al C/Santander:

- Millorar l'aspecte de les jardineres d'obra, retirant les baranes i renovant la pintura.
- Eliminació de l'arbrat que es trobi molt alterat, en decaïment o mort.
- Retirada de l'arbustiva de retall existent
- Eliminació de les tanques arbustives existents.
- Augment de l'escocell de la palmera.
- Plantació de composicions arbustives vistoses i de baixos requeriments hídrics i de manteniment, utilitzant bé planta vivaç amb flor, o aromàtiques, o bé gramínies ornamentals. Deixar només els exemplars arboris que es trobin en bon estat.
- Eliminació de les jardineres més petites.
- Aportació d'encoixinat.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Elements de vialitat	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament C_Santander	Codi	EV109
		Sup. Total (m²)	135,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres de sauló compactat amb arbrat. Contenedors presents, molt brut. Els cotxes aparquen sobre el parterre, afectant els troncs dels arbres.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	82,00	34,00	19,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai deixat, sense cap atractiu ni funcionalitat, ja que els parterres que delimiten l'espai d'aparcament queden ocupats pels vehicles.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació dels tres parterres de sauló que no contenen vegetació; pavimentació i ampliació de la vorera.
- Als parterres on es troben el plataner i les tuies, sembra d'espècies herbàcies amb flor.
- Valorar el trasplant de la catalpa que hi ha en un escocell molt petit a una zona verda gran. En cas de trasplant, tapar l'escocell.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Places	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Plaça 8 de Març	Codi	EV110
		Sup. Total (m²)	1.995,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb jocs infantils (paviment tou). Paviment dur i paviment de sauló. Peus d'arbres dispersos, alguns en escossell i altres en sauló. Parterres amb grups arbustius associats amb tancaments de veïns, i gestionats per ells. Hi ha una font.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	646,00	809,00	480,00	0,00	60,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Firmiana simplex</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Platanus x acerifolia</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Schinus molle</i>	0	6	0	0	0	6	0	6
<i>Ulmus pumila</i>	1	0	9	0	0	10	0	10
<i>Platycladus orientalis</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
								0
								0
TOTAL	1	10	10	0	0	21	0	21

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Firmiana simplex</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Platanus x acerifolia</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Schinus molle</i>	0	6	0	0	6	0
<i>Ulmus pumila</i>	0	9	1	0	10	0
<i>Platycladus orientalis</i>	0	0	1	0	1	0
TOTAL	4	15	2	1	20	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb potencial per a desenvolupar un espai verd atractiu i amb composicions arbustives i arbòries interessants, que convidin a l'estada del veïnat. Presència d'espais a potenciar, i d'espais afuncionals que no aporten cap valor i generen grans necessitats de manteniment.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació dels murs de contenció dels jardins veïnals, ampliant la superfície de sauló.
- Eliminació de les tanques arbustives.
- Pavimentació dels espais afuncionals.
- Creació d'escocells a l'arbrat existent que ha quedat en els espais a pavimentar.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Santander 2	Codi	EV111
		Sup. Total (m²)	4.692,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres de sauló compactat amb arbrat. Contenedors presents, molt brut. Els cotxes aparquen sobre el parterre, afectant els troncs dels arbres.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres		
	1.217,00	1.018,00	2.457,00	0,00	0,00		
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Esponània	Altres sup. Vegetades
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00
							Vegetada regada

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	0	0	0	1	0	1
Cercis siliquastrum	0	1	0	0	0	1	0	1
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	1	0	0	1
Firmiana simplex	0	3	1	0	0	4	0	4
Ligustrum lucidum	1	1	0	0	0	2	0	2
Olea europaea	4	0	0	0	3	1	0	4
Platanus x acerifolia	0	9	1	0	0	10	0	10
Robinia pseudoacacia	0	3	0	0	0	3	0	3
Ulmus pumila	2	0	3	0	1	4	0	5
Ficus elastica	0	1	0	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	2	2	0	0	0	4	0	4
TOTAL	10	21	5	0	5	31	0	36

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	1	0	0	1	0
Cercis siliquastrum	1	0	0	0	1	0
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	1	0
Firmiana simplex	3	1	0	0	4	0
Ligustrum lucidum	0	1	1	0	2	0
Olea europaea	4	0	0	0	4	0
Platanus x acerifolia	6	4	0	0	10	0
Robinia pseudoacacia	1	2	0	0	3	0
Ulmus pumila	1	4	0	0	5	0
Ficus elastica	1	0	0	0	1	0
Platycladus orientalis	0	4	0	0	4	0
TOTAL	18	17	1	0	36	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai de reunió amb una bona dotació d'arbrat que proporciona ombra a l'espai, tot i que part de l'arbrat està alterat fitosanitària i estructuralment. Espai dels jardins veïnals desaprofitat, amb aspecte de desordre i deixadesa, i manca de manteniment en tota l'arbustiva, pel que no aporta cap valor a l'espai.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació dels murs de contenció i baranes dels jardins veïnals, ampliant la superfície de sauló del parc.
- Eliminació de totes les tanques arbustives.
- Eliminació de l'arbrat que es troba molt alterat, en decaïment o mort.
- Pavimentació dels espais afuncionals.
- Creació d'escocells a l'arbrat existent que ha quedat en els espais a pavimentar.
- Renovació del mobiliari existent (bancs i papereres) i instal·lació de més bancs on no hi hagi, i d'una font.
- Podes de reestructuració a l'arbrat mal format.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Jardí Santander 2	Codi	EV112
		Sup. Total (m²)	402,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Entrada pel carrer de santander. Parterres associats amb grups arbustius diversos i amb tancaments de veïns i gestionada per ells; Espai amb circuit gimnàstic i lúdic per gent gran; paviment de sauló; arbres joves amb tutors

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	161,00	0,00	241,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Eriobotrya japonica	1	0	0	0	0	1	0	1
Firmiana simplex	0	1	1	0	0	2	0	2
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	0	1	0	1
Platanus x acerifolia	0	1	0	0	0	1	0	1
Phoenix dactylifera	1	0	0	0	0	1	0	1
Citrus x limon	1	0	0	0	0	1	0	1
Ficus elastica	1	0	0	0	1	0	0	1
Platycladus orientalis	0	1	0	0	0	1	0	1
Prunus spp.	1	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	5	4	1	0	2	8	0	10

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Eriobotrya japonica	0	1	0	0	1	0
Firmiana simplex	1	1	0	0	1	1
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	1	0
Platanus x acerifolia	0	1	0	1	0	0
Phoenix dactylifera	1	0	0	0	1	0
Citrus x limon	1	0	0	0	1	0
Ficus elastica	1	0	0	1	0	0
Platycladus orientalis	0	1	0	0	1	0
Prunus spp.	0	1	0	0	1	0
TOTAL	4	6	0	2	7	1

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb molta càrrega de vegetació arbustiva que no aporta cap valor. Annex a un espai de grans dimensions, aquest espai petit no compleix cap funció com a zona verda.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació dels murs de contenció i baranes dels jardins veïnals.
- Eliminació de les tanques arbustives.
- Pavimentació dels espais afuncionals.
- Creació d'escocells a l'arbrat existent que ha quedat en els espais a pavimentar.
- Eliminació de tota l'arbrustiva existent, tant arbustos puntuals com tanques.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Jardins interiors C_Santander	Codi	EV113
		Sup. Total (m²)	395,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre de terra sense capa herbàcia amb un peu arbori i tanca arbustiva

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	0	1	0	0	0	1	0	1
Catalpa bignonioides	0	1	0	0	0	1	0	1
Eriobotrya japonica	0	2	0	0	0	2	0	2
Ficus carica	1	0	0	0	0	1	0	1
Laurus nobilis	1	0	0	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
								0
TOTAL	2	4	0	0	0	6	0	6

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	1	0	0	1	0
Catalpa bignonioides	0	0	1	0	1	0
Eriobotrya japonica	0	2	0	0	2	0
Ficus carica	1	0	0	1	0	0
Laurus nobilis	1	0	0	0	1	0
TOTAL	2	3	1	1	5	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Espai amb manca de manteniment, on s'ha desenvolupat la vegetació espontània sobre el sauló. Conté ombra, però és un espai poc funcional com a zona verda i molt proper a altres espais més grans de major utilitat.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació de l'espai verd, pavimentant-lo en la seva totalitat.
- Eliminació de tota la vegetació, deixant només els exemplars arboris que es troben en bon estat.
- Creació d'escocells amples per a l'arbrat existent.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Places	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Plaça interior C_Zaragoza	Codi	EV114
		Sup. Total (m²)	1.608,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça interior entre edificis, amb parc infantil amb tancament de fusta. Paviment tou. Baix manteniment.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	224,00	1.384,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	614,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Ficus carica</i>	2	0	0	0	2	0	0	2
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	0	0	0	1	1	0	2
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	9	0	0	0	9	0	9
<i>Citrus x limon</i>	2	0	0	0	2	0	0	2
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	6	9	0	0	5	10	0	15

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Ficus carica</i>	2	0	0	0	2	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	0	0	0	2	0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	7	2	0	9	0	0
<i>Citrus x limon</i>	2	0	0	0	2	0
TOTAL	13	2	0	9	6	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Paviment tou ocupat per vegetació espontània per la manca de sega i manteniment. Espais afuncionals (jardins veinals) que no aporten cap valor al conjunt de l'espai i incrementen el manteniment.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació dels murs de contenció dels jardins veïnals, i de la vegetació arbustiva existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat i l'arbustiva de certa entitat.
- Pavimentació dels jardins veïnals eliminats, inclosa la creació d'escocells amples a l'arbrat existent en aquesta zona.
- Eliminació de totes les tanques arbustives.
- Poda de reestructuració de l'arbrat mal format.
- Tractament fitosanitari de l'arbrat alterat.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Santander 3	Codi	EV115
		Sup. Total (m²)	4.524,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai entre blocs que inclou passadís central de pas amb parterres i talussos laterals amb vegetació espontània, arbustos puntuals i arbrat molt diversos. Inclou també jardinetes veïnals.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	394,00	791,00	3.253,00	0,00	86,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	2.649,00	591,00	1.158,0

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Acer negundo	1	0	0	0	0	0	1	1
Celtis australis	2	0	0	0	2	0	0	2
Cercis siliquastrum	4	0	0	0	0	4	0	4
Elaeagnus angustifolia	1	0	0	0	0	1	0	1
Eriobotrya japonica	2	0	0	0	0	2	0	2
Hibiscus syriacus	1	0	0	0	0	1	0	1
Laurus nobilis	1	0	0	0	0	1	0	1
Morus alba	0	6	0	0	0	6	0	6
Olea europaea	1	0	0	0	0	1	0	1
Platanus x acerifolia	0	2	7	0	0	9	0	9
Quercus suber	2	0	0	0	0	2	0	2
Tipuana tipu	6	6	0	0	3	9	0	12
Ulmus pumila	2	2	8	0	0	12	0	12
Phoenix dactylifera	3	0	0	0	0	3	0	3
Washingtonia robusta	0	1	0	0	0	1	0	1
Ficus elastica	1	0	0	0	0	1	0	1
Platycladus orientalis	5	0	3	0	0	8	0	8
Prunus domestica	1	0	0	0	0	1	0	1
Prunus spp.	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	34	17	18	0	5	63	1	69

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Acer negundo	0	0	1	1	0	0
Celtis australis	2	0	0	2	0	0
Cercis siliquastrum	3	1	0	1	3	0
Elaeagnus angustifolia	0	1	0	0	1	0
Eriobotrya japonica	2	0	0	0	2	0
Hibiscus syriacus	1	0	0	0	1	0
Laurus nobilis	0	1	0	0	1	0
Morus alba	2	4	0	0	6	0
Olea europaea	1	0	0	0	1	0
Platanus x acerifolia	7	2	0	2	7	0
Quercus suber	2	0	0	0	2	0
Tipuana tipu	12	0	0	12	0	0
Ulmus pumila	3	8	1	0	8	4
Phoenix dactylifera	2	1	0	0	2	1



<i>Washingtonia robusta</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Ficus elastica</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Platycladus orientalis</i>	2	6	0	0	8	0
<i>Prunus domestica</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Prunus spp.</i>	0	1	0	0	1	0
TOTAL	41	26	2	19	45	5

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb manca de manteniment però molt potencial com a zona verda de descans i reunió. Arbustiva empobrida i en decaïment, amb símptomes de dèficit hídric. Els jardins veïnals no aporten cap valor a l'espai, així com la vegetació que contenen.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació dels jardins veïnals: dels murs de contenció i de la vegetació arbustiva existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat i l'arbustiva de certa entitat. Pavimentació d'aquestes zones.
- Al talús gran principal, eliminació de la vegetació espontània i sembra d'espècies de prat natural.
- Plantació d'arbustiva de baix manteniment de tipus forestal (p. ex: llentiscle, aladern, cistus, etc.), al talús gran on hi ha arbrat de grans dimensions, que simuli el sotabosc mediterrani.
- Tractament fitosanitari de l'arbrat alterat

MAPA





FOTOS





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av_Cantabric amb C_Zaragoza 2	Codi	EV116
		Sup. Total (m²)	2.396,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Àrea amb paviment tou, amb varis peus arboris més vells seguint un semicercle i arbres joves entutorats. Tancament d'arbustiva.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	320,00	2.076,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	334,00	

ARBRA

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Firmiana simplex</i>	2	0	3	0	0	4	1	5
<i>Laurus nobilis</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	2	0	0	0	3	0	3
<i>Morus alba</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	0	8	0	0	8	0	8
<i>Citrus x limon</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Prunus domestica</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	7	2	13	0	0	21	1	22

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Firmiana simplex</i>	3	1	1	0	5	0
<i>Laurus nobilis</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	1	0	0	3	0
<i>Morus alba</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Olea europaea</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Platanus × acerifolia</i>	8	0	0	0	8	0
<i>Citrus x limon</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Prunus domestica</i>	1	0	0	0	1	0
TOTAL	19	2	1	2	20	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai de pas amb molta càrrega de vegetació, on s'ha desenvolupat la vegetació espontània per manca de manteniment.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació dels murs de contenció dels jardins veïnals, i de la vegetació arbustiva existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat i l'arbustiva de certa entitat.
- Pavimentació dels jardins veïnals eliminats, inclosa la creació d'escocells amples a l'arbrat existent en aquesta zona.
- Eliminació de totes les tanques arbustives.
- Poda de reestructuració de l'arbrat mal format.
- Tractament fitosanitari de l'arbrat alterat.
- Eliminació de l'arbrat que estigui molt alterat, en decaïment o mort.
- Eliminació de rebrots.
- Pavimentació d'una part de la superfície herbàcia. Creació d'escocells a l'arbrat existent en aquesta zona.

MAPA**FOTOS**





CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Av_Cantabric amb C_Zaragoza 3	Codi	EV117
		Sup. Total (m²)	691,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins veïnals, amb gran varietat d'arbustiva.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Olea europaea</i>	2	0	0	0	2	0	0	2
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	2	2	0	0	4	0	4
<i>Ulmus pumila</i>	0	0	1	0	0	1	0	1
<i>Platyclusus orientalis</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Prunus persica</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
								0
								0
TOTAL	3	3	3	0	2	7	0	9

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Olea europaea</i>	2	0	0	0	2	0
<i>Platanus × acerifolia</i>	3	1	0	3	1	0
<i>Ulmus pumila</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Platyclusus orientalis</i>	0	1	0	1	0	0
<i>Prunus persica</i>	0	1	0	0	1	0
TOTAL	5	4	0	4	5	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	1	0	1

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Jardí veinal que constitueix un espai afuncional amb vegetació arbustiva que no aporta valor a la zona.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA	
- Eliminació dels murs de contenció i de la vegetació existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat. - Pavimentació de la zona. - Creació d'escocells amples per a l'arbrat existent que queda dins de la zona a pavimentar.	

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Places	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Plaça interior Av_Cantabric	Codi	EV118
		Sup. Total (m²)	840,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai entre edificis amb zona central amb petit parc infantil, parterre amb grup arbustiu i jardinetes veïnals.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	374,00	131,00	333,00	0,00	2,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	275,00	

ARBRAT

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cercis siliquastrum</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Eriobotrya japonica</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	4	0	0	0	5	0	5
<i>Platanus × acerifolia</i>	0	3	0	0	0	3	0	3
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	1	0	0	0	0	1	1
<i>Platycladus orientalis</i>	1	2	0	0	0	3	0	3
								0
								0
								0
TOTAL	2	12	0	0	0	13	1	14

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cercis siliquastrum</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Eriobotrya japonica</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	4	0	1	0	5	0
<i>Platanus × acerifolia</i>	3	0	0	3	0	0
<i>Robinia pseudoacacia</i>	0	0	1	0	1	0
<i>Platycladus orientalis</i>	2	1	0	0	3	0
TOTAL	10	2	2	3	11	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai de reunió per al veïnat que dona a avinguda principal. Els jardins veïnals contenen vegtació que no aporta valor a l'espai i genera sensació de desordre i deixadesa.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació dels jardins veïnals, eliminant els murs de contenció i la vegetació arbustiva existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat.
- Creació d'escocells amples a l'arbrat que queda dins les zones a pavimentar.
- Substitució de la superfície de sauló per cautxú.
- Millora del paviment dur, sobretot pel que fa el desnivell amb la zona central de jocs infantils.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Jardins	Data inventari	20/11/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Cantabric_Tallers1	Codi	EV119
		Sup. Total (m²)	912,00

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Àrea amb praderia seca amb lleugera pendent. Abres aïllats. Parterres amb arbustiva variada, i tanques arbustives de cupressus.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres
	0,00	196,00	716,00	0,00	0,00

Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	308,00	

ARBRAT	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Aesculus hippocastanum</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Catalpa bignonioides</i>	4	2	0	0	0	6	0	6
<i>Ligustrum lucidum</i>	2	2	0	0	0	4	0	4
<i>Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur</i>	2	0	0	0	0	2	0	2
<i>Tamarix gallica</i>	3	0	0	0	0	3	0	3
<i>Phoenix canariensis</i>	1	0	0	0	1	0	0	1
<i>Pittosporum tobira</i>	0	1	0	0	0	1	0	1
<i>Platycladus orientalis</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
								0
TOTAL	13	6	0	0	1	18	0	19

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Aesculus hippocastanum</i>	1	0	0	0	1	0
<i>Catalpa bignonioides</i>	4	2	0	6	0	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	3	1	0	4	0	0
<i>Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropur</i>	2	0	0	2	0	0
<i>Tamarix gallica</i>	2	1	0	3	0	0
<i>Phoenix canariensis</i>	1	0	0	0	0	1
<i>Pittosporum tobira</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Platycladus orientalis</i>	0	1	0	1	0	0
TOTAL	13	6	0	16	2	1

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	2	0	0	2

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI	
Funcional	Espai de reunió per al veïnat que dona a avinguda principal. Els jardins veïnals contenen vegtació que no aporta valor a l'espai i genera sensació de desordre i deixadesa.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Eliminació dels jardins veïnals, inclosa la vegetació que contenen.
- Pavimentació dels jardins veïnals a eliminar.
- Creació d'escocells amples per a l'arbrat que queda dins de la zona a pavimentar.
- Eliminació dels murs de contenció que donen al carrer principal (obertura de l'espai).

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Places	Data inventari	19/09/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Plaça Cantàbric-Santander	Codi	EV120
		Sup. Total (m²)	172,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça pavimentada amb plataners en escocell i bancs al voltant

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ARRBRAT

Firmiana simplex
Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	1	0	0	1	0	1
	0	5	0	0	0	5	0	5
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	5	1	0	0	6	0	6

Firmiana simplex
Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	0	1	0
	5	0	0	0	5	0
TOTAL	6	0	0	0	6	0

Baixes	Soques	Morts	Buits	Totals
	0	0	0	0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai amb manca de manteniment, on s'ha desenvolupat la vegetació espontània sobre el sauló. Conté ombra, però és un espai poc funcional com a zona verda i molt proper a altres espais més grans de major utilitat.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Instal·lació de jardineres.
- Creació d'escocells amples per a l'arbrat existent.

MAPA**FOTOS**



CATEGORIA	Espais verds en equipaments	Data inventari	14/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Horts urbans	Codi	EV121
		Sup. Total (m²)	21.338,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Horts urbans municipals que inclouen entrada de graves, zona pròpiament dels horts i perímetre amb vegetació espontània.

Superfícies (m²)	Paviment tou	Paviment dur	Vegetada	Aigua	Altres			
	0,00	0,00	21.338,00	0,00	0,00			
Superfície vegetada (m²)	Gespa	Prat	Entapissant	Arbust	Temporada	Espontània	Altres sup. Vegetades	Vegetada regada
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.338,00	

ARBRAT

espècie

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

espècie

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
			0

Gestió	INDIRECTA
Responsable	Fundació Tallers de Catalunya

DIAGNOSI

Funcional	Espai en general en bon estat de manteniment, exceptuant algunes zones. Arbrat ornamental jove, alguns en implantació. L'espai permet la incorporació de composicions vegetals que aportin valor a una zona precisament dedicada al verd.
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

- Plantació d'arbres fruiters.
- Plantació de composicions vistoses, d'arbustiva vivaç o aromàtiques.



MAPA



FOTOS



Annex 3. Fitxes de les unitats de gestió d'arbrat viari.



CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av del Cantàbric	Codi	AV001
		Longitud (m)	723

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació de liquidambars en mitjana del carrer que fa de límit municipal. Confilctes amb serveis aeris.

CARACTERÍSTIQUES

Liquidambar styraciflua

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	96	1	0	0	6	91	0	97
								0
								0
								0
								0
TOTAL	96	1	0	0	6	91	0	97

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	97

DIAGNOSI PRÈVIA

Liquidambar styraciflua

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	86	10	1	97	0	0
TOTAL	86	10	1	97	0	0

Conflictes

Altres		

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	L'estat fitosanitari general és correcte. Un exemplar molt alterat. Alguns presenten conflictes amb serveis aeris

PROPOSTES DE MILLORA

Substitució exemplar molt alterat. Poda de manteniment. Planificar augmentar la diversitat d'arbrat viari a mig-llarg termini, substituint els exemplars que estiguin més alterats.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av del Cantàbric	Codi	AV002
		Longitud (m)	21

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Unitat situada en parterre al lateral del carrer composta de dos xiprer i un Platycladus amb un buit i conflicta amb senyal de trànsit.

CARACTERÍSTIQUES

Cupressus sempervirens 'Stricta'
Platycladus orientalis

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	1	1	0	0	2	0	2
	1	0	0	0	0	0	1	1
								0
								0
								0
TOTAL	1	1	1	0	0	2	1	3

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	1	1

Tipus de reg	
Núm. Posicions	4

DIAGNOSI PRÈVIA

Cupressus sempervirens 'Stricta'
Platycladus orientalis

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	0	0	2	0	0
	0	0	1	0	1	0
TOTAL	2	0	1	2	1	0

Conflictes

Senyal		


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	El Platycladus es troba molt alterat i un dels xiprers manté conflicte amb senyal de trànsit.

PROPOSTES DE MILLORA

Podes de manteniment i retall del xiprer per minimitzar conflicte amb senyal. Substitució del Platycladus

MAPA

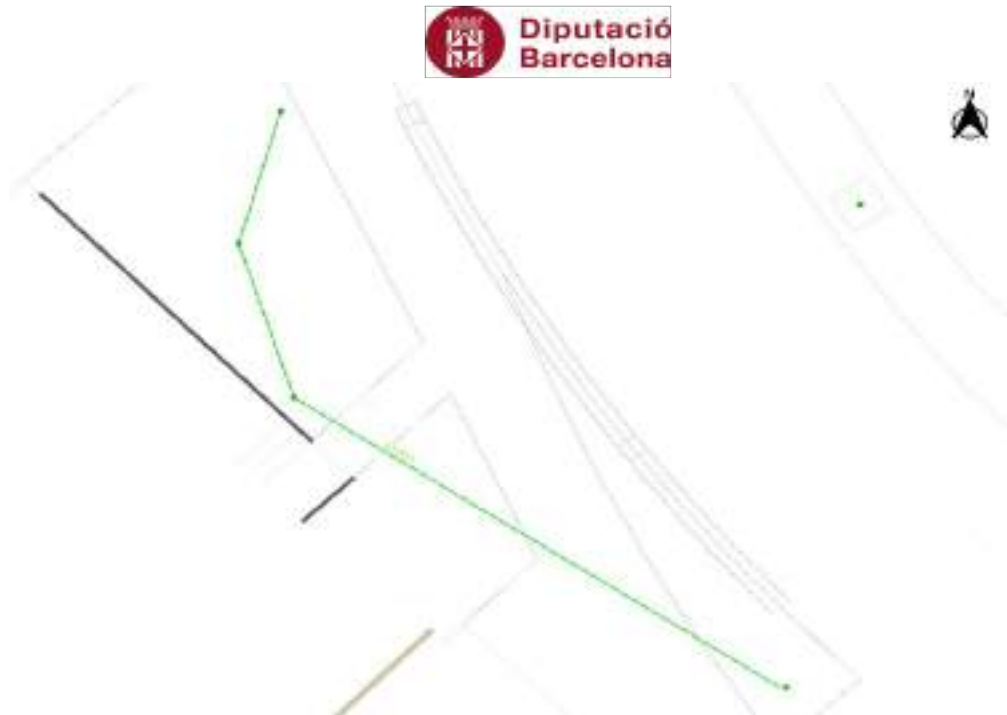

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Av Via de la Plata	Codi	AV003
		Longitud (m)	26

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació de dos plataners en parterre en cantonada del carrer.

CARACTERÍSTIQUES	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	3	2	0	0	5	0	5
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	3	2	0	0	5	0	5

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	5


DIAGNOSI PRÈVIA	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	5	0	0	5	0	0
TOTAL	5	0	0	5	0	0

Conflictes			

DIAGNOSI	
Funcional	Funció paisatgística i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Bon estat fitosanitari i sense conflictes.

PROPOSTES DE MILLORA	
Poda de manteniment	

MAPA

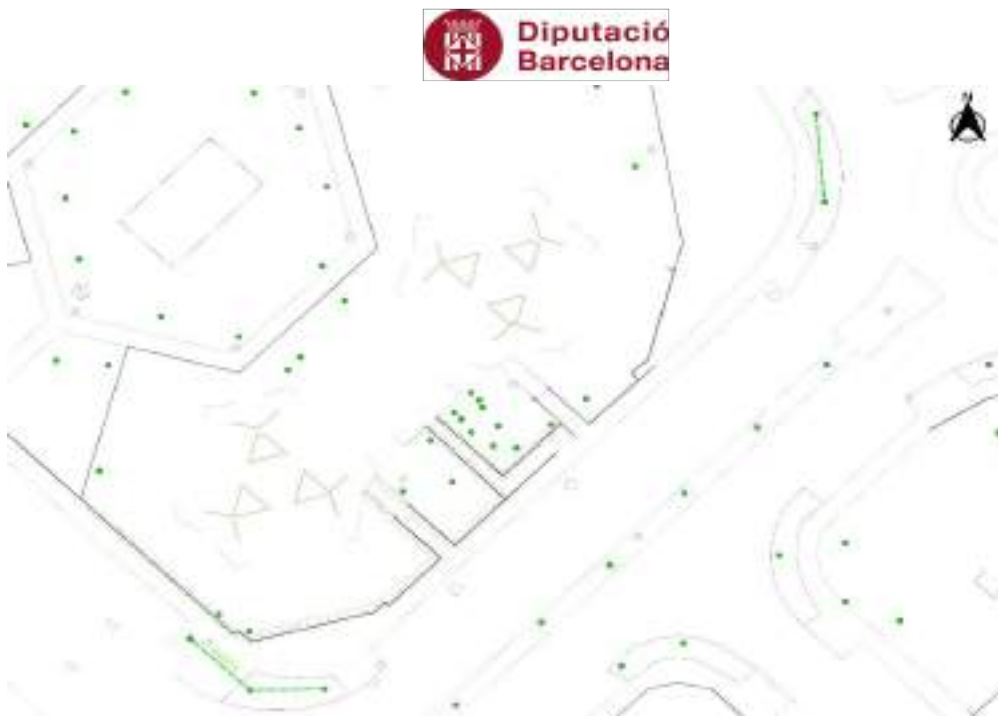

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av del Cantabric	Codi	AV004
		Longitud (m)	10

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbrat de gran alçada en escocell en petita placeta pavimentada entre edificis.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia
Ulmus pumila

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	1	0	0	1	0	1
	0	0	1	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	2	0	0	2	0	2

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	2

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia
Ulmus pumila

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	1	0	0
	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	1	0	1	1	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció ornamental
Sanitària i fisiològica	Escocells massa petits per la mida dels arbres.

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment i ampliació d'escocells.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	C Saragossa	Codi	AV005
		Longitud (m)	32

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Alineacions de plataners en parterre amb grups arbustius a les dues cantonades de l'avinguda.

CARACTERÍSTIQUES	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	7	0	0	0	7	0	7
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	7	0	0	0	7	0	7

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	7

DIAGNOSI PRÈVIA	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	4	3	0	6	1	0
TOTAL	4	3	0	6	1	0

Conflictes			

DIAGNOSI	
Funcional	Funció paisatgística i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	3 exemplars alterats

PROPOSTES DE MILLORA	
Poda de manteniment. Vigilar els exemplars alterats i planificar la substitució o eliminació si empitjoren.	

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Tibidabo	Codi	AV006
		Longitud (m)	74

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbrat aïllat a les afores del municipi en zona de praderia al costat del vial.

CARACTERÍSTIQUES

Ulmus pumila
Populus x canadensis

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	1	0	0	0	0	1	0	1
	1	0	0	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
TOTAL	2	0	0	0	0	2	0	2

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	2

DIAGNOSI PRÈVIA

Ulmus pumila
Populus x canadensis

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	0	1	0	0	0	1
	0	1	0	1	0	0
TOTAL	0	2	0	1	0	1

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Exemplars alterats

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de reformació o manteniment segons escaigui. Planificar la regulació d'exemplars amb capçades desequilibrades

MAPA

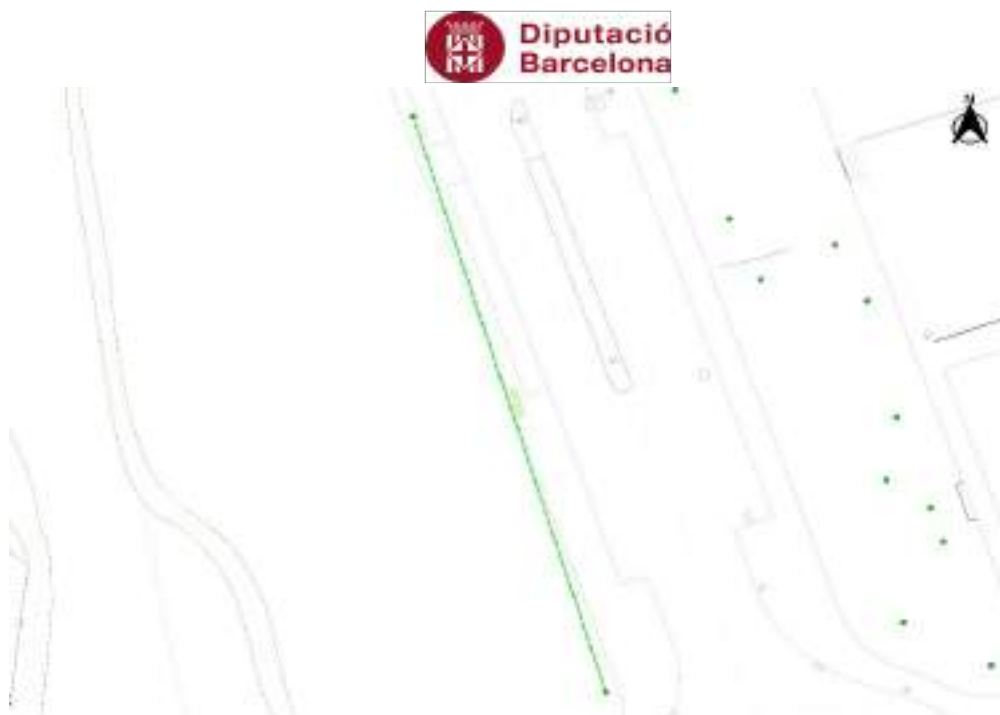

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av de la costa Brava	Codi	AV007
		Longitud (m)	16

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Exemplars aïllats de plataner en escocell estret sobre vorera.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	2	0	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	2	0	0	0	2	0	2

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	2

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	0	0	2	0	0
TOTAL	2	0	0	2	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i d'ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Escocells petits

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment i ampliació d'escocells.

MAPA

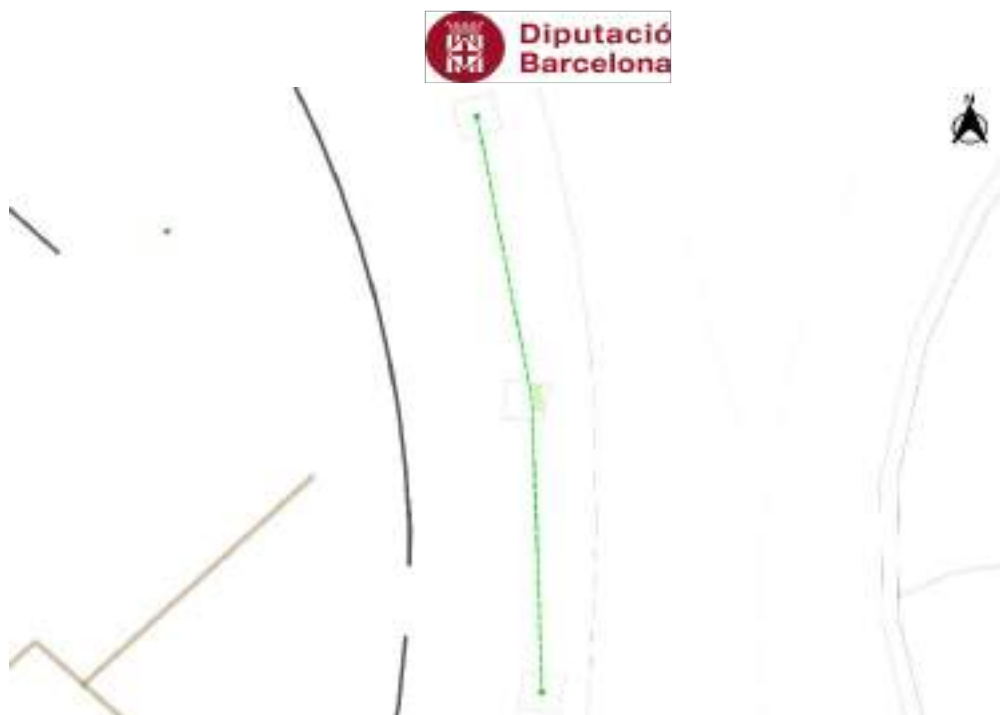

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av de la Costa Brava	Codi	AV008
		Longitud (m)	22

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació de plataners aïllats en vorera en escocell de dimensions reduïdes. Inclou una soca

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	1	2	0	0	1	2	0	3
								0
								0
								0
								0
TOTAL	1	2	0	0	1	2	0	3

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
1	0	0	1

Tipus de reg	
Núm. Posicions	4

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	3	0	0	3	0	0
TOTAL	3	0	0	3	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i d'ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Escocells petits i un escocell amb una soca.

PROPOSTES DE MILLORA

Eliminació de soca i plantació de nou exemplar. Poda de manteniment i ampliació d'escocells.

MAPA

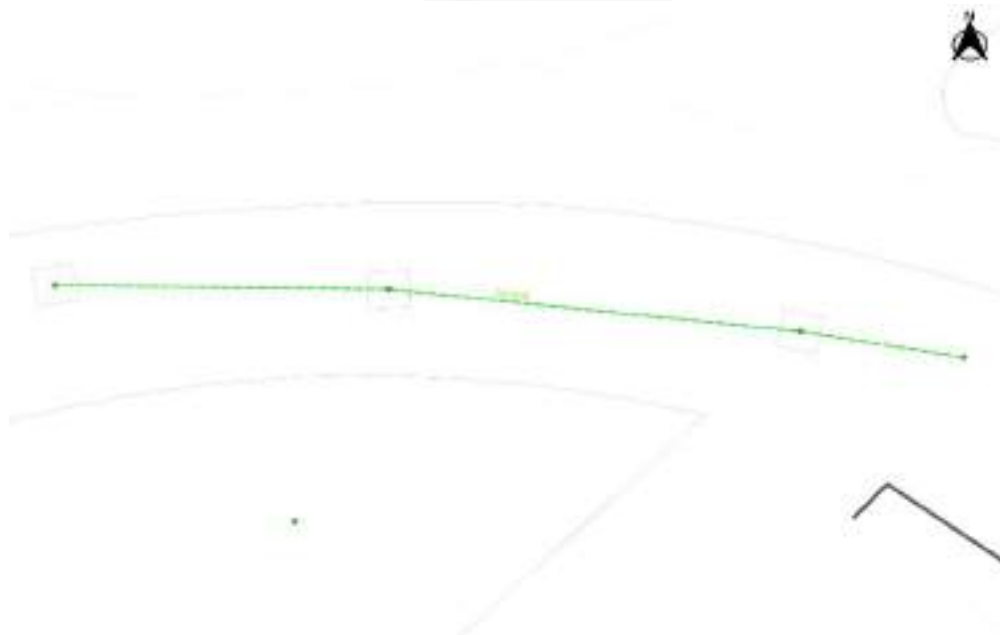

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av de la Costa Blava	Codi	AV009
		Longitud (m)	194

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació de liquidàmbars en la mitjana que separa el carrer. Conflicte amb serveis aeris

CARACTERÍSTIQUES

Liquidambar styraciflua

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	28	0	0	0	0	28	0	28
								0
								0
								0
								0
TOTAL	28	0	0	0	0	28	0	28

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	28

DIAGNOSI PRÈVIA

Liquidambar styraciflua

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	22	6	0	28	0	0
TOTAL	22	6	0	28	0	0

Conflictes

Altres		

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte excepte 6 exemplars alterats. Conflictes amb serveis aeris.

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment i formació pels que estan amb conflicte amb serveis aeris. Planificar augmentar la diversitat d'arbrat viari a mig-llarg termini, substituint els exemplars que estiguin més alterats.

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av de la Costa Blava

Codi	AV010
Longitud (m)	29

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació de plataners en parterre a les cantonades de l'Avinguda

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	3	3	0	0	6	0	6
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	3	3	0	0	6	0	6

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	1	1

Tipus de reg	
Núm. Posicions	7

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	5	1	0	6	0	0
TOTAL	5	1	0	6	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i d'ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Un exemplar mort que ha deixat buit

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment i substitució exemplar mort (buit)

MAPA

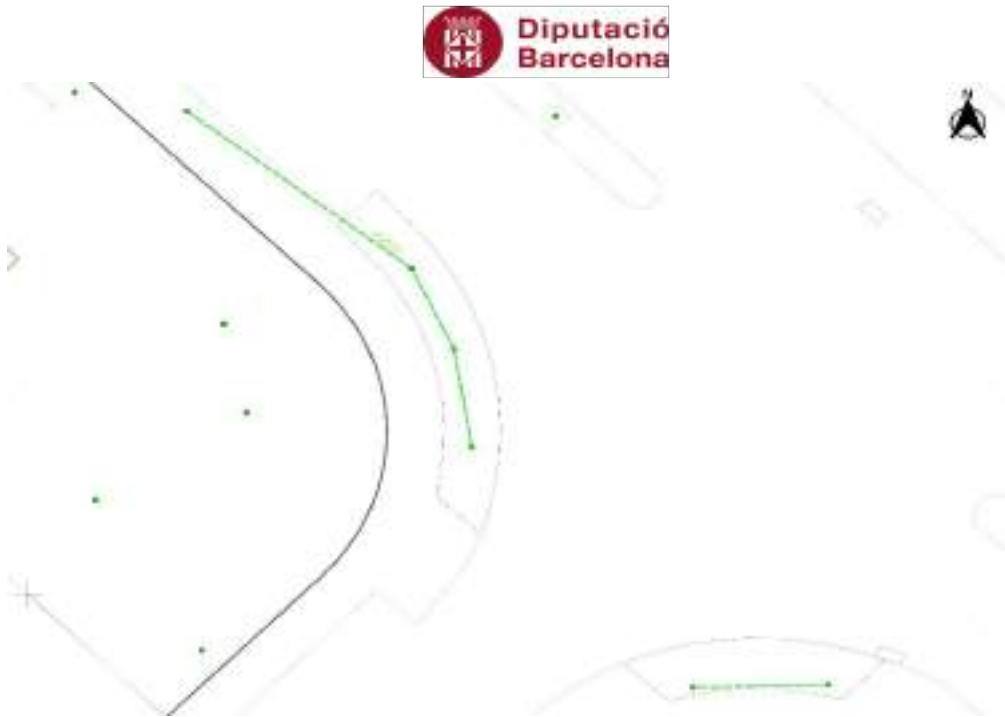

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de Menorca	Codi	AV011
		Longitud (m)	88

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació de robínies formant petit passeig plantades en escocell sobre vorera al parc de les Illes Balears.

CARACTERÍSTIQUES

Robinia pseudoacacia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	14	0	0	0	14	0	14
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	14	0	0	0	14	0	14

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	14

DIAGNOSI PRÈVIA

Robinia pseudoacacia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	0	14	0	0	1	13
TOTAL	0	14	0	0	1	13

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari alterat, branques trencades i mal formades.

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de reformació o manteniment segons escaigui en funció de l'estat. Fer seguiment i estudiar augmentar la biodiversitat substituint els exemplars decaiguts o molt alterats per espècie més adequada a l'espai.

MAPA

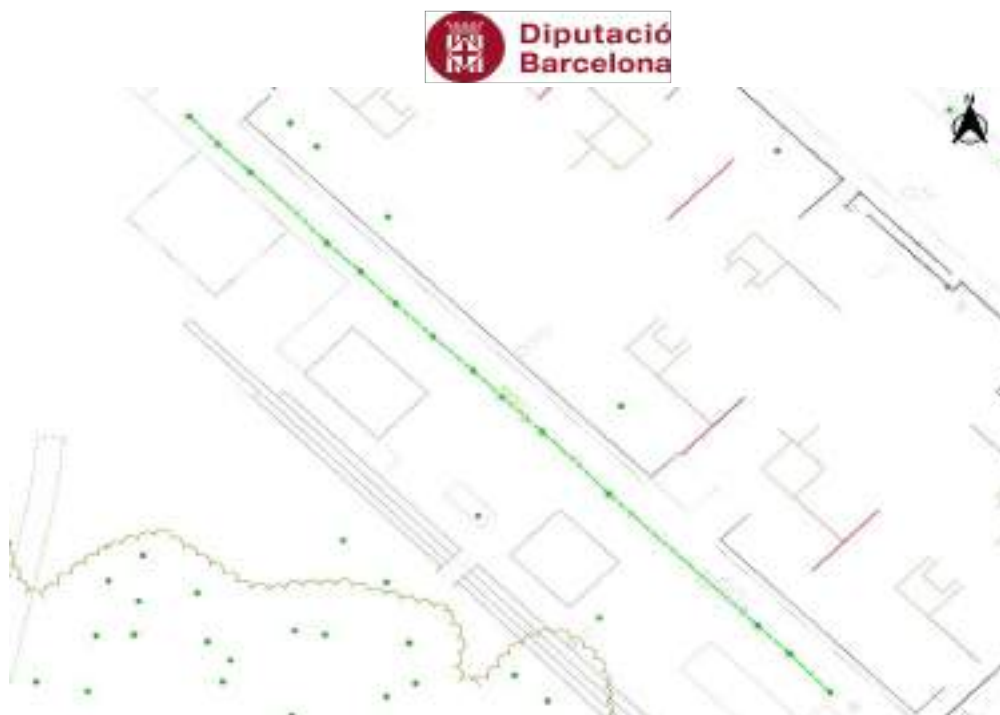

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	AV de la Costa Brava	Codi	AV012
		Longitud (m)	110

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació de sòfores en la mitjana de l'avinguda en escocell petit sobre paviment dur.

CARACTERÍSTIQUES

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Styphnolobium japonicum (Sophora j</i>	13	0	0	0	0	13	0	13
								0
								0
								0
								0
TOTAL	13	0	0	0	0	13	0	13

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	13

DIAGNOSI PRÈVIA

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Styphnolobium japonicum (Sophora j</i>	13	0	0	13	0	0
TOTAL	13	0	0	13	0	0

Conflictes			


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Arbrat amb estat fitosanitari correcte en mitjana

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment

MAPA

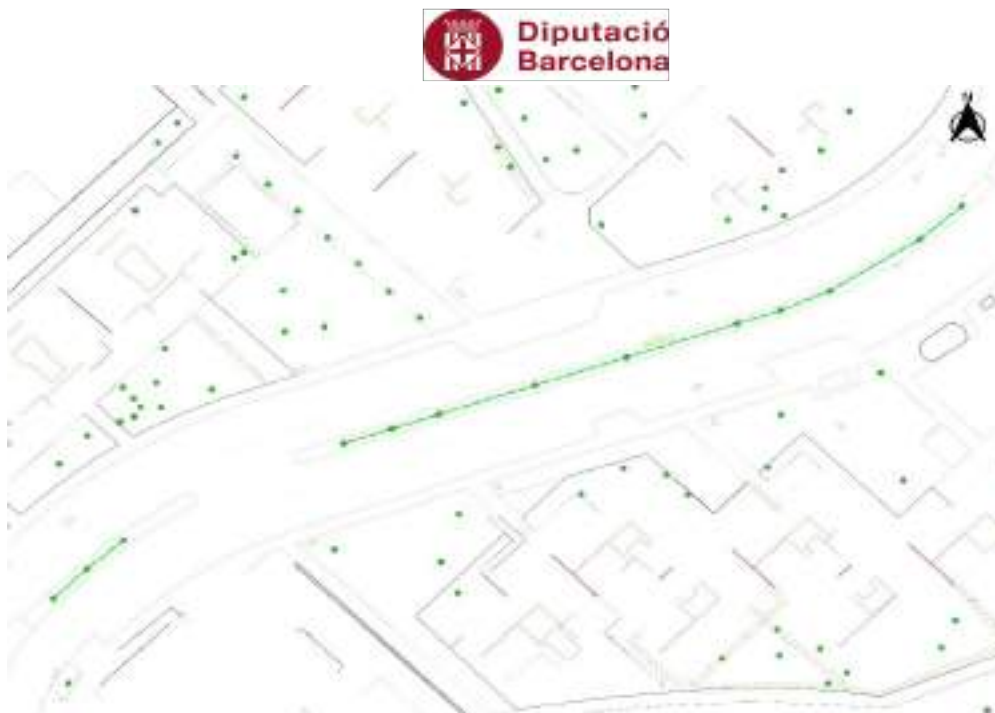

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C del Moinanès	Codi	AV013
		Longitud (m)	207

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació recent de freixes i Prunus en vorera cada 4-5m en escocell petit.

CARACTERÍSTIQUES

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Fraxinus angustifolia</i>	20	0	0	0	3	17	0	20
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii' ('Atropur	7	0	0	0	1	6	0	7
								0
								0
TOTAL	28	0	0	0	4	24	0	28

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	28

DIAGNOSI PRÈVIA

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Fraxinus angustifolia</i>	13	6	1	20	0	0
<i>Ligustrum lucidum</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii' ('Atropur	0	7	0	6	1	0
TOTAL	14	13	1	27	1	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Forces exemplars alterats i plantats en escocells petits.

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de formació. Substitució d'exemplar molt alterat i seguiment de la resta d'exemplars alterats. Ampliació d'escocells o fer escocell corregut.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de Porto	Codi	AV014
		Longitud (m)	26

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners ubicats en diagonal en agrupacions de 2 en escocells sobre vorera o parterre.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	6	0	0	6	0	6
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	6	0	0	6	0	6

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	6

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	6	0	0	6	0	0
TOTAL	6	0	0	6	0	0

Conflictes

Paviment		

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i d'ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Exemplar en escocell petit que genera conflicte amb paviment

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment i ampliació d'un escocell

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de Porto	Codi	AV015
		Longitud (m)	47

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners ubicats en diagonal en agrupacions de 2 o 3 en parterre o escoocells sobre vorera. La unitat inclou un om en parterre a la cantonada su del carrer.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus × acerifolia
Ulmus pumila

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	6	1	0	0	7	0	7
	0	1	0	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
TOTAL	0	7	1	0	0	8	0	8

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	8

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus × acerifolia
Ulmus pumila

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	6	1	0	7	0	0
	0	1	0	1	0	0
TOTAL	6	2	0	8	0	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i d'ombra
Sanitària i fisiològica	2 exemplars alterats, la resta amb estat fitosanitari correcte. Algun escocell petit

PROPOSTES DE MILLORA

Podes de manteniment i seguiment de l'estat dels exemplars alterats i en cas d'observar deteriorament dels exemplars procedir a la seva eliminació progressiva i/o substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat. Ampliació d'escocells si s'escau

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C. dels Infants	Codi	AV016
		Longitud (m)	51

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació de plataners en escocell sobre vorera ampla.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	12	0	0	0	12	0	12
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	12	0	0	0	12	0	12

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	12

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	9	3	0	12	0	0
TOTAL	9	3	0	12	0	0

Conflictes

DIAGNOSI


Funcional	Funció paisatgística i d'ombra
Sanitària i fisiològica	Alguns exemplars alterats i escocells petits per la mida dels arbres

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment. Estudiar l'ampliació d'escocells o fer escocell corregut continu. Seguiment arbres alterats i en cas d'observar deteriorament dels exemplars procedir a la seva eliminació progressiva i/o substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat.



MAPA

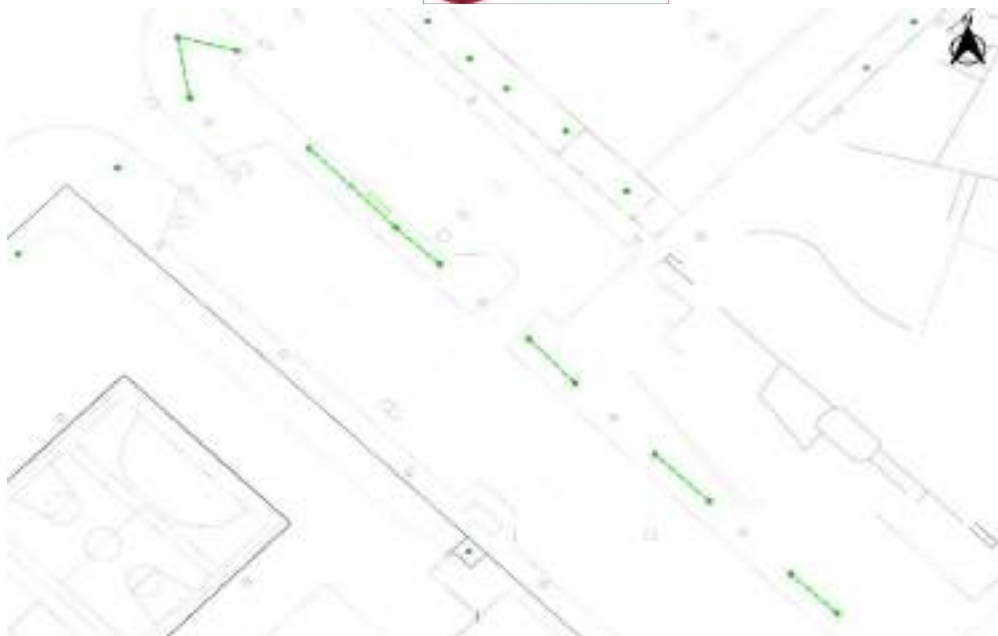

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de l'Algarve	Codi	AV017
		Longitud (m)	24

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners en vorera en alguns casos massa propers a zona d'aparcament

CARACTERÍSTIQUES

Platanus × acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	5	0	0	5	0	5
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	5	0	0	5	0	5

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	0

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus × acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	5	0	0	5	0	0
TOTAL	5	0	0	5	0	0

Conflictes

Trànsit		

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i d'ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Un dels exemplars té conflicte amb paviment i trànsit.

PROPOSTES DE MILLORA

Poda manteniment. Eliminació de l'exemplar problemàtic o ampliació d'escocell i protecció física (pilona o protector de tronc) envers aparcaments.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de l'Algarve	Codi	AV018
		Longitud (m)	14

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus × acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	1	0	2	0	0	3	0	3
								0
								0
								0
								0
TOTAL	1	0	2	0	0	3	0	3

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	3

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus × acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	1	0	3	0	0
TOTAL	2	1	0	3	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i d'ombra
Sanitària i fisiològica	Un dels exemplars alterats, els altres dos mantenen un estat fitosanitari és correcte.

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment i seguiment exemplars alterats. En cas d'observar deteriorament dels exemplars procedir a la seva eliminació progressiva i/o substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat.

MAPA

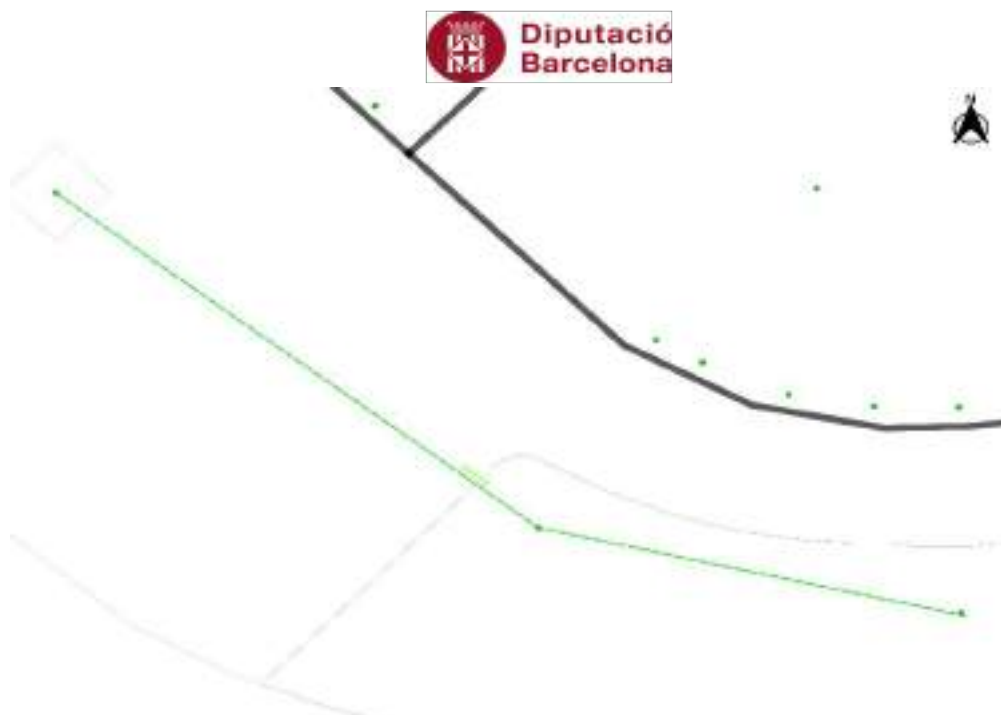

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Via de la Plata	Codi	AV019
		Longitud (m)	451

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Llarga alineació de sòfores en mitjana del carrer principal. Els dies de mercat genera conflicte amb els vehicles i parades que s'instal·len.

CARACTERÍSTIQUES

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Styphnolobium japonicum (Sophora j</i>	21	27	0	0	0	48	0	48
								0
								0
								0
								0
TOTAL	21	27	0	0	0	48	0	48

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	48

DIAGNOSI PRÈVIA

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Styphnolobium japonicum (Sophora j</i>	39	9	0	48	0	0
TOTAL	39	9	0	48	0	0

Conflictes

Altres		

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	En general l'estat fitosanitari és correcte però hi ha alguns exemplars alterats. Conflicte amb usuaris el dia de mercat.

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment. Seguiment dels exemplars alterats. Estudiar opcions per protegir arbrat els dies de mercat (pilones-proteccions de tronc...)

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Via de la Plata

Codi	AV020
Longitud (m)	29

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners formant parelles sobre parterres amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	8	2	0	0	10	0	10
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	8	2	0	0	10	0	10

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	10

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	9	1	0	10	0	0
TOTAL	9	1	0	10	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i d'ombra
Sanitària i fisiològica	L'estat fitosanitari és correcte. Sense conflictes associats

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment. En cas d'observar deteriorament dels exemplars procedir a la seva eliminació progressiva i/o substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat.

MAPA

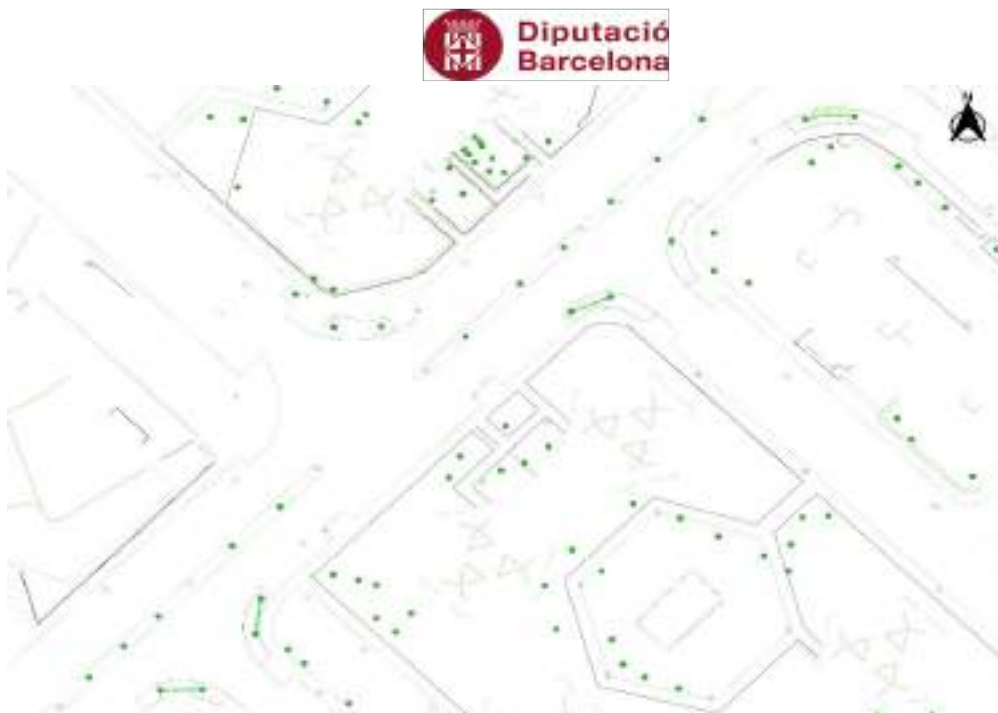

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament Via de la Plata	Codi	AV021
		Longitud (m)	15

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona d'aparcament amb plataners sobre escocell molt a prop.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	2	3	0	0	5	0	5
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	2	3	0	0	5	0	5

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	5

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	5	0	0	5	0	0
TOTAL	5	0	0	5	0	0

Conflictes

Trànsit		

DIAGNOSI


Funcional	Funció paisatgística i d'ombra
Sanitària i fisiològica	L'estat fitosanitari és correcte però presenten problemes amb vehicles per l'aparcament

PROPOSTES DE MILLORA

Podes de manteniment i instal·lació d'elements protectors (pilones o protectors de tronc)



MAPA

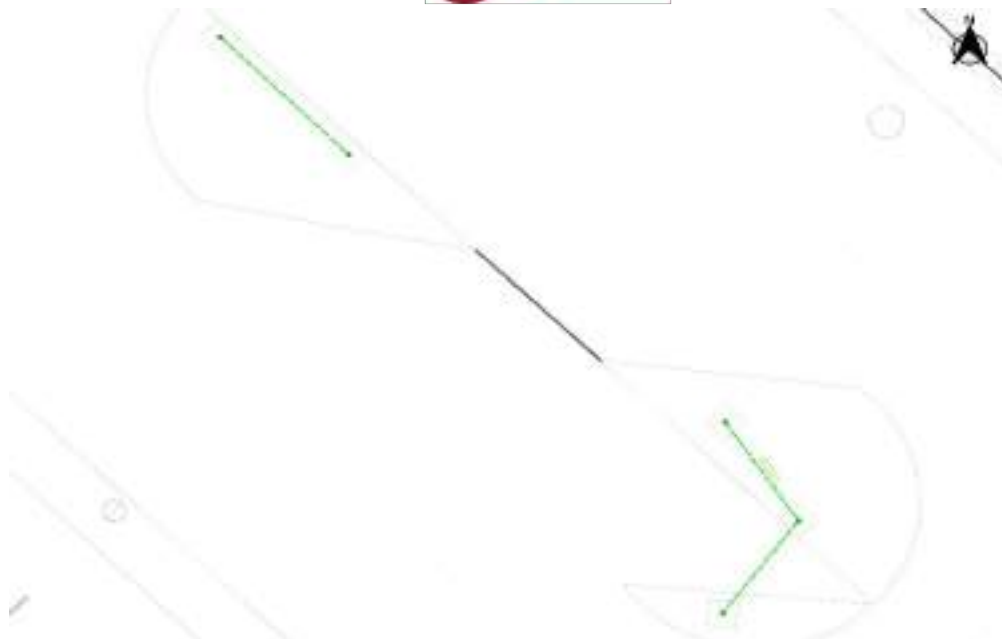

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament Via de la Plata	Codi	AV022
		Longitud (m)	25

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners en escocell a les cantonades de gir en zona d'aparcament

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	2	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	2	0	0	2	0	2

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	2

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	0	0	2	0	0
TOTAL	2	0	0	2	0	0

Conflictes

Trànsit		


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i d'ombra
Sanitària i fisiològica	L'estat fitosanitari és correcte però presenten problemes amb vehicles per l'aparcament

PROPOSTES DE MILLORA

Podes de manteniment i instal·lació d'elements protectors (pilones o protectors de tronc)

MAPA

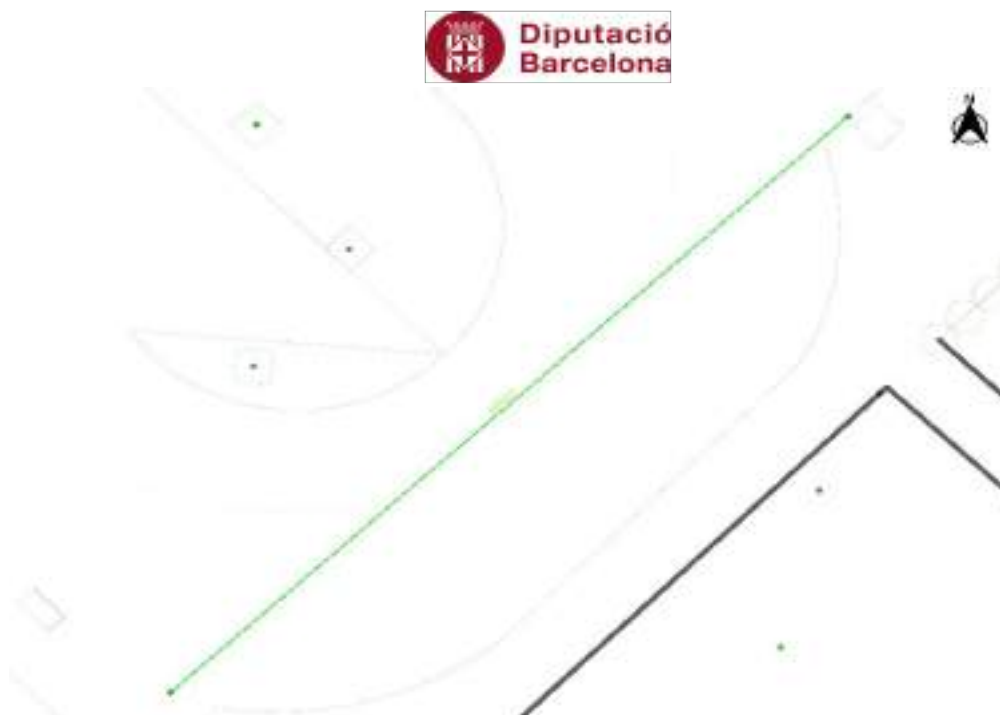

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Plaça 8 de Març	Codi	AV023
		Longitud (m)	36

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb paviment de llambordí que inclou 4 exemplars de tiler i una firmiana en escocell.

CARACTERÍSTIQUES	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	1	0	0	0	1	0	1
	3	1	0	0	0	4	0	4
								0
								0
								0
	TOTAL	3	2	0	0	5	0	5
Baixes				Soques	Morts	Buits	Totals	
				0	0	1	1	

Tipus de reg	
Núm. Posicions	6

DIAGNOSI PRÈVIA	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	0	1	0
	4	0	0	1	3	0
	TOTAL	5	0	0	1	4

Conflictes			

DIAGNOSI	
Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte però escocells molt petits

PROPOSTES DE MILLORA	
Poda de manteniment i ampliació escocells. Plantació de nou exemplar en l'escocell buit	



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Burgos	Codi	AV024
		Longitud (m)	243

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de passeig a l'avinguda Burgos amb plataners en escocell gran, amb terra o paviment cautxú. S'han reposat recentment alguns exemplars.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus × acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	1	13	23	0	1	36	0	37
								0
								0
								0
								0
TOTAL	1	13	23	0	1	36	0	37

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	37

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus × acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	21	16	0	16	21	0
TOTAL	21	16	0	16	21	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat alterat de molts exemplars. Molts coincideixen amb escocells de cautxú.

PROPOSTES DE MILLORA

Podes de manteniment i seguiment de l'estat dels exemplars alterats i en cas d'observar deteriorament procedir a la seva eliminació progressiva i substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat. Canvi d'escocell de cautxú a escocell de terres que no escanyi els arbres ja que l'amplada de vorera és suficient.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Burgos	Codi	AV025
		Longitud (m)	113

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació d'Albizia en parterres al costat de l'avinguda amb dues baixes (soques)

CARACTERÍSTIQUES

Albizia julibrissin

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	5	1	0	0	1	5	0	6
								0
								0
								0
								0
TOTAL	5	1	0	0	1	5	0	6

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
2	0	0	2

Tipus de reg	
Núm. Posicions	8

DIAGNOSI PRÈVIA

Albizia julibrissin

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	5	1	0	0	6	0
TOTAL	5	1	0	0	6	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat irregular amb dues soques i un exemplar alterat.

PROPOSTES DE MILLORA

Substitució de les soques i podes de manteniment. Seguiment de l'estat fitosanitari i substitució progressiva si es comprova que l'espècie té dificultats per desenvolupar-se correctament

MAPA

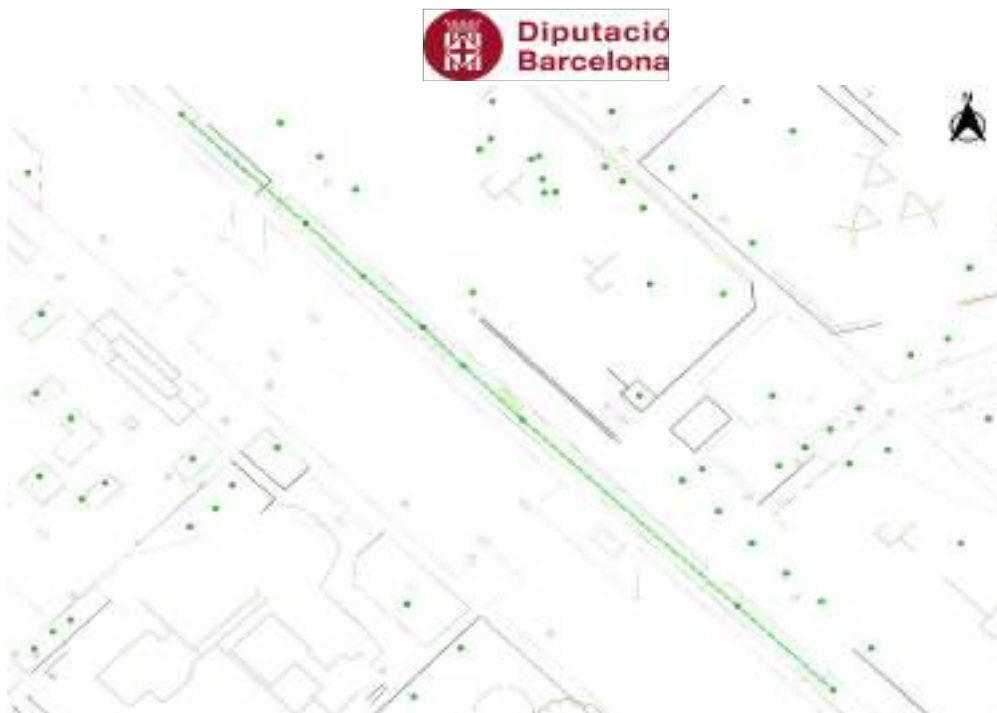

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Burgos

Codi	AV026
Longitud (m)	66

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre de sauló a la cantonada amb plataners grans o mitjans i en bon estat.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	1	11	0	3	9	0	12
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	1	11	0	3	9	0	12

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	12

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	12	0	0	6	6	0
TOTAL	12	0	0	6	6	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Podes de manteniment



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Burgos

Codi	AV027
Longitud (m)	19

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació d'Albizia en parterres al costat de l'avinguda amb una baixa (soca)

CARACTERÍSTIQUES

Albizia julibrissin

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	2	0	0	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
								0
TOTAL	2	0	0	0	0	2	0	2

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
1	0	0	1

Tipus de reg	
Núm. Posicions	3

DIAGNOSI PRÈVIA

Albizia julibrissin

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	1	0	2	0	0
TOTAL	1	1	0	2	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Dos trams diferenciats. Plataners en bon estat al tram de riera i més alterats al tram urbà

PROPOSTES DE MILLORA

Substitució de l'exemplar mort. Podes de manteniment. Seguiment de l'estat fitosanitari i substitució progressiva si es comprova que l'espècie té dificultats per desenvolupar-se correctament.

MAPA

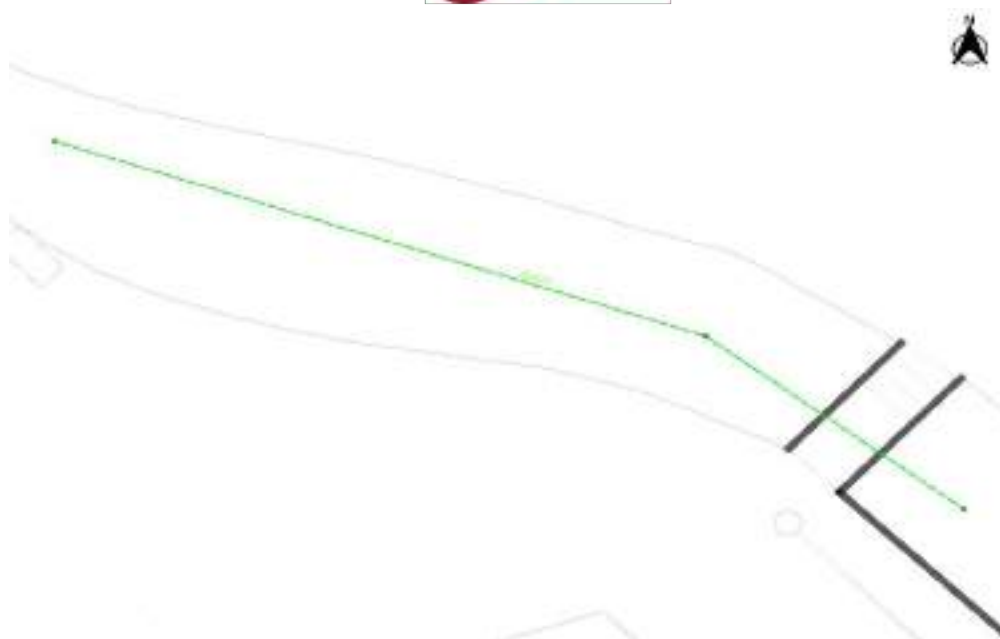

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Via de la Plata	Codi	AV028
		Longitud (m)	42

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre corregut amb plantació de plataners i Hesperocyparis arizonica en corba de gir de l'Avinguda Via de la Plata zona sud.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus × acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	5	0	0	0	5	0	5
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	5	0	0	0	5	0	5

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	7

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus × acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	5	0	0	5	0	0
TOTAL	5	0	0	5	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció ornamental i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitaari correcte. Hesperocyparis mal format

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment pels plataners. Poda de reformació per l'Hesperocyparis.

MAPA

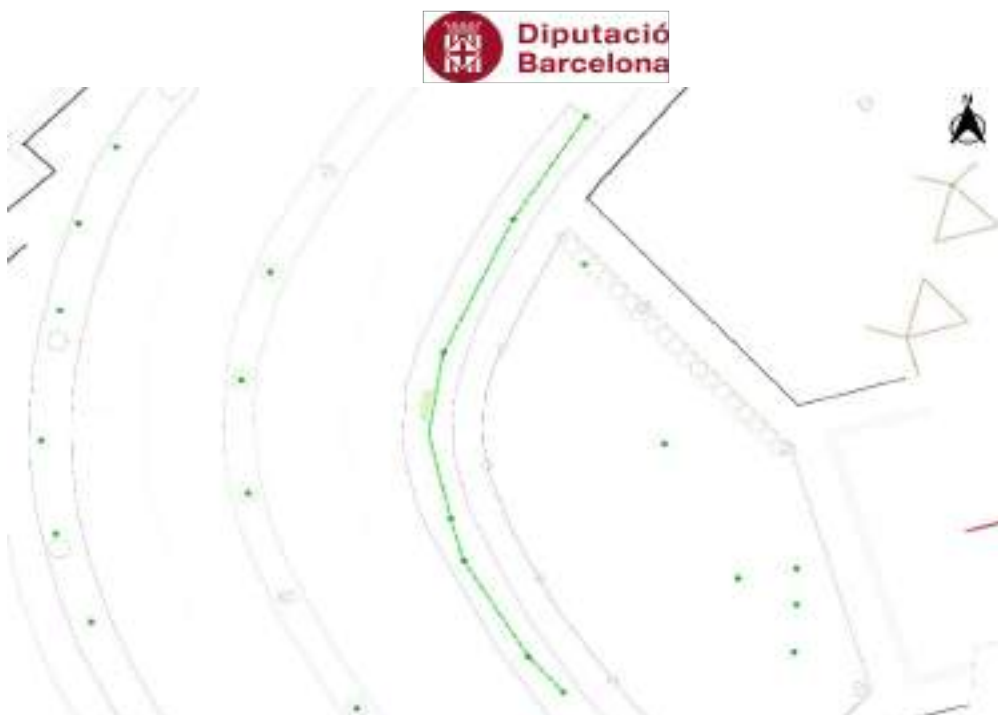

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Via de la Plata

Codi	AV029
Longitud (m)	31

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació de liquidàmbars en escocell sobre vorera davant del mercat. Inclou un xiprer aïllat plantat també en escocell.

CARACTERÍSTIQUES

Cupressus sempervirens 'Stricta'
Liquidambar styraciflua

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	1	0	0	1	0	1
	0	5	0	0	0	5	0	5
								0
								0
								0
TOTAL	0	5	1	0	0	6	0	6

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	6

DIAGNOSI PRÈVIA

Cupressus sempervirens 'Stricta'
Liquidambar styraciflua

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	1	0	0
	3	2	0	5	0	0
TOTAL	4	2	0	6	0	0

Conflictes

Trànsit


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Alguns exemplars alterats. Possible conflicte del xiprer amb una senyal

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment. Seguiment de l'estat dels liquidàmbars alterats i poda de reformació si s'escau del xiprer per evitar conflicte amb senyal

MAPA

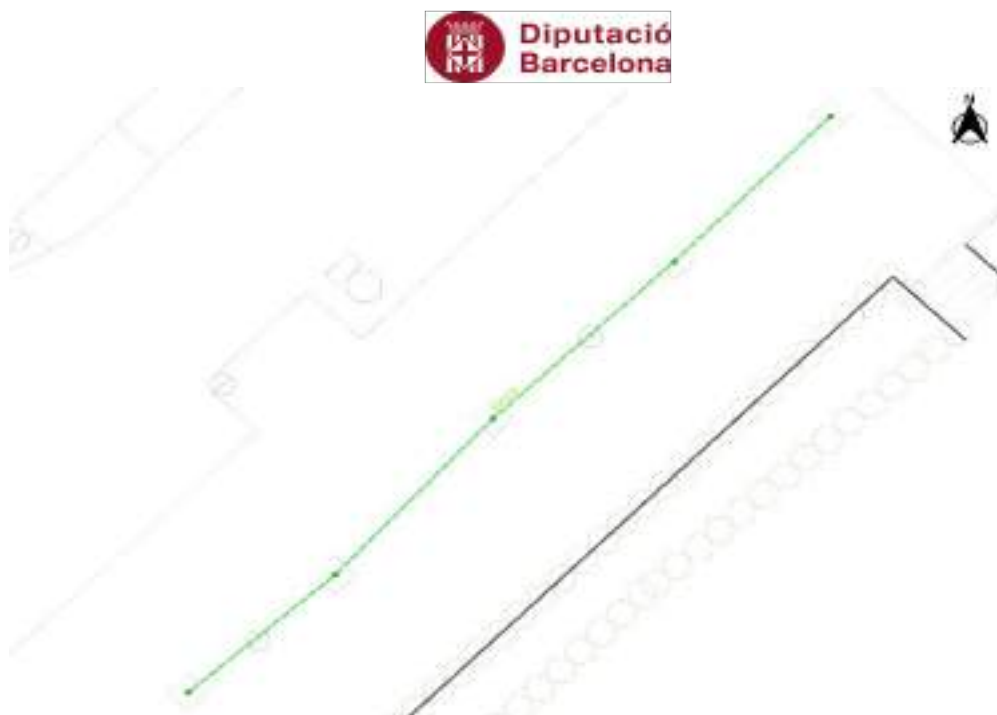

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de la Manxa	Codi	AV030
		Longitud (m)	6

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus × acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	2	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	2	0	0	2	0	2

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	2

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus × acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	0	0	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment

MAPA

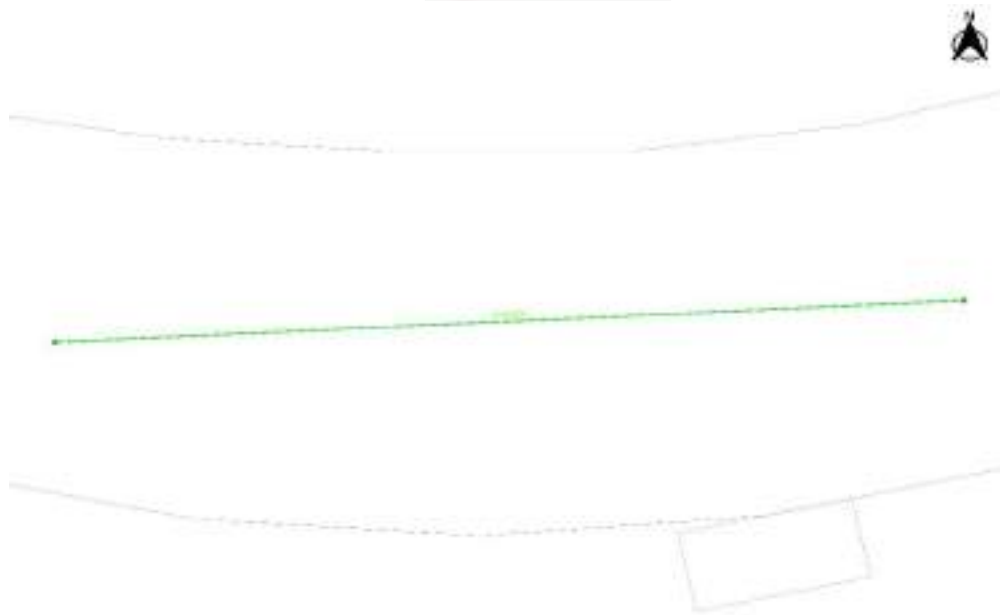

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de la Manxa	Codi	AV031
		Longitud (m)	7

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus × acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	2	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	2	0	0	2	0	2

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	2

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus × acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	0	0	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment

MAPA

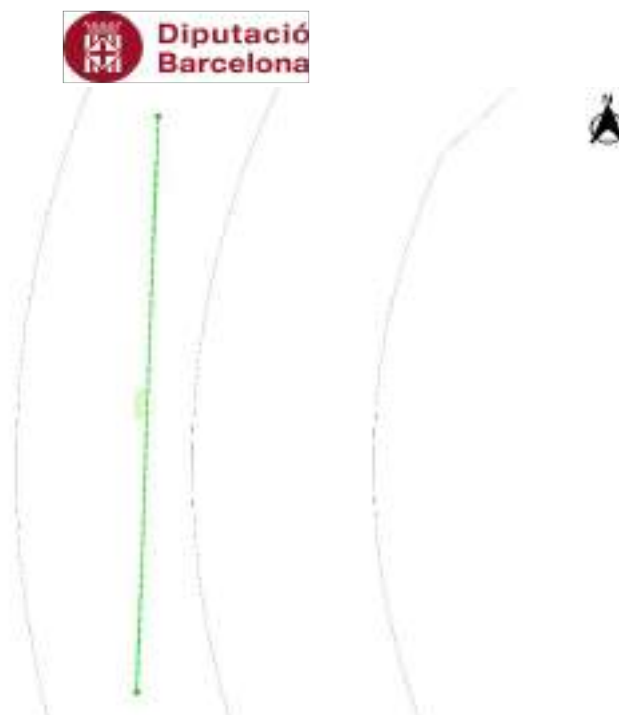

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de la Manxa

Codi	AV032
Longitud (m)	8

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus × acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	1	1	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	1	1	0	0	2	0	2

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	2

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus × acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	0	0	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment

MAPA

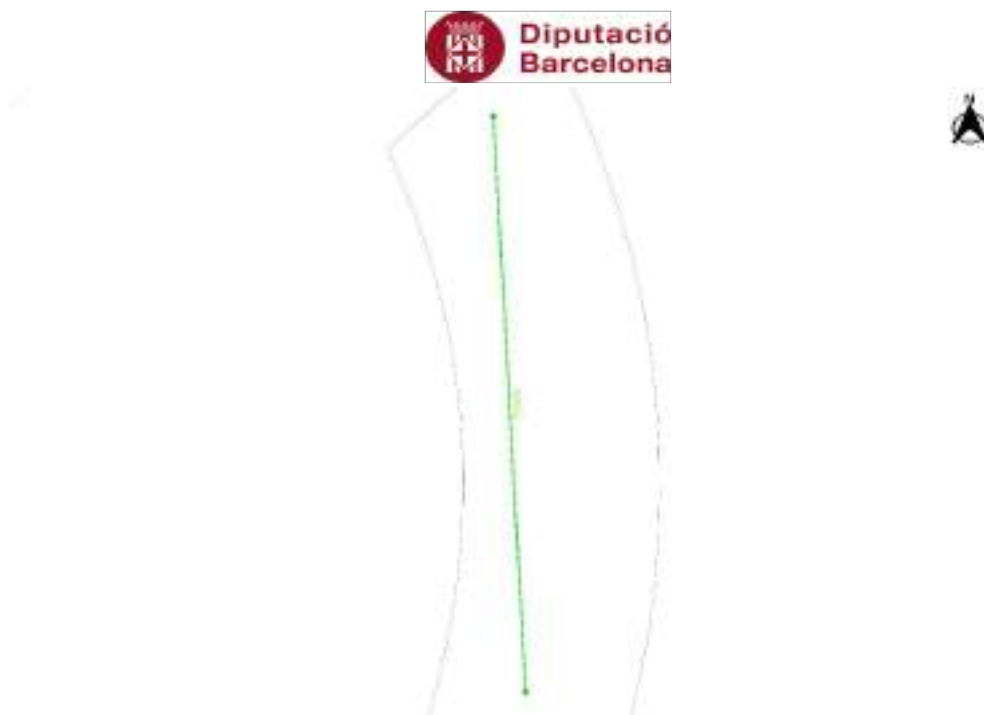

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de la Manxa

Codi	AV033
Longitud (m)	2

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataner sobre parterre de gespa a la zona de gir del carrer.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus × acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	1	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	1	0	0	1	0	1

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	1

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus × acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C. de la Bètica

Codi	AV034
Longitud (m)	29

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners sobre escocell o parterre amb grup d'arbustives en cantonades del carrer.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	2	2	0	0	4	0	4
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	2	2	0	0	4	0	4

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	4

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	4	0	0	4	0	0
TOTAL	4	0	0	4	0	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C Saragossa

Codi	AV035
Longitud (m)	10

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners sobre parterre de gespa a la zona de gir del carrer.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	3	0	0	3	0	3
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	3	0	0	3	0	3

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	3

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	3	0	0	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0

Conflictes

Fanal		


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment

MAPA

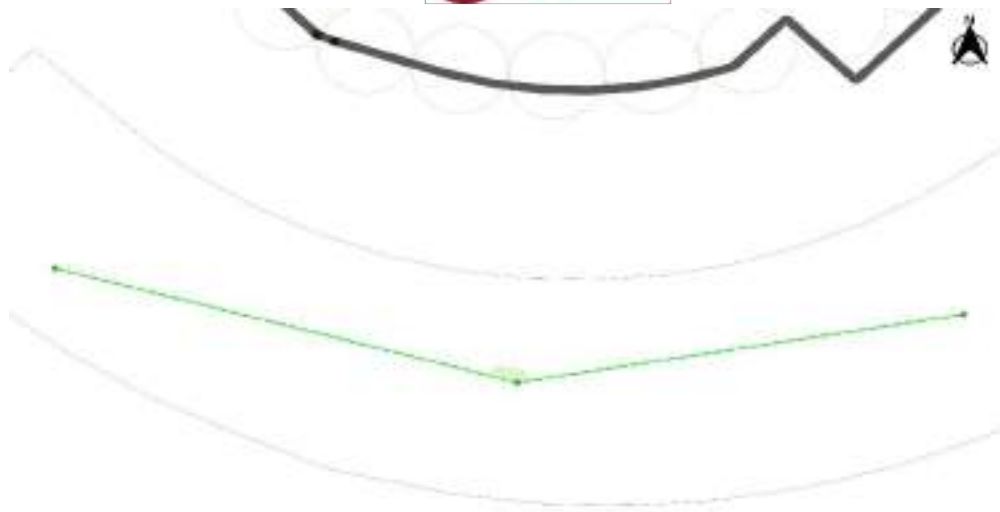

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C Saragossa	Codi	AV036
		Longitud (m)	11

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners sobre parterre de gespa a la zona de gir del carrer.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	3	0	0	3	0	3
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	3	0	0	3	0	3

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	3

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	3	0	0	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Cantabric	Codi	AV037
		Longitud (m)	56

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbrat de diferents espècies al llarg del carrer en parterre amb diferents grups arbustius o sauló.

CARACTERÍSTIQUES

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	0	0	2	0	0	2	0	2
<i>Laurus nobilis</i>	0	3	0	0	0	3	0	3
<i>Magnolia grandiflora 'Galissonnière'</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
<i>Acacia dealbata</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
								0
TOTAL	2	3	2	0	0	7	0	7

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	7

DIAGNOSI PRÈVIA

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Cupressus sempervirens 'Stricta'</i>	2	0	0	1	1	0
<i>Laurus nobilis</i>	2	1	0	0	3	0
<i>Magnolia grandiflora 'Galissonnière'</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Acacia dealbata</i>	1	0	0	0	1	0
TOTAL	5	2	0	1	6	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Arbrat amb estat irregular amb alguns exemplars alterats i altres mal formats

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment o reformació segons escaigui. Estudiar substituir o eliminar exemplars més alterats.

MAPA

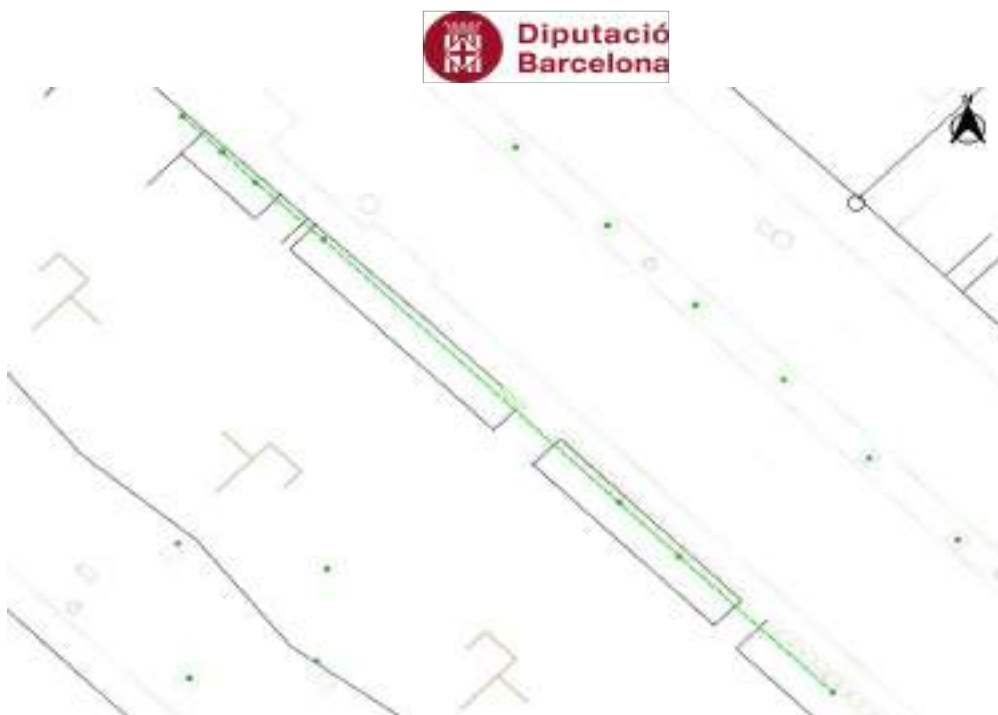

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Camp Esports	Codi	AV038
		Longitud (m)	8

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Populus canadensis aïllat en talús vegetat al costat del camp de futbol.

CARACTERÍSTIQUES

Populus x canadensis

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	1	0	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	1	0	0	0	1	0	1

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	1

DIAGNOSI PRÈVIA

Populus x canadensis

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	0	1	0	1	0	0
TOTAL	0	1	0	1	0	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat alterat i mal format

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment i seguiment del seu estat fitosanitari per possible eliminació o substitució si s'escau

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av de la Mediterrània	Codi	AV039
		Longitud (m)	249

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació de sòfores a la mitjana que divideix els dos sentits de l'Avinguda de la Mediterrània.

CARACTERÍSTIQUES

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
<i>Styphnolobium japonicum (Sophora j)</i>	35	13	0	0	0	48	0	48
<i>Tipuana tipu</i>	1	0	0	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
TOTAL	36	13	0	0	0	49	0	49

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	49

DIAGNOSI PRÈVIA

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
<i>Styphnolobium japonicum (Sophora j)</i>	45	3	0	48	0	0
<i>Tipuana tipu</i>	1	0	0	1	0	0
TOTAL	46	3	0	49	0	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Algun exemplar alterat.

PROPOSTES DE MILLORA

Podes de manteniment i seguiment dels exemplars alterats i en cas d'observar deteriorament procedir a la seva eliminació progressiva i substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Via de la Plata

Codi	AV040
Longitud (m)	41

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre corregut amb plantació de plataners i Hesperocyparis arizonica en corba de gir de l'Avinguda Via de la Plata zona sud.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	5	0	0	0	5	0	5
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	5	0	0	0	5	0	5

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	7

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	5	0	0	5	0	0
TOTAL	5	0	0	5	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari dels plataners és correcte. Hesperocyparis amb estat alterat o molt alterat

PROPOSTES DE MILLORA

Substitució de l'exemplar molt alterat i seguiment de l'exemplar alterat per plantejar substitució per espècie més adequada. Poda de manteniment als plataners

MAPA

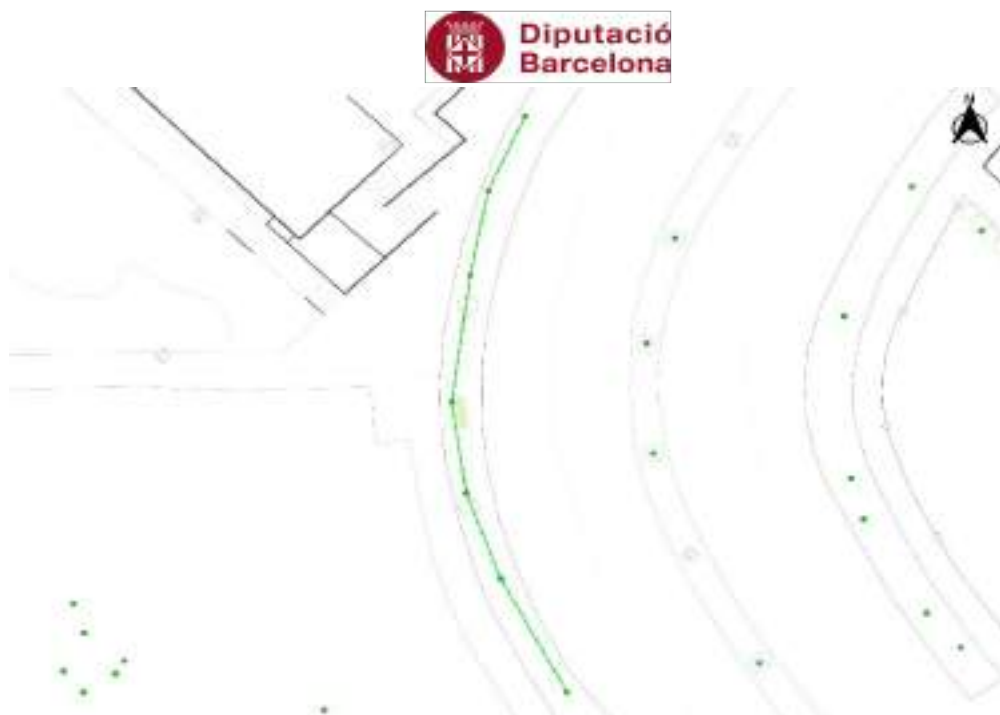

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av de la Mediterrania	Codi	AV041
		Longitud (m)	9

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Exemplar aïllat d'Hesperocyparis arizonica en escocell corregut de sauló.

CARACTERÍSTIQUES

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
								0
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	1

DIAGNOSI PRÈVIA

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Conflictes

Fanal		

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	L'exemplar es troba alterat i presenta un possible conflicte amb fanal

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de reformació per evitar conflicte i posterior de manteniment. Seguiment de l'evolució de l'estat i possible substitució

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Av de la Mediterrània	Codi	AV042
		Longitud (m)	167

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Tipuanes en escocell corregut estret en una zona d'aparcament amb moltes baixes (3 buits i 6 soques).

CARACTERÍSTIQUES	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	23	0	0	0	23	0	0	23
								0
								0
								0
								0
TOTAL	23	0	0	0	23	0	0	23

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
6	0	3	9

Tipus de reg	
Núm. Posicions	23


DIAGNOSI PRÈVIA	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	19	4	0	23	0	0
TOTAL	19	4	0	23	0	0

Conflictes	Trànsit	Altres	

DIAGNOSI	
Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari irregular amb exemplars morts (buits i soques) i alguns alterats degut segurament a conflictes amb aparcament

PROPOSTES DE MILLORA	
Substitució dels exemplars morts i seguiment dels alterats. Protecció física dels arbres envers aparcaments (pilones o protectors de troncs) o reforma de l'espai. Podes de formació i manteniment	

MAPA

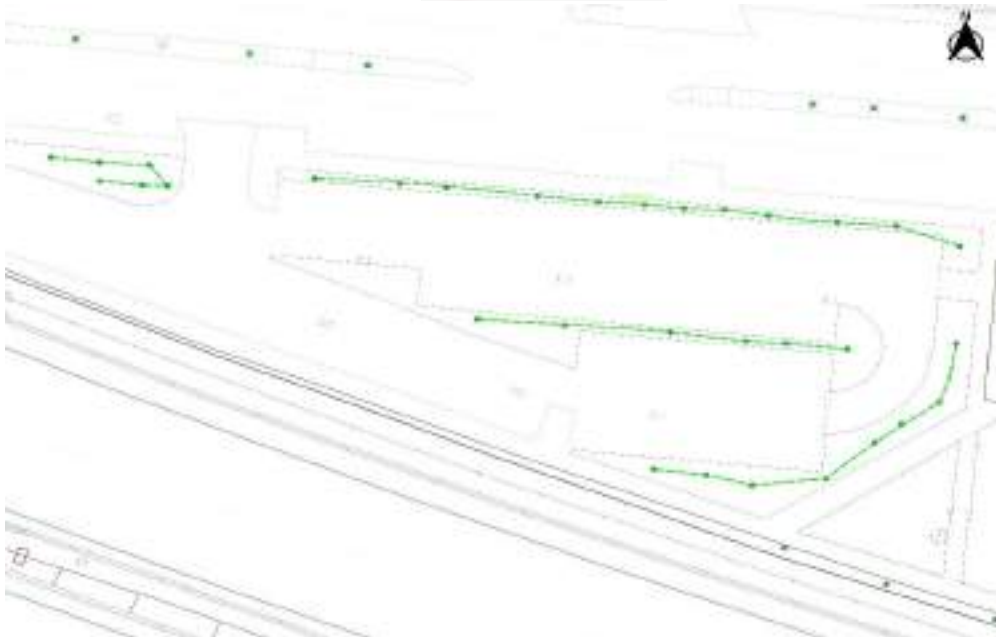

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	AV_Mediterrania 3	Codi	AV043
		Longitud (m)	28

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	1	0	4	0	0	5	0	5
								0
								0
								0
								0
TOTAL	1	0	4	0	0	5	0	5

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	5

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	4	1	0	5	0	0
TOTAL	4	1	0	5	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Un exemplar alterat

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment i seguiment de l'exemplar alterat

MAPA

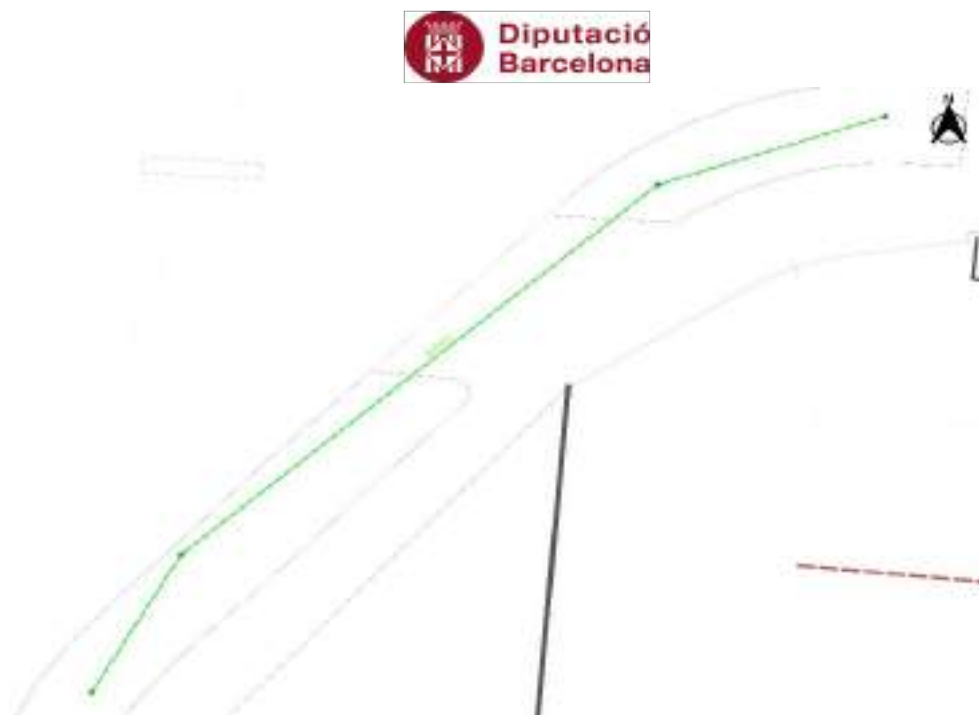

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament Moreres 1	Codi	AV044
		Longitud (m)	62

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Tipuanes en escocell corregut estret en una zona d'aparcament. Implantades recentment.

CARACTERÍSTIQUES

Tipuana tipu

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	14	0	0	0	14	0	0	14
								0
								0
								0
								0
TOTAL	14	0	0	0	14	0	0	14

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	14

DIAGNOSI PRÈVIA

Tipuana tipu

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	14	0	0	14	0	0
TOTAL	14	0	0	14	0	0

Conflictes

Trànsit		


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Zona d'aparcament que pot implicar conflicte per cops als troncs dels arbres

PROPOSTES DE MILLORA

Podes de formació i manteniment. Dotar de protecció física envers aparcaments (pilones o protector troncs).

MAPA

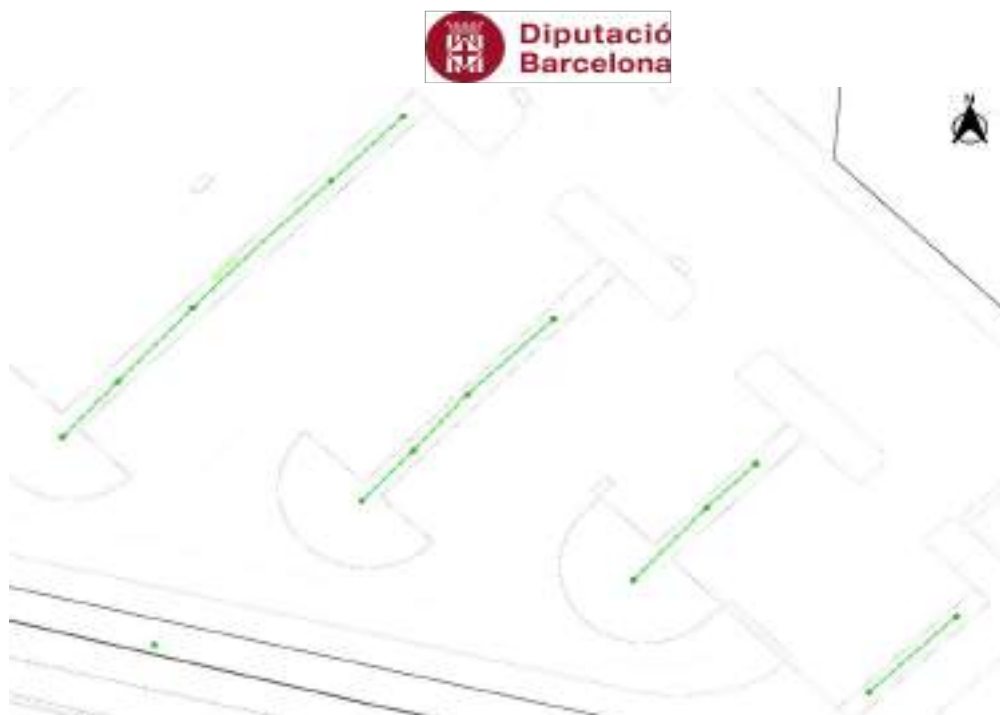

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Plaça de Montjuic

Codi	AV045
Longitud (m)	12

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de vorera amb 3 escocells petits amb Whasingtonies robusta.

CARACTERÍSTIQUES

Washingtonia robusta

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	1	2	0	0	0	3	0	3
								0
								0
								0
								0
TOTAL	1	2	0	0	0	3	0	3

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	3

DIAGNOSI PRÈVIA

Washingtonia robusta

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	3	0	0	3	0	0
TOTAL	3	0	0	3	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment

MAPA

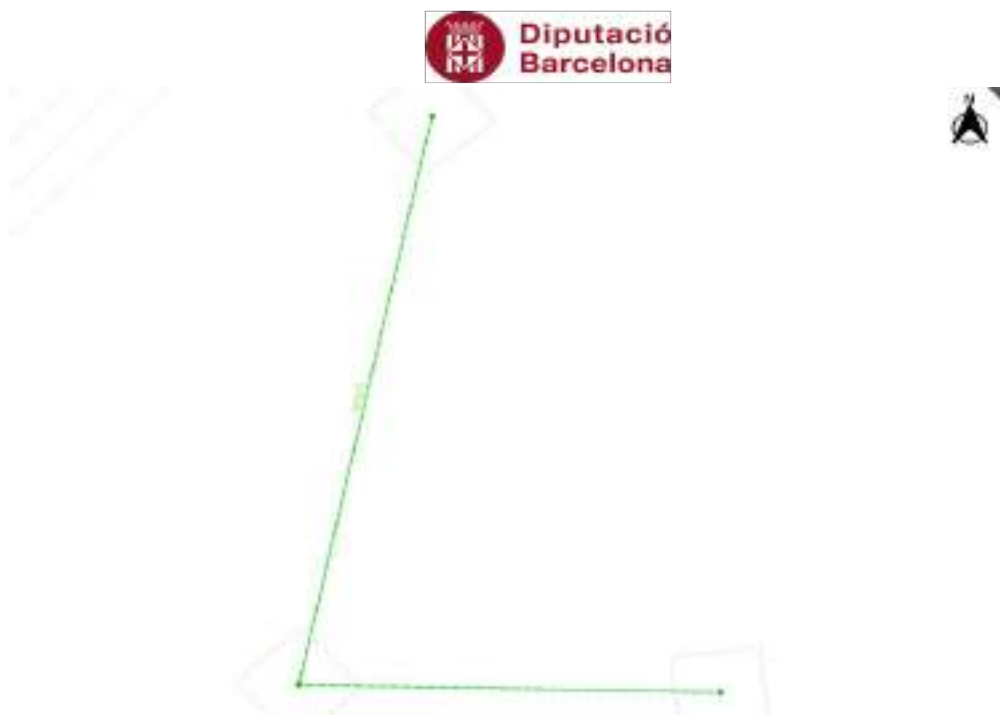

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Eivissa

Codi	AV046
Longitud (m)	19

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus × acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	1	4	0	0	5	0	5
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	1	4	0	0	5	0	5

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	5

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus × acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	4	1	0	5	0	0
TOTAL	4	1	0	5	0	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Eivissa	Codi	AV047
		Longitud (m)	63

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació de plataners en talús amb grup arbustiu i herbaci per sobre aparcament .

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	1	8	0	0	9	0	9
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	1	8	0	0	9	0	9

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	9

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	7	2	0	9	0	0
TOTAL	7	2	0	9	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	2 exemplars alterats

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment i seguiment dels exemplars alterats. En cas de haver de substituir fer-ho amb altres espècies per augmentar biodiversitat

MAPA

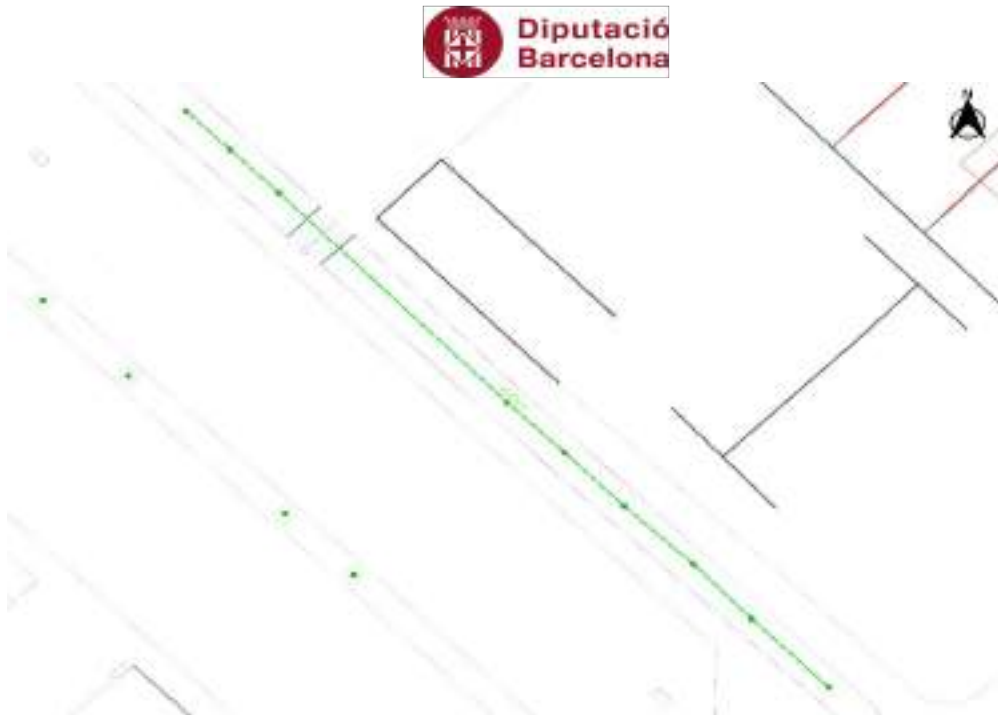

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Eivissa	Codi	AV048
		Longitud (m)	17

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners sobre parterre de sauló a la zona de gir del carrer. Inclou també Ulmus pumila en escocell independent.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus × acerifolia
Ulmus pumila

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	5	0	0	5	0	5
	0	0	1	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	6	0	0	6	0	6

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	6

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus × acerifolia
Ulmus pumila

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	5	0	0	5	0	0
	0	1	0	1	0	0
TOTAL	5	1	0	6	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Els plataners tenen un estat fitosanitari correcte. L'om es troba alterat

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment. Tractament fitosanitari de l'om. Estudiar possible substitució o eliminació sino millora

MAPA

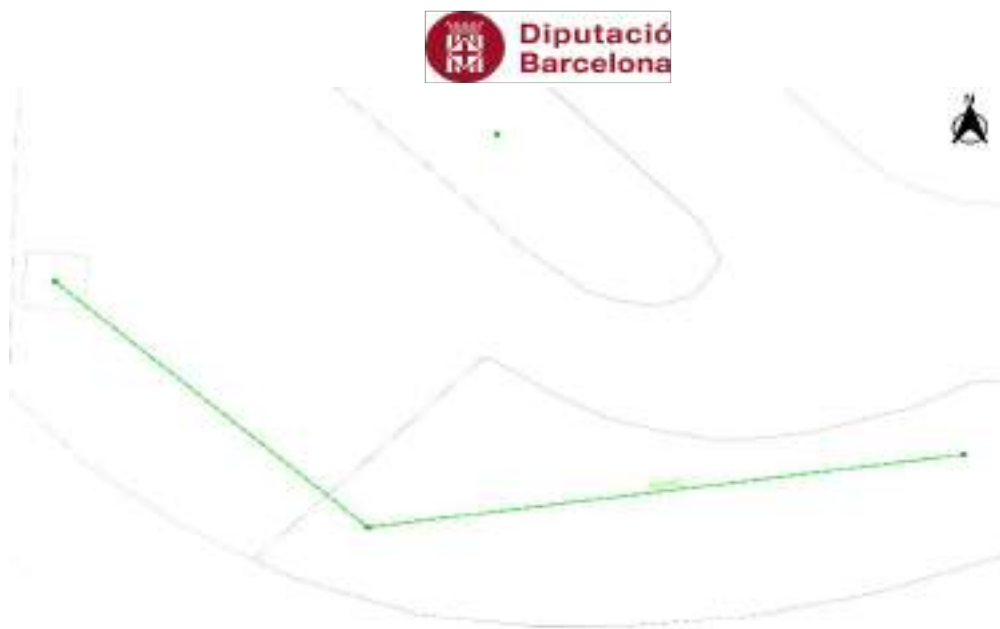

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de Menorca	Codi	AV051
		Longitud (m)	116

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners en escocell als dos costats de carrer amb algun exemplar aïllat de Ligustrum, om i Photinia.

CARACTERÍSTIQUES

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
Ligustrum lucidum	1	0	0	0	0	1	0	1
Pinus pinea	0	0	1	0	0	1	0	1
Platanus x acerifolia	0	5	12	0	0	17	0	17
Ulmus pumila	0	0	1	0	0	1	0	1
Photinia serratifolia	1	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	2	5	14	0	0	21	0	21

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	1	1

Tipus de reg	
Núm. Posicions	22

DIAGNOSI PRÈVIA

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
Ligustrum lucidum	1	0	0	1	0	0
Pinus pinea	0	1	0	1	0	0
Platanus x acerifolia	12	5	0	17	0	0
Ulmus pumila	0	0	1	0	1	0
Photinia serratifolia	1	0	0	1	0	0
TOTAL	14	6	1	20	1	0

Conflictes			


DIAGNOSI

Funcional	Dotació de verd i d'ombra.
Sanitària i fisiològica	Estat molt alterat de l'om i alterat d'altres exemplars. Escocell buit i altres molt estrets.

PROPOSTES DE MILLORA

Plantació en escocell buit, substitució de l'om molt alterat i seguiment d'exemplars alterats. Podes de reformació o manteniment segons escaigui. Ampliació d'escocells puntuals o fer parterre corregut on sigui viable.

MAPA

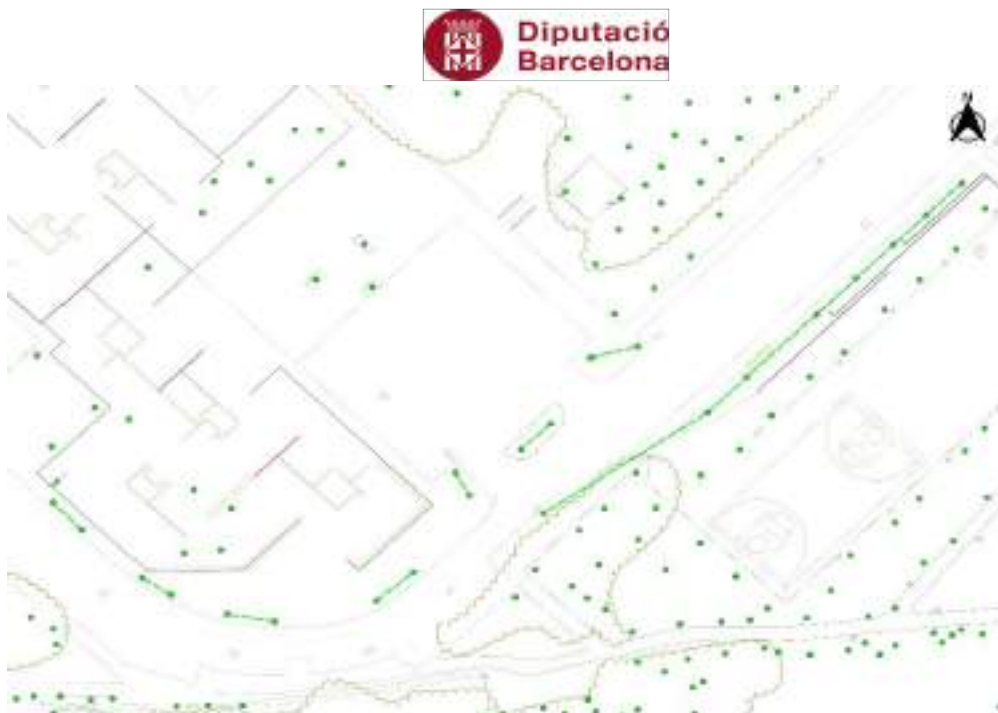

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de Menorca

Codi	AV052
Longitud (m)	27

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners en escocell ample sobre placeta paviment dur.

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	4	0	0	4	0	4
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	4	0	0	4	0	4

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	4

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	4	0	0	4	0	0
TOTAL	4	0	0	4	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte però escocells petits

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment . Ampliar escocells

MAPA

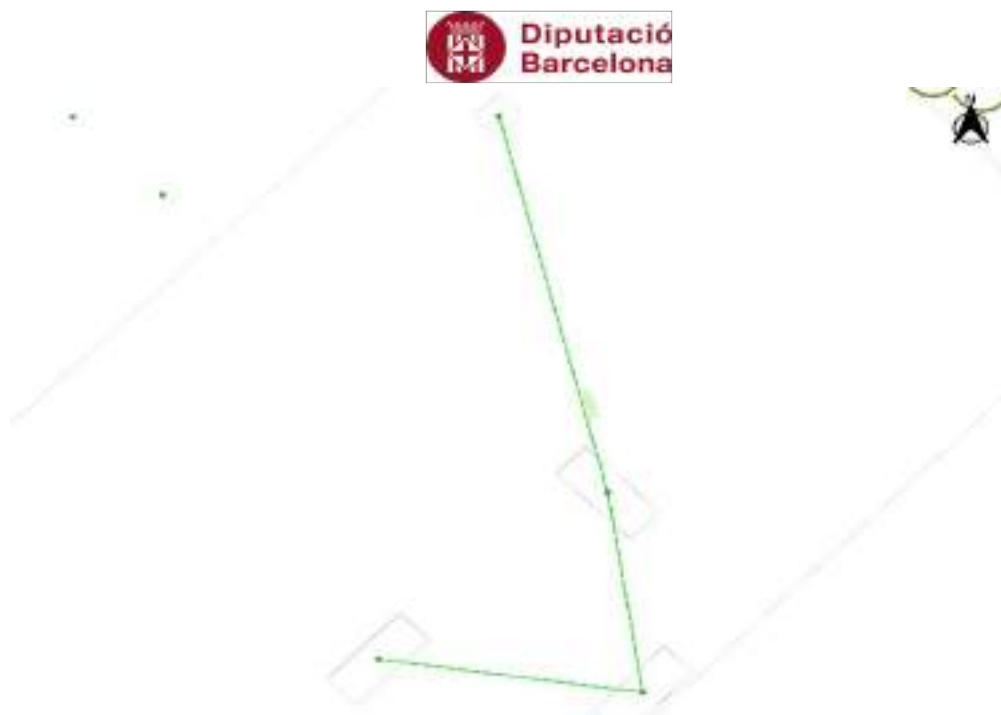

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Eivissa

Codi	AV053
Longitud (m)	97

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació de liquidàmbars en la mitjana que separa el carrer. Fanals entre mig a distància sense conflicte.

CARACTERÍSTIQUES

Liquidambar styraciflua

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	11	0	0	0	11	0	0	11
								0
								0
								0
								0
TOTAL	11	0	0	0	11	0	0	11

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	11

DIAGNOSI PRÈVIA

Liquidambar styraciflua

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	10	1	0	11	0	0
TOTAL	10	1	0	11	0	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Un exemplar alterat

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment i seguiment de l'exemplar alterat.



MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	Av Eivissa	Codi	AV054
		Longitud (m)	30

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Plataners i oms en escocell de gespa i plataners en escocell a l'altra cantonada.

CARACTERÍSTIQUES <i>Platanus × acerifolia</i> <i>Ulmus pumila</i>	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	1	3	0	0	4	0	4
	0	0	2	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
	TOTAL	0	1	5	0	6	0	6
Baixes				Soques	Morts	Buits	Totals	
				0	0	0	0	

Tipus de reg	
Núm. Posicions	6

DIAGNOSI PRÈVIA <i>Platanus × acerifolia</i> <i>Ulmus pumila</i>	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	3	1	0	4	0	0
	0	2	0	2	0	0
	TOTAL	3	3	0	6	0


Conflictes	Fanal		

DIAGNOSI	
Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte dels plataners. Els oms es troben alterats

PROPOSTES DE MILLORA	
Poda de manteniment i tractament fitosanitari dels oms.	



MAPA

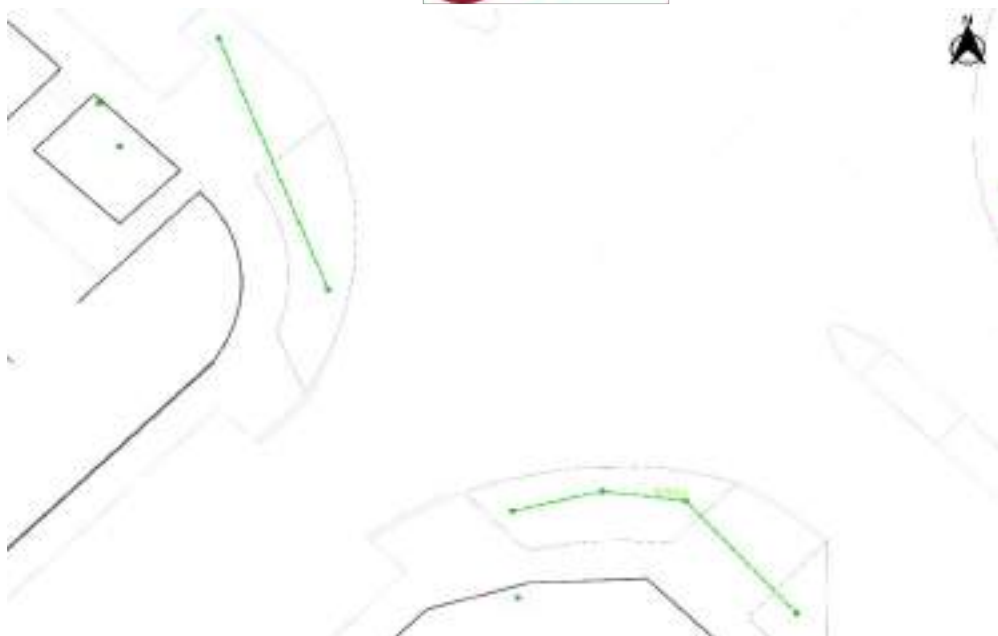

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Plaça de Montjuic	Codi	AV055
		Longitud (m)	37

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació de plataners sobre escocell corregut de gespa a les corbes de gir del carrer

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	6	1	0	0	7	0	7
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	6	1	0	0	7	0	7

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	7

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	7	0	0	7	0	0
TOTAL	7	0	0	7	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment

MAPA

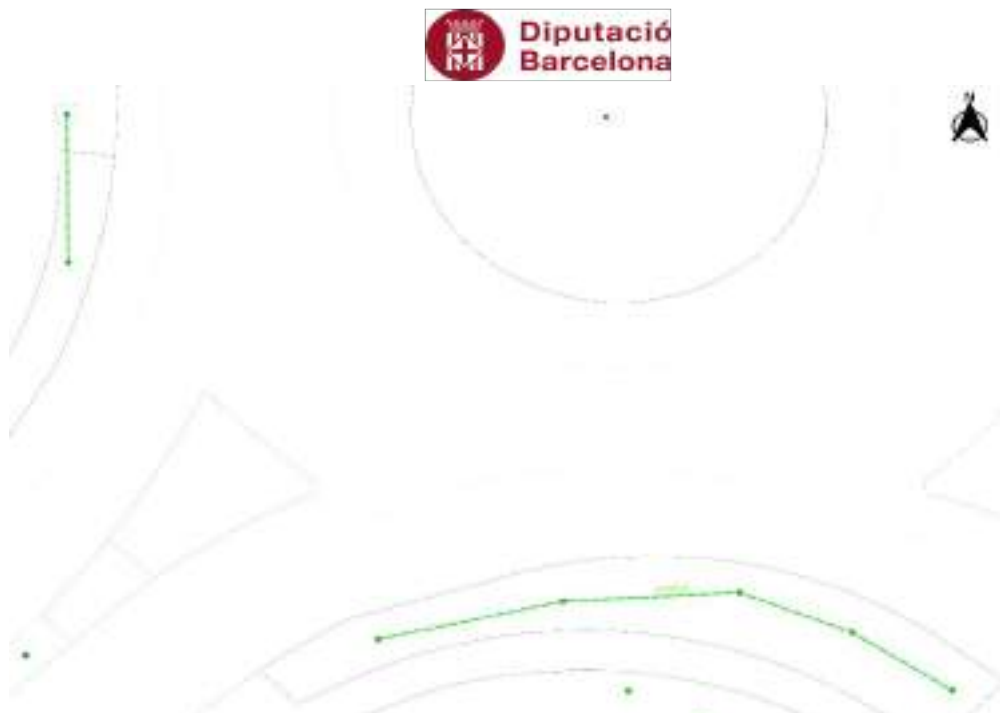

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ			
Nom de la UG	C de Mallorca	Codi	AV056
		Longitud (m)	10

DESCRIPCIÓ	
Descripció de la Unitat de Gestió	Parella de firmianes aïllades en escocell petit sobre vorera una a cada costat al final del carrer en zona entrada a institut.

CARACTERÍSTIQUES	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	2	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	2	0	0	2	0	2

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	2


DIAGNOSI PRÈVIA	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	0	0	2	0	0
TOTAL	2	0	0	2	0	0

Conflictes	Trànsit		

DIAGNOSI	
Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA	
Poda de manteniment. Ampliació escocell	

MAPA

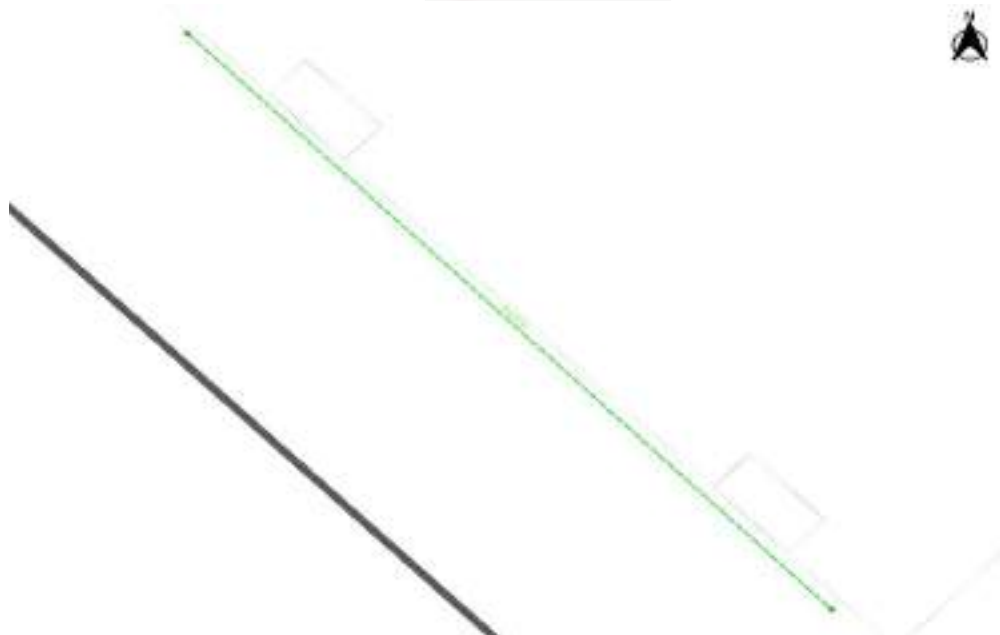

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament Santander	Codi	AV057
		Longitud (m)	56

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbrat dispers al voltant aparcament ubicat en escocell individual o escocell corregut.

CARACTERÍSTIQUES

Catalpa bignonioides
Platanus x acerifolia
Platycladus orientalis

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	1	0	0	0	1	0	1
	0	1	2	0	0	3	0	3
	0	1	0	0	0	1	0	1
								0
								0
TOTAL	0	3	2	0	0	5	0	5

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	5

DIAGNOSI PRÈVIA

Catalpa bignonioides
Platanus x acerifolia
Platycladus orientalis

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	0	1	0
	3	0	0	2	1	0
	1	0	0	0	1	0
TOTAL	5	0	0	2	3	0

Conflictes	Trànsit		


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Conflicte amb aparcament

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment. Protecció envers aparcament amb pilones o protecció de troncs.

MAPA

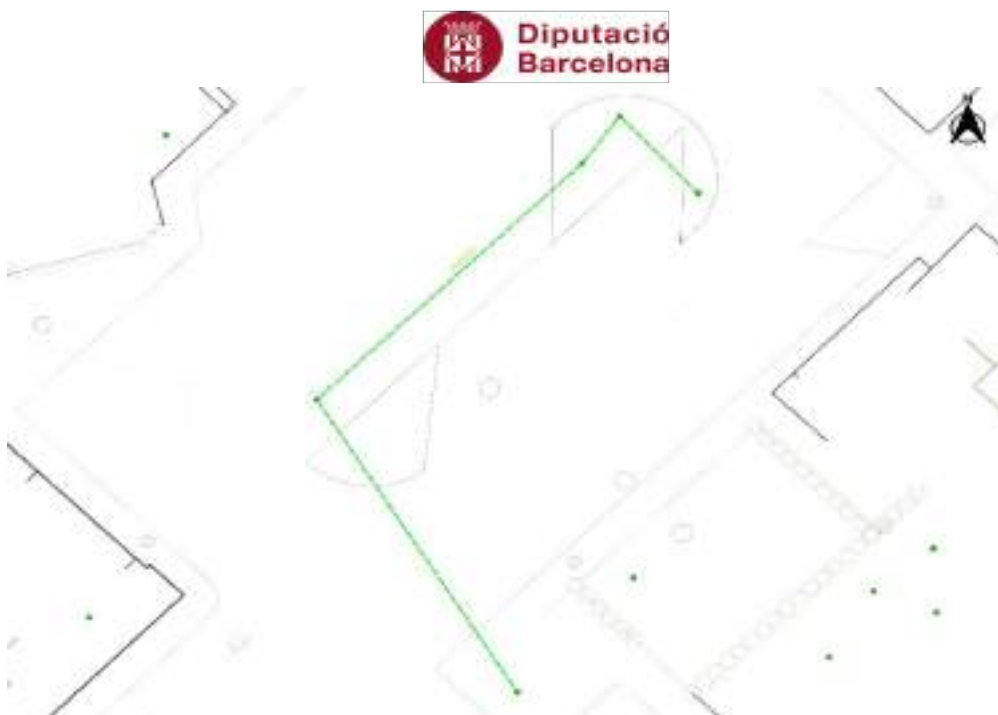

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Mercat municipal	Codi	AV058
		Longitud (m)	30

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació recent de liquidàmbars en escocells ample davant del mercat municipal.

CARACTERÍSTIQUES

Liquidambar styraciflua

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	5	0	0	0	5	0	0	5
								0
								0
								0
								0
TOTAL	5	0	0	0	5	0	0	5

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	5

DIAGNOSI PRÈVIA

Liquidambar styraciflua

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	5	0	0	5	0	0
TOTAL	5	0	0	5	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Arbrat en escocells amples

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de formació i posterior de manteniment.

MAPA

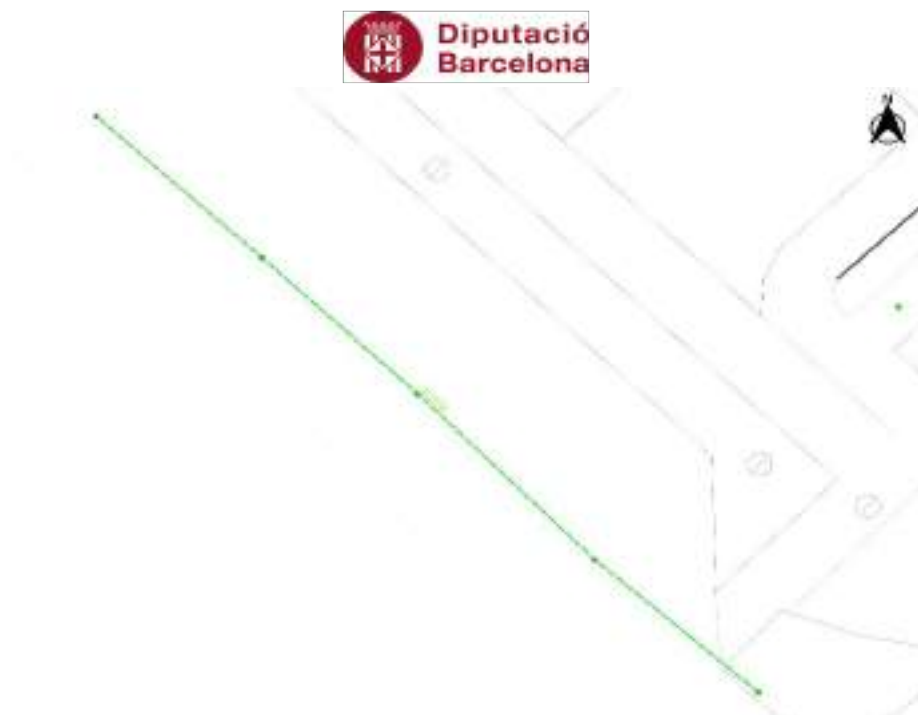

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari

Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C_Bètica

Codi	AV059
Longitud (m)	3

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Firmiana aïllada en escocell sobre vorera al costat mur perimetral del CEIP La Sardana

CARACTERÍSTIQUES

Firmiana simplex

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	1	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	1	0	0	1	0	1

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	1

DIAGNOSI PRÈVIA

Firmiana simplex

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	1	0	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment

MAPA

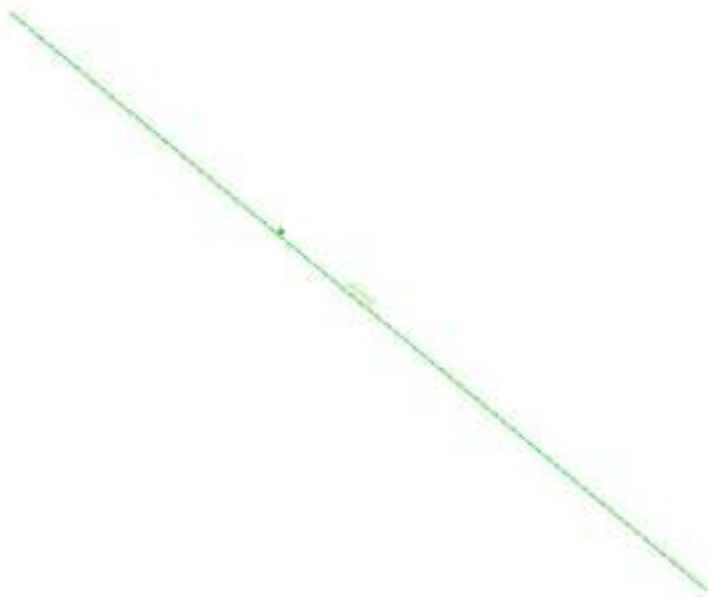

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Aparcament La Llabor	Codi	AV060
		Longitud (m)	29

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbrat aïllat a zona verda lateral a l'aparcament de La Llabor que inclou un exemplar de pi i 3 de populus

CARACTERÍSTIQUES

Pinus halepensis
Populus x canadensis

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	1	0	0	1	0	1
	0	3	0	0	0	3	0	3
								0
								0
								0
TOTAL	0	3	1	0	0	4	0	4

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	4

DIAGNOSI PRÈVIA

Pinus halepensis
Populus x canadensis

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	0	1	0	1	0	0
	0	3	0	0	3	0
TOTAL	0	4	0	1	3	0

Conflictes


DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari alterat i amb cops per cops aparcaments

PROPOSTES DE MILLORA

Podes de manteniment i protecció envers aparcaments amb pilones o protectors de troncs. Seguiment de l'evolució del seu estat i plantejar la seva eliminació o substitució en localització més adequada en el mateix espai

MAPA

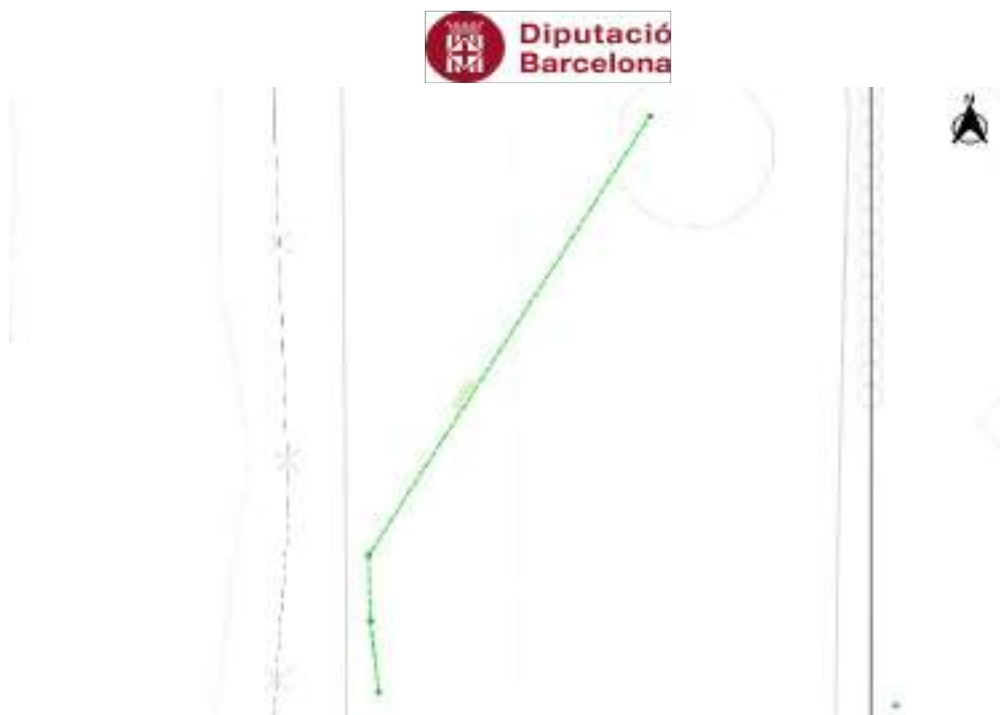

FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Saragossa	Codi	AV061
		Longitud (m)	7

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Exemplar aïllat de plataner en escocell estret sobre vorera

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	1	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	1	0	0	1	0	1

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	1

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Escocell petit.

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment. Ampliació d'escocell

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	C de la Manxa	Codi	AV062
		Longitud (m)	14

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Exemplars aïllats de plataner en escocell estret sobre vorera

CARACTERÍSTIQUES

Platanus x acerifolia

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	0	2	0	0	2	0	2
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	0	2	0	0	2	0	2

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	2

DIAGNOSI PRÈVIA

Platanus x acerifolia

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	2	0	0	2	0	0
TOTAL	2	0	0	2	0	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Escocells petits.

PROPOSTES DE MILLORA

Poda de manteniment. Ampliació d'escocell

MAPA



FOTOS





CATEGORIA	Arbrat viari	Data inventari	22/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Av Mediterrania	Codi	AV063
		Longitud (m)	6

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Exemplar aïllat de ligustrum en zona d'entrada bloc de pisos en escocell estret sobre paviment dur.

CARACTERÍSTIQUES

Ligustrum lucidum

	MIDA				ETAPA			TOTALS
	Petit	Mitjà	Gran	Exemplar	Implantació	Manteniment	Decaïment	
	0	1	0	0	0	1	0	1
								0
								0
								0
								0
TOTAL	0	1	0	0	0	1	0	1

Baixes

Soques	Morts	Buits	Totals
0	0	0	0

Tipus de reg	
Núm. Posicions	1

DIAGNOSI PRÈVIA

Ligustrum lucidum

	ESTAT GENERAL			IDONEÏTAT		
	Normal	Alterat	Molt alterat	Adequada	Tolerable	Inadequada
	1	0	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0

Conflictes

DIAGNOSI

Funcional	Funció paisatgística i de dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Estat fitosanitari correcte. Escocells petits.

PROPOSTES DE MILLORA

Podes periòdiques per eliminació fruits carnosos. Ampliació d'escocell

MAPA



FOTOS



Annex 4. Fitxes de les unitats de gestió de jardineres viàries.



CATEGORIA	Jardinera viària

Data inventari	21/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Carrer de l'Algarve

Codi	JV001
Longitud (m)	36,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres en escocell estret sobre vorera al costat zona aparcament

Nombre de jardineres	11
Núm. Posicions	

DIAGNOSI

Funcional	Ornamental i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Millorable

PROPOSTES DE MILLORA

Estudiar la seva eliminació.

MAPA





FOTOS





CATEGORIA	Jardinera viària

Data inventari	21/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Avinguda Mediterrània

Codi	JV002
Longitud (m)	3,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres ubicades sobre parterre corregut en test de plàstic en zona aparcament.

Nombre de jardineres	2
Núm. Posicions	


DIAGNOSI

Funcional	Ornamental i dotació de verd
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Manteniment o substitució per planta vivaç per limitar cost de manteniment

MAPA

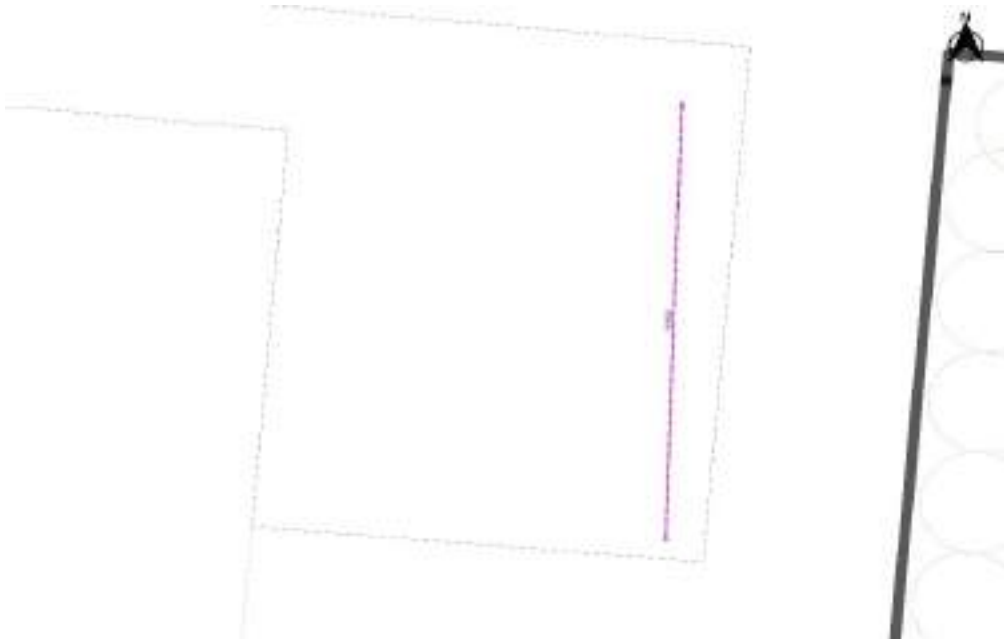



FOTOS





CATEGORIA	Jardinera viària

Data inventari	21/11/2024

LOCALITZACIÓ

Nom de la UG	Mercat municipal

Codi	JV003
Longitud (m)	26,00

DESCRIPCIÓ

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres de ferro ubicades sobre vorera entre una alineació d'arbrat.

Nombre de jardineres	3
Núm. Posicions	


DIAGNOSI

Funcional	Ornamental i funcional aparcament sobre vorera
Sanitària i fisiològica	Correcte

PROPOSTES DE MILLORA

Substitució per un altre element per limitar cost de manteniment

MAPA

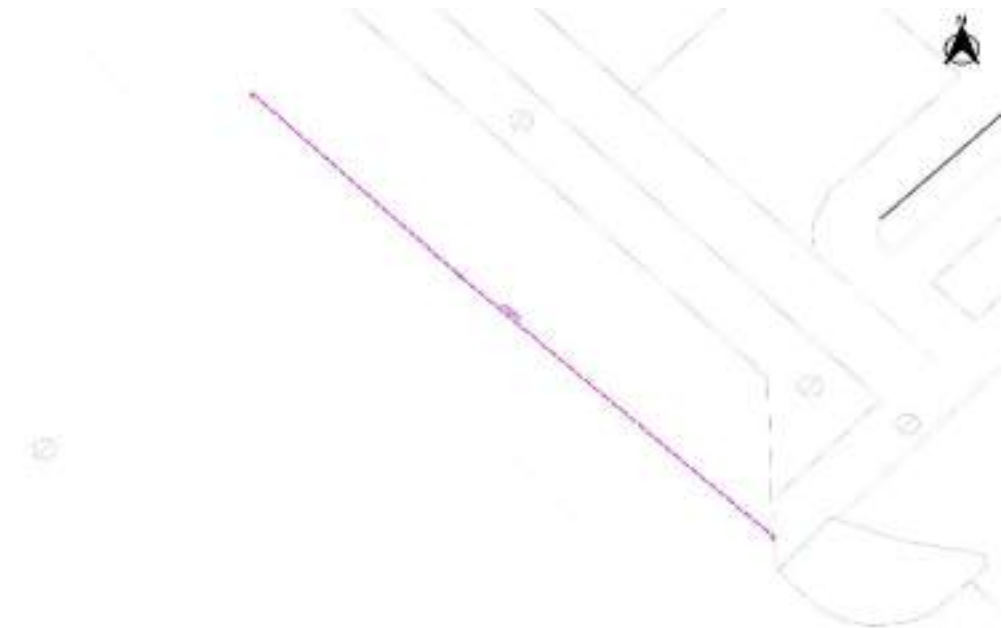



FOTOS



Annex 5. Millores per categoria.

UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: JARDINS

CARACTERÍSTIQUES	Espais de dimensions mitjanes i amb components de vegetació complexos i/o heterogenis.
FUNCIONALITAT I USOS	Són espais d'ús diari, d'ús local pel veïnat més propers. Tenen finalitats recreatives i ornamentals.
MESURES I CRITERIS DE DISSENY	
MESURES DE DISSENY	Utilització d'espècies ben adaptades als climes mediterranis, amb baixos requeriments hídrics i amb floració interessant que poden oferir noves textures i games cromàtiques en el paisatge urbà
	Fomentar i incrementar la biodiversitat en el projectes de remodelació o creació de nous espais. Crear espais de refugi per a ocells i altres animals.
	Eliminació de l'excés de tanques vegetals i replantejar els retalls geomètrics de les arbustives. .
	Substitució de planta de temporada per planta vivaç, aromàtica i arbustiva amb criteris de selecció com són l'alçada, el volum, la floració, la capacitat al·lèrgica, règim hídric...
	Definició dels camins/itineraris ja marcats pel pas dels vianants, acompanyant amb peus arboris per crear ombres.
	Reordenació dels espais segons projecte global proposat i eliminació de superfícies verdes sense funcionalitat
	Utilitzar la vegetació com a pantalla visual o acústica, allà on es consideri interessant.
MILLORAR LA SALUT DE LA VEGETACIÓ: LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS UN BON MANTENIMENT. CRITERIS DE MANTENIMENT	
SISTEMES DE REG	Revisar l'estat del sistema de reg dels espais que en disposen i efectuar les reparacions i reajustaments necessaris per garantir el correcte funcionament de la xarxa hidràulica. Revisar la dosi i la freqüència del reg en funció de les característiques de la vegetació i la climatologia.
	Implantar, progressivament, sistemes de reg telegestionats.
	Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui viable: aigua del freàtic o de pluja, preferentment.
ADOB	Evitar l'excés d'adob inorgànic. Millorar l'adob orgànic.
RETALLS, PODA I TALES	Disposar d'un pla de risc de l'arbrat que permeti detectar els arbres que es troben en situació de perill de caiguda o afectats per plagues i malalties.
	Triturar i reutilitzar les restes vegetals de poda de llenyoses per elaborar mulch.
	Tenir en compte en el pla de poda la funció de l'arbre per escollir el tipus d'estassada. Apostar pel creixement naturalitzat dels arbres, minimitzant les operacions de poda a les de formació i seguretat.
SEGUES O DESBROSSADES	Minimitzar les actuacions de sega. Dissenyar un pla de segues que permeti el desenvolupament de l'estrat herbaci com a reservori de la biodiversitat, permetent la dispersió de les llavors, la pol·linització i el control biològic de plagues.
	Localitzar àrees amb espècies invasores i activar un pla d'actuació per eliminar-les.
CONTROL FITOSANITARI	Disposar d'una classificació de les principals plagues i malalties.
	Utilització de mètodes biològics pel control de plagues i malalties: col·locació de caixes niu, hotel d'insectes, lliurament de depredadors naturals que lluiten de forma natural la plaga,...
	En el cas d'aplicació de tractaments químics, optar, en cas que sigui possible, per l'endoteràpia vegetal.
	Eliminar els exemplars malalts i irrecuperables, així com les baixes.
	Analitzar l'estat i el desenvolupament de les espècies arbòries i arbustives actuals per identificar les tipologies menys adaptades i substituir-les per d'altres més adients.
	Incrementar la freqüència dels entrecavats.



UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: JARDINS

ESTRUCTUTRA DEL SÒL I PAVIMENTS TOUS	Aportar cobertures naturals al sòl com encoixinats que ajuden a la retenció d'aigua i aporten matèria orgànica.
	Revisar els paviments de sauló per reparar els xaragalls i els forats. Millorar el sistema de drenatge superficial en aquells espais o zones amb signes freqüents d'erosió.
	Elaborar un pla de manteniment de paviments tous.
NETEGES I DESHERBATS	Programa les actuacions de neteja en funció de l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística i la temporada escolar.
SEGUIMENT DELS ESPAIS	Seguiment mensual de l'estat global.



UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: PARCS

CARACTERÍSTIQUES	Espais de dimensions grans i amb components de vegetació complexos i/o heterogenis. Finalitats recreatives i ornamentals. Poden contenir centres esportius, senders, zona d'esbarjos per a gossos...
FUNCIONALITAT I USOS	Espais d'ús freqüent, pels veïns directes, però també d'ús setmanal o estacional, d'ús global de la població o visitants per actes concrets.
MESURES I CRITERIS DE DISSENY	
MESURES GENERALS DE DISSENY	Definició d'itineraris i usos dins les zones i les seves connexions com a funcionalitat bàsica dels espais verds per a la pràctica del passeig, el lleure, l'esport i la promoció de l'educació ambiental.
	Utilització d'espècies ben adaptades als climes mediterranis, amb baixos requeriments hídrics i amb floració interessant que poden oferir noves textures i games cromàtiques en el paisatge urbà.
	Fomentar i incrementar la biodiversitat en el projectes de remodelació o creació de nous espais. Crear espais de refugi per a ocells i altres animals. Realitzar plantacions que afavoreixin el control biològic de plagues. Afavorir la presència de fauna autòctona, especialment de pol·linitzadors.
	Creació de superfícies permeables , amb l'objectiu de controlar la qualitat i velocitat de l'aigua d'escorrentia (aigua de pluja i de reg). Eliminar elements durs.
	Fer ús de la vegetació com a pantalla visual en front d'elements discordants del paisatge.
CRITERIS ESPECÍFICS D'EXECUCIÓ	Plantar o replantar arbusts i entapissants als parterres i talussos nus de vegetació o gairebé.
	Agrupar la diversitat d'espècies emprades segons necessitats hídriques i de manteniment.
	Potenciar i protegir la presència d'arbres de gran port per afavorir la nidificació, el refugi i l'alimentació de l'avifauna.
	Evitar l'ús d'espècies vegetals invasores i preveure l'erradicació en cas de preexistència d'aquest tipus de vegetació.
MILLORAR LA SALUT DE LA VEGETACIÓ: LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS UN BON MANTENIMENT. CRITERIS DE MANTENIMENT	
SISTEMES DE REG	Revisar l'estat del sistema de reg dels espais que en disposen i efectuar les reparacions i reajustaments, segons convingui, per garantir el correcte funcionament de la xarxa hidràulica. Revisar la dosi i la freqüència del reg en funció de les característiques de la vegetació i la climatologia.
	Estudiar la possibilitat d'incorporar sistemes de reg eficients en aquells indrets que encara no en disposen, emprant, preferentment, sistemes de reg a baixa pressió o sistemes de reg localitzats.
	Implantar, progressivament, sistemes de reg telegestionats.
	Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui viable: aigua del freàtic o de pluja, preferentment. En cas possible, valorar la incorporació de sistemes d'aprofitament de les aigües pluvials del propi espai.
ADOB	Evitar l'excés d'adob inorgànic. Millorar l'adob orgànic.
RETALLS, PODA I TALES	Disposar d'un pla de risc de l'arbrat que permeti detectar els arbres que es troben en situació de perill de caiguda o afectats per plagues i malalties.
	Prioritzar l'eliminació d'arbres o de brancatge amb risc de caiguda.
	Tenir en compte en el pla de poda la funció de l'arbre per escollir el tipus d'estassada d'acord amb aquesta finalitat. Apostar pel creixement naturalitzat dels arbres, minimitzant les operacions de poda a les de formació i seguretat.
	Triturar i reutilitzar les restes vegetals de poda de llenyoses per elaborar mulch.



UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: PARCS

SEGUES O DESBROSSADES	Minimitzar les actuacions de sega. Dissenyar un pla de segues que permeti el desenvolupament de l'estrat herbaci com a reservori de la biodiversitat, permetent la dispersió de les llavors, la pol·linització i el control biològic de plagues.
	Localitzar àrees amb espècies invasores i activar pla d'actuació per eliminar-les.
CONTROL FITOSANITARI	Disposar d'una classificació de les principals plagues i malalties.
	Utilització de mètodes biològics pel control de plagues i malalties: col·locació de caixes niu, hotels d'insectes, lliurament de depredadors naturals que lluiten de forma natural la plaga,...
	En cas d'aplicació de tractaments químics, optar, en cas que sigui possible, per endoteràpia vegetal.
	Eliminar els exemplars malalts i irrecuperables, així com les baixes.
	Analitzar l'estat i el desenvolupament de les espècies arbòries i arbustives actuals per identificar les tipologies menys adaptades i substituir-les per d'altres més adients.
ESTRUCTURA DEL SÒL I PAVIMENTS TOUS	Incrementar la freqüència dels entrecavats.
	Aportar cobertures naturals al sòl com encoixinats que ajuden a la retenció d'aigua i aporten matèria orgànica.
	Revisar els paviments de sauló per reparar els xaragalls i els forats. Millorar el sistema de drenatge superficial en aquells espais o zones amb signes freqüents d'erosió.
	Elaborar un pla de manteniment de paviments tous.
NETEGES I DESHERBATS	Programar les actuacions de neteja en funció de l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística i la temporada escolar.
SEGUIMENT DELS ESPAIS	Seguiment mensual de l'estat global.



UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: ESPAIS DE TRANSICIÓ AMB L'ENTORN NATURAL

CARACTERÍSTIQUES	Espais verds normalment ubicats al límit del sòl urbà amb el no urbanitzable, amb baix nivell de freqüentació.
FUNCIONALITAT I USOS	Espais sense un ús directe o ús ocasional, entesa com una zona “buffer” entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. Espais associats a l'entorn del riu Sec o al Bosc de la Mediterrània.
MESURES I CRITERIS DE DISSENY	
MESURES DE DISSENY	Apostar pels projectes paisatgístics i de naturalització d'espais. Elaboració i desenvolupament de projectes paisatgístics de diversos espais que encara no en disposin, així com projectes de restauració i naturalització de cursos hídrics. Creació d'itineraris i senyalització..
	Gestionar aquestes zones com a espais d'apropament de la natura a la ciutadania.
	Fomentar i incrementar la biodiversitat en els projectes de remodelació o creació de nous espais. Introduir elements d'educació ambiental. Crear espais de refugi per a ocells i altres animals.
	Augmentar l'ús d'espècies autòctones. Fer servir com a referència biòtops o comunitats vegetals existents.
	Evitar la plantació d'espècies invasores. Elaborar plans d'eradicació d'espècies invasores.
CRITERIS ESPECÍFICS D'EXECUCIÓ	Aplicar mesures pel control de l'erosió en aquelles zones amb més pendent (xarxes, elements de bioenginyeria...).
	Respectar les densitats de plantacions i criteris per minimitzar el risc d'incendi.
MILLORAR LA SALUT DE LA VEGETACIÓ: LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS UN BON MANTENIMENT. CRITERIS DE MANTENIMENT	
SISTEMES DE REG	Normalment no es requereix de reg, a excepció dels primers estadis de plantació en projectes de restauració i/o naturalització d'espais.
ADOB	Aportar cobertures naturals al sòl com encoixinats, que ajuden a la retenció d'aigua, i aporten matèria orgànica.
RETALLS, PODES I TALES	Programar operacions de neteja de les masses arbòries forestals eliminant les branques seques i els exemplars morts.
	Fer trituració i reutilització de les restes vegetals de poda de llenyoses, fent <i>mulch</i> .
	Revisar i eliminar els exemplars amb risc de caiguda.
	Destriar les restes d'espècies invasores o exemplars malalts abans de triturar.
SEGUES I DESBROSSADES	Desbrossada selectiva i/o retirada de soca-rel d'espècies invasores. Plans d'actuació específics per eradicar la canya (<i>Arundo donax</i>).
	Dissenyar un pla de segues que permeti el desenvolupament de l'estrat herbaci com a reservori de la biodiversitat, permetent la dispersió de les llavors, la pol·linització i el control biològic de plagues.
CONTROL FITOSANITARI	Eliminar els exemplars malalts i irrecuperables, així com les baixes.
	Disposar d'una classificació de les principals plagues i malalties.
	Utilització de mètodes biològics pel control de plagues i malalties: col·locació de caixes niu, hotels d'insectes, lliurament de depredadors naturals que lluiten de forma natural la plaga,...
	En cas d'aplicació de tractaments químics, optar per l'endoteràpia vegetal.
	Pla pel control de la processonària del pi (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>). Pla de prevenció de l'escarabat comú dels brots del pi (<i>Tomicus piniperda</i>).
ESTRUCTURA DEL SÒL	Revisar els paviments de sauló per reparar els xaragalls i els forats. Millorar el sistema de drenatge superficial en aquells espais o zones amb signes freqüents d'erosió.
NETEGES I DESHERBATS	Programar les desbrossades i neteges d'aquells espais que es troben dins o a prop de franges de protecció d'incendi forestal.



UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: ESPAIS DE TRANSICIÓ AMB L'ENTORN NATURAL

SEGUIMENT DEL VERD	Gestionar aquestes zones com a espais d'apropament de la natura a la ciutadania.
	Seguiment mensual de l'estat global.



UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: PLACES

CARACTERÍSTIQUES	Zones verdes de mitjana o petita dimensió, normalment amb paviments durs o de sauló, amb arbres ornamentals i arbustives disposades en petits grups o de manera aïllada i a vegades amb jardineres. Solen ser zones verdes dissenyades fa anys i molt concentrades al nucli antic.
FUNCIONALITAT I USOS	Alguns espais no tenen una funcionalitat definida més que ser zona de descans i d'ombra. Normalment d'ús esporàdic, tot i que les places de més dimensions poden tenir un ús diari dels veïns directes.
MESURES I CRITERIS DE DISSENY	
MESURES DE DISSENY	Utilització d'espècies ben adaptades als climes mediterranis, amb baixos requeriments hídrics i amb floració interessant que poden oferir noves textures i games cromàtiques en el paisatge urbà.
	Analitzar l'ús específic en cada cas d'acord amb l'emplaçament, proximitat als habitatges i equipaments. Proposar actualització de mobiliari, elements de joc, fonts...
	Augment del nombre d'arbres , especialment de port gran i d'ombra, escollint sempre l'emplaçament adequat pel seu correcte desenvolupament o retirada i substitució d'arbrat en cas de que es consideri necessari.
	Protegir les àrees de plantació de la circulació creuada de vehicles, persones i animals, per evitar trepig i compactació del terreny.
	Creació de superfícies permeables , amb l'objectiu de controlar la qualitat i velocitat de l'aigua d'escorrentia, tan de l'aigua de pluja com l'aigua de reg. Eliminar elements durs i substituir-los per superfícies permeables.
CRITERIS ESPECÍFICS D'EXECUCIÓ	Fer ús de la vegetació com a pantalla visual i acústica.
	Substitució de planta de temporada per planta vivaç, aromàtica i arbustiva, amb criteris de selecció com són l'alçada, el volum, la floració, la capacitat al·lèrgica, règim hídric...
MILLORAR LA SALUT DE LA VEGETACIÓ: LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS UN BON MANTENIMENT. CRITERIS DE MANTENIMENT	
SISTEMES DE REG	Revisar l'estat del sistema de reg dels espais que en disposen i efectuar les reparacions i reajustaments, segons convingui, per garantir el correcte funcionament de la xarxa hidràulica. Revisar la dosi i la freqüència del reg en funció de les característiques de la vegetació i la climatologia.
	Estudiar la possibilitat d'incorporar sistemes de reg eficients en aquells indrets que encara no en disposen, emprant, preferentment, sistemes de reg a baixa pressió o sistemes de reg localitzats.
	Implantar, progressivament, sistemes de reg telegestionats.
	Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui viable: aigua del freàtic o de pluja, preferentment. En cas possible, valorar la incorporació de sistemes d'aprofitament de les aigües pluvials del propi espai.
ADOB	Evitar excés d'adob inorgànic. Millorar l'adobat orgànic.
RETALLS, PODA I TALES	Disposar d'un pla de risc de l'arbrat que permeti detectar els arbres que es troben en situació de perill de caiguda.
	Tenir en compte en el pla de poda la funció de l'arbre per escollir el tipus d'estassada. Apostar pel creixement naturalitzat dels arbres, minimitzant les operacions de poda a les de formació i seguretat, o poda de reformació a aquells arbres que presentin una estructura alterada.
	Realitzar el retall d'arbustives per fomentar la naturalització evitant les formes geomètriques i les topiàries.
	Fer trituració i reutilització de les restes vegetals de poda de llenyoses, fent <i>mulch</i> .



UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: PLACES

	Tenir un pla de poda d'acord amb la funció de l'arbre en cada cas.
SEGUES O DESBROSSADES	Tenir en compte un programa de control i eliminació de les males herbes.
CONTROL FITOSANITARI	Disposar d'una classificació de les principals plagues i malalties.
	Utilització de mètodes biològics pel control de plagues i malalties: col·locació de caixes niu, hotels d'insectes, lliurament de depredadors naturals que lluiten de forma natural la plaga,...
	En cas d'aplicació de tractaments químics, optar, quan sigui possible, per l'endoteràpia vegetal.
	Eliminar els exemplars malalts i irrecuperables, així com les baixes.
	Analitzar l'estat i el desenvolupament de les espècies arbòries i arbustives actuals per identificar les tipologies menys adaptades i substituir-les per d'altres més adients.
ESTRUCTURA DEL SÒL I PAVIMENTS TOUS	Incrementar la freqüència dels entrecreuats.
	Aportar cobertures naturals al sòl com encoixinats que ajuden a la retenció d'aigua i aporten matèria orgànica.
	Revisar els paviments de sauló per reparar els xaragalls i els forats. Millorar el sistema de drenatge superficial en aquells espais o zones amb signes freqüents d'erosió.
	Elaborar un pla de manteniment de paviments tous.
NETEGES I DESHERBATS	Programar les actuacions de neteja en funció de l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística i la temporada escolar.
SEGUIMENT DELS ESPAIS	Seguiment mensual de l'estat global.



UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: ELEMENTS DE VIALITAT

CARACTERÍSTIQUES	Espais verds en rotondes, mitjanes i laterals de vials, en determinats casos, sense accés de vianants. També s'inclouen els espais per aparcaments.
FUNCIONALITAT I USOS	Són espais amb una funcionalitat del verd bàsicament ornamental, i com a recurs per a potenciar la visibilitat de l'element vial.
MESURES I CRITERIS DE DISSENY	
MESURES DE DISSENY	Utilització d'espècies ben adaptades als climes mediterranis, amb baixos requeriments hídrics i amb floració interessant que poden oferir noves textures i games cromàtiques en el paisatge urbà. Prioritzar espècies de baix manteniment.
	Protegir les àrees de plantació de la circulació creuada de vehicles, persones i animals, per evitar trepig i compactació del terreny.
	Elaboració i desenvolupament de projectes d'ordenació paisatgística d'alguns dels espais de vialitat que actualment es troben molts desordenats, sense manteniment i amb presència d'espècies invasores.
	Als aparcaments avaluar la necessitat d'augmentar l'ombra mitjançant la plantació de peus arboris.
	Fer ús de la vegetació com a pantalla visual i acústica en aquells casos que es consideri necessari.
CRITERIS ESPECÍFICS D'EXECUCIÓ	Substitució de planta de temporada per planta vivaç, aromàtica i arbustiva, amb criteris de selecció com són l'alçada, el volum, la floració, la capacitat al·lèrgica, el règim hídric...
	Eliminar aquelles rotondes i àrees petites de vialitat, que suposen una alta despesa de manteniment i no aporten cap valor funcional ni ornamental.
	Agrupar la diversitat d'espècies emprades segons necessitats hídriques i de manteniment.
MILLORAR LA SALUT DE LA VEGETACIÓ: LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS UN BON MANTENIMENT. CRITERIS DE MANTENIMENT	
SISTEMES DE REG	Revisar l'estat del sistema de reg dels espais que en disposen i efectuar les reparacions i reajustaments, segons convingui, per garantir el correcte funcionament de la xarxa hidràulica. Revisar la dosi i la freqüència del reg en funció de les característiques de la vegetació i la climatologia.
	Estudiar la possibilitat d'incorporar sistemes de reg eficients en aquells indrets que encara no en disposen, emprant, preferentment, sistemes de reg a baixa pressió o sistemes de reg localitzats.
	Implantar, progressivament, sistemes de reg telegestionats.
	Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui viable: aigua del freàtic o de pluja, preferentment. En cas possible, valorar la incorporació de sistemes d'aprofitament de les aigües pluvials del propi espai.
ADOB	Evitar l'excés d'adob inorgànic. Millorar l'adob orgànic.
RETALLS, PODA I TALES	Disposar d'un pla de risc de l'arbrat.
	Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat, o poda de reformació a aquells arbres que presentin una estructura alterada.
	Fer trituració i reutilització de les restes vegetals de poda de llenyoses, fent mulch.
	Tenir un pla de poda d'acord amb la funció de l'arbre en cada cas.
	Realitzar el retall d'arbustives per fomentar la naturalització evitant les formes geomètriques i les topiàries.
SEGUES O DESBROSSADES	Estudiar la possibilitat de substituir les superfícies de gespa per prats, preferentment barreges de gramínies i lleguminoses de baix creixement, amb la finalitat d'obtenir cobertes vegetals de mínim manteniment, o bé cespitoses de baix creixement i resistents a la sequera.



UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: ELEMENTS DE VIALITAT

CONTROL FITOSANITARI	Disposar d'una classificació de les principals plagues i malalties.
	Utilització de mètodes biològics pel control de plagues i malalties: col·locació de caixes niu, hotels d'insectes, lliurament de depredadors naturals que lluiten de forma natural la plaga,...
	En cas d'aplicació de tractaments químics, optar, quan sigui possible, per l'endoteràpia vegetal.
	Eliminar els exemplars malalts i irrecuperables, així com les baixes.
	Analitzar l'estat i el desenvolupament de les espècies arbòries i arbustives actuals per identificar les tipologies menys adaptades i substituir-les per d'altres més adients.
ESTRUCTURA DEL SÒL I PAVIMENTS TOUS	Incrementar la freqüència dels entrecreuats.
	Aportar cobertures naturals al sòl com encoixinats que ajuden a la retenció d'aigua i aporten matèria orgànica.
	Revisar els paviments de sauló per reparar els xaragalls i els forats. Millorar el sistema de drenatge superficial en aquells espais o zones amb signes freqüents d'erosió.
	Utilitzar masses o grups de vegetació en vials amb talussos, rotondes i llocs amb desnivells suaus per disminuir els efectes de l'erosió.
NETEGES I DESHERBATS	Programar les actuacions de neteja en funció de l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística i la temporada escolar.
SEGUIMENT DELS ESPAIS	Seguiment mensual de l'estat global.



UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: EQUIPAMENTS

CARACTERÍSTIQUES	Espais verds que es troben dins dels recintes dels diferents equipaments municipals o serveis tècnics, com ara espais docents, religiosos, esportius, culturals, sanitaris, etc.
FUNCIONALITAT I USOS	Són espais generalment oberts al públic per a la pràctica d'activitats esportives, per a actes de pregària i acolliment com el cementiri i àrees verdes en centres educatius al servei dels estudiants i personal docent.
MESURES I CRITERIS DE DISSENY	
MESURES DE DISSENY	Utilització d'espècies ben adaptades als climes mediterranis, amb baixos requeriments hídrics i amb floració interessant que poden oferir noves textures i games cromàtiques en el paisatge urbà.
	Avaluar l'estat de l'arbrat dels diferents equipaments i escoles.
	Avaluar la diversitat d'usos dels espais verds a les diferents instal·lacions i equipaments del municipi. Analitzar els criteris de disseny en cada cas d'acord amb l'ús de l'equipament. Proposar actualització o incorporació, quan no n'hi hagi, de mobiliari, elements de joc, fonts, etc., per dotar d'una major funcionalitat a l'espai.
	Disposar d'ombra natural a totes les àrees de joc i naturalitzar els patis de les escoles on el seu emplaçament sigui viable.
	Fomentar i incrementar la biodiversitat en els projectes de remodelació o de creació de nous espais. Crear espais de refugi per a ocells i altres animals
	Fer ús de la vegetació com a pantalla visual i acústica en aquells casos que es consideri necessari.
CRITERIS ESPECÍFICS D'EXECUCIÓ	Evitar la plantació en espais reduïts o de molta intensitat de pas de persones.
	Agrupar la diversitat d'espècies emprades segons necessitats hídriques i de manteniment.
	Substitució de planta de temporada per planta vivaç, aromàtica i arbustiva, amb criteris de selecció com són l'alçada, el volum, la floració, la capacitat al·lèrgica, el règim hídric...
MILLORAR LA SALUT DE LA VEGETACIÓ: LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS UN BON MANTENIMENT. CRITERIS DE MANTENIMENT	
SISTEMES DE REG	Revisar l'estat del sistema de reg dels espais que en disposen i efectuar les reparacions i reajustaments, segons convingui, per garantir el correcte funcionament de la xarxa hidràulica. Revisar la dosi i la freqüència del reg en funció de les característiques de la vegetació i la climatologia.
	Estudiar la possibilitat d'incorporar sistemes de reg eficients en aquells indrets que encara no en disposen, emprant, preferentment, sistemes de reg a baixa pressió o sistemes de reg localitzats.
	Implantar, progressivament, sistemes de reg telegestionats.
	Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui viable: aigua del freàtic o de pluja, preferentment. En cas possible, valorar la incorporació de sistemes d'aprofitament de les aigües pluvials del propi espai.
ADOB	Evitar excés d'adob inorgànic. Millorar l'adobat orgànic.
RETALLS, PODA I TALES	Disposar d'un pla de risc de l'arbrat que permeti detectar els arbres que es troben en situació de perill de caiguda o afectats per plagues i malalties.
	Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat, o poda de reformació a aquells arbres que presentin una estructura alterada.
	Tenir en compte en el pla de poda la funció de l'arbre per escollir el tipus d'estassada d'acord amb aquesta finalitat. Apostar pel creixement naturalitzat dels arbres, minimitzant les operacions de poda a les de formació i seguretat. Avaluar l'estat de l'arbre per detectar aquells que precisen d'una reformació de la capçada.



UNITAT DE GESTIÓ ESPAIS VERDS: EQUIPAMENTS

	Triturar i reutilitzar les restes vegetals de poda de llenyoses per elaborar <i>mulch</i> .
SEGUES O DESBROSSADES	Estudiar la possibilitat de substituir les superfícies de gespa existents per prats, preferentment barreges de gramínies i lleguminoses de baix creixement, amb la finalitat d'obtenir cobertes vegetals de mínim manteniment, o bé cespitoses de baix creixement i resistents a la sequera.
CONTROL FITOSANITARI	Disposar d'una classificació de les principals plagues i malalties.
	Utilització de mètodes biològics pel control de plagues i malalties: col·locació de caixes niu, hotel d'insectes, lliurament de depredadors naturals que lluiten de forma natural la plaga,...
	En el cas d'aplicació de tractaments químics, optar, en cas que sigui possible, per l'endoteràpia vegetal.
	Eliminar els exemplars malalts i irrecuperables, així com les baixes.
	Analitzar l'estat i el desenvolupament de les espècies arbòries i arbustives actuals per identificar les tipologies menys adaptades i substituir-les per d'altres més adients.
ESTRUCTURA DEL SÒL I PAVIMENTS TOUS	Incrementar la freqüència dels entrecreuats.
	Aportar cobertures naturals al sòl com encoixinats que ajuden a la retenció d'aigua i aporten matèria orgànica.
	Revisar els paviments de sauló per reparar els xaragalls i els forats. Millorar el sistema de drenatge superficial en aquells espais o zones amb signes freqüents d'erosió.
	Elaborar un pla de manteniment de paviments tous.
NETEGES I DESHERBATS	Programa les actuacions de neteja en funció de l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística i la temporada escolar.
SEGUIMENT DELS ESPAIS	Seguiment mensual de l'estat global.



UNITAT DE GESTIÓ DE JARDINERES

CARACTERÍSTIQUES	Mobiliari urbà que conté plantes i/o arbusts, sense superfície assignada. Poden ser mòbils o no.
FUNCIONALITAT I USOS	Tenen l'objectiu de millorar l'aspecte dels carrers, places, equipaments o les seves condicions ambientals, però no té associada una superfície determinada. Poden també ser funcionals com ara evitar el pas de vehicles, zones d'aparcament o limitar la velocitat dels vehicles.
MESURES I CRITERIS DE DISSENY	
MESURES DE DISSENY	Programa de retirada d'aquelles jardineres que no aportin cap ús ni tinguin cap interès ornamental.
	Millorar l'estat d'aquelles jardineres que no es puguin retirar.
	Fer una diagnosi de l'estat fitosanitari i del sistema de reg de cada unitat.
	Utilitzar espècies amb les mateixes necessitats hídriques en una mateixa jardinera.
	Utilització d'espècies ben adaptades als climes mediterranis, amb baixos requeriments hídrics i amb floració interessant que poden oferir noves textures i games cromàtiques en el paisatge urbà.
CRITERIS ESPECÍFICS D'EXECUCIÓ	Revisar el sistema de drenatge de cada element.
	Substitució de planta de temporada per planta vivaç i arbustiva amb criteris de selecció con són l'alçada, el volum, la floració, la capacitat al·lèrgica, règim hídric...
	Limitar el seu ús als espais on no sigui possible altra tipus de vegetació.
MILLORAR LA SALUT DE LA VEGETACIÓ: LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS UN BON MANTENIMENT. CRITERIS DE MANTENIMENT	
SISTEMES DE REG	Estudiar la possibilitat d'incorporar sistemes de reg eficients en aquells elements que encara no en disposen, emprant, preferentment, sistemes de reg localitzats. En aquests casos, valorar la incorporació de sistemes de reg telegestionats.
	Revisar la dosi i la freqüència del reg en funció de les característiques de la vegetació i la climatologia.
	Revisar l'estat del sistema de reg de les jardineres que en disposen i efectuar les reparacions i reajustaments, segons convingui, per garantir el correcte funcionament de la xarxa hidràulica.
	Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui viable: aigua del freàtic o de pluja, preferentment.
	Evitar l'excés d'adob inorgànic. Millorar l'adob orgànic. Millora del substrat.
RETALLS I PODA	Programar un pla de retalls d'arbustives dins de l'època més adient. Apostar per les formes naturals i evitar les topiàries.
CONTROL FITOSANITARI	Disposar d'una classificació de les principals plagues i malalties.
	Prioritzar la utilització de mètodes biològics pel control de plagues i malalties.
ESTRUCTURA DEL SÒL	Mantenir la freqüència dels entrecavats.
NETEGES I DESHERBATS	Programar les actuacions de neteja i desherbat pel control de les adventícies.
SEGUIMENT	Seguiment mensual de l'estat global.



UNITAT DE GESTIÓ ARBRAT VIARI

CARACTERÍSTIQUES	Conjunt dels arbres de la via pública que no es troben en jardins, parcs, equipaments, places o en d'altres espais enjardinats. Normalment es troben formant conjunts d'arbres d'un costat d'un tram d'un mateix carrer. La majoria es troben en escocells quadrats i la resta en parterres continus.
FUNCIONALITAT I USOS	Tenen l'objectiu de millorar l'aspecte dels vials o les condicions ambientals, però no té associada una superfície determinada.
MESURES I CRITERIS DE DISSENY	
MESURES DE DISSENY	Aplicar el criteri de biodiversitat en l'arbrat viari . Augmentar el nombre d'espècies arbòries. Consensuar un màxim del 15% d'una mateixa espècie. Revisar l'arbrat viari existent per detectar les espècies amb problemes d'adaptació i buscar altres alternatives més adients.
	Elaborar un pla de biodiversitat específic de transformació dels escocells per incorporar gramínies, planta vivaç, aromàtiques, sembra de llavor de prat de flor o espècies adaptades de baix manteniment. Aquest pla hauria d'incloure altres mesures, segons carrer, com la transformació de les voreres en plataformes úniques per poder augmentar la mida dels escocells o la substitució dels escocells individuals per escocells continus allà on sigui possible. Es podria realitzar una prova pilot per veure la viabilitat de la mesura i si els resultats fossin positius, estendre-la de forma progressiva.
	Usar espècies de creixement limitat, adaptades al seu emplaçament.
	Elaborar un pla de transformació de la mida dels escocells en aquells exemplars on la mida és insuficient pel creixement de l'arbre.
	En les remodelacions de l'arbrat viari es prioritzarà la creació de franges de plantació que fan compatible les exigències dels paviments amb les necessitats de sòl útil dels arbres.
	Evitar plantar arbres en voreres més estretes de 2,5 m i en les que tinguin amplades entre 2,5 i 4 m prioritzar l'ús d'espècies de creixement limitat i de port petit, adaptades a l'amplada del carrer. En aquests casos, ajustar les dimensions de l'escocell a les expectatives de desenvolupament de la base de l'arbre per evitar, posteriorment, malformacions del coll, d'arrels i danys en el paviment.
	Fer ús de la vegetació com a pantalla visual en front d'elements discordants del paisatge.
CRITERIS ESPECÍFICS D'EXECUCIÓ	Evitar espècies que produeixin fruits carnosos, amb espines o que produeixin reaccions al·lèrgiques o irritants.
	Instal·lar elements de protecció en els aparcaments per evitar que els vehicles puguin danyar els arbres.
	Revisar i millorar els sistemes d'aspratge.
	Eliminar aquells peus amb estat molt alterat.
MILLORAR LA SALUT DE LA VEGETACIÓ: LA MILLOR PREVENCIÓ ÉS UN BON MANTENIMENT. CRITERIS DE MANTENIMENT	
SISTEMES DE REG	Emprar sistemes de reg a baixa pressió o sistemes de reg localitzats.
	Implantar sistemes de reg telegestionats. Revisar les àrees de reg i ajustar la dosi i la freqüència.
	Prioritzar el tipus d'aigua de reg sempre que sigui viable: aigua del freàtic/ de pluja/ de boca..
ADOB	Aportar cobertures naturals al sòl (encoixinats), ajudant a retenir aigua, i aportant matèria orgànica.
	Evitar l'excés d'adob inorgànic. Millorar l'adobat orgànic.
RETALLS, PODA I TALES	Disposar d'un pla de risc de l'arbrat que permeti detectar els arbres que es troben en situació de perill de caiguda o afectats per plagues i malalties.



UNITAT DE GESTIÓ ARBRAT VIARI

	Minimitzar les operacions de poda a les de formació i seguretat, o poda de reformació a aquells arbres que presentin una estructura alterada.
	Tenir en compte en el pla de poda la funció de l'arbre per escollir el tipus d'estassada d'acord amb aquesta finalitat. Apostar pel creixement naturalitzat dels arbres, minimitzant les operacions de poda a les de formació, seguretat i reformació.
	Triturar i reutilitzar les restes vegetals de poda de llenyoses per elaborar <i>mulch</i> .
CONTROL FITOSANITARI	Disposar d'una classificació de les principals plagues i malalties.
	Utilització de mètodes biològics pel control de plagues i malalties: col·locació de caixes niu, hotels d'insectes, lliurament de depredadors naturals que lluiten de forma natural la plaga,...
	En cas d'aplicació de tractaments químics, optar, quan sigui possible, per l'endoteràpia vegetal.
	Eliminar els exemplars malalts i irrecuperables, així com les baixes.
	Analitzar l'estat i el desenvolupament de les espècies arbòries i arbustives actuals per identificar les tipologies menys adaptades i substituir-les per d'altres més adients.
ESTRUCTURA DEL SÒL	Incrementar la freqüència dels entrecavats.
NETEGES I DESHERBATS	Programar les actuacions de neteja en funció de l'ús de cada espai, l'estació, la temporada turística i la temporada escolar.
SEGUIMENT DELS ESPAIS	Seguiment mensual de l'estat global



Annex 6. Millores per unitat de gestió d'espais verds.

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS

VU111E1M08904A

ID UG	NOM UG	CATEGORIA	AREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓ	NÚMERO ARBRES	DIAGNOSI	ESTAT GENERAL MANTENIMENT	ESTAT FITOSANITARI	PROPOSTES DE MILLORA	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ ECONÒMICA
EV001	Cantabric_Tallers2	1	955	Jardins interblocs amb zona central de gespa seca i amb poca cobertura degut a la falta de reg. Plataners a la zona central. Darrera mur perimetral de mahons hi ha jardins de veïns amb arbustos puntuals.	10	Espai amb ombra, aspecte de la vegetació arbustiva pobre i sense atractiu. Espècies arbòries en mal estat.	Millorable	Correcte	- Eliminació dels murs perimetrals. - Eliminació de la vegetació arbustiva. - Retirada de la tuia en mal estat. - Increment de la freqüència de les segues.	MITJA	MITJANA	3.081,00 €
EV002	C_Porto1	1	338	Entrada a bloc de pisos amb diferents zones enjardinades. Inclou zona d'escales envoltades de jardinetes amb diferents espècies arbustives i arbòries, tanques arbustives, zona amb entapissant i altre vegetació espontània.	14	Espai carregat de vegetació de diferent tipologia, sense cap criteri paisatgístic.	Millorable	Correcte	- Eliminació de la tanca arbustiva que es troba en mal estat. - Millora de la composició arbustiva, eliminant les plantes mortes o en mal estat i plantant-ne de noves de baixos requeriments.	MITJA	BAIXA	1.890,00 €
EV003	Av de la Via de la Plata	5	38	Parterre en cantonada amb desenvolupament de vegetació espontània i arbrat viari.	0	Espai amb funcionalitat viària, estructuradora i separadora de l'espai urbà. Manca cobertura vegetal.	Correcte	Correcte	- Millora de parterre. Millora del substrat i aportació d'encoixinat.	BAIXA	BAIXA	1.045,00 €
EV004	C_Porto2	1	1100	Espai interblocs tancat per mur de mahons amb gespa, actualment sense reg. Inclou diversos exemplars d'arbrat i arbustos puntuals de diferents espècies.	8	Sense cap funcionalitat ni atractiu. Cobertura herbàcia no mantinguda, amb aspecte de deixadesa i brutícia. No compta amb accés adaptat per a tots els usuaris.	Deficient	Millorable	- Eliminació dels murs de contenció dels jardins veïnals i pavimentació d'aquests espais.	MITJA	MOLT ALTA	45.585,00 €
EV005	C_Porto 3	1	1339	Jardins interiors amb entrada de vorera i zones amb praderia que inclouen petit parc infantil envoltat de mèlies a la zona central.	13	Sense cap funcionalitat ni atractiu. Hi ha arbrat en mal estat fitosanitari i el paviment dur (vorera) i el mobiliari existent està en mal estat, resultant un perill per als usuaris de l'espai.	Deficient	Millorable	- Millora de la cobertura herbàcia. - Eliminació dels arbres que es troben en mal estat. - Renovació del mobiliari (instal·lació de 4 bancs nous i una paperera). - Creació d'un accés adaptat per a tots els usuaris.	BAIXA	MITJANA	4.443,00 €
EV006	CEIP Las Seguidillas	6	7626	Centre escolar amb diferents espais. Zona de parc infantil amb paviment tou, camp de futbol sala de paviment dur, zona d'estada amb bancs de fusta, parterres amb alineacions d'arbustiva i arbrat dispers de diferents espècies: pins, mèlies, oms...	49	Composició d'arbustives als parterres (alineacions) amb exemplars en mal estat o fins i tot morts (secs). Clapes de vegetació espontània en algunes zones de paviment de sauló. Signes de manca de reg en l'arbustiva.	Deficient	Millorable	- Substitució de l'arbrat en mal estat per espècies que generin ombra a l'espai. - Creació d'escocells a l'arbrat que es troba en paviment dur. Plantació d'espècies herbàcies de flor als escocells. - Reposició de l'arbustiva morta o en mal estat a les jardineres d'obra.	ALTA	ALTA	6.820,20 €
EV007	IES Federica Montseny	6	12393	Institut amb zona d'entrada amb part forestal, jardineres de fusta amb arbustiva i aparcament sobre paviment dur. L'edifici està envoltat per zona de praderia amb diferents espècies arbòries: oms, pollancre, ligustrums. Inclou pista de futbol de paviment dur.	87	Jardineres en mal estat, manca de sega, de neteja de fulles seques i de vegetació morta. Espai amb molt potencial però deixat, en algunes zones amb aspecte d'abandonament, vegetació espontània que no permet l'ús de la zona de praderia, arbrat en mal estat i que no aporta valor a l'espai, manca de mobiliari i l'existent està envellit. Els paviments durs es troben en mal estat, tant a la zona d'accés a l'institut com a la pista de futbol.	Millorable	Millorable	- Eliminació d'espècies invasores i d'exemplars arboris morts o en estat de decaïment. - Eliminació dels rebrots d'om. - Retirada de soques. - Millora de la cobertura vegetal a les zones que presentin clapes, amb la sembra d'espècies baix manteniment (praderia). - Increment de la freqüència del desherbat a la zona de cobertura herbàcia. - Tractament de la grafiosi als oms que tenen una certa entitat; eliminació dels oms mal formats, petits i afectats per la grafiosi. - Plantació d'arbres que aportin ombra i color als espais oberts (esplanada amb bancs de picnic, voltants de la pista de ciment, etc.). P. ex: tipuanes, cercis, albízies, grevilleas...). - Renovació de l'arbustiva a la zona d'accés. Utilització d'arbustiva visualment atractiva i de baixos requeriments hídrics. - Renovació i instal·lació de nou mobiliari (bancs, papereres, fonts).	ALTA	MOLT ALTA	20.530,15 €
EV008	Llar d'Infants La Llabor	6	2659	Està composta d'un edifici central envoltat de zones amb diferents patis de sauló amb elements infantils de diferents tipus. Hi ha dues zones amb grups arbustius i arbrat divers al voltant que inclou moreres, oms, pins...	33	Espai amb zones d'esbarjo sense ombra, clapes en la cobertura vegetal, desenvolupament de vegetació espontània a les zones de sauló. Murs dels talussos del pati de darrera en mal estat. Molts rebrots d'om,	Millorable	Correcte	- Retirada de soques i rebrots. - Revisió del risc de l'arbrat. - Increment de la freqüència del desherbat. - Plantació d'arbrat que doni ombra a les zones de jocs infantils i arbrat interessant per la seva floració. - Millora de les jardineres existents a l'accés a l'equipament, amb la plantació de composicions arbustives vistoses, utilitzant planta aromàtica i vivaç. Aportació d'encoixinat. - Millora del talús que hi ha al lateral dret de l'edifici, eliminant la vegetació existent i plantant-ne noves composicions arbustives de planta vivaç, aromàtiques o graminies que aportin valor a l'espai (colors, olors, textures,...).	ALTA	ALTA	9.812,75 €
EV009	Plaça de les Flors	4	485	Plaça de paviment dur amb parterre central de gespa. 6 exemplars de Brachychyton populneus sobre paviment.	6	Espai sense funcionalitat ni ombra. Arbres en mal estat fitosanitari/mal formats. Els bancs estan ubicats en zones sense ombra.	Millorable	Millorable	- Millorar l'estat fitosanitari de l'arbrat. - Ampliació dels escocells dels Brachychyton i plantació d'espècies herbàcies de flor típiques de praderia (escocells florits). - Reconvertir els parterres de gespa en pistes de petanca. - Renovació del mobiliari (bancs). Utilització de bancs o cadires ancorats a terra, i reubicar-los al voltant de l'arbrat existent per tal de tenir ombra. - Renovació del paviment dur.	ALTA	MOLT ALTA	22.200,00 €
EV010	CEIP La Sardana	6	8088	Centre educació infantil i primària amb 3 edificis principals envoltats de zones amb sauló que inclouen arbrat divers: mèlies, moreres, pins... L'entrada dels edificis inclou jardineres amb aloe, margarida...Part de darrera amb pista de futbol sala i horts.	54	Espai en bon estat de manteniment a nivell general, exceptuant: les zones deixades on ha crescut la vegetació espontània, quedant per tant, en desús; l'estat de les jardineres; l'estat d'alguns arbres joves en etapa d'implantació que es troben alterats (per manca d'aigua o mal formats). El paviment dur de llamborda es troba en mal estat (llambordes aixecades i trencades).	Correcte	Correcte	- Retirada de soques. - Eliminació de la vegetació espontània. - Retirada de tots els rebrots d'allant. - Eliminació dels escocells de l'arbrat que es troba dins de les superfícies de sauló. - Eliminació de l'escocell buit que hi ha a la pista de futbol. - Millora de l'estat fitosanitari dels arbres alterats. - Restauració dels horts. - Millorar la composició arbustiva de totes les jardineres d'obra existents, utilitzant composicions actuals i més vistoses, sobretot a la zona d'accés al centre.	MITJA	MOLT BAIXA	390,00 €
EV011	C_Santander	5	107	Parterres de vialitat amb grups arbustius i gespa. L'arbrat es considera dins de una unitat de gestió d'arbrat viari.	0	Estat correcte de la vegetació, excepte alguns exemplars d'arbustiva que s'han assecat per manca d'aigua o de manteniment. Un dels 4 parterres de vialitat no conté vegetació arbustiva.	Correcte	Millorable	- Millora de les composicions arbustives existents, retirant les plantes seques o mortes i substituint-les per altres composicions de planta vivaç. - Millora del parterre de gespa que hi ha entre el C/Bètica i C/la Mancha amb la plantació d'una composició arbustiva de planta vivaç, inclos el tancament perimetral (de la mateixa tipologia que la resta de parterres) i l'encoixinat.	MITJA	MITJANA	3.382,50 €
EV012	Parc Joan Oliver	2	8145	Parc municipal amb diferents zones d'estada. Inclou grups arbustius a la zona annexa al C/de la Manxa, zones de gespa a l'Av Burgos i zona de sauló amb jocs lúdics. L'arbrat és variat predominant els pins i els pollancre.	74	Espai en bon estat de manteniment. Constitueix un dels pulmons verds del municipi, amb potencial de desenvolupament de propostes en quant a la creació d'espais verds de reunió, que alhora actuïn com a refugis climàtics.	Correcte	Correcte	- Construcció d'una font d'aigua al centre del parc de dimensions proporcionals a l'espai i l'ús per part dels usuaris, com a proposta de millora de l'ambient, aportació de frescor i foment de la socialització, convertint-lo en un dels nodes verds principals del municipi. - Esporga de branques seques dels pins com a mesura de gestió del risc de l'arbrat. - Millora de la cobertura herbàcia a les zones que presentin clapes.	BAIXA	BAIXA	2.500,00 €
EV013	Rotonda Tibidabo	5	138	Rotonda amb grups arbustius i un exemplar d'olivera al centre.	1	Espai amb bon aspecte del verd, amb composicions arbustives actuals i correcte estat de manteniment.	Correcte	Correcte	- Manteniment de l'arbustiva i del reg.	CAP	MOLT BAIXA	- €
EV014	Complex esportiu piscines	6	19366	Equipament amb les piscines municipals, amb paviment dur i tou (gespa artificial). Arbres aïllats amb triple tutor (pi, alzina, plataner...). En general poca ombra.	96	Espai recentment reformat. Estat correcte de la vegetació i dels paviments.	Correcte	Correcte	No es proposen millores.	CAP	MOLT BAIXA	- €
EV015	Rotonda Complex esportiu	5	768	Gran rotonda d'orografia ondulada amb gespa i dos exemplars de freixe	2	Espai amb bon aspecte del verd i correcte estat de manteniment.	Correcte	Correcte	- Manteniment de les segues i del reg.	CAP	MOLT BAIXA	- €
EV016	Complex esportiu	6	3761	Perímetre del complex esportiu que inclou zones de praderia amb arbrat divers (Prunus, pollancre, xiprer...) i zona amb baladres. Inclou també zona de jocs lúdics sobre sauló.	16	Estat correcte de la vegetació i dels paviments.	Correcte	Correcte	- Manteniment de les segues de la cobertura vegetal i del reg als exemplars arboris, sobretot dels que es troben encara en etapa d'implantació.	CAP	MOLT BAIXA	- €
EV017	Camps d'Esports	6	30147	Descampat amb superfície gespitosa seca, amb pocs peus arboris majoritàriament en mal estat fitosanitari, i amb peus morts.	83	Espai sense funcionalitat ni ordre paisatgístic, desordenat, brut, i sense identitat. Hi ha mobiliari urbà, elements lúdics i paviments en molt mal estat que resulten un perill per als usuaris de les zones verdes.	Deficient	Deficient	Espai amb projecte pendent de desenvolupar. No es proposen millores.	MOLT ALTA	MOLT BAIXA	- €

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS

VU111E1M08904A

ID UG	NOM UG	CATEGORIA	AREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓ	NÚMERO ARBRES	DIAGNOSI	ESTAT GENERAL MANTENIMENT	ESTAT FITOSANITARI	PROPOSTES DE MILLORA	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ ECONÒMICA
EV018	Avinguda Cantàbric vialitat	5	342	Diferents triangles i parterres associades a la vialitat del carrer. Inclou zones de gespa, grups arbustius i vegetació espontània. No inclou l'arbrat que queda associat a una unitat de gestió d'arbrat viari.	0	Espai amb funcionalitat viària, estructuradora i separadora de l'espai urbà. Manca cobertura vegetal.	Millorable	Correcte	- Millora del parterre amb la plantació de composicions arbustives de baix requeriment, combinant planta vivaç amb graminies ornamentals, inclos l'encoixinat.	MITJA	MOLT ALTA	18.810,00 €
EV019	Cantabric_Tallers3	1	851	Zona amb dos espais ben diferenciats. Espai de sauló en la zona propera al carrer que limita amb espai de gespa després de mur que delimita jardí perimetral als blocs de pisos. Conté 3 exemplars de robínia i 1 om amb una soca i un buit.	6	Espai sense funcionalitat ni atractiu visual, amb bon estat de la vegetació.	Millorable	Correcte	- Eliminació del mur de contenció que delimita la superfície de gespa. - Retirada de soques. - Eliminació de rebrots. - Plantació d'arbustiva de baix manteniment a la zona de gespa. - Millora del paviment de sauló a la zona propera al carrer.	MITJA	ALTA	5.432,90 €
EV020	Casal de joves	6	2248	La UG està formada per dos recintes: el recinte sud actualment sense ús, és un espai amb vegetació espontània i arbrat; l'altre és el pati de interior de l'edifici, de paviment dur i arbrat divers.	31	Espai en un estat molt deficient, en estat d'abandonament i envait per la vegetació espontània. Cal una reforma integral de l'espai que es troba en desús. La vegetació existent a zona que sí es troba en funcionament ofereix un aspecte desordenat i sense cap disseny paisatgístic.	Deficient	Deficient	A la zona que es troba en desús: reforma integral de l'espai: - Millora de l'estat fitosanitari de l'arbrat alterat, i eliminació de l'arbrat que es troba en decaïment. - Retirada de soques. - Eliminació de rebrots i de totes les espècies amb caràcter invasor o al·lòctones. - Projecte de restauració integral de l'espai on s'inclougui: neteja i eliminació de la cobertura vegetal existent, millora dels paviments, tant els de sauló com els paviments durs, plantació d'espècies arbòries que dotin d'ombra l'espai, instal·lació de mobiliari (bancs, papereres, taula ping-pong, font, etc.) proper a les zones d'ombra, augmentar l'amplada dels escocells, sobretot en els exemplars grans. - Plantació d'arbustives (aromàtiques o planta vivaç amb flor). A la zona que es troba en ús: - Retirada del paviment dur. Substitució per paviment de sauló o per una gespa C4. - Millora dels parterres on es troba l'arbustiva. Millora del substrat i creació de "jardins secs": utilitzar arbustiva de baix manteniment i requeriments hídrics, aportar encoixinat a base de grava. - Ampliació dels escocells de l'arbrat i aportació d'encoixinat.	ALTA	MOLT ALTA	47.250,00 €
EV021	C_Porto4	1	2760	Zona interblocs amb entrada pavimentada, parterres inicialment de gespa actualment praderies, petit espai de sauló amb jocs infantils i jardinet interiors dels blocs de pisos. Arbrat divers que inclou pebrers, firmianes,oms, robinies...	43	Espai amb una gran quantitat de verd i arbrat de diferents espècies. Estat correcte de la tanca arbustiva.	Millorable	Correcte	- Retirada de soques. - Millora del mobiliari: substitució del mobiliari urbà que es troba en mal estat: substitució del banc de formigó existent per un banc de mur de gabions i fusta. Instal·lació de mobiliari nou (bancs) a les zones més ombrejades (sota els Schinus molle). Instal·lació d'una font d'aigua. - Eliminació dels jardins veinals, de tots els murs i baranes que delimiten aquests jardins, i la vegetació existent al seu interior (entre la tanca vegetal i el bloc de pisos) i pavimentació d'aquests. - Millora de la cobertura herbàcia. Escarificat i sembra d'espècies de praderia natural (evolució de gespes a prats). - Increment de la freqüència del desherbat. - Reposició de l'arbrat als escocells buits, amb espècies de port alt i creixement ràpid i que aportin ombra (p. ex: Tipuana tipu, Grevillea robusta). - Ampliació dels escocells de l'arbrat existent dins del paviment dur i plantació d'espècies herbàcies amb flor. - Eliminació del paviment dur existent a la zona de jocs infantils. - Renovació dels jocs infantils, utilitzant jocs de fusta natural.	MITJA	ALTA	11.658,00 €
EV022	C_Porto 5	1	6897	Jardins al voltant i a l'interior del carrer. El carrer agafa diferents espais amb zones de gespa i arbustiva, sauló amb arbrat divers i camins interiors pavimentats.Inclou també dues petites zones amb jocs infantils envoltades de tanca de fusta.	69	Espai en bon estat de manteniment en general, exceptuant alguns espais corresponents als enjardinaments sota els blocs, que tenen una estructura antiga amb composicions vegetals amb poca diferència cromàtica.	Millorable	Correcte	- Retirada de soques. - Millora o retirada dels paviments durs que es troben sota els bancs en mal estat. - Tractament fitosanitari a les moreres. - Millora dels paviments de sauló.	BAIXA	ALTA	8.661,00 €
EV023	Auditori Municipal	5	2333	Aparcament de l'auditori municipal que inclou part pavimentada amb moreres i parterres laterals amb moreres i tipuanes.	17	Espai amb potencial de desenvolupament del verd. Manca d'ombra a la zona d'aparcament.	Millorable	Millorable	- Retirada de soques i rebrots. - Conversió de tots els parterres individuals en parterres correguts. - Millora de parterres: desbrossada de la vegetació espontània, instal·lació de malla antiherba i plantació d'arbustiva de baixos. requeriments o de graminies (xerojardineria). Incloure l'encoixinat als parterres. - Reposició de l'arbrat afectat o dels buits. - Plantació lineal al parterre interior de l'aparcament (actualment pavimentat) amb les mateixes espècies que les existents (tipuanes), amb l'objectiu de generar una canòpia que redueixi l'escalfament de l'asfalt i de l'espai.	BAIXA	ALTA	10.990,00 €
EV024	C_Porto_vial	5	77	Parterres a les cantonades del carrer. Zones de gespa sense reg i amb poca cobertura en l'actualitat. Arbres associats a unitat de gestió d'arbrat viari.	0	Espai amb funcionalitat viària, estructuradora i separadora de l'espai urbà. Manca cobertura vegetal.	Correcte	Correcte	- Millora de parterre. Plantació d'espècies herbàcies o arbustives amb flor, o espècies típiques de praderia, de baix manteniment i requeriments hídrics.	BAIXA	BAIXA	2.117,50 €
EV025	C_Porto6	1	1005	Espai verd al darrera dels blocs de pisos i annex a l'aparcament. Zona de praderia de poc ús amb arbrat dispers: plataners, oms i firmianes.	9	Espai amb manca de manteniment, brut i desordenat, on s'ha desenvolupat vegetació espontània que no aporta cap valor a l'espai.	Deficient	Deficient	- Eliminació de la cobertura vegetal que hi ha a l'espai entre la vorera i el bloc de pisos, pavimentació i ampliació de la vorera.	MITJA	ALTA	6.100,00 €
EV026	Fundació Tallers	3	2503	Espai de praderia arbrada que inclou talús amb forta pendent. Arbrat divers: Populus, quercus, oms, ligustrums...	26	Espai molt desordenat i perillós al tram estret que discorre entre l'edificació i el talús vertical. Paviments durs en molt mal estat i que suposen un perill per als vianants. Vegetació en mal estat fitosanitari.	Deficient	Deficient	- Millora dels paviments durs. - Eliminació de l'arbrat en mal estat pel risc de caiguda de branques. - Millora del camí existent de sauló. - Instal·lació de barrera de seguretat de fusta que faci de límit entre el camí i el talús. - Instal·lació d'il·luminació.	ALTA	MOLT ALTA	43.435,00 €
EV027	C_Porto_7	1	2942	Zona de pas darrera edificis amb camí de sauló i gespa. Arbrat divers on predominen ligustrum, plataners i robinies.	17	Espai molt brut i sense atractiu visual, molt ombívol. Cobertura vegetal amb clapes importants i zones en mal estat pel que fa el paviment de sauló.	Millorable	Millorable	- Eliminació de la cobertura vegetal existent al parterre que queda entre la façana de l'institut i el camí que accedeix a l'institut des del C/ Porto. Substitució d'aquesta coberta per un paviment de sauló o sauló sòlid. Creació d'un escocell individual per al ligustrum existent i aportació d'encoixinat. - Eliminació de la cobertura herbàcia annexa a l'edifici a la part de l'espai EV028, pavimentant la superfície i ampliant la vorera fins al bloc de pisos. Creació d'escocells a l'arbrat existent. - Increment de la freqüència del desherbat. - Millora de la cobertura vegetal existent (gespa) amb la sembra d'espècies de praderia natural. - Eliminació de la filera de ligustrums que hi ha davant la façana de l'institut i ampliació de la vorera. - Instal·lació de bancs davant la façana de l'escola.	MITJA-ALTA	MOLT ALTA	25.935,00 €
EV028	Parc annex IES Federica Montseny	2	4012	Praderia amb accés mitjançant camí de terra. Conté arbrat dispers que inclou aillants i oms majoritàriament.	13	Espai amb manca de sega i de neteja, amb potencial per a creació de zona de pícnic o d'espai lúdic per a adolescents, ja que es troba al costat de l'institut.	Millorable	Millorable	- Eliminació de tots els aillants, i dels arbres que es trobin en molt mal estat (oms i moreres que hi ha al costat de la vorera). - Desbrossada de l'espai. Creació d'una zona central on s'inclouran taules de pícnic i jocs de calistènia. La superfície dels jocs de calistènia estarà lliure de vegetació i s'instal·larà un paviment de sorra de platja/cautxú. - Plantació d'arbrat que generi ombra a la zona de jocs. - A la resta de l'espai que queda fora de la zona central es deixarà créixer la vegetació natural i s'aplicarà sega diferenciada, que marcarà la traça dels camins i generarà una separació natural entre els espais lúdics i els transitables (camins). - Fora de l'espai central s'instal·laran bancs al llarg dels camins, acompanyats d'arbrat que generi ombra. - Plantació d'arbrat dispers de port alt que aporti moviment a l'espai (tipus àlbers, pollancre, ...), i arbres de port petit o mitjà amb floració interessant que aportin ombra. - Instal·lació de bancs, papereres i una font d'aigua a la zona central.	MITJA	MOLT ALTA	70.210,00 €
EV029	C_Algarve_vial	5	75	Parterres en cantonades del carrer amb grups arbustius que contenen diferents espècies. Arbrat associat a UG d'arbrat viari.	0	Vegetació poc vistosa i atractiva, hi ha brutícia i es veu la malla anti herba.	Millorable	Correcte	- Neteja dels parterres. - Millora de parterres; substitució de l'arbustiva existent per composicions més vistoses, utilitzant planta vivaç, i aportació d'encoixinat.	ALTA	BAIXA	2.062,50 €
EV030	C_Algarve 1	5	162	Parterres laterals al carrer amb grups arbustius amb baladre.	0	Estat correcte de la vegetació. Hi ha brutícia entre els grups arbustius i clapes en la cobertura vegetal.	Correcte	Correcte	- Millora dels parterres. Neteja i aportació d'encoixinat.	BAIXA	BAIXA	2.200,00 €

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS

VU111E1M08904A

ID UG	NOM UG	CATEGORIA	AREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓ	NÚMERO ARBRES	DIAGNOSI	ESTAT GENERAL MANTENIMENT	ESTAT FITOSANITARI	PROPOSTES DE MILLORA	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ ECONÒMICA
EV031	C_Algarve3	1	7431	Jardins interblocs. Inclou moltes zones de gespa, grups arbustius, jardinet dels veïns i arbrat i arbustos puntuals de molts tipus. També inclou tanques de fusta i tanques arbustives en diferents espais. Hi havia zona en obres que no s'ha pogut inventariar.	66	Alguns espais estan molt deixats, bruts i sense ordre paisatgístic, sobretot a les zones ocupades per jardins veïnals, on s'acumula molta densitat d'arbustiva que no aporta valor a l'espai i que incrementa el manteniment. Zones sense accés (rampes o escales). Paviments durs en mal estat.	Deficient	Millorable	- Neteja de tots els espais. - Increment de la freqüència del desherbat. - Sembra d'espècies de praderia al talús gros que hi ha a la part central de l'espai interblocs al que s'accedeix des de l'Avinguda Via de la Plata. - Eliminació de soques. - Eliminació de la vegetació arbustiva i espontània que hi ha entre darrera el mur perimetral dels jardins veïnals blocs de pisos, inclosos els murs i les baranes que els delimiten. Reconvertir aquests espais en paviments que no necessitin manteniment. (sauló/grava), o pavimentar-los. En cas de pavimentar-los, crear escocells amples a l'arbrat que quedi en la zona a pavimentar. - Eliminació de les tanques vegetals que es troben en mal estat, sobretot les de xiprer. - Substitució del mobiliari existent malmès per altre que es trobi en bon estat, sobretot pel que fa els bancs del'espai interblocs que hi ha a l'Avinguda de la Via de la Plata. - Creació de rampes i escales d'accés als espais que no compten amb un accés adaptat per a tots els usuaris. - Reforma dels paviments en mal estat. Utilització de paviments permeables. - Substitució o renovació d'algunes composicions arbustives envellides per altres actuals (arbustiva vivaç, aromàtiques o graminies ornamentals) de baix manteniment i requeriments hídrics. Aportació d'encoixinat (escorça de pi a l'arbrat aïllat i grava a les solucions de xerojardineria).	ALTA	MOLT ALTA	65.021,00 €
EV032	Parc de la Segona República	2	4398	Parc a la zona sud del municipi que inclou praderia amb zona d'estada amb taules i bancs de fusta i parc infantil de terra envoltat de tancat de fusta.	38	Parc reformat recentment. Estat correcte de la vegetació i dels paviments. Es troba en un dels accessos al municipi, i és un espai poc vistós que no compta amb cap criteri paisatgístic.	Millorable	Correcte	- Increment de la freqüència del desherbat. - Eliminació de soques. - Plantació d'espècies de baix manteniment (barreja de graminies) al semicercle que queda fora de la tanca del parc al costat de la rotonda de l'Avinguda Mediterrània. - Millora de la cobertura vegetal del talús que es troba a la zona després del pont de la C-58, en l'accés al municipi, amb la sembra d'espècies de praderia amb flor. - Plantació de graminies ornamentals al voltant de la tanca del parc.	BAIXA	ALTA	8.035,40 €
EV033	Riu sec est	3	16119	Espai de transició amb zona de praderia i camins interns de sauló. L'arbrat predominant són pins i oms.	34	Espai en bon estat de manteniment. Manca de sega a la part del pipican.	Correcte	Correcte	- Increment de la freqüència de segues a l'esplanada on s'ubica la font, de manera que es pugui accedir en tot moment. - Instal·lació de dues taules de pícnic sota l'om gran existent.	BAIXA	BAIXA	2.500,00 €
EV034	Riu sec oest	3	12192	Espai de transició amb zona de praderia arbrada (freixes, oms i populus) i camí intern de formigó.	115	Espai net i amb bon estat de la vegetació. Bon manteniment de la cobertura vegetal (praderia) i estat correcte dels paviments. Es tracta d'un espai de pas i de passeig, sobretot per a la pràctica d'esport. Donat el seu ús, manca enllumenat al llarg del camí intern, una font d'aigua i bancs a les zones d'ombra.	Correcte	Correcte	- Instal·lació de bancs a les zones d'ombra, una font d'aigua al centre de l'espai, i enllumenat al llarg del camí intern de formigó. - Eliminació de l'arbrat que es trobi en estat de decaïment i substitució per espècies semblants a les existents (pollancre o freixes).	BAIXA	BAIXA	2.500,00 €
EV035	Cambridge Center sud	1	2318	Nombrosos jardins interblocs amb diferents tipus de tancaments. Grups arbustius de diferents varietats, tanques arbustives de cupressus, vegetació herbàcia seca, peus arboris dispersos de diferents espècies.	22	Molta càrrega d'arbustiva que no aporta valor a l'espai, el qual no compta amb cap disseny de jardineria.	Deficient	Deficient	- Eliminació dels murs i baranes que delimiten els jardins veïnals. - Eliminació de tota l'arbustiva plantada pels veïns. - Millora del substrat/coertura herbàcia. - Eliminació de totes les tanques vegetals.	BAIXA	ALTA	6.354,00 €
EV036	Cambridge Center nord	1	1415	Nombrosos jardins interblocs amb diferents tipus de tancaments. Grups arbustius de diferents varietats, tanques arbustives de cupressus, vegetació herbàcia seca, peus arboris dispersos de diferents espècies.	19	Molta càrrega d'arbustiva que no aporta valor a l'espai, el qual no compta amb cap disseny de jardineria.	Deficient	Deficient	- Eliminació dels murs i baranes que delimiten els jardins veïnals. - Eliminació de tota l'arbustiva plantada pels veïns. - Millora del substrat/coertura herbàcia. - Eliminació de totes les tanques vegetals.	BAIXA	ALTA	5.192,50 €
EV037	Talús Cambridge	1	477	Àrea annexa a l'edificació, amb capa herbàcia i peus aïllat d'arbres.	2	Espai molt deixat i brut, amb signes de no comptar amb cap manteniment. La vegetació espontània ha crescut de manera que l'espai no és transitable i no té cap funcionalitat.	Deficient	Deficient	- Millora de la cobertura vegetal: eliminació de la vegetació espontània i sembra d'espècies de praderia natural. - Eliminació d'un tros d'espai, pavimentant-lo i possibilitant l'ampliació de la vorera.	MITJA	ALTA	5.469,20 €
EV038	Via de la Plata_vialitat	5	398	Cantonadaes del carrer amb parterres de grups arbustius amb diferents espècies o gespa. Arbrat associat a UG arbrat viari.	0	Estat correcte de l'arbrat existent, excepte un dels exemplars arboris que es troben al parterre que està a tocar del Parc de la Segona República.	Correcte	Millorable	- Eliminació de l'arbrat que es trobi en decaïment, i substitució del buit amb espècies semblants a les existents. - Millora de parterres. Plantació d'espècies de baix manteniment i requeriments hídrics, típiques de sotabosc mediterrani (llentsicle, aladern, olivereta, arç blanc, piracants...) i aportació d'encoixinat.	MITJA	BAIXA	1.210,00 €
EV039	Pont C-58	5	1070	Zona annexa a la C-58 amb mur vegetal que fa de pantalla acústica. Es tracta d'un espai amb vegetació espontània i arbrat (plataners, pollancre i oms)	26	Talús amb plantacions recents que presenten símptomes de manca de reg i no han prosperat. Mal estat de la cobertura vegetal, amb aspecte de deixadesa.	Millorable	Millorable	- Retirada de l'arbrat mort. - Sembra d'espècies de praderia amb flor que aportin variacions cromàtiques al talús.	MITJA	MOLT BAIXA	353,10 €
EV040	Cap Badia del Vallès	6	866	Espai ajardinat a l'entrada al CAP. Inclou zona de prada amb om, aïllant i ligustrum i dos parterres de gespa: un amb aïllant i ligustrum i l'altre amb diferents elements puntuals: cotoneaster, iuques i viburnum.	5	Es tracta d'un espai molt freqüentat per la població, amb poca variació cromàtica, plantacions envellides i poc atractiu visual. Falta ombra i el mobiliari (bancs) es troba en mal estat.	Millorable	Millorable	- Eliminació de soques. - Eliminació de rebrots. - Eliminació de la tanca arbustiva. - Millora de parterres. Eliminació de l'arbustiva existent i plantació de composicions arbustives actuals, vistoses i amb atractiu visual (planta vivaç, aromàtiques, graminies,...) als parterres de gespa que es troben delimitats per una tanca baixa, inclosa l'aportació d'encoixinat. - Millora de la cobertura vegetal (resemblem per a cobrir clapes) a l'espai central i plantació d'arbres que donin ombra. - Substitució del mobiliari que es troba en mal estat (bancs) i increment del nombre de bancs en l'espai. - Millora/renovació dels paviments durs. - Instal·lació d'una font d'aigua i paperera.	ALTA	ALTA	6.469,00 €
EV041	Av Mediterrani_Av Via de la Plata_2	1	481	Jardí annex a edificació amb vegetació arbustiva espontània.	4		Deficient	Millorable	- Eliminació de la vegetació espontània. - Eliminació de tots els murs i les baranes dels jardins veïnals. - Pavimentació dels espais afuncionals i ampliació de la vorera en aquestes zones. - Eliminació de l'arbrat que es trobi molt alterat, en estat de decaïment, o mort. - Podes de reestructuració a l'arbrat mal format. - Eliminació de les tanques de fusta. - Eliminació de la vegetació i el paviment existent i sembra d'espècies de praderia al petit talús que hi ha a la dreta de la rampa d'accés a l'edifici, actualment ocupat per una barreja d'espècies plantada pels veïns. - Eliminació del grup arbustiu de Myoporum i la cobertura herbàcia. Reconversió a una superfície de sauló. Plantació d'arbrat de port petit que doni ombra a l'espai.	MITJA-ALTA	ALTA	9.094,76 €
EV042	Av Mediterrania_Av Via de la Plata_1	1	251	Nombrosos jardins veïnals amb tancaments. Parterres que envolten l'edificació. Tanques arbustives diverses. Parterre-illa amb capa herbàcia seca i peus de plataner.	5	Espai interblocs caracteritzats per jardins veïnals delimitats per murs i baranes, molt carregats de composicions arbustives envellides o plantades pels veïns sense cap criteri paisatgístic. Moltes de les superfícies amb cobertura herbàcia eren inicialment gespes que per manca de manteniment han estat substituïdes per la vegetació espontània i atrauen insectes i brutícia. Hi ha espais afuncionals que acumulen vegetació espontània, arbustiva en mal estat i brutícia, i que incrementen el manteniment, generen desordre en l'espai i aspecte de deixadesa.	Deficient	Millorable	- Eliminació de tots els murs de contenció i les baranes dels jardins veïnals. - Eliminació de tota la vegetació i pavimentació de tot l'espai, ampliant la vorera fins a l'edifici. Creació d'escocells d'amplada suficient per a l'arbrat existent. - Eliminació de la tuia. - Tractament fitosanitari a l'arbrat alterat (catalpa).	MITJA-ALTA	ALTA	5.405,00 €
EV043	Av mediterrania_Av Via de la Plata_4	1	789	Àrea central amb vegetació herbàcia i agrupació de plataners.	14		Deficient	Millorable	- Eliminació de la vegetació espontània i de tots els rebrots d'arbres. - Retirada de soques. - Eliminació de tots els murs de contenció i les baranes dels jardins veïnals. - Pavimentació dels espais afuncionals i ampliació de la vorera en aquestes zones. - Eliminació de l'arbrat que es trobi molt alterat, en estat de decaïment, o mort. - Podes de reestructuració a l'arbrat mal format. - Eliminació de totes les tanques arbustives.	MITJA-ALTA	MITJANA	3.962,50 €

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS

VU111E1M08904A

ID UG	NOM UG	CATEGORIA	AREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓ	NÚMERO ARBRES	DIAGNOSI	ESTAT GENERAL MANTENIMENT	ESTAT FITOSANITARI	PROPOSTES DE MILLORA	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ ECONÒMICA
EV044	Av Mediterrània_Av Via de la Plata_3	1	2714	Zones formada per tres espais centrals. L'àrea al nord es compon de vegetació herbàcia i arbres aïllats (plataners, magnòlies), i tanca de pitospor. Les altres àrees són de paviment dur i talús en terra. Nombrosos jardins veïnals amb tancaments	47		Deficient	Millorable	- Millora del talús existent a l'espai central: retirada de rebrots i soques, i de l'arbrat molt alterat o en decaïment; eliminació de la vegetació espontània i sembra d'espècies de praderia, i retirada de l'arbrustiva alterada. - Eliminació de branques seques de l'arbrat existent. - Eliminació de l'arbrat molt alterat, en decaïment o mort. - Eliminació de tots els murs de contenció i baranes dels jardins veïnals. - Eliminació de totes les tanques vegetals. - Pavimentació d'espais afuncionals, previa eliminació de la vegetació existent i creació d'escocells d'amplada suficient a l'arbrat que es mantingui en aquestes zones. - Poda de reestructuració a l'arbrat mal format. - Millora dels paviments durs que estan esquerdatats.	MITJA-ALTA	ALTA	13.807,30 €
EV045	Llar Infants La Mainada	6	1280	Equipament municipal que inclou pati de sauló amb arbrat de diferents espècies: firmianes, ligustrums, robinies... i diferents jocs infantils.	23	Espai net, amb bon de la vegetació i de manteniment. Manca ombra. La jardineria d'obra del carrer no té cap atractiu pel que fa la vegetació.	Correcte	Millorable	- Retirada de soques. - Plantació d'exemplars arboris que generin ombra en l'espai (p. ex: Morus alba fruitless). - Millorar les plantacions arbustives que es troben a la jardineria que dona al C/la Mancha integrada en l'edifici, amb aportació d'encoixinat. - Esporga de branques seques dels pins com a mesura de gestió del risc de l'arbrat.	ALTA	BAIXA	2.230,00 €
EV046	Glorieta de l'Alió	5	1231	Glorieta de grans dimensions amb dos zones de gespa un grup arbustiu i dos peus de cedres. S'inclouen també 3 petits elements circulars al voltant en les mitjanes del carrer amb grups arbustius.	2	Espai amb un disseny d'enjardinament actual, bon estat de la vegetació i del paviment, tant de la grava com de la gespa.	Correcte	Correcte	No es proposen millores.	MITJA	MOLT BAIXA	- €
EV047	Av Burgos	5	737	Parterres de les voreres i cantonades del carrer associats a vialitat amb zona de gespa i grups arbustius.L'arbrat es considera com una UG d'arbrat viari.	0	Parterres bruts, amb presència de males herbes i aspecte de deixadesa. En alguns l'arbrustiva ha anat morint i no s'ha substituït.	Millorable	Millorable	- Millora de parterres. Substitució de l'arbrustiva existent per espècies adaptades a condicions de sequera i de baix manteniment: agrupacions de planta vivaç o de graminies, que aportin diferents coloracions o textures.	MITJA	ALTA	13.227,50 €
EV048	Rotonda Av Burgos	5	117	Rotonda amb paviment sorrenc amb un grup de iuques a la part central.	0	Disseny envellit de la plantació en un dels carrers principals del municipi, sense atractiu visual.	Correcte	Millorable	- Plantació en un costat de la rotonda d'una barreja de planta vivaç que porti color a l'espai (sàlvies, abèlia, teucrium, lantana...); a l'altre costat, graminies ornamentals que aportin textura i moviment.	BAIXA	MITJANA	3.610,00 €
EV049	IES Badia del Vallès	6	9354	Institut municipal que inclou pistes esportives sobre paviment dur, zones de parderia i vegetació espontània i arbrat divers.	59	Espai amb manca de sega, de neteja i de manteniment de l'arbrustiva, amb vegetació espontània que creix arreu de l'espai, paviments durs i mobiliari en mal estat.	Millorable	Millorable	- Retirada de soques. - Renovació del mobiliari. - Neteja i retirada d'objectes i deixalles. - Millora/renovació dels paviments durs. - Plantació de composicions de graminies als parterres de fusta que no contenen arbrustiva. - Plantació d'arbrat que doni ombra a les taules de picnic. - Eliminació de vegetació al·lòctona i/o invasora (robinies, ailants, etc.). - Eliminació de tots els rebrots d'om. - Plantació d'arbrustiva (conjunt d'aromàtiques o planta vivaç) als parterres d'accés a l'institut. - Instal·lació d'una font d'aigua.	ALTA	MOLT ALTA	26.970,00 €
EV050	Servei d'ocupació municipal	6	6768	Àrea gran amb praderia seca. Arbres aïllats (pollancre, xipresos, alzines...). Hi ha parterres a diferents nivells amb grups arbustius. Els sistemes de contenció estan en mal estat. Peus d'arbres morts.	28	Espai molt brut i desordenat, amb objectes malmesos dispersos per tot l'espai, paviments en molt mal estat, tanques i estructures rovellades o fetes malbé. Aspecte general d'abandonament de la part de darrera de l'edifici; a la part de davant de l'edifici (accés), espai net i amb bon estat de manteniment i composicions vegetals actuals.	Millorable	Millorable	A la part de darrera de l'edifici: - Reforma dels parterres de l'entrada, mantenint l'estructura del mur de pedra, i retirant la tanca de fusta. - Renovació dels paviments durs. - Aportació d'encoixinat en el parterre de l'entrada. - Retirada d'objectes perillosos i deixalles (tanques metàl·liques, ferros, estructures rovellades o malmeses, uralites, mobiliari malmès, etc.). - Eliminació de la vegetació espontània. - Millora dels paviments durs; canvi de paviment dels parterres de gespa per altre tipologia de superfícies (sauló, grava). - Retirada d'arbres morts. - Plantació de peus de baladre al parterre on ja hi ha dos exemplars, a la zona de praderia. A la part de davant de l'edifici: - Eliminació dels agaves morts al talús de gespa. - Plantació de grup arbustiu d'aromàtiques al parterre de gespa que hi ha enfortit les escales d'entrada. - Control fitosanitari de l'arbrat al talús de gespa dels agaves.	BAIXA	MOLT ALTA	21.000,00 €
EV051	Deixalleria Municipal	6	2244	Parterre perimetral. Grups de baladre i alguns peus arboris (ametllers, oliveres, pollancre...).	18	Bon estat general de la vegetació, la tanca de baladre aporta color a l'espai. Presència de vegetació espontània al parterre de baladres.	Millorable	Millorable	- Eliminació de la vegetació espontània que hi ha al parterre de baladres. - Plantació de baladres a les zones buides on hi ha hagut baixes d'exemplars. - Realitzar podes de reestructuració als exemplars arboris mal formats (parterre de l'entrada).	BAIXA	BAIXA	2.798,40 €
EV052	Dipòsit de vehicles	6	4971	Espai multifuncional que inclou pistes esportives diverses (futbol sala, basket, petanca...) i zones de gespa arbrades.	68	Vegetació en bon estat fitosanitari en general, excepte algun exemplar arbori poc vigorós o mal format, amb bona dotació d'ombra	Correcte	Millorable	- Eliminació de la vegetació espontània. - Manteniment de les superfícies de gespa, intensificant les segues. - Tancament perimetral de la zona de l'espai que dona a la carretera C-58. - Control fitosanitari de la vegetació (eliminació de rebrots de l'arbrat; eliminació de branques seques, etc, podes de sanejament i reestructuració).	BAIXA	BAIXA	1.680,00 €
EV053	Brigada d'obres	6	13634	Zona molt desordenada amb espais de vegetació espontània, aplecs de diferents materials, abocaments i instal·lacions vàries. Gran part del recinte no es va poder veure per falta d'accés.	46	Espai en molt mal estat de manteniment, amb aspecte d'abandonament, molta vegetació espontània, invasora i rebrots d'om i altres espècies; objectes malmesos tirats per l'espai, paviments durs en mal estat, tancaments o murs trencats. L'estat fitosanitari és en general dolent, amb arbres morts o en estat de decaïment.	Deficient	Deficient	- Neteja de l'espai, retirada de murs i estructures malmeses, i altres objectes en mal estat dispersos per l'espai, jardineres trencades, etc. - Eliminació de l'arbrat mort o en estat de decaïment, i de tots els rebrots. - Eliminació de la vegetació invasora. - Eliminació de la vegetació espontània. - Eliminació de les superfícies vegetades (cobertura vegetal), i substitució per un altre tipus de superfície (sauló, grava,...) a la zona de darrera de l'edifici. - Plantació d'alineació arbòria al voltant del tancament. - Plantació arbòria al parterre d'accés a l'edifici que proporcioni ombra i instal·lació de mobiliari (bancs). - Esporga de branques dels pins. - Millora dels paviments durs.	ALTA	MOLT ALTA	47.719,00 €
EV054	C-58_1	3	18576	Espai de transició amb vegetació espontània que limita amb la C-58.	103	Espai que forma part de la ruta circular biosaludable del municipi. Atractiu com a zona de passeig en condicions òptimes, però actualment brut, desordenat i amb vegetació molt alta entre el talús de la C-58 i la deixalleria que impedeix el pas i atrau una gran quantitat d'insectes i plagues.	Deficient	Millorable	- Neteja de tot l'espai. - Millora del pas al camí de la ruta circular (control i retall de la vegetació que sobresurt del talús al camí). - Reposició dels buits en l'alineació de xiprers al costat de la tanca que limita amb el talús de la C-58. - Eliminació de l'arbrat mort o en mal estat/reposició en el talús de la C-58. - Eliminació de la vegetació espontània, la vegetació invasora, i de la cobertura vegetal existent, i conversió de tot l'espai (excepte el talús de la C-58) en una praderia amb espècies d'escàs manteniment.	MITJA	ALTA	7.172,80 €
EV055	C_de la Bètica	5	56	Cantonada amb dos parterres i arbrat viari. Un parterre amb grup arbustiu, un altre amb sauló.	0	Poc vigor de la vegetació arbustiva existent, molts exemplars han mort o estan gairebé morts. Poca cobertura del substrat (es veu la malla antiherba).	Millorable	Millorable	- Retirada de la vegetació arbustiva existent. Plantació de composicions arbustives actuals amb planta vivaç o graminies ornamentals, de baix manteniment i requeriments hídrics. - Sembra d'espècies de flor al parterre de sauló del plataner (escocell florit). - Aportació d'encoixinat al parterre d'arbrustiva (escorça de pi).	ALTA	BAIXA	1.540,00 €

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS

VU111E1M08904A

ID UG	NOM UG	CATEGORIA	AREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓ	NÚMERO ARBRES	DIAGNOSI	ESTAT GENERAL MANTENIMENT	ESTAT FITOSANITARI	PROPOSTES DE MILLORA	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ ECONÒMICA
EV056	Zona verda darrera CAP	1	3335	Zona àmplia situada a l'oest de l'edifici del CAP. Àrees grans amb capa herbàcia seca, i peus arboris variats (plataners, xipresos, pollancre, ligustrum,...) i sense ordre. Presència d'arbusitiva variada, en ocasions fomant tanques o grups.	44	Espai amb excessiva dotació de verd en algunes zones (jardins interblocs i tanques arbustives). Alguns paviments durs es troben en mal estat.	Millorable	Millorable	- Eliminació de tots els tancaments (metàl·lics o del material que siguin). - Increment de la freqüència de les segues en les zones de praderia, realitzant segues diferenciades que defineixin els camins interns. Ressembra d'espècies de praderia amb flor. - Neteja de l'espai, sobretot dels paviments transitables (retirada de males herbes dels paviments durs), i de tots els parterres i les superfícies vegetades. - Eliminació de rebrots i vegetació invasora (robinies, ailants, etc.). - Eliminació de la vegetació als jardins interblocs, excepte exemplars puntuals de certa entitat com oliveres, ligustrums), i totes les tanques arbustives. - Millora dels paviments durs que es troben en mal estat. - Poda de reestructuració de l'arbrat mal format. - Eliminació de branques seques (risc de l'arbrat). - Tractament fitosanitari a l'arbrat alterat (sobretot als oms). - Eliminació de l'arbrat que es trobi molt alterat, en decaïment o mort.	MITJA-ALTA	MITJANA	4.730,85 €
EV057	Baixada rampa CAP Badia	1	1747	Zona amb pendent, amb una rampa i escala per a vianants. També hi ha una passarel·la amb ascensor. La zona oest te una agrupació d'arbres (principalment robinies). Capa herbàcia seca, amb zones sense cobertura i amb erosió.	25	Zona amb gran potencial com a espai de passeig i de reunió; hi ha molts rebrots d'ailant (invasora) a la zona de praderia, on algunes parts han quedat denudades i es veu el substrat de sauló.	Millorable	Millorable	- Eliminació de la vegetació arbòria invasora (robinies i ailants) i tots els rebrots existents a les zones de praderia - Ressembra d'espècies de praderia a les zones denudades; plantació de graminies ornamentals en els parterres de la rampa - Retirada de l'arbrat que es trobi en mal estat, i plantació d'exemplars que donin ombra - Tractament fitosanitari als oms afectats - Podes de reestructuració a l'arbrat mal format, i tractament fitosanitari a l'arbrat que presenta poc vigor o símptomes de plagues o enfermetats	MITJA-ALTA	MITJANA	3.076,80 €
EV058	Zona verda posterior al CAP	1	1412	Zona de jocs per a infants. Paviment de sauló, delimitat per mur de gabions. Jardins annexos a les edificacions, amb tancaments de diferents tipologies. Varietat d'arbres illats (pollancre, xipresos, ligustrum...)	7	Zona amb potencial com a espai de reunió i de joc per als infants, però amb aspecte de deixadesa i desordre, sense cap criteri paisatgístic, amb vegetació espontània molt crescuda. No compta amb font d'aigua ni papereres.	Millorable	Millorable	- Eliminació de totes les tanques arbustives, i de l'arbusitiva que hi ha als jardins interblocs - Regularitzar el paviment de sauló de la zona de jocs infantils (inclos l'anivellament de la superfície) i eliminació total de la vegetació espontània en l'espai delimitat pel mur de gabions - Plantació d'arbrat darrera del mur de gabions, que doni ombra a l'espai - Instal·lació d'una paperera - Plantació d'aromàtiques als parterres propers a l'accés a l'edifici - Manteniment de les segues a les zones de praderia (darrera del mur de gabions)	MITJA-ALTA	ALTA	5.825,80 €
EV059	Bosc de la Mediterrania 1	2	10000	Bosc d'alzines i pins amb lledoners a la part més propera a la zona urbana.	46	Bon estat general de la vegetació i de l'espai, tot i que hi manca neteja. Caldria refer l'estructura de les escales que hi ha dins del bosc.	Correcte	Correcte	- Neteja de deixalles i objectes dispersos per l'espai. - Manteniment del sotabosc, amb actuacions de desbrossada quan sigui necessari (quan l'estrat arbustiu i/o herbaci hagi crescut molt i impedeixi el pas). - Instal·lació de caixes niu.	CAP	MITJANA	4.540,00 €
EV060	Av_Mediterrania/B osc Mediterrania	1	4994	Espais format per nombrosos jardins annexos a les edificacions, i tancaments diversos. Molta varietat d'arbusitiva i arbres aïllats. Tanques arbustives de xiprer discontinues i en molt mal estat. Manteniment deficient.	47	Espai en molt mal estat de manteniment, amb aspecte d'abandonament, molta vegetació espontània, invasora i rebrots d'om i altres espècies; molta brutícia i paviments durs en mal estat, tancaments o murs trencats. Oms alterats i exemplars torts o inclinats que poden suposar un risc per als vianants. Mobiliari molt envellit i fet malbé. Arbrat amb podes molt dràstiques i mal formats.	Deficient	Deficient	A la part de davant de l'edifici: - Eliminació de totes les tanques arbustives. - Eliminació de tota la vegetació espontània i rebrots. - Eliminació de tots els jardins veinals, inclosa la retirada dels murs de contenció i baranes. Pavimentació d'alguns d'aquests espais tancats de manera que s'augmenti l'ample de la vorera i siguin espais transitables. Creació d'escocells amples a l'arbrat que quedi a la zona a pavimentar. - Increment de la freqüència de desherbat/segues a les superfícies de sauló. - Instal·lació de bancs. A la part de darrera de l'edifici: - Eliminació de la vegetació espontània. - Neteja de deixalles i restes vegetals en tot l'espai. - Retirada de totes les tanques, baranes i murs. - Eliminació de tots els arbustos puntuals, excepte el baladre de grans dimensions. - Eliminació de l'arbrat en mal estat o aquells exemplars que estan molt inclinats i poden suposar un risc. - Retirada dels oms i altres exemplars d'arbres que es trobin en un estat molt alterat, en decaïment o morts. - Sembrar d'espècies de praderia natural a l'espai ocupat per vegetació espontània. Realitzar segues periòdiques de manera que sigui transitable. - Plantació d'arbres dispersos (alzina o alzina surera, roures,oliveres,...). - Instal·lació de bancs.	ALTA	MITJANA	4.100,00 €
EV061	Av Mediterrania 2	1	5599	Espai que conté diferents zones que inclouen vegetació espontània, gespa, zona lúdica-esportiva i paviment dur amb arbrat divers: lledoners, oms, Platycladus i moltes baixes.	54	Espai d'ús freqüent per al veïnat, amb manca de manteniment de la cobertura vegetal en totes les zones, on la vegetació està molt alta i impedeix el seu ús, i les tanques arbustives estan molt alterades i no aporten cap valor estètic a l'espai. Estat deficient dels paviments a la zona de jocs infantils,	Millorable	Millorable	Propostes genèriques: - Neteja de tot l'espai (retirada de deixalles i objectes dispersos per la zona) - Eliminació de la vegetació invasora i de tots els rebrots d'arbrat (tant d'invasora com no) - Eliminació de les tanques vegetals existents - Poda de reestructuració a l'arbrat mal format - Eliminació de l'arbrat que es trobi en molt mal estat (fitosanitari o estructural) - Tractament fitosanitari de l'arbrat que mostra símptomes d'estar afectat per malalties, plagues, sequera, o aquell que presenti poc vigor Propostes específiques: 1) A la zona que limita amb els espais EV059, EV062 i l'Av. Mediterrània: - Eliminació de la cobertura vegetal a la zona de jocs infantils, i regularització del paviment de sauló (inclos l'anivellament de la superfície) - Redefinició de la superfície ocupada per vegetació espontània, eliminant-la i sembrant espècies de praderia de baix manteniment i requeriments hídrics - Instal·lació de bancs a la zona que queda entre el parc infantil i el bloc de pisos 2) A la zona central que limita amb l'Av. Mediterrània, on hi ha una rampa i un parc infantil: - "Reforma" del parterre que hi ha a la zona de la rampa, actualment sense cobertura vegetal i amb símptomes d'erosió (sembra d'espècies de baix manteniment) 3) A la zona que limita amb l'Av. Mediterrània i l'espai EV087: - Eliminació de la tanca arbustiva existent - Plantació d'aromàtiques a l'entrada del bloc de pisos, delimitada per un petit parterre - Pavimentació de la zona de gespa utilitzant paviment drenant. - Plantació d'arbrat en escocell ample a la zona pavimentada. - Instal·lació d'un banc a la part més baixa i arbrat que doni ombra (p. ex: tipuanes)	MITJA-ALTA	MOLT ALTA	39.200,00 €
EV062	Bosc de la Mediterrania 2	3	3414	Zona de passeig darrera edificacions que inclou arbrat divers: catalpes, plataners, moreres, zona de pins, alzines, lledoners...	60	Espai amb una gran manca de manteniment, envait per la vegetació espontània, entapissants en estat de decaïment i alguns exemplars arboris en mal estat fitosanitari.	Millorable	Millorable	- Substitució de part la superfície vegetada existent (prat) per paviment de sauló (zona de pas, de difícil accés), excepte a la part del talús a la zona interblocs. - Eliminació de l'entapissant al mur. - Eliminació de l'arbrat que es troba en mal estat. - Eliminació de tanques arbustives.	MITJA	ALAT	5.473,40 €
EV063	C_Bètica C_de la Mancha	1	7235	Equipament socio-sanitari. Parc infantil amb tancament i petit camp de futbol amb gespa artificial. Talussos de terres amb capa herbàcia i peus arboris (pollancre, plataners...). Poques unitats arbustives disperses.	49	Espai en bon estat general de manteniment, però la cobertura de gespa presenta poca uniformitat. La font es troba sobre paviment de formigó fet malbé. Poca variació cromàtica en l'espai, i manca de sega de la vegetació espontània que hi ha al talús de darrera de l'edifici	Correcte	Millorable	- Tractament fitosanitari als arbres en mal estat - Substitució de la gespa existent per gespes de tipus C4 - Podes de reestructuració a l'arbrat mal format - Eliminació de l'arbrat mort o en estat de decaïment - Eliminació de soques i rebrots - Millora dels paviments durs que es troben en mal estat - Millora del paviment de sauló al voltant del parc infantil - Eliminació del paviment de formigó existent a la font d'aigua - Instal·lació d'un parell de taules de picnic al triangle de gespa existent en el costat de la porta d'accés al camp de futbol; en aquesta mateixa zona, plantació de 2 peus arboris que donin ombra a les taules	MITJA	ALTA	8.249,75 €

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS

VU111E1M08904A

ID UG	NOM UG	CATEGORIA	AREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓ	NÚMERO ARBRES	DIAGNOSI	ESTAT GENERAL MANTENIMENT	ESTAT FITOSANITARI	PROPOSTES DE MILLORA	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ ECONÒMICA
EV064	Jardins Bosc de la Mediterrània	1	594	Jardins veïnals interiors al voltant de les edificacions	1	Espais afuncionals i que no aporten cap valor ni atractiu a l'espai, envellits, i que generen un aspecte de deixadesa en la zona.	Deficient	Millorable	- Eliminació de tots els murs de contenció dels jardins veïnals. - Eliminació de totes les superfícies vegetades i pavimentació d'aquestes. - Creació d'escocells amples a l'arbrat existent (xiprer). En aquest cas, fer un parterre individual per al xiprer.	MITJA	ALTA	9.105,00 €
EV065	Pl. de la Sardana	4	2822	Plaça de paviment dur amb arbrat en escosell, i alguns jardins veinal annexos als edificis.	27	La tanca de fusta que envolta els jardinetes es troba en mal estat, en algunes parts trencada.	Correcte	Millorable	- Eliminació de la tanca de fusta col·locada al mur de contenció dels jardinetes interblocs - Eliminació del parterre de l'accés a l'edifici i pavimentació - Substitució de l'arbustiva de la jardineria d'obra que hi ha al centre de l'accés a la plaça des de l'Av. de Burgos per arbustiva vivaç que porti color a l'espai. - Eliminació dels jardins veïnals	MITJA-ALTA	ALTA	5.636,00 €
EV066	Aparcament Moreres 2	5	579	Arbrat associat a UG arbrat viari. Aparcament pavimentat amb parterres de terra. Plantació de robinies amb tres tutors. Espais amb soques.	0	Espai amb funcionalitat viària i arbrat amb una capçada que proporciona ombra als aparcaments. Estat general correcte, però s'ha desenvolupat vegetació espontània als parterres que ofereix un aspecte de deixadesa. Manca de vegetació en alguns dels parterres.	Millorable	Millorable	- Retirada de les soques i el rebrot de morera que hi ha al parterre de gespa individual, plantació d'una composició de gramínies ornamentals/baladres de baix consum hídric i manteniment, i aportació d'encoixinat. - Plantació de baladres al parterre amb forma de semicercle i aportació d'encoixinat - Eliminació de tota la vegetació espontània que hi ha als parterres on hi ha les tipuanes. - Poda de reestructuració d'algunes tipuanes que s'han format malament	BAIXA	ALTA	8.051,25 €
EV067	Aparcament Moreres amb C_Mediterrània	1	5595	Jardins veïnals annexos als edificis amb varietat de peus arbustius i arboris. Parc infantil gran amb tancament de fusta. Zones on s'ha instal·lat pilones de fusta per evitar aparcar cotxes. Camins peatonals de terra alternatius a les voreres.	44	Espai amb diverses tipologies de zona verda: jardins interblocs amb arbustiva envellida, superfície gespa darrera el bloc de pisos, envaïda per la vegetació espontània. i parc infantil Superfície de gespa envaïda per la vegetació espontània en un espai afuncional En general l'espai ofereix un aspecte de desordre i deixadesa, sobretot a les zones entre l'edifici i el parc i l'aparcament.	Deficient	Millorable	<u>Propostes genèriques:</u> - Neteja, retirada de deixalles i objectes dispersos per l'espai - Eliminació de les superfícies de gespa <u>Propostes específiques:</u> A la zona de l'aparcament de tipuanes: - Eliminació de totes les tanques arbustives existents i la vegetació arbustiva que hi ha rere les tanques, conservant els peus arboris que es trobin en bon estat i no generin conflictes amb la façana. - Eliminació de la vegetació espontània - Millora dels escocells de les tipuanes Al parc infantil: - Eliminació de la vegetació espontània - Poda de reformació de les tipuanes mal formades Als jardins interblocs: - Eliminació de la superfície de gespa - Retirada de deixalles existents entre l'arbustiva (neteja dels parterres). - Restauració dels tancaments dels parterres afectats i instal·lació de tancament metàl·lic en aquells que no comptin amb un. - Restauració del parterre que fa cantonada amb l'Av. Mediterrània i té 2 exemplars de plataners: renovació de l'arbustiva que es troba en mal estat, cobriment de la malla antiherba i aportació d'encoixinat. - Plantació de composició arbustiva de flor amb espècies semblants a les de la resta de parterres (abèlies, teucrims, euryops, lantanes, murtra, etc.) i instal·lació de tancament metàl·lic.	MITJA-ALTA	BAIXA	1.880,00 €
EV068	Av_Mediterrània 3	5	116	Arbrat associat a UG arbrat viari. Parterres amb peus arboris i arbustiva formant grups o tanques en alguns casos. Els parterres es troben delimitats per un tanca metàl·lica amb suports de fusta.	0	Parterres de vialitat amb arbustiva; un dels parterres compta amb una composició actual d'arbustives de flor (teucrium, lantana i euryops) que aporten valor estètic a la zona. Un dels parterres no compta amb vegetació arbustiva, només amb cobertura vegetal de vegetació espontània,	Millorable	Millorable	- Eliminació de l'arbustiva de retall existent als jardinetes interblocs, i de la tanca arbustiva que hi ha als murs de contenció a la part de darrera de l'edifici, a tocar de l'aparcament - Substitució de les superfícies de gespa per paviment de sauló - Instal·lació de bancs als jardinetes interbloc que donen a l'Av. Mediterrània (creació d'espais d'ús social), i plantació d'arbres de flor que aportin valor estètic a l'espai - Creació d'un herbassar urbà al jardinet que fa cantonada entre l'Av. Mediterrània i l'aparcament Moreres 1	MITJA	BAIXA	1.338,00 €
EV069	Av_Mediterrània amb Aparcament Moreres 1	1	3355	Jardins veïnals annexos als edificis amb molta varietat arbustiva. Camí peatonal de terres alternativa a la vorera. Parc infantil en paviment tou.	15	Manca de sega, pel que hi ha molta vegetació espontània. Aspecte desordenat i sense ordre paisatgístic, disseny antic de les composicions arbustives i de la tipologia	Millorable	Millorable	- Eliminació de l'arbustiva de retall existent als jardinetes interblocs, i de la tanca arbustiva que hi ha als murs de contenció a la part de darrera de l'edifici, a tocar de l'aparcament - Substitució de les superfícies de gespa per paviment de sauló - Instal·lació de bancs als jardinetes interbloc que donen a l'Av. Mediterrània (creació d'espais d'ús social), i plantació d'arbres de flor que aportin valor estètic a l'espai - Creació d'un herbassar urbà al jardinet que fa cantonada entre l'Av. Mediterrània i l'aparcament Moreres 1	ALTA	MOLT ALTA	16.280,70 €
EV070	Aparcament Moreres 1	5	4409	Aparcament pavimentat molt gran proper a l'IES Badia del Vallès. Parterres correguts amb plantació de robinies. Camins peatonals de terres amb vegetació arbòria i arbustiva associada, alguns d'ells amb baranes de fusta o metàl·liques.	57	Zona verda amb diferents tipologies d'espais. Manca de sega en algunes zones envaïdes per la vegetació espontània, arbustiva en mal estat a la zona de la rampa d'accés a l'aparcament des de l'Av. Mediterrània,	Millorable	Millorable	- Eliminació de tota l'arbustiva i de la cobertura vegetal existent. Projecte de sembra d'espècies de praderia amb flor al talús que dona a l'institut. - Retirada de tots els rebrots d'oms i altres espècies. - Condicionament del camí de terra que hi ha entre l'institut i l'aparcament (eliminació de la vegetació espontània, dels rebrots d'om i anivellament de la superfície de sauló). - Substitució de la praderia existent al talús que hi ha entre l'aparcament i l'institut, generada pel creixement de la vegetació espontània, per una praderia florida on s'apliqui la sega diferenciada. - Substitució de l'arbustiva actual a la zona de la rampa que dona a l'Av. Mediterrània per composicions arbustives de gramínies ornamentals, que aporten moviment, textura i color a l'espai, i són de baix manteniment i requeriments hídrics. - Eliminació de la vegetació espontània a la zona ocupada per diferents espècies arbòries i baladres. - Eliminació de soques. - Plantació de baladres a la illota o parterre de vialitat que es troba abans del parterre de tipuanes. - Poda de reformació a les robinies mal formades que es troben al parterre corregut. - Allargament de la tanca de fusta fins al final del talús.	ALTA	MITJANA	2.530,00 €
EV071	Pantalla C-58	5	477	Espai annex a la pantalla acústica vegetal de la C-58. Plantació recent d'alineació de pollancre.	14	Espai amb escàs o cap manteniment, ple de vegetació espontània que no permet el pas normal i atrau una gran quantitat d'insectes, arbrat d'implantació en mal estat, alguns en decaïment o morts.	Millorable	Millorable	- Substitució dels exemplars de pollancre morts o en decaïment. - Ordenació de l'espai: desbrossada i definició del camí de pas.	BAIXA	ALTA	5.825,00 €
EV072	Av_Mediterrània 2	5	193	Rotonda amb sauló que inclou font (sense aigua el dia de la visita) i abelia al seu voltant. Parterres del carrer un amb paviment tou i arbrat viari, l'altre inicialment de gespa en mal estat actualment.	0	Espai sense cap disseny paisatgístic, es tracta d'un dels accessos al municipi. Amb potencial ja que conté un element d'aigua en conjunt amb l'arbustiva.	Millorable	Deficient	- Substitució de l'arbustiva en mal estat a la rotonda (abelia). - Millora de parterre. Plantació d'agrupacions de gramínies ornamentals o arbustiva vivaç amb flor als parterres de vialitat, inclosa l'aportació d'encoixinat.	ALTA	ALTA	10.615,00 €
EV073	Av_Mediterrània	1	3227	Arbrat en parterre de gespa . Jardins amb tancament gestionats pels veïns. Jocs infantils amb tanca. Paviment dur amb font. Parterre amb cobertura de gesspitosa.	24	Presència de vegetació espontània als parterres, molta càrrega d'arbustiva als jardinetes davant del bloc de pisos sense cap disseny ni ordre,	Millorable	Millorable	- Eliminació de la gespa del parterre on hi ha dues tuïes (eliminació de les tuïes també) i plantació d'una agrupació de gramínies ornamentals, que facin de separador de l'espai lúdic (parc) i l'Av. Eivissa. - Tractament fitosanitari i poda de reestructuració a l'arbrat en mal estat o mal format. - Eliminació de l'arbustiva que hi ha als escocells de la zona del parc i cobriment dels escocells buits amb formigó. - Als jardinetes que hi ha en l'accés a l'edifici, eliminació de la vegetació arbustiva i de l'arbrat en mal estat, deixant només els arbres que es trobin en bon estat. - A la part de darrera de l'edifici, al passadís que hi ha entre aquest i l'institut: plantació d'un exemplar arbori a cada espai entre blocs, de port petit i/o amb flor (p. ex: albizies, oliveres, cercis...) amb aportació d'encoixinat a l'arbre. - A la part de jardí que dona al carrer Mallorca i a l'accés de l'institut, eliminació de la cobertura vegetal existent i plantació de gramínies en dos nivells (p. ex: Panicum virgatum "Heavy Metal" i Muhlenbergia capillaris) que aporten color, moviment i textura a la zona.	MITJA-ALTA	MITJANA	3.325,00 €
EV074	Av_Eivissa	5	743	Paterres laterals i de les cantonades de l'avinguda Eivissa. Composta de grup arbustiu, gespes, planta de temporada i parterres de sauló. L'arbrat està associat a UG arbrat viari	0	En els parterres correguts on hi ha els plataners, la plantació arbustiva no ha prosperat i ha quedat al descobert la malla antiherba. A la resta de parterres, els murs es troben en mal estat i no contenen vegetació, només gespa i vegetació espontània.	Millorable	Millorable	- Substitució de l'arbustiva actual al parterre del costat del Mercadona per una composició d'arbustiva vivaç o de gramínies ornamentals. - Eliminació de l'arbustiva que hi ha al triangle de vialitat davant de l'espai EV077 i plantació d'un exemplar arbori de flor (p. ex albizia, lagerstroemia indica, cercis,...) o baladre, i aportació d'encoixinat. - Als 4 parterres de vialitat on hi ha els plataners que fan cantonada amb l'Av. Eivissa: millora dels murs dels parterres i instal·lació de tanca metàl·lica; sembra d'espècies de prat de flor, simulant escocells florits però de major superfície. Fer el mateix a l'escocell (quadrat) on hi ha un om.	MITJA-ALTA	BAIXA	1.500,00 €
EV075	C_Mallorca amb C_Eivissa	1	2495	Jardins veïnals amb arbustiva diversa i alguns peus arboris. Espais amb paviment de terra, algunes clapes de vegetació herbàcia i pues arboris. Arbre singularque forma part de la Ruta dels arbres (Cercis siliquastrum)	32	Jocs infantils en mal estat, molta càrrega d'arbustiva que no aporta cap valor estètic als jardins (tant per la part de davant com de darrera de l'edifici) i que ofereix un aspecte brut i desordenat a l'espai.	Deficient	Deficient	- Als jardinetes que hi ha en l'accés a l'edifici, eliminació de tota la vegetació arbustiva, i de l'arbrat en mal estat, deixant només els arbres que es trobin en bon estat. - Al jardinet on hi ha els cercis, retirada de rebrots i sembra d'entapissant de flor. - A la zona on hi ha les tipuanes (algunes en etapa d'implantació), substitució de la gespa actual per una gespa càlida (C4). En aquesta mateixa zona, retirada del mur de contenció de l'edifici i conversió de la superfície actual (vegetació espontània i rebrots) en sauló (ampliació del parc infantil). - Eliminació de l'arbustiva existent a la part de darrera de l'edifici, deixant només els exemplars arboris que es trobin en bon estat. - Renovació dels jocs infantils i instal·lació de jocs de calistènia.	ALTA	ALTA	6.851,00 €

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS

VU111E1M08904A

ID UG	NOM UG	CATEGORIA	AREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓ	NÚMERO ARBRES	DIAGNOSI	ESTAT GENERAL MANTENIMENT	ESTAT FITOSANITARI	PROPOSTES DE MILLORA	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ ECONÒMICA
EV076	Parc de les Illes Balears	2	10773	Bosc de pi blanc sense sotabosc, amb una tanca arbustiva. Un camí peatonal de terres travessa el parc.	173	Espai verd que actua com a node verd o "zona pulmó" del municipi. Els pins generen una canòpia urbana que alhora actua com a regulador climàtic, oferint ombra i frescor a l'espai.	Correcte	Correcte	- Esporga de branques seques dels pins que suposin un risc per a la població per possible caiguda d'aquestes. - Reposició dels pins que s'han talat per estar en mal estat. - Ampliació de la zona de pipican delimitada per la tanca vegetal.	BAIXA	BAIXA	1.600,00 €
EV077	Mallorca amb C_Eivissa	1	2865	Jardins annexos als edificis, amb molta varietat d'arbustiva. Hi ha un parc infantil, amb paviment de sauló. Arbres aïllats (moreres, plataners, pitospors...)	25	Estat variable segons la zona: Jardinets veïnals amb arbustiva variada, parterre amb substrat millorable, zones de praderia poc amntingudes i parterres amb arbrat correctes.	Millorable	Millorable	- Eliminació de murs i pavimentació parcial dels jardins veïnals - Millora del substrat de parterres - Substitució mobiliari envellit - Millora del manteniment de praderies i paviments tous	MITJA	MOLT ALTA	30.600,00 €
EV078	Aparcament Parc illes Balears	5	30	Parterre inicialment de gespa, actualment amb molt poca cobertura. Dos plataners associats a UG d'arbrat viari	0	Parterre de vialitat on s'ha desenvolupat la vegetació espontània.	Millorable	Millorable	- Sembra d'una espècie de graminia (tipus <i>Muhlenbergia capillaris</i>) que aporta color i textura a l'espai, i té pocs requeriments hídrics i de manteniment.	MITJA-ALTA	MOLT BAIXA	825,00 €
EV079	Av_Costa Brava amb C_Mallorca	1	1934	Espai annex a edificis, de paviment de terres amb jocs infantils molt envellits. Hi ha jardins veïnals annex a l'edificació amb varietat arbustiva.	14	Petits espais verds al voltant de tot el bloc de pisos, molt deixats, amb manca de manteniment o sense cap manteniment, sense ordre ni criteri paisatgístic. Possibilitat d'eliminar els jardins veïnals i els espais afuncionals a la part del Parc de les Illes Balears i ampliar la superfície útil del parc.	Deficient	Deficient	A la zona de davant del bloc, on hi ha dos jardins veïnals i una agrupació arbustiva: - Eliminació de l'arbustiva que es trobi en mal estat, deixant només aquella que porti valor a l'espai (com la bouganvillea existent). - Eliminació dels dos jardins veïnals. - Conservar els exemplars arboris d'entitat i que es trobin en bon estat, i eliminar els que no. A l'espai dels jocs infantils (transformació de l'espai en una plaça): - Retirada dels jocs infantils. - Eliminació de la cobertura de vegetació espontània (inclosos rebrots d'om) i substitució amb alguna tipologia de paviment dur (formigó o sauló sòlid) - Instal·lació de bancs i una paperera. - Plantació d'arbrat que doni ombra als bancs, amb escocells amples i naturalitzats. Darrera l'edifici, a la zona del Parc de les Illes Balears: - Eliminació de la vegetació dels jardins veïnals. - Eliminar el mur de contenció dels jardins veïnals -inclosa la vegetació existent- i la superfície de gespa interblocs. Instal·lació de jardineres corregudes d'acer corten amb composicions actuals de baix manteniment i requeriments hídrics i que aportin valor a l'espai, com composicions d'arbustiva vivaç i/o aromàtiques. A l'espai que fa cantonada en la confluència del C. Mallorca i C.Tibidabo: - Dins del jardí veinal, eliminació de tota l'arbustiva, i de l'arbrat que es trobi en mal estat fitosanitari o mal format i que ha estat plantat pels veïns, deixant només els peus de més entitat. - Eliminació de l'arbustiva que hi ha a la part del mur, en una jardineria de formigó. Eliminar aquesta superfície verda, tapant amb formigó.	MITJA-ALTA	ALTA	13.538,00 €
EV080	Av_Costa Brava amb C_Tibidabo	1	5174	Superfície gran amb capa herbàcia. Arbres espontanis o plantats per veïns. Varietat d'arbustiva amb algunes zones força denses. Zona de parc infantil sobre terra, i sense tancament.	46	Espai amb bona dotació d'ombra, amb potencial d'esdevenir una zona de reunió o de descans. No obstant, la vegetació que hi ha rere els murs de contenció dels jardins veïnals ofereix un aspecte de deixadesa i no aporta cap valor a l'espai, a més de no comptar amb un correcte manteniment, i hi ha molta brutícia.	Millorable	Millorable	- Neteja de l'espai - Convertir la superfície de vegetació espontània en un pipican per a gossos; reconvertir la superfície en paviment de sauló i realitzar un tancament de la zona allargant el grup arbustiü de baladres fins al final, inclosa la instal·lació d'una tanca metàl·lica. Instal·lació d'un banc dins de la zona de pipican. Eliminació de la vorada de retall. - Manteniment de la supercície de sotabosc dels pins neta de deixalles i de vegetació espontània. - Eliminació de tots els rebrots dispersos per l'espai. - Obertura de la zona de jardins veïnals (actualment afuncional) eliminant els murs de contenció, tant els que donen a l'espai verd com els que donen al carrer, amb l'objectiu que sigui una zona transitable i útil per a tothom. Eliminació de tota la vegetació espontània i de l'arbustiva plantada pels veïns (incloses les tanques), exceptuant els peus arboris de certa entitat i que es trobin en bon estat estructural i fitosanitari. - Substitució de la superfície actual amb la sembra d'espècies de praderia natural, excepte a la zona dels pins.	MITJA	BAIXA	2.496,00 €
EV081	Av_Costa Brava amb C_Tibidabo	1	3042	Nombrosos jardins veïnals annexos a les edificacions i amb molta varietat d'arbustiva. Paviment de terra entre edificis amb peus arboris aïllats, alguns de recent plantació.	21	Presència de vegetació arbustiva als jardins veïnals que no aporta cap valor a l'espai, amb composicions envellides i en mal estat. El paviment de sauló es troba en algunes parts en mal estat, amb xaragalls o petits forats que poden suposar un perill per als vianants. Els jocs infantils estan en mal estat.	Millorable	Millorable	- Neteja de l'espai i eliminació de la vegetació espontània. - Regularització del paviment de sauló. - Eliminació dels murs de contenció i la vegetació arbustiva existent dins dels jardins veïnals. Substitució d'aquestes superfícies vegetades per altre tipologia de paviment (sauló sòlid, paviment de formigó, paviment de cautxú,...) - Substitució del grup arbustiü de l'accés a l'edifici, millorant les composicions existents amb la plantació de composicions actuals i vistoses (planta vivaç) i de baixos requeriments hídrics. - Substitució de la zona de gespa central, -actualment envaïda per vegetació espontània-, per paviment dur, i plantació d'arbrat en escocell de dimensions suficients per al correcte desenvolupament de l'arbre i naturalitzat (escocells florits). - Retirada dels jocs infantils existents. - Instal·lació de jardineres individuals o corregudes d'acer corten al davant dels accessos als pisos, on s'han eliminat els grups arbustius i els murs de contenció, per tal d'aportar color i atractiu a l'espai; utilitzar planta vivaç o graminies ornamentals, de baixos requeriments i manteniment.	ALTA	ALTA	12.675,00 €
EV083	Parroquia de la Mercè	6	2162	Àrea verda gran amb capa herbàcia, i arbres aïllats (àlbers, pins, magnòlies...), i arbustiva dispersa. Parterres de sauló amb peus d'arbustiva, sense ordre paisatgístic. Tanca d'abelies amb reg.	20	Espai molt cèntric i freqüentat per la població, en general en bon estat de manteniment, però poc atractiu. La cobertura vegetal no és del tot homogènia i es veuen clapes.	Millorable	Correcte	- Substitució de la gespa actual per una gespa C4, de baix manteniment i pocs requeriments hídrics, adaptada a la sequera. - Eliminació de l'arbustiva que hi ha a la zona delimitada per un tancament al costat de les escales d'accés a l'església, i plantació d'una composició de graminies ornamentals. - Instal·lació de jardineres corregudes d'acer corten en el camí formigonat d'accés a l'església, als dos costats, amb composicions d'espècies actuals, bé de graminies ornamentals, o d'arbustiva vivaç o aromàtiques. - Renovació del mobiliari amb la instal·lació de bancs nous a la zona de gespa. - Aportació d'encoixinat al triangle on hi ha els baladres, en l'accés lateral a l'església, i tancament del parterre amb malla metàl·lica. - Substitució dels exemplars que es troben en mal estat en la tanca arbustiva d'abelia que hi ha al parterre de la barana.	BAIXA	BAIXA	2.305,00 €
EV084	Mercat municipal	6	322	Parterres annexos a l'edificació del mercat. Parterres atalussat amb plantació de teucrium	12	Estat fitosanitari diferent segons el parterre. L'estat de l'arbustiva en general és correcte però els substarts existents son millorables	Millorable	Millorable	- Millora de les composicions arbustives dels parterres amb arbustiva vivaç, aromàtica, o graminies ornamentals. - Aportació d'encoixinat al parterre/jardineria on hi ha un baladre. - Millora de l'estat fitosanitari del llorer i poda de refaldat de la base de la capçada. - Plantació d'arbustiva amb flor al parterre del llorer.	MITJA	BAIXA	1.940,00 €
EV085	Plaça Major	4	5430	Part central amb superfície dura i parterres d'arbustiva (falta de cobertura) amb peus arboris. Tancaments dels parterres amb diferents materials. Parterres elevats amb mur d'acer corten i barreja d'arbustiva (amb reg).	54	Espai ben mantingut, amb composicions arbustives de disseny actual.	Correcte	Correcte	- Manteniment de les plantacions existents. - Substitució de l'arbustiva que vagi decalient.	CAP	MOLT BAIXA	- €
EV086	C_Zaragoza	5	88	Parterres de vialitat amb grups arbustius.	0	Els parterres contenen composicions actuals en bon estat fitosanitari. Hi ha alguna clapa de vegetació.	Correcte	Correcte	- Manteniment dels regs per evitar que l'arbustiva s'assequi. - Reposició de l'arbustiva a les zones on hi hagi clapes.	BAIXA	BAIXA	862,40 €

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS

VU111E1M08904A

ID UG	NOM UG	CATEGORIA	AREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓ	NÚMERO ARBRES	DIAGNOSI	ESTAT GENERAL MANTENIMENT	ESTAT FITOSANITARI	PROPOSTES DE MILLORA	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ ECONÒMICA
EV087	Av_Burgos amb Av_Mediterrania	1	3362	Jardins veïnals annexos a les edificacions. Una zona tancada demilitada per mur jardineria d'obra amb arbustiva densa.	46	Espai cèntric i d'ús freqüent, en general en bon estat de manteniment, excepte els jardins veïnals que es troben plens de vegetació espontània o d'arbustiva que no aporta cap valor a l'espai.	Millorable	Millorable	Plaça que fa cantonada amb el C/La Manxa: - Retirada dels murs de contenció que hi ha a la plaça dels brachychyton i a les jardineres de formigó que donen al C/La Manxa, inclosa l'arbustiva existent, i ampliació de la vorera fins a les jardineres. Plantació de peus arbustius de port petit i floració interessant, com per exemple Hibiscus syriacus. - Tractament fitosanitari als brachychyton que es troben en mal estat. Creació d'un escocell continu per als tres arbres. Plaça d'accés a la biblioteca: - Aportació d'encoixinat al parterre a les escales d'accés a la biblioteca, on es troba el lledoner exemplar. - Demolició de la jardineria on es troba l'om exemplar i creació d'un escocell de dimensions suficients. - Millora del paviment de formigó de la plaça d'accés a la biblioteca. - Retirada del mur de contenció que hi ha rere els brachychyton a la plaça d'accés a la biblioteca, ampliant-lo per tal de crear un escocell continu per als brachychyton. Part de darrera de l'edifici de la biblioteca: - Aportació d'encoixinat al parterre on es troben les parkinsonies i els brachychyton. - Retirada del mur de contenció del jardí veinal que hi ha al passadís entre la biblioteca i l'edifici que dona a l'Av. Burgos, inclosa la vegetació existent, i ampliació de la vorera fins a l'edifici. - Retirada del mur de contenció que hi ha a l'edifici de davant del parterre de brachychyton, inclosa la vegetació existent, i creació d'un parterre semblant al de davant on estan els brachychyton i les parkinsonies. Talussos que enllacen amb l'espai del bosc de la mediterrània: - Millora de les composicions arbustives amb espècies de baix manteniment i requeriments hídrics: al talús de les escales, plantació de gramínies ornamentals; al parterre que dona al carrer, plantació arbustiva vivaç de flor i aportació d'encoixinat. - Substitució de la gespa actual per una gespa de tipus C4 (càlida). Espais interiors de la biblioteca: - Substitució de les superfícies de gespa que no s'utilitzen per paviment dur o graves. - Retall de l'arbustiva que hi ha a les jardineres d'obra. - Eliminació de la vegetació espontània i substitució del paviment existent per graves.	MITJA-ALTA	MOLT ALTA	34.650,00 €
EV088	Av_Costa Brava amb Av_Burgos	1	1765	Parc infantil per als més petits amb tancament, i altres jocs infantils sobre paviment de terra. Jardins veïnals annexos als edificis. Parterres-illa delimitats amb tancament amb peus arbustius i arboris variats.	33	Inclou exemplars d'arbres alterats i arbustiva molt variada en els jardins veïnals i parterres amb estat fitosanitari heterogeni.	Millorable	Millorable	A la part de darrera de l'edifici: - Retirada del mur de contenció que hi ha adjunt a l'edifici, inclosa la vegetació espontània, i ampliació de la vorera existent fins a l'edifici. Eliminació del plataner que es troba en aquesta zona. A la part del parc: - Poda de reestructuració de l'arbrat mal format (tipuanes). Als espais que donen a l'Av. Costa Brava: - Eliminació de l'arbustiva existent plantada pels veïns, deixant només els exemplars arboris que es trobin en bon estat. - Tractament fitosanitari a l'arbrat que es troba en mal estat, i eliminació de l'arbrat que es trobi en decaïment o mort. - Substitució de les superfícies de gespa existents per gespes càlides (C4). - Retirada dels murs de contenció existents. Substitució d'aquests per murs de contenció de terres de disseny actual. - Manteniment de la pèrgola d'accés a l'edifici. - Retirada de les jardineres de plàstic.	MITJA	ALTA	12.355,00 €
EV089	Aparcament Av_Burgos	5	6029	Aparcament en part pavimentat i part en terres. Parterre corregut amb pollancre. Peus arboris joves en escocell i protegits amb tanca metàl·lica. Jardins veïnals annexos als edificis, amb vegetació arbòria i arbustiva variada.	23	Aspecte d'abandonament de l'espai, amb els paviments i la vegetació en mal estat. Manca d'ordre i disseny en l'espai, sobretot pel que fa la vegetació.	Deficient	Millorable	- Creació d'un parterre continu per a les tres magnòlies que hi ha dins de l'aparcament. Valorar la substitució de l'exemplar alterat (o dels tres exemplars) per arbres de port alt i floració interessant (com per exemple Grevillea robusta). - Retirada de totes les soques. - Eliminació de tots els rebrots. - Substitució del paviment en mal estat per un paviment de graves o de formigó. - Eliminació dels oms molt alterats; als que no estiguin tant alterats, realitzar un tractament fitosanitari i podes de reestructuració. - Plantació d'arbrat al parterre que queda entre l'edifici de l'EV088 i l'aparcament, amb espècies de port alt com la grevillea. - Plantació de llentiscle al llarg del parterre que hi ha entre l'aparcament i l'edifici que dona a l'Av. Burgos. - Creació de parterres correguts amb arbrat a les 3 fileres centrals d'aparcament, que proporcionin ombra i frescor a l'espai. - Retirada de l'arbrat que hi ha dins dels jardins veïnals de l'edifici que fa cantonada amb l'Av. Burgos, excepte l'olivera que es troba en bon estat. En aquest espai, eliminar també la vegetació espontània. Eliminació dels murs de contenció i plantació d'arbustiva alta que salvi el desnivell que hi ha entre la rampa i el terra. - Eliminació de les vorades de retall.	MITJA-ALTA	ALTA	7.320,00 €
EV090	Federació Catalana de Judo	1	6958	Espai que inclou zones de gespa, jardins veïnals i esplanada de sauló amb petit parc infantil al seu interior.	49	Espai amb molt potencial com a zona de reunió o node verd per la presència d'espais diversos, amb bona dotació d'ombra, i alguns espais amb composicions vegetals de disseny actual. Manca de manteniment en alguns espais, i presència d'espais afuncionals que no aporten cap valor a la zona verda en conjunt. Mobiliari existent envellit.	Millorable	Millorable	- Pavimentar els espais afuncionals. - Eliminació dels murs i els jardins veïnals. - Substitució del mobiliari envellit. - Millora puntual de parterres petits amb vegetació espontània substituint-les per plantacions de vivaces.	ALTA	ALTA	6.400,00 €
EV091	Rotonda Av. Eivissa	5	342	Rotonda amb vegetació espontània (antigament gespa) amb Cedrus deodara a la part central. Parterre de la cantonada també amb vegetació espontània.	1	L'estat general de la rotonda és bo, tot i que, per manca de manteniment, la superfície de gespa ha estat alterada per l'aparició de vegetació espontània. El cedre es troba en bon estat i permet una correcta visibilitat de la rotonda.	Correcte	Correcte	- Manteniment de les segues per controlar l'alçada de la cobertura vegetal.	CAP	MOLT BAIXA	- €
EV092	Jardineres C_Zaragoza	7	8	Jardineres d'obra.	0	Només conté una tuia en mal estat. Espai desaprofitat en una zona cèntrica.	Deficient	Deficient	- Retirada de la tuia. - Plantació d'arbustos amb floració o fructificació interessant (p. ex: forsítia, abelia, arg blanc, arboç, sàlvia,...). - Aportació d'encoixinat.	ALTA	MOLT BAIXA	345,00 €
EV093	Polícia de Badia	1	1872	Parterres estrets perimetrals a l'edificació. Espai obert al nord de l'edifici amb plataners i capa herbàcia, amb camins peatonals.	14	Composicions arbustives envellides en l'accés a l'edifici, a la jardineria d'obra. Capa herbàcia	Millorable	Millorable	- Eliminació de l'arbustiva existent a les jardineres de l'accés a l'edifici i plantació de composicions arbustives de baix manteniment, amb planta vivaç de floració vistosa i/o aromàtiques (abèlia, lavandula, espigol, sàlvia, romaní, teucrí, etc.). - Aportació d'encoixinat al grup arbustiu. - Eliminació de la superfície que queda entre el bloc de pisos i el camí pavimentat, en un costat i darrera de l'edifici. Ampliació de la vorera amb el cobriment d'aquesta zona amb formigó. - A la zona d'aparcament de l'edifici, delimitada per pilots petits de formigó, substitució de la barreja de capa herbàcia i grava per paviment dur. Poda de reestructuració a l'om que hi ha dins de l'aparcament i creació d'un escocell d'amplada suficient, inclosa la sembra d'herbàcies amb flor (escocell florit). - A la zona de darrera l'edifici corresponent a la capa herbàcia amb arbrat, substitució d'aquesta per una gespa càlida (C4), mantenint l'estructura de camins interns.	MITJA	ALTA	5.431,00 €
EV094	Accés aparcament	5	71	Parterres de terra amb alineació de plataners.	0	Parterres de vialitat amb superfície de gespa, que s'ha anat degradant per l'aparició de vegetació espontània i la falta de manteniment.	Deficient	Deficient	- Plantació de composicions arbustives de baix manteniment, amb planta vivaç de floració vistosa. - Instal·lació de malla antiherba i tancament metàl·lic. - Aportació d'encoixinat.	BAIXA	BAIXA	1.036,00 €

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS

VU111E1M08904A

ID UG	NOM UG	CATEGORIA	AREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓ	NÚMERO ARBRES	DIAGNOSI	ESTAT GENERAL MANTENIMENT	ESTAT FITOSANITARI	PROPOSTES DE MILLORA	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ ECONÒMICA
EV095	Aparcament centre	5	6254	Parterres atalussat de sauló sense vegetació, arbrat viari en escossells petits.	43	Parterres d'acer corten, inicialment de gespa, que ha quedat substituïda per la vegetació espontània degut a la manca de manteniment i de reg. Koerleuteria en parterre individual alterada.	Millorable	Millorable	- Eliminació dels jardins veïnals existents a un costat de l'aparcament, inclosa la vegetació existent, i pavimentació d'aquests. - Creació d'escocells amples per a l'arbrat existent que quedi dins la zona a pavimentar. - Al petit parterre/escocell annex a l'espai verd EV093 on hi ha un om, eliminació de la vegetació existent (plantada pels veïns) i plantació d'espècies de prat de flor autòctones (escocell florit). - Als parterres correguts d'acer corten, ocupats per vegetació espontània: eliminació de la vegetació espontània i plantació de composicions de graminies ornamentals que aportin moviment, color i textura a l'espai. - Tractament fitosanitari a l'arbrat alterat; poda de reestructuració a l'arbrat mal format. - Plantació de graminies d'escàs manteniment al parterre on hi ha la koerleuteria. Instal·lació de tancament metàl·lic al parterre. - Transformació dels escocells individuals de les grevilleas que es troben al mig de l'aparcament en un parterre corregut per tal que l'arbrat disposi de més superfície arrelable; plantació de graminies ornamentals de baix manteniment en el nou parterre. - Sembra d'herbàcies amb flor als escocells dels plataners (escocells florits).	MITJA	ALTA	10.590,00 €
EV096	Av_cantabric amb C_Zaragoza 1	1	954	Àrea central amb parc infantil amb tancament de fusta. Peus de plataners. Jardins veïnals amb tancaments diversos i gran varietat d'arbusativa.	15	Estat de l'arbusativa que dona al carrer és correcte. En canvi l'arbusativa dels jardins veïnals varia d'un espai a un altre. La tanca arbusativa de retall té un estat correcte. Les superfícies de sauló i la vorera son millorables.	Millorable	Millorable	- Eliminació dels jardins veïnals, eliminant els murs de contenció i la vegetació arbusativa existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat. - Creació d'escocells amples a l'arbrat que queda dins les zones a pavimentar. - Substitució de la superfície de sauló per cautú . - Millora del paviment dur en les zones malmeses.	MITJA-ALTA	ALTA	12.500,00 €
EV097	Zona annexa Fundació Tallers	99	27066	Zona pendent de desenvolupar que actualment forma una praderia amb arbrat dispers de diferents espècies		Projecte pendent de desenvolupar.	Millorable	Millorable	Projecte pendent de desenvolupar.	CAP	MOLT BAIXA	- €
EV098	C_Oviedo	1	2051	Jardins veïnals amb arbusativa diversa. Alguns peus arboris. Baix manteniment. Parc infantil amb tancament de fusta.	16	Espai de reunió amb una bona dotació d'arbrat que proporciona ombra a l'espai, tot i que part de l'arbrat està alterat fitosanitària i estructuralment. Espai dels jardins veïnals desaprofitat, amb aspecte de desordre i deixadesa, i manca de manteniment en tota l'arbusativa, pel que no aporta cap valor a l'espai.	Millorable	Millorable	- Poda de restauració a l'arbrat que té l'estructura alterada. - Tractament fitosanitari a l'arbrat alterat (sobretot oms). - Eliminació de rebrots i soques. - Retirada dels murs de contenció dels jardins veïnals i eliminació de tota l'arbusativa plantada, inclosa la tanca vegeta. - Eliminació de la vegetació espontània i de tota la capa herbàcia que s'ha desenvolupat sobre el sauló. - Eliminar l'arbrat que estigui molt alterat, en decaïment o mort. - Pavimentar els espais petits de jardins veïnals que donen al carrer, ampliant la vorera existent. - Millora del paviment dur que es troba en mal estat a l'interior de l'espai. - Renovació dels jocs infantils.	MITJA-ALTA	MOLT ALTA	18.400,00 €
EV099	C_Oviedo 2	1	447	Zona central de paviment tou amb capa herbàcia, poca vegetació, tancaments veïnals diversos i en mal estat	0	Espai amb potencial com a plaça, però ple de vegetació espontània i sense cap atractiu.	Deficient	Deficient	- Eliminació de tota la capa herbàcia. - Retirada dels murs de contenció. - Retirada dels jocs infantils. - Pavimentació de tota la superfície. - Plantació d'arbrat que doni ombra als bancs en escocells amples que permetin un bon desenvolupament a l'arbre. - Plantació d'herbàcies de flor als escocells (escocells florits). - Renovació del mobiliari (bancs). - Anivellament de la superfície (igualar la superfície a l'esglaó de la vorera).	ALTA	ALTA	11.700,00 €
EV100	Parterres C_Oviedo	5	224	Parterres de terra, amb arbusativa variada, sense capa herbàcia, delimitat amb traveses de fusta o tanca metàlica. Grup de plataners en escocell.	16	Els arbustos puntuals presenten un estat fitosanitari variable. No s'observa un sentit o ordre paisatgístic per l'espai i els substrats son millorables	Millorable	Millorable	- Refer el mur de contenció del parterre que fa cantonada entre l'Av. Del Cantàbric i l'Av. Via de la Plata. En aquest parterre, eliminar les crassulàcies i els arbustos plantats pels veïns (tant a terra com en jardineres), i aquells que es trobin alterats. Aportació de graves al substrat. - Al parterre on hi ha un xiprer i un llorer, eliminació de tota l'arbusativa i del tros de tanca vegetal. Plantació de graminies de baix manteniment i requeriments hídrics. - Substitució del tancament de color verd per malla metàl·lica. - Tractament fitosanitari a l'arbrat alterat (llorer). - Renovació de l'arbusativa del 3r parterre (començant a contar des de l'Av. Via de la Plata. Aportació d'encoixinat. - Renovació del 4rt i 5è parterre començant des de l'Av. Via de la Plata, reformant la seva estructura de formigó i unint-los en un sol parterre al mateix nivell. Substitució de l'arbusativa que es troba en mal estat per altra de baix manteniment (vivaç amb flor o aromàtiques). Aportació d'encoixinat. - Eliminació de la vegetació espontània del 5è i 6è parterre començant des de l'Av. Via de la Plata i aportació d'encoixinat.	MITJA	BAIXA	2.925,00 €
EV101	C_Segovia	1	969	Parterres anenxos als edificis i parterres en illes delimitats per murets de maons. Arbusativa i peus arboris sense capa herbàcia.	19	Espai cèntric i d'ús freqüent. Superfícies amb cobertura herbàcia que són totalment afuncionals i generen despesa en manteniment i aspecte de deixadesa en l'espai.	Deficient	Deficient	- Retirada de tots els murs de contenció dels jardins veïnals. - Eliminació de tota la cobertura herbàcia i els arbustos o arbres existents. - Pavimentació dels espais afuncionals com a zona verda (jardins veïnals petits) i ampliació de la vorera fins a l'edifici en aquestes zones. - Al talús que dona a la plaça de l'Av. Santander, al front de l'EV108, substitució de la superfície de gespa per un prat.	ALTA	ALTA	6.920,00 €
EV102	C_Segovia amb Av_de la Via de la Plata	1	2375	Àrea amb capa herbàcea i peus de plataners i oliveres, tanques arbustives de cupressus. També hi ha jardins veïnals amb varietat d'arbusativa i arbòria.	34	Espai cèntric i d'ús freqüent, en general en bon estat de manteniment, excepte els jardins veïnals que es troben plens de vegetació espontània o d'arbusativa (majoritàriament plantada pels veïns) que no aporta cap valor a l'espai. Hi ha superfícies amb cobertura herbàcia que són totalment afuncionals i generen despesa en manteniment i aspecte de deixadesa en l'espai.	Millorable	Millorable	Propostes genèriques: - Poda de reestructuració de l'arbrat mal format. - Eliminació de tots els murs i baranes dels jardins veïnals. - Eliminació de l'arbusativa que es troba en mal estat, i els arbustos de poca entitat o plantats pels veïns, - Eliminació de tota la vegetació espontània i de les tanques vegetals. Als espais de la part de la Placeta de Segovia i l'Av. Via de la Plata: - Substitució de la superfície ocupada per vegetació espontània i per gespa artificial a la zona de la Plaça de Segovia (parc infantil) per una gespa càlida (C4). En aquesta zona, eliminació dels arbustos de poca entitat o plantats pels veïns, deixant només aquells de més entitat i l'arbrat que estigui en bon estat. Als espais que donen a l'aparcament: - Pavimentació dels espais afuncionals com a zona verda (jardins veïnals petits) i ampliació de la vorera fins a l'edifici en aquestes zones. - Eliminació de l'arbrat que estigui molt alterat o mort, i aquell que generi conflictes amb l'edifici. - Eliminació de les superfícies de gespa.	MITJA-ALTA	ALTA	11.730,00 €
EV104	Placeta C_Segovia	4	303	Placeta nova que inclou parc infantil sobre paviment de cautxú i formigó amb parterre lateral amb grup arbustiu de diferents espècies.	4	Espai en molt bon estat de manteniment; jardineria actual de baix consum hídic i baix manteniment, amb espècies que aporten valor a l'espai. Exemple d'espais verds a implantar.	Correcte	Correcte	No es proposen millores.	CAP	MOLT BAIXA	- €
EV105	C_Oviedo 3	1	1976	Jardins veïnals que inclou praderia central, arbustos puntuals i alguns peus arboris. Baix manteniment.	14	Espai molt deixat i desordenat, molta vegetació espontània que no permet el seu ús com a zona verda.	Deficient	Deficient	- Pavimentació dels espais afuncionals com a zona verda (jardins veïnals petits amb capa herbàcia) i ampliació de la vorera fins a l'edifici en aquestes zones. - Eliminació de tots els murs de contenció dels jardins veïnals. - Eliminació de tota la vegetació espontània.	ALTA	MITJANA	4.700,00 €

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS

VU111E1M08904A

ID UG	NOM UG	CATEGORIA	AREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓ	NÚMERO ARBRES	DIAGNOSI	ESTAT GENERAL MANTENIMENT	ESTAT FITOSANITARI	PROPOSTES DE MILLORA	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ ECONÒMICA
EV106	Jardins interiors C_Oviedo	1	1395	Parterres perimetrals als edificis, i jardí veïnals amb tancaments. Baix manteniment i estat fitosanitari deficient de l'arbustiu al arbòria.	19	Espais afuncionals que no permeten el seu ús com a zona verda, i incrementen la despesa en manteniment.	Millorable	Millorable	- Pavimentació dels espais afuncionals com a zona verda (jardins veïnals petits amb capa herbàcia) i ampliació de la vorera fins a l'edifici en aquestes zones. - Eliminació de la jardineria d'obra/parterre i l'arbustiva plantada pels veïns que hi ha a l'accés a l'edifici al C/Oviedo. A la part que dona a l'aparcament: - Eliminació i pavimentació de la zona verda (inclosos els murs), ampliant la vorera fins a l'edifici. Realitzar un escocell a l'arbrat que es troba en bon estat, i eliminar el que es troba molt alterat (tuia), en estat de decaïment o mort. A la part que baixa a l'espai EV111: - Sembrar d'espècies de praderia als escocells dels platàniers que es troben enmig del camí, ja ocupats per vegetació espontània. Incorporar espècies amb flor a la barreja de llavors. - Eliminació i pavimentació de la zona verda. Creació d'escocells (florits) amples a la firmiana i l'olivera. Eliminació de l'arbrat alterat (tuies). - Poda de reestructuració de la firmiana.	ALTA	MOLT ALTA	19.600,00 €
EV107	C_Zaragoza 2	1	1947	Superfície gran amb capa herbàcia, amb itineraris. Plantació arbòria entre els camins (robinies). Presència d'un exemplar de la Ruta dels Arbres (Ulmus pumila). Jardins veïnals adjacents a les edificacions.	34	Gairebé totes les robinies es troben en mal estat tant fitosanitari com estructural. El paviment de sauló és irregular i amb restes de paviment de formigó esquerdat a les arquetes existents, que suposen un risc per als usuaris. Jardins veïnals amb arbustos puntuals, molts d'ells en mal estat i poc manteniment a la part que dona al parc. Jardins veïnals a la part de l'Av. Burgos amb composicions de planta de flor i fruit interessants i en bon estat; tanca arbustiva (senecio) en bon estat.	Millorable	Millorable	- Retirada de soques. - Tractament fitosanitari i poda de reestructuració a l'om exemplar. - Eliminació de l'arbrat existent (robinies). - Eliminació de tota la vegetació espontània. - Regularització del paviment de sauló, conservant l'estructura de camins interns existent. - Plantació d'arbrat de port alt i floració interessant (p. ex: Grevillea robusta). - Ampliar el camí pavimentat fins al límit de l'edificació (policia). - Eliminar els jardins veïnals que hi ha a la part que dona al parc i ampliació de la superfície d'aquest fins a l'edifici. - Al jardinet que queda a la cantonada de l'Av. Burgos amb el C/Saragossa, eliminar la vegetació arbustiva existent i tots els rebrots i vegetació espontània; deixar només l'arbrat existent. Plantació de pistacea i aladern que simulin el sotabosc mediterrani.	ALTA	ALTA	8.770,00 €
EV108	Av_Santander	1	1189	Parterres elevats annexos als edificis amb arbustiva variada i arbres aïllats.	17	Espai centric i d'ús freqüent, amb zones totalment afuncionals i que generen despesa en manteniment, o aspecte de deixadesa per manca de manteniment.	Deficient	Deficient	A l'espai verd que dona a l'Av. Burgos: - Eliminació de l'espai verd i pavimentació de la superfície, el que permetrà ampliar la rampa d'accés a la resta d'espais verds. - Creació d'un escocell per als dos platàniers que es troben dins d'aquest espai a la zona de la "plaça". A les jardineres d'obra que donen al C/Santander: - Millorar l'aspecte de les jardineres d'obra, retirant les baranes i renovant la pintura. - Eliminació de l'arbrat que es trobi molt alterat, en decaïment o mort. - Retirada de l'arbustiva de retall existent - Eliminació de les tanques arbustives existents. - Augment de l'escocell de la palmera. - Plantació de composicions arbustives vistoses i de baixos requeriments hídrics i de manteniment, utilitzant bé planta vivaç amb flor, o aromàtiques, o bé gramínies ornamentals. Deixar només els exemplars arboris que es trobin en bon estat. - Eliminació de les jardineres més petites. - Aportació d'encoixinat.	ALTA	ALTA	5.575,00 €
EV109	Aparcament C_Santander	5	135	Parteres de sauló compactat amb arbrat. Contenidors presents, molt brut. Els cotxes aparquen sobre el parterre, afectant els troncs dels arbres.	0	Espai deixat, sense cap atractiu ni funcionalitat, ja que els parterres que delimiten l'espai d'aparcament queden ocupats pels vehicles.	Millorable	Millorable	- Eliminació dels tres parterres de sauló que no contenen vegetació; pavimentació i ampliació de la vorera. - Als parterres on es troben el platàner i les tuies, sembra d'espècies herbàcies amb flor. - Valorar el trasplant de la catalpa que hi ha en un escocell molt petit a una zona verda gran. En cas de trasplant, tancar l'escocell.	BAIXA	BAIXA	1.706,00 €
EV110	Plaça 8 de Març	4	1995	Plaça amb jocs infantils (paviment tou). Paviment dur i paviment de sauló. Peus d'arbres dispersos, alguns en escocell i altres en sauló. Parterres amb grups arbustius associats amb tancaments de veïns, i gestionats per ells. Hi ha una font.	21	Espai amb potencial per a desenvolupar un espai verd atractiu i amb composicions arbustives i arbòries interessants, que convidin a l'estada del veïnat. Presència d'espais a potenciar, i d'espais afuncionals que no aporten cap valor i generen grans necessitats de manteniment.	Millorable	Millorable	- Eliminació dels murs de contenció dels jardins veïnals, ampliant la superfície de sauló. - Eliminació de les tanques arbustives. - Pavimentació dels espais afuncionals. - Creació d'escocells a l'arbrat existent que ha quedat en els espais a pavimentar.	ALTA	MITJANA	3.975,00 €
EV111	C_Santander 2	1	4692	Espai en conjunt de grans dimensions, tipus parc, amb paviment de sauló, arbrat i jardins veïnals delimitats per murs de contenció i que contenen arbustiva i arbrat.	37	Espai de reunió amb una bona dotació d'arbrat que proporciona ombra a l'espai, tot i que part de l'arbrat està alterat fitosanitàriament. Espai dels jardins veïnals desaprofitat, amb aspecte de desordre i deixadesa, i manca de manteniment en tota l'arbustiva, pel que no aporta cap valor a l'espai.	Millorable	Millorable	- Eliminació dels murs de contenció i baranes dels jardins veïnals, ampliant la superfície de sauló del parc. - Eliminació de totes les tanques arbustives. - Eliminació de l'arbrat que es troba molt alterat, en decaïment o mort. - Pavimentació dels espais afuncionals. - Creació d'escocells a l'arbrat existent que ha quedat en els espais a pavimentar. - Renovació del mobiliari existent (bancs i papereres) i instal·lació de més bancs on no hi hagi, i d'una font. - Podes de reestructuració a l'arbrat mal format.	MITJA-ALTA	MOLT ALTA	32.200,00 €
EV112	Jardí Santander 2	1	402	Entrada pel carrer de santander. Parterres associats amb grups arbustius diversos i amb tancaments de veïns i gestionada per ells. Espai amb circuit gimnàstic i lúdic per gent gran , paviment de sauló, i arbres joves amb tutors.	12	Espai amb molta càrrega de vegetació arbustiva que no aporta cap valor. Annex a un espai de grans dimensions, aquest espai petit no compleix cap funció com a zona verda.	Millorable	Millorable	- Eliminació dels murs de contenció i baranes dels jardins veïnals. - Eliminació de les tanques arbustives. - Pavimentació dels espais afuncionals. - Creació d'escocells a l'arbrat existent que ha quedat en els espais a pavimentar. - Eliminació de tota l'arbustiva existent, tant arbustos puntuals com tanques.	MITJA-ALTA	ALTA	5.600,00 €
EV113	Jardins interiors C_Santander	1	395	Parterre de terra sense capa herbàcia amb un peu arbori i tanca arbustiva	6	Espai amb manca de manteniment, on s'ha desenvolupat la vegetació espontània sobre el sauló. Conté ombra, però és un espai poc funcional com a zona verda i molt proper a altres espais més grans de major utilitat.	Millorable	Millorable	- Eliminació de l'espai verd, pavimentant-lo en la seva totalitat. - Eliminació de tota la vegetació, deixant només els exemplars arboris que es troben en bon estat. - Creació d'escocells amples per a l'arbrat existent.	MITJA-ALTA	ALTA	9.500,00 €
EV114	Plaça interior C_Zaragoza	4	1608	Plaça interior entre edificis, amb parc infantil amb tancament de fusta. Paviment tou. Baix manteniment.	15	Paviment tou ocupat per vegetació espontània per la manca de sega i manteniment. Espais afuncionals (jardins veïnals) que no aporten cap valor al conjunt de l'espai i incrementen el manteniment.	Millorable	Millorable	- Eliminació dels murs de contenció dels jardins veïnals, i de la vegetació arbustiva existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat i l'arbustiva de certa entitat. - Pavimentació dels jardins veïnals eliminats, inclosa la creació d'escocells amples a l'arbrat existent en aquesta zona. - Eliminació de totes les tanques arbustives. - Poda de reestructuració de l'arbrat mal format. - Tractament fitosanitari de l'arbrat alterat.	MITJA-ALTA	ALTA	9.830,00 €
EV115	C_Santander 3	1	4524	Espai entre blocs que inclou passadís central de pas amb parterres i talussos laterals amb vegetació espontània, arbustos puntuals i arbrat molt diversos. Inclou també jardinet veïnals.	69	Espai amb manca de manteniment però molt potencial com a zona verda de descans i reunió. Arbustiva empobrida i en decaïment, amb símptomes de déficit hídric. Els jardins veïnals no aporten cap valor a l'espai, així com la vegetació que contenen.	Millorable	Millorable	- Eliminació dels jardins veïnals: dels murs de contenció i de la vegetació arbustiva existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat i l'arbustiva de certa entitat. Pavimentació d'aquestes zones. - Al talús gran principal, eliminació de la vegetació espontània i sembra d'espècies de prat natural. - Plantació d'arbustiva de baix manteniment de tipus forestal (p. ex: llentiscle, aladern, cistus, etc.), al talús gran on hi ha arbrat de grans dimensions, que simuli el sotabosc mediterrani. - Tractament fitosanitari de l'arbrat alterat	MITJA-ALTA	MOLT ALTA	16.544,00 €
EV116	Av_Cantabric amb C_Zaragoza 2	1	2396	Àrea amb paviment herbací, varis peus arboris més vells seguit un semicercle i arbres joves entutorats. Tancament d'arbustiva.	22	Espai de pas amb molta càrrega de vegetació, on s'ha desenvolupat la vegetació espontània per manca de manteniment.	Millorable	Millorable	- Eliminació dels murs de contenció dels jardins veïnals, i de la vegetació arbustiva existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat i l'arbustiva de certa entitat. - Pavimentació dels jardins veïnals eliminats, inclosa la creació d'escocells amples a l'arbrat existent en aquesta zona. - Eliminació de totes les tanques arbustives. - Poda de reestructuració de l'arbrat mal format. - Tractament fitosanitari de l'arbrat alterat. - Eliminació de l'arbrat que estigui molt alterat, en decaïment o mort. - Eliminació de rebrots. - Pavimentació d'una part de la superfície herbàcia. Creació d'escocells a l'arbrat existent en aquesta zona.	MITJA-ALTA	ALTA	7.255,00 €
EV117	Av_Cantabric amb C_Zaragoza 3	1	691	Jardins veïnals, amb gran varietat d'arbustiva.	10	Jardí veïnal que constitueix un espai afuncional amb vegetació arbustiva que no aporta valor a la zona.	Deficient	Millorable	- Eliminació dels murs de contenció i de la vegetació existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat. - Pavimentació de la zona. - Creació d'escocells amples per a l'arbrat existent que queda dins de la zona a pavimentar.	MITJA-ALTA	MITJANA	4.550,00 €

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ D'ESPAIS VERDS

VU111E1M08904A

ID UG	NOM UG	CATEGORIA	AREA TOTAL (m2)	DESCRIPCIÓ	NÚMERO ARBRES	DIAGNOSI	ESTAT GENERAL MANTENIMENT	ESTAT FITOSANITARI	PROPOSTES DE MILLORA	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ ECONÒMICA
EV118	Plaça interior Av_Cantabric	4	840	Espai entre edificis amb zona central amb petit parc infantil, parterre amb grup arbustiu i jardinet	14	Espai de reunió per al veïnat que dona a avinguda principal. Els jardins veïnals contenen vegetació que no aporta valor a l'espai i genera sensació de desordre i deixadesa.	Millorable	Millorable	- Eliminació dels jardins veïnals, eliminant els murs de contenció i la vegetació arbustiva existent al seu interior, excepte l'arbrat que es trobi en bon estat. - Creació d'escocells amples a l'arbrat que queda dins les zones a pavimentar. - Substitució de la superfície de sauló per cautxú . - Millora del paviment dur, sobretot pel que fa el desnivell amb la zona central de jocs infantils.	MITJA	ALTA	12.500,00 €
EV119	Cantabric_Tallers1	1	912	Àrea amb praderia seca amb lleugera pendent. Abres aïllats. Parterres amb arbustiva variada, i tanques arbustives de cupressus.	21	Espai de reunió per al veïnat que dona a avinguda principal. Els jardins veïnals contenen vegtació que no aporta valor a l'espai i genera sensació de desordre i deixadesa.	Millorable	Millorable	- Eliminació dels jardins veïnals, inclosa la vegetació que contenen. - Pavimentació dels jardins veïnals a eliminar. - Creació d'escocells amples per a l'arbrat que queda dins de la zona a pavimentar. - Eliminació dels murs de contenció que donen al carrer principal (obertura de l'espai).	BAIXA	ALTA	9.340,00 €
EV120	Plaça Cantàbric-Santander	4	172	Plaça pavimentada amb plataners en escocell i bancs al voltant	6	Espai amb manca de manteniment, on s'ha desenvolupat la vegetació espontània sobre el sauló. Conté ombra, però és un espai poc funcional com a zona verda i molt proper a altres espais més grans de major utilitat.	Millorable	Millorable	- Instal·lació de jardineres. - Creació d'escocells amples per a l'arbrat existent.	BAIXA	MOLT BAIXA	300,00 €
EV121	Horts urbans	6	2138	Horts urbans municipals que inclouen entrada de graves, zona pròpiament dels horts i perímetre amb vegetació espontània.	?	Espai en general en bon estat de manteniment, exceptuant algunes zones. Arbrat ornamental jove, alguns en implantació. L'espai permet la incorporació de composicions vegetals que aportin valor a una zona precisament dedicada al verd.	Correcte	Millorable	- Plantació d'arbres fruiters. - Plantació d'arbres de port ample que aportin ombra i arbres fruiters a l'espai de l'entrada. - Plantació de composicions vistoses, d'arbustiva vivaç o aromàtiques.	BAIXA	MITJANA	4.500,00 €
TOTAL												1.153.584,91 €

Annex 7. Millores per unitats de gestió d'arbrat viari.

PDVU BADIA DEL VALLÈS. UNITATS DE GESTIÓ ARBRAT VIARI
PROPOSTES DE MILLORA

ID UG	NOM CARRER	LONGITUD	Nº ARBRES	DESRIPCIÓ	DIAGNOSI FUNCIONAL	DIAGNOSI SANITÀRIA I FISIOLÒGICA	PROPOSTA DE MILLORES	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ
AV001	Av del Cantàbric	723	97	Alineació de liquidambars en mitjana del carrer que fa de límit municipal. Conflictes amb serveis aeris.	Funció paisatgística i dotació de verd	L'estat fitosanitari general és correcte. Un exemplar molt alterat. Alguns presenten conflictes amb serveis aeris	Substitució exemplar molt alterat. Poda de manteniment. Planificar augmentar la diversitat d'arbrat viari a mig-llarg termini, substituint els exemplars que estiguin més alterats.	Baixa	Molt baixa	250 €
AV002	Av del Cantàbric	21	3	Unitat situada en parterre al lateral del carrer composta de dos xiprers i un Platycladus amb un buit i conflicte amb senyal de trànsit.	Funció paisatgística i dotació de verd	El Platycladus es troba molt alterat i un dels xiprers manté conflicte amb senyal de trànsit.	Podes de manteniment i retall del xiprer per minimitzar conflicte amb senyal. Substitució del Platycladus	Baixa	Molt baixa	250 €
AV003	Av Via de la Plata	26	5	Alineació de plataners en parterre en cantonades del carrer. Un plantat en escocell petit.	Funció paisatgística i dotació de verd	Bon estat fitosanitari i sense conflictes.	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV004	Av del Cantabric	10	2	Arbrat de gran alçada en escocell en petita placeta pavimentada entre edificis.	Funció ornamental	Escocells massa petits per la mida dels arbres.	Poda de manteniment i ampliació d'escocells.	Baixa	Molt baixa	170 €
AV005	C Saragossa	32	7	Alineacions de plataners en parterre amb grups arbustius a les dues cantonades de l'avinguda.	Funció paisatgística i dotació de verd	3 exemplars alterats	Poda de manteniment. Vigilar els exemplars alterats i planificar la substitució o eliminació si empitjoren.	Baixa	Nula	- €
AV006	Av Tibidabo	74	2	Arbrat aïllat a les afores del municipi en zona de praderia al costat del vial.	Funció paisatgística i dotació de verd	Exemplars alterats	Poda de reformació o manteniment segons escaigui. Planificar la regulació d'exemplars amb capçades desequilibrades	Baixa	Nula	- €
AV007	Av de la costa Brava	16	2	Exemplars aïllats de plataner en escocell estret sobre vorera.	Funció paisatgística i d'ombra	Estat fitosanitari correcte. Escocells petits	Poda de manteniment i ampliació d'escocells.	Baixa	Molt baixa	170 €
AV008	Av de la Costa Brava	22	3	Alineació de plataners aïllats en vorera en escocell de dimensions reduïdes. Inclou una soca	Funció paisatgística i d'ombra	Estat fitosanitari correcte. Escocells petits i un escocell amb una soca.	Eliminació de soca i plantació de nou exemplar. Poda de manteniment i ampliació d'escocells.	Mitjana	Molt baixa	505 €
AV009	Av de la Costa Blava	194	28	Alineació de liquidàmbars en la mitjana que separa el carrer. Conflicte amb serveis aeris	Funció paisatgística i dotació de verd	Estat fitosanitari correcte excepte 6 exemplars alterats. Conflictes amb serveis aeris.	Poda de manteniment i formació pels que estan amb conflicte amb serveis aeris. Planificar augmentar la diversitat d'arbrat viari a mig-llarg termini, substituint els exemplars que estiguin més alterats.	Baixa	Nula	- €
AV010	Av de la Costa Blava	29	6	Alineació de plataners en parterre a les cantonades de l'Avinguda	Funció paisatgística i d'ombra	Estat fitosanitari correcte. Un exemplar mort que ha deixat buit	Poda de manteniment i substitució exemplarmort (buit)	Baixa	Molt baixa	250 €
AV011	C de Menorca	88	14	Alineació de robinies formant petit passeig plantades en escocell sobre vorera al parc de les Illes Balears.	Funció paisatgística i dotació de verd	Estat fitosanitari alterat, branques trencades i mal formades.	Poda de reformació o manteniment segons escaigui en funció de l'estat. Fer seguiment i estudiar augmentar la biodiversitat substituint els exemplars decaiguts o molt alterats per espècie més adequada a l'espai.	Mitjana	Baixa	1.250 €
AV012	AV de la Costa Brava	110	13	Plantació de sófores en la mitjana de l'avinguda en escocell petit sobre paviment dur.	Funció paisatgística i dotació de verd	Arbrat amb estat fitosanitari correcte en mitjana	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV013	C del Moianès	207	28	Plantació recent de freixes i Prunus en vorera cada 4-5m en escocell petit.	Funció paisatgística i dotació de verd	Forces exemplars alterats i plantats en escocells petits.	Poda de formació. Substitució d'exemplar molt alterat i seguiment de la resta d'exemplars alterats. Ampliació d'escocells o fer escocell corregut.	Mitjana	Baixa	2.375 €

ID UG	NOM CARRER	LONGITUD	Nº ARBRES	DESRIPCIÓ	DIAGNOSI FUNCIONAL	DIAGNOSI SANITÀRIA I FISIOLÒGICA	PROPOSTA DE MILLORES	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ
AV014	C de Porto	26	6	Plataners ubicats en diagonal en agrupacions de 2 en escocells sobre vorera o parterre.	Funció paisatgística i d'ombra	Estat fitosanitari correcte. Exemplar en escocell petit que genera conflicte amb paviment	Poda de manteniment i ampliació d'un escocell	Baixa	Molt baixa	85 €
AV015	C de Porto	47	8	Plataners ubicats en diagonal en agrupacions de 2 o 3 en parterre o escocells sobre vorera. La unitat inclou un om en parterre a la cantonada su del carrer.	Funció paisatgística i d'ombra	2 exemplars alterats, la resta amb estat fitosanitari correcte. Algun escocell petit	Podes de manteniment i seguiment de l'estat dels exemplars alterats i en cas d'observar deteriorament dels exemplars procedir a la seva eliminació progressiva i/o substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat. Ampliació d'escocells si s'escau	Baixa	Molt baixa	170 €
AV016	C. dels Infants	51	12	Alineació de plataners en escocell sobre vorera ampla.	Funció paisatgística i d'ombra	Alguns exemplars alterats i escocells petits per la mida dels arbres	Poda de manteniment. Estudiar l'ampliació d'escocells o fer escocell corregut continu. Seguiment arbres alterats i en cas d'observar deteriorament dels exemplars procedir a la seva eliminació progressiva i/o substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat.	Baixa	Baixa	1.020 €
AV017	C de l'Algarve	24	5	Plataners en vorera en alguns casos massa propers a zona d'aparcament	Funció paisatgística i d'ombra	Estat fitosanitari correcte. Un dels exemplars té conflicte amb paviment i trànsit.	Poda manteniment. Eliminació de l'exemplar problemàtic o ampliació d'escocell i protecció física (pilona o protector de tronc) envers aparcaments.	Baixa	Molt baixa	200 €
AV018	C de l'Algarve	14	3	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.	Funció paisatgística i d'ombra	Un dels exemplars alterats, els altres dos mantenen un estat fitosanitari és correcte.	Poda de manteniment i seguiment exemplars alterats. En cas d'observar deteriorament dels exemplars procedir a la seva eliminació progressiva i/o substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat.	Baixa	Nula	- €
AV019	Av Via de la Plata	451	48	Larga alineació de sófores en mitjana del carrer principal. Els dies de mercat genera conflicte amb els vehicles i parades que s'instal·len.	Funció paisatgística i dotació de verd	En general l'estat fitosanitari és correcte però hi ha alguns exemplars alterats. Conflicte amb usuaris el dia de mercat.	Poda de manteniment. Seguiment dels exemplars alterats. Estudiar opcions per protegir arbrat els dies de mercat (pilones-proteccions de tronc...)	Mitjana	Mitjana	2.400 €
AV020	Av Via de la Plata	29	10	Plataners formant parelles sobre parterres amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer	Funció paisatgística i d'ombra	L'estat fitosanitari és correcte. Sense conflictes associats	Poda de manteniment. En cas d'observar deteriorament dels exemplars procedir a la seva eliminació progressiva i/o substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat.	Baixa	Nula	- €
AV021	Aparcament Via de la Plata	15	5	Zona d'aparcament amb plataners sobre escocell molt a prop.	Funció paisatgística i d'ombra	L'estat fitosanitari és correcte però presenten problemes amb vehicles per l'aparcament	Podes de manteniment i instal·lació d'elements protectors (pilones o protectors de tronc)	Baixa	Molt baixa	800 €
AV022	Aparcament Via de la Plata	25	2	Plataners en escocell a les cantonades de gir en zona d'aparcament	Funció paisatgística i d'ombra	L'estat fitosanitari és correcte però presenten problemes amb vehicles per l'aparcament	Podes de manteniment i instal·lació d'elements protectors (pilones o protectors de tronc)	Baixa	Molt baixa	320 €
AV023	Plaça 8 de Març	36	5	Plaça amb paviment de llambordí que inclou 4 exemplars de tiler i una firmiana en escocell.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte però escocells molt petits	Poda de manteniment i ampliació escocells. Plantació de nou exemplar en l'escocell buit	Baixa	Molt baixa	760 €
AV024	Av Burgos	243	37	Zona de passeig a l'avinguda Burgos amb plataners en escocell gran, amb terra o paviment cautxú. S'han reposat recentment alguns exemplars.	Funció paisatgística i de dotació de verd	Estat alterat de molts exemplars. Molts coincideixen amb escocells de cautxú.	Podes de manteniment i seguiment de l'estat dels exemplars alterats i en cas d'observar deteriorament procedir a la seva eliminació progressiva i substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat. Canvi d'escocell de cautxú a escocell de terres que no escanyí els arbres ja que l'amplada de vorera és suficient.	Mitjana	Baixa	1.700 €
AV025	Av Burgos	113	6	Plantació d'Albizia en parterres al costat de l'avinguda amb dues baixes (soques)	Funció paisatgística i de dotació de verd	Estat irregular amb dues soques i un exemplar alterat.	Substitució de les soques i podes de manteniment. Seguiment de l'estat fitosanitari i substitució progressiva si es comprova que l'espècie té dificultats per desenvolupar-se correctament	Mitjana	Molt baixa	500 €
AV026	Av Burgos	66	12	Parterre de sauló a la cantonada amb plataners grans o mitjans i en bon estat.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte	Podes de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV027	Av Burgos	19	2	Plantació d'Albizia en parterres al costat de l'avinguda amb una baixa (soca)	Funció paisatgística i de dotació de verd	Dos trams diferenciats. Plataners en bon estat al tram de riera i més alterats al tram urbà	Substitució de l'exemplar mort. Podes de manteniment. Seguiment de l'estat fitosanitari i substitució progressiva si es comprova que l'espècie té dificultats per desenvolupar-se correctament.	Baixa	Molt baixa	250 €

ID UG	NOM CARRER	LONGITUD	Nº ARBRES	DESRIPCIÓ	DIAGNOSI FUNCIONAL	DIAGNOSI SANITÀRIA I FISIOLÒGICA	PROPOSTA DE MILLORES	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ
AV028	Av Via de la Plata	42	7	Parterre corregut amb plantació de plataners i Hesperocyparis arizonica en corba de gir de l'Avinguda Via de la Plata zona sud.	Funció ornamental i de dotació de verd	Estat fitosanitari correcte. Hesperocyparis mal format	Poda de manteniment pels plataners. Poda de reformació per l'Hesperocyparis.	Baixa	Nula	- €
AV029	Av Via de la Plata	31	6	Plantació de liquidàmbars en escocell sobre vorera davant del mercat. Inclou un xiprer aïllat plantat també en escocell.	Funció paisatgística i de dotació de verd	Alguns exemplars alterats. Possible conflicte del xiprer amb una senyal	Poda de manteniment. Seguiment de l'estat dels liquidàmbars alterats i poda de reformació si s'escau del xiprer per evitar conflicte amb senyal	Baixa	Nula	- €
AV030	C de la Manxa	6	2	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV031	C de la Manxa	7	2	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV032	C de la Manxa	8	2	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV033	C de la Manxa	2	1	Plataner sobre parterre de gespa a la zona de gir del carrer.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV034	C. de la Bètica	29	4	Plataners sobre escocell o parterre amb grup d'arbustives en cantonades del carrer.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV035	C Saragossa	10	3	Plataners sobre parterre de gespa a la zona de gir del carrer.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV036	C Saragossa	11	3	Plataners sobre parterre de gespa a la zona de gir del carrer.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV037	Av Cantabric	56	7	Arbrat de diferents espècies al llarg del carrer en parterre amb diferents grups arbustius o sauló.	Funció paisatgística i de dotació de verd	Arbrat amb estat irregular amb alguns exemplars alterats i altres mal formats	Poda de manteniment o reformació segons escaigui. Estudiar substituir o eliminar exemplars més alterats.	Baixa	Nula	- €
AV038	Camp Esports	8	1	Populus canadensis aïllat en talús vegetat al costat del camp de futbol.	Funció paisatgística i de dotació de verd	Estat alterat i mal format	Poda de manteniment i seguiment del seu estat fitosanitari per possible eliminació o substitució si s'escau	Baixa	Nula	- €
AV039	Av de la Mediterrània	249	49	Alineació de sòfores a la mitjana que divideix els dos sentits de l'Avinguda de la Mediterrània.	Funció paisatgística i de dotació de verd	Estat fitosanitari correcte. Algun exemplar alterat.	Podes de manteniment i seguiment dels exemplars alterats i en cas d'observar deteriorament procedir a la seva eliminació progressiva i substitució per altres espècies per augmentar biodiversitat	Baixa	Nula	- €
AV040	Av Via de la Plata	41	7	Parterre corregut amb plantació de plataners i Hesperocyparis arizonica en corba de gir de l'Avinguda Via de la Plata zona sud.	Funció paisatgística i de dotació de verd	Estat fitosanitari dels plataners és correcte. Hesperocyparis amb estat alterat o molt alterat	Substitució de l'exemplar molt alterat i seguiment de l'exemplar alterat per plantejar substitució per espècie més adequada. Poda de manteniment als plataners	Baixa	Molt baixa	250 €
AV041	Av de la Mediterrània	9	1	Exemplar aïllat d'Hesperocyparis arizonica en escocell corregut de sauló.	Funció paisatgística i de dotació de verd	L'exemplar es troba alterat i presenta un possible conflicte amb fanal	Poda de reformació per evitar conflicte i posterior de manteniment. Seguiment de l'evolució de l'estat i possible substitució	Baixa	Molt baixa	250 €
AV042	Av de la Mediterrània	167	32	Tipuanes en escocell corregut estret en una zona d'aparcament amb moltes baixes (3 buits i 6 soques).	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari irregular amb exemplars morts (buits i soques) i alguns alterats degut segurament a conflictes amb aparcament	Substitució dels exemplars morts i seguiment dels alterats. Protecció física dels arbres envers aparcaments (pilones o protectors de troncs) o reforma de l'espai. Podes de formació i manteniment	Mitjana	Mitjana	4.650 €
AV043	AV_Mediterrània 3	28	5	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte. Un exemplar alterat	Poda de manteniment i seguiment de l'exemplar alterat	Baixa	Nula	- €

ID UG	NOM CARRER	LONGITUD	Nº ARBRES	DESCRIPCIÓ	DIAGNOSI FUNCIONAL	DIAGNOSI SANITÀRIA I FISIOLÒGICA	PROPOSTA DE MILLORES	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ
AV044	Aparcament Moreres 1	62	14	Tipuanes en escocell corregut estret en una zona d'aparcament. Implantades recentment.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte. Zona d'aparcament que pot implicar conflicte per cops als tronc dels arbres	Podes de formació i manteniment. Dotar de protecció física envers aparcaments (pilones o protector tronc).	Baixa	Baixa	1.920 €
AV045	Plaça de Montjuic	12	3	Zona de vorera amb 3 escocells petits amb Whashingtonies robusta.	Funció paisatgística i dotació de verd	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV046	Av Eivissa	19	5	Plataners sobre parterre amb grup d'arbustives amb tancat perimetral a la zona de gir del carrer.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV047	Av Eivissa	63	9	Plantació de plataners en talús amb grup arbustiu i herbaci per sobre aparcament .	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	2 exemplars alterats	Poda de manteniment i seguiment dels exemplars alterats. En cas de haver de substituir fer-ho amb altres espècies per augmentar biodiversitat	Baixa	Nula	- €
AV048	Av Eivissa	17	6	Plataners sobre parterre de sauló a la zona de gir del carrer. Inclou també Ulmus pumila en escocell independent.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Els plataners tenen un estat fitosanitari correcte. L'om es troba alterat	Poda de manteniment. Tractament fitosanitari de l'om. Estudiar possible substitució o eliminació sino millora	Baixa	Molt baixa	200 €
AV050	C de Menorca	17	3	Tipuanes aïllades en escocell en zona d'estada formigonada.	Funció paisatgística i d'ombra	Estat fitosanitari correcte amb un escocell buit. Conflicte fanal	Plantació de nou exemplar en escocell buit i ampliació dels escocells existents. Podes de manteniment, reformació per exemplar amb conflicte fanal i de formació pel nou exemplar que es planti.	Baixa	Molt baixa	590 €
AV051	C de Menorca	116	21	Plataners en escocell als dos costats de carrer amb algun exemplar aïllat de Ligustrum, om i Photinia.	Dotació de verd i d'ombra.	Estat molt alterat de l'om i alterat d'altres exemplars. Escocell buit i altres molt estrets.	Plantació en escocell buit, substitució de l'om molt alterat i seguiment d'exemplars alterats. Podes de reformació o manteniment segons escaigui. Ampliació d'escocells puntuals o fer parterre corregut on sigui viable.	Mitjana	Baixa	2.285 €
AV052	C de Menorca	27	4	Plataners en escocell ample sobre placeta paviment dur.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte però escocells petits	Poda de manteniment . Ampliar escocells	Baixa	Molt baixa	340 €
AV053	Av Eivissa	97	11	Alineació de liquidàmbars en la mitjana que separa el carrer. Fanals entre mig a distància sense conflicte.	Funció paisatgística i de dotació de verd	Estat fitosanitari correcte. Un exemplar alterat	Poda de manteniment i seguiment de l'exemplar alterat.	Baixa	Nula	- €
AV054	Av Eivissa	30	6	Plataners i oms en escocell de gespa i plataners en escocell a l'altra cantonada.	Funció paisatgística i de dotació de verd	Estat fitosanitari correcte dels plataners. Els oms es troben alterats	Poda de manteniment i tractament fitosanitari dels oms.	Baixa	Molt baixa	400 €
AV055	Plaça de Montjuic	37	7	Alineació de plataners sobre escocell corregut de gespa a les corbes de gir del carrer	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV056	C de Mallorca	10	2	Parella de firmianes aïllades en escocell petit sobre vorera una a cada costat al final del carrer en zona entrada a institut.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment. Ampliació escocell	Baixa	Molt baixa	170 €
AV057	Aparcament Santander	56	5	Arbrat dispers al voltant aparcament ubicat en escocell individual o escocell corregut.	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte. Conflicte amb aparcament	Poda de manteniment. Protecció envers aparcament amb pilones o protecció de tronc.	Baixa	Molt baixa	800 €
AV058	Mercat municipal	30	5	Alineació recent de liquidàmbars en escocells amples davant del mercat municipal.	Funció paisatgística i de dotació de verd	Estat fitosanitari correcte. Arbrat en escocells amples	Poda de formació i posterior de manteniment.	Mitjana	Nula	- €

ID UG	NOM CARRER	LONGITUD	Nº ARBRES	DESCRIPCIÓ	DIAGNOSI FUNCIONAL	DIAGNOSI SANITÀRIA I FISIOLÒGICA	PROPOSTA DE MILLORES	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ
AV059	C_Bètica	3	1	Firmiana aïllada en escocell sobre vorera al costat mur perimetral del CEIP La Sardana	Funció paisatgística i de dotació de verd	Estat fitosanitari correcte	Poda de manteniment	Baixa	Nula	- €
AV060	Aparcament La Llabor	29	4	Arbrat aïllat a zona verda lateral a l'aparcament de La Llabor que inclou un exemplar de pi i 3 de populus	Funció paisatgística i de dotació de verd	Estat fitosanitari alterat i amb cops per cops aparcaments	Podes de manteniment i protecció envers aparcaments amb pilones o protectors de troncs. Seguiment de l'evolució del seu estat i plantejar la seva eliminació o substitució en localització més adequada en el mateix espai	Baixa	Molt baixa	640 €
AV061	Av Saragossa	7	1	Exemplar aïllat de plataner en escocell estret sobre vorera	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte. Escocell petit.	Poda de manteniment. Ampliació d'escocell	Baixa	Molt baixa	85 €
AV062	C de la Manxa	14	2	Exemplars aïllats de plataner en escocell estret sobre vorera	Funció paisatgística i de dotació de verd i ombra	Estat fitosanitari correcte. Escocells petits.	Poda de manteniment. Ampliació d'escocell	Baixa	Molt baixa	170 €
AV063	Av Mediterrània	6	1	Exemplar aïllat de ligustrum en zona d'entrada bloc de pisos en escocell estret sobre paviment dur.	Funció paisatgística i de dotació de verd	Estat fitosanitari correcte. Escocells petits.	Podes periòdiques per eliminació fruits carnosos. Ampliació d'escocell	Baixa	Molt baixa	85 €
									TOTAL	26.260 €

Annex 8. Millores per unitats de gestió de jardinera viària.

PDVU VILASSAR DE DALT. UNITATS DE GESTIÓ JARDINERA VIÀRIA
PROPOSTES DE MILLORA

ID UG	NOM CARRER	LONGITUD	NÚMERO JARDINERES	ESPÈCIE PRINCIPAL	DESCRIPCIÓ	DIAGNOSI FUNCIONAL	DIAGNOSI SANITÀRIA I FISIOLÒGICA	PROPOSTA DE MILLORES	PRIORITAT	VALORACIÓ ECONÒMICA	ESTIMACIÓ
JV001	Carrer de l'Algarve	36	11	1	Jardineres en escocell estret sobre vorera al costat zona aparcament	Ornamental i dotació de verd	Millorable	Estudiar la seva eliminació.	Baixa	Baixa	1.100 €
JV002	Avinguda Mediterrània	3	2	1	Jardineres ubicades sobre parterre corregut en test de plàstic en zona aparcament.	Ornamental i dotació de verd	Correcte	Manteniment o substitució per planta vivaç per limitar cost de manteniment	Baixa	Molt baixa	400 €
JV003	Mercat municipal	26	3	114	Jardineres de ferro ubicades sobre vorera entre una alineació d'arbrat.	Ornamental i funcional aparcament sobre vorera	Correcte	Substitució per un altre element per limitar cost de manteniment	Baixa	Baixa	1.200 €
										TOTAL	2.700 €

Annex 9. Criteris del verd.

ANNEX 9. CRITERIS DEL VERD

L'objectiu d'aquest Annex és establir uns criteris de verd que serveixin de guia en el moment de projectar nous espais o remodelar parcialment espais existents.

Aquest apartat s'han basat en el "Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, l'execució i la recepció dels espais verds" de l'Ajuntament de Barcelona, any 2020, la "Guia de Criteris Tècnics pel disseny d'espais verds urbans", de l'Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC) i la "Guia per a la selecció d'espècies de verd urbà: Jardineria", de la Diputació de Barcelona, any 2015.

1 CRITERIS APLICABLES ALS ESPAIS VERDS

1.1 Criteris generals

Els nous espais verds o les reformes dels existents s'han de dissenyar atenent a la necessitat de dotar a la ciutadania d'un hàbitat verd adequat i de qualitat que permeti diferents usos, on els usuaris puguin desenvolupar diverses activitats i promoure interaccions socials positives que millorin la cohesió social i el desenvolupament local.

En aquest sentit, els serveis tècnics municipals han de vetllar perquè les transformacions parcials o integrals o els nous espais s'estableixin sota uns criteris de qualitat i coherència amb l'entorn per tal d'assolir els objectius prefixats.

Per tant, el verd de Badia del Vallès s'ha de plantejar sota els següents criteris:

- *Criteris estètics:* tot i que el verd públic té moltes funcions, una central és l'ornamental. Cal que hi hagi harmonia entre les espècies basat en el cromatisme de les fulles i la seva textura. Cal, per tant, preparar llistats d'espècies compatibles entre sí, abans de dibuixar el plànol de plantació.
- *Criteris ecològics:* la integració de les plantacions a dins d'un hàbitat proper pot contribuir a atraure fauna associada a aquest hàbitat. Cal també potenciar l'ús de plantes autòctones o al·lòctones que estiguin totalment adaptades. Aquest efecte pot ser especialment interessant en espais de transició que es troben en contacte directe amb l'entorn natural.
- *Criteris sostenibles:* cal escollir espècies poc exigents i adaptades al clima mediterrani, a més de garantir la biodiversitat, evitant el predomini d'unes poques espècies. Cal tenir cura del malbaratament dels recursos com l'aigua i per tant, el disseny d'espais ha d'atendre a les necessitats de minimitzar els costos de gestió i manteniment. Les gespes C3 i els elements vegetals de més manteniment s'han de limitar a espais rellevants i significatius, però cal fugir del seu ús estès.
- *Criteris de gestió:* els espais s'han de dissenyar tenint en compte el manteniment posterior i els recursos disponibles. No es poden executar espais verds que suposin elevats costos de manteniment posteriors, per sobre de les capacitats municipals.
- *Criteris socials:* els espais han d'atendre i respondre a les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, cal tenir en compte l'interès de la participació ciutadana en els processos de creació o transformació d'espais per recollir les idees i aquelles peticions que millor s'adaptin als objectius socials perseguits. Ara bé, aquests procediments han de saber triar entre les mesures i peticions que permeten satisfer

les necessitats del col·lectiu, de les peticions arbitràries que no contribueixin a assolir beneficis per la ciutadania en general.

- *Criteris econòmics:* la creació o transformació de verd ha de partir d'una inversió inicial, adaptada a la realitat de Badia del Vallès, on el disseny optimitzi els recursos econòmics per no hipotecar les finances municipals. Cal controlar els imprevistos que generen desviaments pressupostaris i per tant, el projecte ha d'estar molt ben detallat i valorat sota una base de preus actualitzada d'acord al mercat. També caldrà atendre als criteris de gestió del manteniment, per evitar dissenys molt impactats però pels quals no es disposi de recursos posteriors per conservar-los adequadament.

A banda dels criteris generals caldrà tenir en compte les següents mesures:

- La configuració i dimensions útils dels espais de plantació han de ser suficients per garantir les **condicions òptimes de creixement** de la vegetació, i la prestació de serveis ecosistèmics que permetin un bon confort climàtic i ambiental una bona connectivitat ecològica de l'espai públic.
- Es molt recomanable que els projectes presentin **objectius ambiciosos per superfícies i dimensions mínimes dels espais de plantació i àrees de cobertura amb ombra**, especialment als parcs i jardins i l'espai viari.
- En general, cal **evitar la fragmentació i dispersió del verd** en multiplicitat de parterres o àrees de plantació discontinues, es preferible consolidar la plantació d'arbres i altre vegetació en grups i masses de vegetació continus i de dimensions suficients pel benestar de la vegetació.
- Les àrees de plantació hauran d'estar **protegides de la circulació creuada de vehicles, persones i animals**, per evitar el trepig i la compactació del terreny, i hauran d'estar protegides perimetralment en funció de l'ús previst per a l'espai públic en qüestió. Les zones de plantació seran fàcilment accessibles per permetre el manteniment i la retirada d'escombraries i brutícia acumulada de forma habitual.
- Serà obligatori incloure-hi **materials per afavorir l'estabilitat i condicionament del sòl**, i **evitar l'aflorament de plantes adventícies** de manera incontrolada, preferiblement amb materials orgànics i biodegradables, tals com mantes de fibres, encoixinat o altres sistemes que es puguin aprovar.
- En els **espais verds amb accessibilitat limitada** per la seva funcionalitat o característiques morfològiques del terreny s'hi plantaran vegetals d'estrat arbustiu de creixement lent i amb requeriments de **manteniment molt extensiu**.
- La vegetació prevista haurà d'estar **adaptada a les condicions ambientals** de Badia del Vallès i amb previsió dels usos habituals de l'espai. Les espècies vegetals en els espais verds han de **disposar d'espai suficient** per al desenvolupament del seu volum aeri i soterrani màxim, amb un àrea de plantació i un volum de sòl útil suficient per al seu bon desenvolupament radical.
- **No es podran fer servir plantes amb caràcter invasor** i les espècies vegetals seleccionades han de tenir un desenvolupament radical que no malmeti les infraestructures, els serveis ni el mobiliari, i el seu l'entorn.
- **La implantació o sembra de gespa en els espais verds públics urbans ha de comptar amb l'autorització expressa de l'Ajuntament** de Badia del Vallès. El disseny de la superfície que inclogui cespitoses segables hauria de ser compatible

amb la utilització de la maquinària de manteniment, reduint al mínim imprescindible la plantació de vorades sotmeses a retall. En zones on no es preveu el trepig, és preferible implantar prats florits i herbassars.

- El disseny ha de tenir en compte l'**àrea de desenvolupament dels arbres i la seva relació amb els elements del voltant**. En el projecte és important la definició de les mides de les plantes que s'hi plantaran i abans de procedir a la selecció definitiva de les espècies vegetals, s'han d'haver definit els elements constitutius de l'espai verd: camins, il·luminació, serveis, detalls arquitectònics i distribució global dels espais.

1.2 Paràmetres de disseny

Pel disseny de nous espais o transformacions parcials de verd existent caldrà tenir en compte els següents paràmetres:

- a) Protegir el patrimoni vegetal existent incloent les comunitats vegetals naturals establertes.
- b) Conservar la biodiversitat, evitant la pèrdua d'espècies i hàbitats, i treballar per tal d'augmentar el nombre d'espècies de flora, evitant espècies predominants i invasores.
- c) Fomentar la gestió ecològica i la naturalització mitjançant mètodes respectuosos amb els processos naturals i que promoguin la presència de biomassa i biodiversitat.
- d) Fomentar la gestió dels parcs, jardins i altres espais verds amb criteris d'eficiència i sostenibilitat, evitant l'ús de biocides i promovent la naturalització.
- e) Prioritzar la utilització d'espècies vegetals adaptades a les condicions urbanes, especialment a les mediterrànies i les considerades autòctones.
- f) Utilitzar plantes d'interès per a la biodiversitat, de consum hídric baix i necessitats de manteniment moderades.
- g) Evitar l'ús d'espècies vegetals considerades invasores, i limitar l'ús d'aquelles amb coneguts efectes deleteris sobre la salut de les persones, paviments, infraestructures i serveis, a situacions on aquests danys siguin improbables.
- h) Prioritzar la jardineria i la vegetació amb requeriments hídrics i consums moderats, tenint en compte polítiques de conservació de recursos en el seu manteniment, però amb consideració dels requeriments hídrics i consums necessaris per permetre al metabolisme vegetal la prestació de serveis ecosistèmics significatius.
- i) Potenciar la permeabilitat dels espais urbans per tal de facilitar la infiltració d'aigua de pluja al sòl i la zona radical de les plantes, l'evaporació i control de temperatures i la recàrrega del nivell freàtic.
- j) Utilitzar plantes adaptades a les condicions urbanes de Badia del Vallès.
- k) Fomentar l'ús de plantes atraients de fauna útil, especialment plantes autòctones amb floracions interessants en quant al seu valor nectarífer per afavorir la presència d'insectes pol·linitzadors, i de fructificació tardana per afavorir l'alimentació dels ocells durant la tardor-hivern.
- l) Considerar el component cultural i estètic de la vegetació utilitzada als espais verds per fomentar el respecte i l'interès pels seus valors botànics i ambientals.

- m) Evitar els arbres i arbustos amb espines en indrets de fàcil accés.
- n) Evitar arbres i palmeres amb fusta propensa al trencament sobtat.
- o) Reduir la plantació d'espècies considerades al·lèrgiques i evitar invasores.
- p) Utilitzar espècies i grups vegetals amb certa longevitat.

2 CRITERIS ESPECÍFICS

2.1 Espais verds

Com a principi general es recomana l'ús d'estrats de vegetació adaptats a les condicions urbanes de Badia del Vallès, que siguin resistents a la sequera, tolerin tot el possible els efectes de la presència i contacte amb persones i animals de companyia, especialment si es tracta d'una zona d'ús compartit o similar.

Sempre que l'ús i trànsit previst per l'espai públic ho permeti, es recomana fer servir arbres, arbustos de floració i llavor, grups de rosers, plantes vivaces, gramínies i entapissants amb valors de promoció de la biodiversitat per generar composicions fenològicament atractives, amb notes de color i textura i un significat culturalment rellevant per al conjunt de la societat.

Amb l'objecte de millorar el confort dels usuaris i les espècies vegetals, es recomana que els projectes contemplin com objectiu unes àrees de plantació que permetin oferir serveis ecosistèmics mesurables. Per tant, es necessari que en els espais verds qualificats com parcs i/o jardins urbans presentin un mínim del 50% superfície vegetada, i una cobertura amb ombra generada per arbres semi-madurs al migdia d'estiu del 50% del total de les àrees pavimentades.

2.2 Elements de vialitat

En elements de vialitat (mitjanes i rotondes, principalment) es recomana plantar quan l'amplada útil mínima sigui igual o superior a 1 m i l'àrea de plantació no sigui inferior al 4 m². Es recomana també plantar un estrat arbustiu que no superi 1 m d'alçada i que no precisi retall freqüent.

Quan l'amplada útil de la mitjana o parterre superi els 2 m llavors serà possible incloure estrat herbaci i arbori.

AMPLADA MÍNIMA DE MITJANA I TIPUS DE PLANTACIÓ		
Amplada (M)	Àrea (m ²)	Tipus de vegetació
<1	-	No es permet
≥1	≥4	Arbustiva de port baix
>1,5	>6	Arbustiva i vivaç de port baix
≥2	≥8	Arbustiva i vivaç
≥4	≥16	Arbustiva i vivaç

2.3 Jardineres

L'ús de les jardineres ha de respondre a la necessitat d'enjardinar zones de la ciutat on no hi ha un subsòl mínim per la presència de serveis o per construccions soterrades i en carrers estrets que no permeten el desenvolupament d'arbres. Aquest ús ha de ser específic i restringit en virtut de l'alt cost de recursos e inversió que suposa la seva gestió.

Atesa la complexitat del manteniment de les jardineres cal evitar el seu ús quan és per raons purament compostives, per acotar zones per a vianants, per dificultar l'estacionament de vehicles, etc. En aquests casos es recomana buscar elements urbans més adequats o plantar directament al terreny simulant una jardinera, si la situació "ho demana".

Les espècies que s'utilitzin en jardineres han de suportar la vida en un contenidor i han d'estar el més adaptades possible al clima mediterrani per reduir costos de manteniment i augmentar l'eficiència en el seu manteniment. S'evitarà en la mesura del possible les espècies que puguin causar danys físics als ciutadans. Les espècies a utilitzar seran les que siguin més sostenibles, és a dir que estiguin més adaptades al clima mediterrani i tinguin una resposta més bona al canvi climàtic. Les espècies a plantar es descartaran -sempre que sigui possible- espècies anuals o bianuals, donant prioritat a les que tenen un cicle de vida més llarg.

En general, les jardineres de nova implantació a la ciutat han de ser considerades des dels punts de vista següents:

La vida útil mínima de la jardinera ha de ser de 15 anys en condicions normals d'ús i d'adequat manteniment. La garantia de subministrament de l'element i de recanvis ha de ser d'un mínim de 10 anys. Han d'oferir resistència a la deformació per un ús normal o per les forces habituals a què sigui exposat el recipient. Han d'oferir innocuïtat envers les característiques fisicoquímiques dels substrats i les aigües.

Respecte a les espècies a plantar, es seleccionaran segons els següents criteris:

- Model de jardinera.
- Criteris de sostenibilitat: requeriment hídric, requeriment de poda, resistència a la sequera i resistència a plagues i malures.
- Condicionants mediambientals i espacials: exposició solar, proximitat al mar. Potenciació de la biodiversitat, atracció de pol·linitzadors, fauna auxiliar, etc.
- Criteris paisatgístics: alçada i amplada de la planta, color de la flor i el fullatge, etc.

3 ESTRUCTURES A FAVOR DE LA BIODIVERSITAT

La presència de biodiversitat en un jardí és un indicador de qualitat. Com més gran és el número d'espècies animals i vegetals d'un jardí, més complexes són les xarxes tròfiques que s'estableixen entre els diferents organismes i, en conseqüència, més capacitat d'afrontar possibles perturbacions com pot ser l'entrada d'una plaga o malura. És recomanable preveure, si les característiques del jardí així ho permeten, la instal·lació de determinades estructures per tal d'afavorir la presència de determinats grups faunístics d'interès en el jardí.

Cal seguir uns criteris d'ubicació genèrics abans de procedir a la instal·lació de qualsevol estructura de fauna. És del tot necessari fer una lectura de l'espai per determinar la conveniència o no de dur a terme aquesta actuació. No tots els espais són susceptibles de rebre estructures. L'anàlisi de la pressió d'usos per part de la ciutadania, la presència de gossos solts en l'espai i/o de colònies de gats, el tipus de vegetació de l'entorn, l'orientació, la connectivitat amb altres espais verds de la ciutat i, evidentment, les característiques del grup biològic que es vol potenciar són elements clau a tenir en compte per garantir certes opcions d'èxit en forma d'ocupació. La natura és imprevisible però la inversió de temps i recursos per a la col·locació i manteniment posterior d'aquestes estructures mereix un estudi previ de l'espai per determinar-ne la seva idoneïtat.

A continuació es descriuen algunes mesures pel foment de la biodiversitat:

Refugis de pol·linitzadors. Estructures conegudes com “Hotels d'insectes” i “refugis d'abelles”. S'han de dissenyar d'acord amb les característiques dels insectes que es vol promoure, i no pas com element estètic.

Torre niu de ratpenats. Els ratpenats són un grup de vertebrats, protegits per la normativa europea, que desenvolupen una important tasca ecològica en alimentar-se d'una gran quantitat de mosquits, per exemple. Participen, doncs, en la regulació de les poblacions d'insectes poc desitjats i en conseqüència, contribueixen al benestar de les persones. La falta de llocs adequats per ubicar-hi les colònies de cria constitueix un dels principals problemes per al seu desenvolupament. Amb aquestes estructures afavorim la seva presència a la ciutat.

Espiral d'aromàtiques. Aquestes estructures permeten afavorir la presència d'insectes pol·linitzadors en els espais verds de la vila. Construir un espiral de pedra seca serveix de suport de plantació a tot un seguit d'espècies vegetals amb flors riques en nèctar i amb un rang de floració prou ampli per proporcionar aliment al llarg de l'any. El mur de pedra seca ofereix, a més, possibilitats de refugi a una gran quantitat d'invertebrats i a petits rèptils tals com sargantanes i dragons els quals trobaran aixopluc entre les esquerdes i petites cavitats de l'espiral augmentant la biodiversitat de l'espai. Destacar, també, el valor ornamental d'aquestes estructures.

Fusta tròfica. Coneguts com “Piràmides de fusta” i “cúmulo de troncs”, són un hàbitat per a la supervivència de moltes espècies d'invertebrats xilòfags, fongs i microorganismes. Tots ells participen en els processos de descomposició de la matèria orgànica i en el reciclatge dels nutrients i, per tant, ajuden a mantenir la qualitat del sòl. Alhora, la fusta morta és utilitzada per als estadis larvaris de molts invertebrats, els quals serveixen d'aliment a grups faunístics de nivell superior com ocells.

Instal·lant piràmides de fusta i cúmulo de troncs s'augmenta, per tant, la complexitat de la xarxa tròfica de l'espai, i en conseqüència la seva qualitat en termes de biodiversitat.

Bio-troncs. El seu objectiu és oferir substrats de nidificació a diferents grups faunístics, principalment insectes pol·linitzadors i ocells. Es tracta d'aprofitar els troncs dels arbres que han estat talats o arrabassats en l'àmbit urbà per plantar-los en un espai verd (amb base de formigó, si s'escau). En aquest biotrons i mitjançant un trepanç es realitzen forats de diferents diàmetres que seran utilitzats per diverses espècies de pol·linitzadors com a llocs on ubicar-hi la posta. Es construeixen, així, hotels d'insectes integrats en el propi tronc.

Rocalles. L'objectiu és generar oportunitats perquè principalment sargantanes, dragons, invertebrats, i micromamífers colonitzin aquestes estructures augmentant, així, la biodiversitat de l'espai. Es tracta d'aprofitar les pedres i roques de l'entorn proper per fer petits cúmuls en forma de roquissars i en llocs assolellats que seran utilitzats com a espais de refugi, alimentació i nidificació per diferents grups faunístics.

Despavimentació. La “despavimentació” consisteix en la demolició i l'excavació de paviments, com ara formigó o asfalt, o l'extracció parcial de zones de llambordes o altres materials, en la traça urbana per crear una superfície permeable i un volum de sòl ric en matèria orgànica òptima per a la plantació i sembra d'espècies vegetals que pugui actuar com a espai d'infiltració de la escorrentia, de evapotranspiració i com refugi de biodiversitat.

A l'enderrocar aquestes àrees de paviment, la vegetació pot filtrar l'escorrentia i el sòl pot absorbir una forma natural d'aigua de pluja per contribuir a la seva retenció, que contribueix a regular el microclima local, recuperar el subministrament d'aigua a la capa freàtica i ajudar a reduir risc d'inundacions puntuals.

Punts blaus. Els punts blaus -basses naturalitzades, fonts ornamentals naturalitzades i/o jardins- aquàtics tenen un valor ecològic i estètic que aporta importants serveis ecosistèmics, tals com sensació de naturalitat, frescor i qualitat de l'espai verd. La creació d'un punt blau pot constituir un ecosistema aquàtic que sigui un nucli de biodiversitat al proporcionar hàbitat i recursos a un gran nombre de grups faunístics tals com amfibis, ocells, libèl·lules i d'altres invertebrats.

4 QUALITAT DEL MATERIAL VEGETAL

4.1 Normativa de qualitat

La qualitat del subministrament del material vegetal i les operacions en obres de paisatgisme està regulada per les normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Aquestes normes no són d'obligat compliment, a menys que ho especifiqui el projecte de forma explícita (plec de Condicions Tècniques i/o capítol de normativa aplicable).

En la majoria de casos, no n'hi ha prou assegurant que “es compliran les NTJ” o “material subministrat segons la nTJ07F”, ja que aquestes normatives donen un marge prou ampli, motiu pel qual cal especificar en els projectes d'enjardinament una solució o una altra, igualment satisfactòries a la llum de les NTJ i de la qualitat del treball.

4.2 Normativa fitosanitària i d'espècies invasores

Determinades espècies estan obligades a subministrar-se amb un passaport fitosanitari, en compliment de la directiva europea 2000/29/CE de 8 de maig de 2000, que es va concretar en el Real Decret 58/2005 de 21 de gener.

Per al control de determinades plagues i malalties existeix una variada legislació que afecta a les plantes utilitzades en espais verds i que cal tenir present en la gestió del verd.

Així mateix, per a algunes espècies de plantes al·lòctones i en atenció al seu risc invasiu, s'ha legislat en el Real decret 1628/2011 de 14 de novembre la restricció del seu ús en

determinats àmbits. En aquest Real decret, previ a l'elaboració del “Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores”, ja s'ha inclòs una llista d'espècies que caldrà consultar i atènyer-se a les restriccions que queden establertes.

Annex 10. Criteris de l'arbrat viari.

ANNEX 10. CRITERIS DE L'ARBRAT VIARI

El present Annex estableix els criteris per a la gestió de l'arbrat viari. S'han tingut en compte les recomanacions i criteris generals dels documents "Guia per a la selecció d'espècies de verd urbà: arbrat viari", de la Diputació de Barcelona, any 2012 i "Gestió de l'arbrat viari de Barcelona", de l'Ajuntament de Barcelona, any 2011.

1 CRITERIS GENERALS

La dimensió de l'arbre és un dels factors més importants a l'hora d'escollir l'espècie adequada. Per definir-la, es consideren dos paràmetres: el diàmetre de la capçada i l'alçada de l'arbre en l'estat adult.


La viabilitat de la presència d'arbres als diferents carrers de la ciutat està determinada per l'amplada de les voreres, les característiques de la via, l'existència de trànsit rodat i els encreuaments o la visibilitat de la via, així com les servituds existents i la normativa d'accessibilitat dels vianants. A causa del limitat espai disponible en l'àmbit viari i de la competència per l'espai aeri i subterrani, l'arbrat s'hauria d'implantar únicament quan se n'asseguri el correcte desenvolupament.

2 SERVITUDS

2.1 Servitud al vianant

Tota la part aèria d'un arbre d'alineació (copa i tronc) ha de respectar l'espai destinat a la circulació i ús de vianants.

- Alçada mínima de **2,25 m**, des del terra fins al punt on apareixen les primeres branques estructurals. En els arbres empeltats s'ha de mantenir la mateixa distància lliure de branques des del terra fins al punt d'empelt.

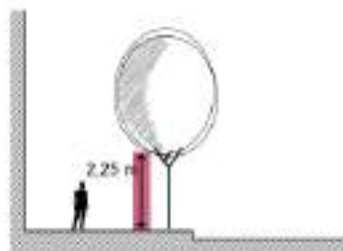

- Distància mínima d'**1,80 m** entre l'edificació i l'alineació d'arbre per permetre la lliure circulació dels vianants, fent així l'espai accessible i sense obstacles.
- En el cas de carrers consolidats es pot acceptar la distància mínima d' **1,50 m**.




Ahora s'ha de preveure una distància suficient amb els passos de vianants per permetre que el vianant visualitzi perfectament el trànsit rodat.

2.2 Servitud als edificis

La distància entre la capçada i els edificis condiciona el bon desenvolupament de l'estructura de l'arbre i minimitza la necessitat de podes recurrents.


- Distància mínima de **0,5 m** entre la copa dels arbres i la línia de vol a les façanes i/o balcons dels edificis.
- Distància mínima de **2,5 m** entre la línia de vol (façana/balcó) de l'edifici per als arbres de port petit o mitjà; per sota d'aquesta distància no es recomana plantar.
- Distància mínima de **3,5 m** entre l'eix de l'alineació i la façana de l'edifici per als arbres de port gran.

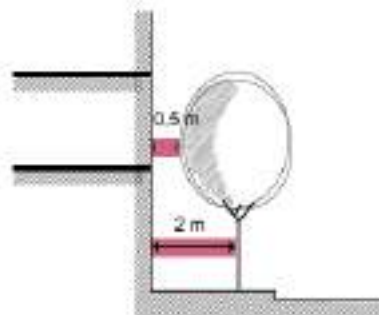

2.3 Servitud a les tanques i límits parcel·lars

Les copes dels arbres poden entrar en conflicte amb les tanques dels jardins provocant nombrosos problemes estructurals en els arbres i molèsties als veïns

El límit vertical parcel·lari s'ha de considerar com una barrera física que l'arbre no pot sobrepassar. Les copes no podran envair la vertical d'aquest límit ja sigui físic (si està delimitat per una tanca) o jurídic. Per tant s'ha de **mantenir la mateixa servitud que amb els edificis**.

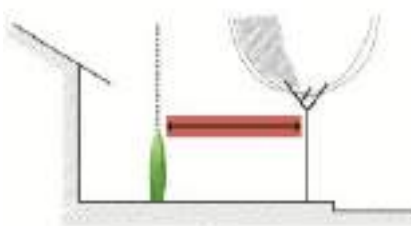


2.4 Servitud al trànsit rodat

Els conflictes entre les copes dels arbres i el trànsit de vehicles, sobretot de gran tonatge i transport públic, provoquen danys en les branques i poden incrementar els riscos i els costos de manteniment.

Cap part de l'arbre ha d'envair la vertical de la calçada fins a una alçada corresponent al gàlib màxim establert en funció del tipus de trànsit de cada via.

- *Vial sense franja d'aparcament:* Les copes dels arbres han de respectar, sense envair, una servitud mínima corresponent al gàlib màxim de **4,5 m** (4 m + 0,5 m) per evitar conflictes entre les copes dels arbres i el pas de vehicles de gran tonatge i transport públic. Els arbres de nova plantació poden tenir la capçada a 3 m i mitjançant la poda de formació arribar a la mida demanada.
- *Vial amb franja d'aparcament:* Els arbres han de respectar, sense envair, una servitud corresponent al gàlib màxim permès en franja d'aparcament, **2,25 m**.

- *Vial amb carril bici:* És recomanable plantar els arbres a un mínim de **0,9 m** del carril bici

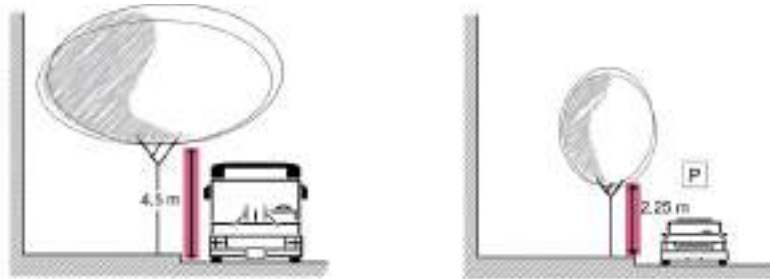


2.5 Servitud a la senyalització vertical i mobiliari

Els arbres d'alineació poden entrar en contacte amb multitud d'elements urbans (marquesines, lluminàries, senyals ...) i ocasionar un mal funcionament dels mateixos. Aquests conflictes generen la necessitat d'unes podes periòdiques que debiliten els arbres i generen uns elevats costos de manteniment.

Com a norma general, cap part de l'arbre ha d'impedir la visibilitat per part del conductor, a una distància de 30 m, dels elements de senyalització vertical.

Per evitar interferències entre els arbres, els senyals i el mobiliari urbà, es recomana:


- *Distància amb un fanal:* Ubicar el fanal en el punt mitjà del marc de plantació.
- *Distància amb els semàfors:* Distància mínima de **4,5 m** entre l'eix de l'arbre i el semàfor.
- *Distància amb els senyals verticals:* Distància mínima de **2 m** entre l'eix de l'arbre i el senyal.
- *Distància amb les marquesines:* Distància mínima de **3 m** entre l'eix de l'arbre i la marquesina.

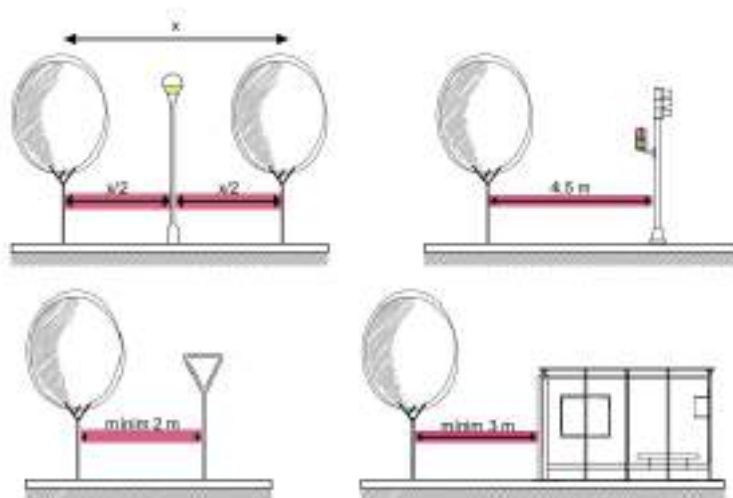

Contenidors: Limitar la instal·lació de contenidors dins de la zona de projecció de la futura copa, per impedir que les càrregues i descàrregues dels camions de recollida puguin afectar a l'arbre.

2.6 Servitud als serveis aeris

La plantació d'arbres prop de línies aèries pot comportar un elevat cost de manteniment a causa de les podes periòdiques per mantenir la distància de seguretat i als talls en el servei telefònic i elèctric. Com a conseqüència d'aquestes podes, els arbres adopten una forma anòmala, es debiliten i són més susceptibles a les plagues i malalties.

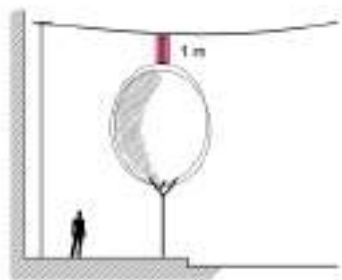

Es procurarà no plantar a sota dels serveis aeris o seleccionar espècies de port petit i creixement lent per aquests espais.

- Cal que tinguin una alçada per sota dels serveis.
- Cal mantenir una distància de seguretat d'**1 m** entre la capçada i els serveis.


2.7 Servitud als serveis subterranis

Al subsòl urbà les arrels colonitzen tot el sòl útil disponible, de vegades les línies de serveis i comunicacions es troben dins del seu abast i es produeixen conflictes. Petites fissures en les conduccions, sobretot d'aigua i clavegueram, poden afavorir el desenvolupament de les arrels i amb el temps es pot produir una avaria.

D'altra banda, els treballs de manteniment d'aquestes instal·lacions sovint ocasionen la destrucció de part del sistema radicular de l'arbre afectant al seu estat i la seva estabilitat.

Les línies de serveis han d'estar:

- Allunyades de la franja de plantació.
- Degudament protegides amb barreres anti-arrels.

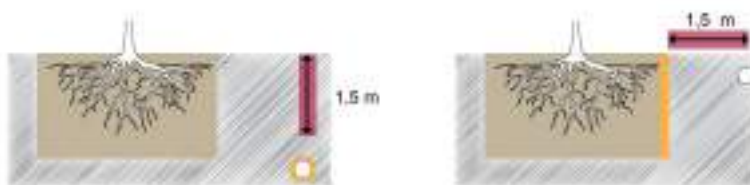

3 MARC DE PLANTACIÓ

La densitat de plantació dels arbres pot afectar de manera significativa al seu desenvolupament. Els arbres competeixen per la disponibilitat de la llum en la part aèria i per l'aigua i els nutrients en la part subterrània.

Per evitar problemes derivats de l'excessiva densitat i per disminuir les despeses de manteniment, es determinen uns marcs de plantació recomanats en funció del desenvolupament màxim de les seves copes:

Capçada	Diàmetre	Marc	Marc recomanat
Estreta	2-4 m	4-6 m	5 m
Mitjana	4-6 m	6-8 m	7 m
Ampla	6-8 m	8-10 m	9 m
Molt ampla	>8 m	10-12 m	11 m

En altres situacions:

- Les espècies de forma columnar i capçada estreta poden plantar-se en un marc de 3 a 4 m.
- En les agrupacions monoespecífiques d'arbres en zones verdes, les dimensions dels marcs de plantació poden ser inferiors a les establertes per les alineacions, però caldrà realitzar la plantació amb arbres de diferents mides.
- Si es tracta d'una doble alineació o d'una trama reticulada formada per espècies diferents, s'establirà com a distància mínima la mitjana dels marcs de les espècies implicades.

4 ESCOCELLS

El escocell és, en molts casos, l'única superfície no impermeabilitzada d'un carrer arbrat i per tant és fonamental per garantir l'intercanvi de gasos i l'aportació d'aigua i nutrients a l'arbre. Per altra banda, s'ha d'ajustar les dimensions de l'escocell a les expectatives de desenvolupament de la base de l'arbre i així evitar malformacions del coll, d'arrels i danys en el paviment.

Com a referència i per estimar la mida de l'escocell podem considerar que, en la majoria d'espècies, el diàmetre de base pot desenvolupar-se entre **2 i 3 vegades més que el diàmetre del tronc**.

Tipus d'escocells:

Escocell individual: Com més gran sigui l'escocell, més grans seran els avantatges per a l'arbre, tot i que serà l'amplada de la vorera la que acabarà determinant-ne les dimensions.

En funció de la vorera, la superfície útil i les dimensions mínimes dels escocells s'estableixen de la següent manera:

Tipus vorera	Port recomanat	Superfície útil mínima recomanada	Dimensions mínimes recomanades	Superfície recomanada
Vorera no apta < 2,6 m	NO APTA PER PLANTACIÓ			
Vorera estreta (2,6-3,5 m)	Petit	1 m ²	0,8 x 0,8 m	1,5 m ²
Vorera mitjà (3,5-4,5 m)	Mitjà	2 m ²	1,0 x 1,0 m	3 m ²
Vorera ampla (> 4,5 m)	Gran	3 m ²	1,5 x 1,5 m	5 m ²

En el cas dels escocells circulars, el diàmetre mínim és d'1,2 m.

En tots els casos **els panots que emmarquen l'escocell no han de sobresortir del nivell de la vorera**, per tal de permetre la circulació de l'aigua de pluja cap a l'escocell.

En aquells carrers on, bé per l'amplada insuficient de la vorera o bé pel seu disseny, calgui disposar els escocells dins la zona d'estacionament de vehicles, s'observen les mateixes dimensions mínimes, però cal preveure un espai, com a mínim de 30 cm, per crear una protecció física que eviti que els cotxes envaeixin l'escocell mentre s'efectuen les maniobres d'estacionament.

Així mateix, en tots aquells espais urbans on l'arbre sigui susceptible de rebre cops de vehicles (xamfrans, guals, places d'estacionament...) és important assegurar la protecció del tronc amb elements resistent capaçs d'absorbir els possibles impactes dels vehicles.

Escocells correguts: Els escocells correguts són aquells que contenen més d'un arbre i que poden estar plantats amb una altra vegetació, formant aleshores parterres a la via pública. Aquests tipus d'escocells són generalment rectangulars i tenen una dimensió mínima de 0,8 m d'amplada. La distància entre el tronc dels arbres i la façana dels edificis ha de ser de 3 m com a mínim.



5 QUALITAT DELS ARBRES

L'èxit del bon desenvolupament d'un arbre viari depèn en gran part de la qualitat del material vegetal. Per això, en el moment de comprar-lo, és important efectuar un control rigorós. Aquest control consta de tres punts essencials:

- Inspecció visual de la capçada (conformació, estat de les branques, fullatge...).
- Inspecció del tronc (característiques, perímetre, alçada sense brancatge...).
- Inspecció del sistema radicular (quantitat i qualitat de les arrels). Aquesta inspecció és essencial, però alhora és la més difícil de valorar, especialment quan l'arrel es presenta embolicada en un contenidor de plàstic o en un sac.

Des de l'arrencada al viver fins a la plantació, cal protegir les plantes de possibles danys mecànics i de l'exposició del sol, del vent o de temperatures extremes. A més, si la plantació no és immediata, les plantes s'emmagatzemen als vivers municipals, en un indret a recer del sol i del vent, on es mantenen fins a la seva plantació definitiva.

Les plantes de la mateixa espècie que s'han d'utilitzar en un tram definit de carrer, han de provenir d'un mateix lot, per tal que els individus plantats al mateix tram presentin característiques homogènies en el diàmetre del tronc, l'alçada total, l'alçada de la capçada i el volum i la conformació d'aquesta.

Els criteris de qualitat de l'arbrat fan referència a la part aèria i subterrània de l'arbre:

Part aèria:

Capçada

- La relació entre l'alçada i el tronc ha de ser proporcional segons l'espècie i la varietat.
- Els arbres fletxats han de tenir la guia dominant intacta.
- La capçada ha de ser proporcional al gruix del tronc i presentar un mínim de tres besses equilibrades entre elles.
- Si hi ha fulles han d'evidenciar una bona salut i han d'estar lliures de plagues, malures, clorosis o necrosis.

Tronc

- El tronc ha de ser únic, recte i vertical, no ha de presentar deformacions, ferides, cops, podridures i/o xancres.
- El gruix ha de ser equilibrat en relació a la seva alçada.
- L'alçada de tronc lliure de brancatge ha de ser com a mínim de 2,5 m.
- El tronc es mesura a 1 metre sobre el nivell del coll de l'arrel.

Part subterrània:

- Els arbres han de ser subministrats amb pa de terra, en contenidor o a arrel nua.
- És imprescindible que l'arbre hagi estat repicat (poda d'arrels) un mínim de dues vegades.

- L'arrel ha de contenir nombrosos pèls absorbents.

Pa de terra

- El diàmetre del pa de terra ha de ser, com a mínim, tres vegades el perímetre de tronc de l'arbre.
- El pa de terra ha de ser sòlid, sense esquerdes i compacte, i tenir el sistema radical suficientment desenvolupat.
- El pa de terra ha de deixar al descobert el coll de l'arbre.

Contenidor

- L'arrel no pot presentar símptomes de espiralització.
- S'ha d'acreditar que ha passat, com a mínim, un cicle vegetatiu en el mateix contenidor de subministrament.

Arrel nua

- Els arbres presentats a arrel nua han de tenir un sistema radicular ben ramificat i sense símptomes de deshidratació.

Els arbres per a espais públics han de tenir una mida mínima per reduir danys per actes vandàlics. **Es recomana treballar amb un perímetre de tronc entre 12 a 20 cm.** Si es planten arbres de perímetre més gran cal tenir en compte que s'allarga el període d'implantació. Com a referència, per un arbre 18/20 cm es preveu un període d'implantació de 2 anys i per un 20/25 cm de 3 anys.

Els arbres d'alineació han de tenir la capçada a 2,25 m com a mínim del sòl.

Els arbres plantats al costat d'un carril del trànsit rodat, on passen vehicles de gran tonatge, cal que la copa estigui a 3 m.

6 CRITERIS DE PLANTACIÓ

La plantació d'un arbre és sempre una operació delicada, ja que en depenen, en gran mesura, la supervivència i el desenvolupament posterior de l'arbrat. En el context viari, les feines de plantació han d'anar precedides d'una correcta planificació, tant en l'obertura del forat com en el subministrament dels materials: terres i arbres. També és necessari efectuar una senyalització i un abalisament correctes dels treballs, ja que sovint impliquen afectacions a la via pública.

Un arbre, per poder desenvolupar el sistema radical, necessita prou espai subterrani per a les seves funcions vitals, és per això que el problema més significatiu dels arbres urbans és la manca de volum de sòl útil.

Un volum adequat de sòl permet un correcte creixement de l'arbre en un entorn urbà, en canvi, un volum de terra insuficient pot disminuir el potencial de l'arbre, limitant el seu creixement i disminuint les seves perspectives de futur.


Diàmetre de capçada	Port	Volum sòl	Volum recomanat
Diàmetre 2-4 m	Petit	3-6 m ³	6 m ³
Diàmetre 4-6 m	Mitjà	6-12 m ³	12 m ³
Diàmetre 6-8 m	Mitjà	12-22 m ³	15 m ³
Diàmetre >8 m	Gran	>22 m ³	24 m ³

DRENATGE

S'ha de garantir l'evacuació d'aigües per evitar problemes d'asfíxia i podridura radicular. Convé preveure la instal·lació d'un sistema de drenatge a la part inferior de la rasa i al llarg de tota l'alineació connectat a un desguàs.

Aquest sistema està format per un tub corrugat Ø 110 mm perforat, amb una pendent de 1-2% i dins d'una capa de 25 a 30 cm de graves de Ø 6/12 mm embolcallat amb un geotèxtil filtrant no teixit de densitat 125 g/m². Es pot substituir aquest sistema de drenatge per un tub corrugat ranurat de doble capa embolcallat per partícules geosintètiques tipus 'Drenotube' o similar.

Per evitar la saturació del sistema de drenatge es col·loca una capa de graves de Ø 3/6 mm de 10 cm a sobre que actua de filtre i una arqueta amb sífó abans de la connexió a clavegueram al final del tram en el sentit de la pendent.

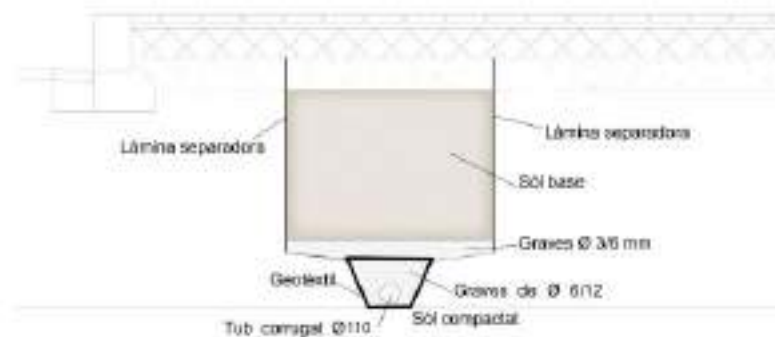

ASPRATGES

La missió dels aspres o tutors és ancorar l'arbre, mantenir-lo en posició vertical, protegir-lo de possibles cops i evitar que els vents forts puguin afectar-ne l'estabilitat. Per aquest motiu, els aspres han d'estar constituïts per materials forts i resistents com ara la fusta tractada.

La longitud total recomanada és d'un mínim de **2 m**, dels quals se n'enterra aproximadament una quarta part, i es mantenen durant els quatre anys següents a la plantació, període després del qual s'extreuen.

El nombre d'aspres que cal col·locar varia en funció de la mida de l'arbre: dos aspres en arbres fins a 30 cm de perímetre de tronc i quatre en els de perímetre superior.

Els aspres s'han d'unir entre si per mitjà de llistons de fusta tractada. Les subjeccions entre l'aspre i el tronc de l'arbre han de ser d'un material elàstic (com la goma o el cautxú) de llarga durabilitat i resistents a la intempèrie.

RECOBRIMENT DELS ESCOCELLS

Si bé la situació ideal és mantenir l'escocell lliure de qualsevol cobriment per permetre una major ventilació del terra i una millor infiltració de l'aigua de pluja, a les voreres més estretes els escocells poden esdevenir una barrera arquitectònica per als vianants. Quan això succeeix, cal cobrir l'escocell de manera que no constitueixi un impediment per al pas.

Sistemes de recobriment:

Escocells oberts. Es tracta de l'opció més econòmica i més beneficiosa per als arbres, però requereix un manteniment adequat (neteja i eliminació de males herbes més freqüentment). Constitueixen una barrera arquitectònica, sobretot a les voreres estretes.

Escocells amb reixa. Les reixes més habituals són les d'acer o bé les de fosa, que tenen una gran resistència i una obertura superior als 2 cm. Presenten un millor aspecte estètic i de seguretat per als vianants, ja que queden enrasats amb el paviment i, per tant, permeten itineraris accessibles per a tots.

Escocells amb llambordes en sec. Poden ser de granet, de formigó o d'altres materials i si es col·loquen en sec, sobre un llit de sorra, donen una bona permeabilitat però de vegades es mouen i poden provocar caigudes.

Sistema Link-Stone®. Sistema a partir de llambordes de formigó armat entrellaçats. Recobriment permeable, flexible i articulat que s'adapta a la posició i gruix del coll de l'arbre. Es col·loca sobre un llit de ull de perdiu que afavoreix la permeabilitat i el intercanvi gasós del sòl.

Escocells amb materials drenants. Cobreixen la totalitat de l'escocell amb resines i altres materials, amb la qual cosa garanteixen l'accessibilitat. Necessiten menys tasques de manteniment, eviten les males herbes i les neteges periòdiques, però no permeten una penetració ràpida de l'aigua de pluja ni del reg, ni una bona aireació del sòl.

ÈPOCA DE PLANTACIÓ

De manera general, la plantació de l'arbrat subministrat amb pa de terra s'ha de realitzar durant el període de repòs vegetatiu de la planta, que habitualment, en les espècies originàries de zones temperades i fredes, coincideix amb els mesos de novembre a abril (evitant, en tot cas, els dies de gelada o les situacions meteorològiques desfavorables). En les espècies originàries de zones càlides l'època preferent és d'abril a juny.

A Badia del Vallès, amb estius secs i hiverns suaus, plantar a la tardor presenta alguns avantatges, atès que quan arriba l'estiu els arbres ja disposen de noves arrels i poden afrontar millor els mesos més calorosos. En el cas de les coníferes, però, és preferible plantar-les quan comencen a activar-se. Tot i això, quan els arbres se subministren en contenidor, poden plantar-se en qualsevol època de l'any.

Tipus d'espècies	G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Espècies originàries de clima fred												
Espècies originàries de clima calent												
Coníferes												
Palmeres												

REG

Es recomana que durant el primer any de la plantació, l'arbre es regui setmanalment durant les èpoques més caloroses, quinzenalment a la primavera i a la tardor i un cop al mes a l'hivern.

El reg ha de ser abundant, de manera que l'aigua penetri en el sòl en profunditat.

Els aspres situats a l'escocell poden servir com a indicadors de reg si es pinten de diferent color segons l'any, tot i que es recomanable instal·lar regs automàtics per degoteig en les plantacions d'obra nova.

Annex 11. Criteris de selecció d'espècies.

ANNEX 11. GUIA SELECCIÓ D'ESPÈCIES

El present Annex estableix els criteris per a la selecció d'espècies del verd urbà, esdevenint una eina d'ajuda per a la gestió i dissenys del espais verds. S'han tingut en compte les recomanacions i criteris generals dels documents "Guia per a la selecció d'espècies de verd urbà: Jardineria", de la Diputació de Barcelona, any 2012, i "Guia per a la selecció d'espècies de verd urbà: Arbrat viari" de la Diputació de Barcelona, any 2015.

1 CRITERIS GENERALS

Un dels principals objectius ha de ser enriquir la diversitat d'espècies emprades i la gamma disponible de tipologies de plantes, així com realitzar les plantacions de forma adequada.

La selecció de l'arbre adequat, tant en carrers com en zones verdes, comporta:

- Estalvi de temps i diners, evitant nombrosos conflictes i costos de manteniment.
- Aconseguir un bon estat fisiològic, estructural i fitosanitari de l'arbre.

La selecció de les espècies més adequades en un espai verd, comporta:

- Estalvi de temps i diners
- Aconseguir un bon estat fitosanitari de les plantes, una major resiliència i vida útil.
- Incrementar la biodiversitat dels vegetals, així com de la fauna associada.
- Augmentar la tipologia dels jardins

2 JARDINERIA

2.1 Introducció

A continuació es detallen les principals característiques a tenir en compte a l'hora de seleccionar les espècies més adequades per plantar als espais verds municipals. Com eina de consulta es recomana "*La guia per a la selecció d'espècies de verd urbà. Jardineria*", document de treball de la Diputació de Barcelona, on trobem un llistat extens d'espècies amb totes les seves característiques per a la província de Barcelona.

2.2 Plantes invasores

Es recomana fermament no usar plantes indicades com a potencialment invasores en plantacions en el medi natural o en àrees properes i especialment en zones sensibles com passejos fluvials i marges de rieres. En medis més urbans no propers a medis naturals, la restricció es pot limitar a les espècies de potencial invasor contrastat.

D'acord amb el Reial Decret 630/2013 es regula el catàleg d'espècies invasores i es disposa, entre altres coses, la prohibició de comercialitzar plantes invasores com ara la mimosa comuna, l'atzavara, l'ailant, la budleia comuna, la planta de les plomes, etc.

Tanmateix cal implantar els consells de les bones pràctiques en horticultura que dona el Consell d'Europa a través de la seva publicació del *Código de conducta sobre horticultura y plantas invasoras* (Heywood & Brunel, 2009), on els principals objectius són fomentar la cooperació de la indústria i el comerç hortícol, evitar la propagació de les plantes al·lòctones invasores presents i evitar la introducció de noves plantes invasores a Euro.

2.3 Tipologia

Normalment a l'hora de definir les diferents espècies per un espai verd parlem de les següents tipologies de plantes:

- Arbust: Planta llenyosa ramificada des de la base, generalment sense tronc principal, que sol assolir una alçada d'entre 1 i 5 m.
- Mata: Vegetal llenyós semblant a un arbust, sense tronc principal però amb nombroses ramificacions laterals, que generalment no arriba a assolir 1 m d'alçada ni 1 m d'amplària.
- Subarbust: Vegetal llenyós semblant a un arbust o a una mata, generalment de poca alçada i només lignificat a la base de les tiges.
- Enfiladissa: Planta que, no podent-se mantenir erecta per si mateixa, es pot enfilar, mitjançant un sistema de fixació, sobre un suport, com per exemple un altre planta, una parat, una pèrgola, un aspre, una roca, etc...
- Herbàcia perenne: Planta herbàcia, és a dir, planta que no produeix teixits llenyosos, que pot viure tres o més anys, i que pot presentar fullatge perenne o caduc. En aquest segon cas se sol denominar planta vivaç.
- Crassa: Planta que acumula gran quantitat d'aigua a les fulles o tiges, i que ofereix un aspecte carnós, gruixut i sucós.

2.4 Medi i origen

L'ús d'espècies que s'ajustin a les condicions climàtiques i edàfiques del lloc és la clau per a la seva supervivència a llarg termini. El coneixement de l'origen de la planta també dona indicacions sobre la seva adaptabilitat a les condicions locals.

Medi

Així a l'hora d'escollir les espècies més adequades haurem de tenir en compte:

- La zona climàtica, que configurarà el que anomenem microclima i que ve determinat per diversos factors: altitud, latitud, continentalitat, distància al mar, el relleu, la topografia i orientació, els corrents marins, la vegetació existent, el tipus de sòl, les alteracions causades per l'home, i l'illa de calor urbana.
- Resistència a les glaçades: la resistència a les glaçades fortes, inferiors a -15°C, mitjanes entre -6 i -15°C, i dèbils, entre 0 i -6°C.
- Resistència a la calor: resistència a les temperatures altes. Cal escollir espècies resistents en les zones on la mitjana de les temperatures màximes del mes més càlid és superior a 28°C.

- Resistència a la sequera: resistència a situacions perllongades de sequera.
Espècies resistents: precipitació anual per sota dels 500 mm/any
Espècies tolerants: precipitació anual per sobre dels 500 mm/any
Espècies sensibles: precipitació anual per sobre dels 1000 mm/any
- Tolerància a la calç: tolerància als sòls calcaris. Quan un terreny presenta valors molt alts en carbonats es recomana plantar-hi espècies qualificades com a resistents a la calç.
- Proximitat del mar: diferents graus de tolerància enfront dels ambients costaners.
- Exposició solar: ens podem trobar: sol; mitja ombra; ombra; sol/mitja ombra; mitja ombra/ombra; sol/ombra.

Origen

S'indica si la planta és autòctona dels Països catalans o bé és exòtica, essent la principal font de l'àrea la distribució natural de la Flora dels Països Catalans de Bolòs i Vigo.

2.5 Forma i característiques

Forma

Segons la tipologia tenim diferents classificacions d'acord amb la forma i/o sistema de fixació:

Arbust segons les formes de la capçada: arborescents; arquejada; arrodonida; canya o bambú; cònica; erecta; estesa; horitzontal; ovoidal; palmiforme; pèndula; sarmentosa.

Mates i subarbust segons el tipus: mata; subarbust

En el cas d'enfiladisses segons el tipus de fixació: arrels aèries; circells; espines o agullons; sarmentosa; voluble

En el cas d'herbàcies perennes: graminoide; herbàcia; palmiforme

En el cas de plantes crasses: cactus; crassa

Alçària

Interval de l'alçària en metres fins a la capçada. En el cas de les enfiladisses, s'indica l'interval en extensió, que tant pot ser en altura com en amplada.

Amplada

Interval d'amplada en metres a què sol arribar en estat adult en condicions favorables.

Fulla

Presència o la persistència del fullatge al llarg de l'any, entenent fullatge d'una planta com el conjunt de fulles o de falses fulles com ara els fil·lòdis (pecíols) o els cladòdis (tiges). Així tenim: afil·la; perenne; caduca; semicaduca; Color que pren l'anvers de la

fulla en condicions normals i en estat de salut; La fulla pot desprendre olor quan es masega, independentment de si és agradable o desagradable o si és intensa o suau.

Flor

Estació o estacions de l'any en què floreix en condicions habituals; color o colors que pot tenir la flor; olors que desprèn.

Fruit

Estació o estacions de l'any quan fructifica en condicions normals; color o colors que pot tenir el fruit.

2.6 Funció i interès

Les diferents espècies es poden classificar segons els usos o les funcions més freqüents:

- Entapissant
- Exemplar aïllat
- Jardineres
- Masses i grups
- Massissos herbacis i mixtos
- Pèrgoles i murs
- Talussos i rocalles
- Tanques i vorades

Tanmateix cada espècie té els seus principals atributs o característiques per les que pot ser interessant::

- Fulla
- Flor
- Fruit
- Canvi estacional de fullatge
- Port
- Tija o escorça
- Aroma

2.7 Gestió

Poda i retall

Les diferents espècies tenen diferents graus de tolerància a la poda i/o retall.

Retall: Poda que consisteix a tallar els caps de branques que sobresurten d'un arbre o arbust per tal de mantenir-ne la forma desitjada i guardar-ne el contorn.

Pinçament: Operació que consisteix a tallar els brots terminals de les tiges per aconseguir el desenvolupament vigorós de les gemmes laterals i, per tant, un planta més compacta.

Refloriment: Segona florida que en algunes plantes s'esdevé en una estació diferent de la principal.

Així ens podem trobar en diferents casos: admet el retall; tolera la poda; no s'ha de podar; és convenient pinçar; és convenient eliminar tiges velles o seques; és convenient eliminar flors pansides; admet la poda forat o l'eliminació de la part aèria.

Al·lèrgies i reaccions adverses

La planta pot provocar patologies diverses a les persones: al·lèrgies respiratòries; irritabilitat; toxicitat; elements punxants que pot ocasionar lesions.

Plagues i malalties

Propensió a l'afectació per plagues o malalties en la suposició que la planta hagi estat plantada sana i s'hagi cultivat adequadament.

Consum hídric

Consum habitual d'aigua en condicions normals, relacionat amb els mesos de sequera que tolera.

Vida útil

Vida útil o funcional que es pot preveure per a cada planta cultivada en condicions normals.

Potencial d'invasió

Potencial d'invasió de les espècies al·lòctones o exòtiques, considerades com a potencialment invasores. No es preveu la possibilitat d'invasió de les plantes autòctones.

3 ARBRAT VIARI

3.1 Introducció

A continuació es detallen les principals característiques a tenir en compte a l'hora de seleccionar les espècies més adequades per plantar al sistema viari municipal. Com eina de consulta es recomana "*La guia per a la selecció d'espècies de verd urbà. Arbrat viari*", document de treball de la Diputació de Barcelona, on trobem un llistat extens d'espècies amb totes les seves característiques per a la província de Barcelona.

3.2 Selecció

A l'hora de fer la selecció d'una espècie s'han de tenir en compte:

- La finalitat de l'actuació i què esperem de l'arbre
- Identificació de la zona climàtica i altres factors ambientals
- Gestió posterior que es farà

3.3 Medi

Clima

Ens trobem a la zona classificada com a Mediterrani prelitoral central. Cal destacar els microclimes que poden marcar també alguns municipis de certa extensió, així com l'efecte que pot tenir la presència d'illes de calor de les àrees més urbanitzades.

Toleràncies

Cal tenir present:

- Tolerància a la calor: resistència a les temperatures altes. Cal escollir espècies resistents en les zones on la mitjana de les temperatures màximes del mes més càlid és superior a 28°C.
- Tolerància a la sequera: resistència a situacions perllongades de sequera.
Espècies resistents: precipitació anual per sota dels 500 mm/any
Espècies tolerants: precipitació anual per sobre dels 500 mm/any
Espècies sensibles: precipitació anual per sobre dels 1000 mm/any
- Proximitat al mar: Diferents graus de tolerància enfront dels ambients costaners. Per primera fila de mar cal seleccionar espècies que resisteixen els ambients costaners.
- Exposició solar: Cal tenir en compte que en els carrers orientats est-oest, la vorera del costat nord és la que rep més hores d'insolació. En canvi, en els carrers orientats nord-sud la insolació és emblant enter els arbres d'un costat i l'altre. S'ha d'evitar també escollir varietats que necessitin més de 6 hores d'exposició solar en els carrers estrets o amb edificis alts.

Factors edàfics

Els paràmetres del sòl més significatius per a la selecció d'espècies són:

- Textura: principalment trobarem sòls de caràcter sorrenc
- El pH: Normalment trobarem sòls alcalins, és a dir amb pH al voltant de 8.
- Salinitat: en zones costaneres ens podem trobar sòls amb continguts elevats de sal.
- Tolerància a la calç: quan un terreny presenta valors molt alts en carbonats es recomana plantar-hi espècies qualificades de resistents

Espai disponible

La determinació dels espais disponible és una eina que facilita l'elecció i l'encaix d'un arbre en un lloc. A partir dels diàmetres de capçades, els arbres es classifiquen per diferents tipus d'espais:

Espai 0: distància inferior a 2 m fins l'obstacle. No es recomana la plantació de l'arbrat.
Espai 1: distància de a 2 a 2,5 m fins l'obstacle. Arbra de capçada estreta ($\varnothing c = 2$ a 4 m).
Espai 2: distància de a 2,5 a 3,5 m fins l'obstacle. Arbra de capçada mitjana ($\varnothing c = 4$ a 6 m).

Espai 3: distància de a 3,5 a 4,5 m fins l'obstacle. Arbra de capçada ampla ($\varnothing_c = 6$ a 8 m).

Espai 4: distància superior a 4,5 m fins l'obstacle. Arbra de capçada molt ampla ($\varnothing_c > 8$ m).

$\varnothing_c$ = diàmetre de capçada màxim

3.4 Forma

Per la selecció d'espècies a plantar és imprescindible escollir els atributs estructurals de l'arbre: port i forma.

Port

- Plantar espècies de port gran a les avingudes és la millor opció per proporcionar ombra als grans espais oberts.
- Escollir espècies de port mitjà en carrers i reservar les de port petit per a les voreres estretes.

Forma

La forma de l'arbre pot determinar les preferències de plantació en un lloc o altre:

Forma	Recomanacions	Observacions
Columnar	Espais reduïts	Efecte arquitectònic en el paisatge
Cònica	Ideal per avingudes i carrers amples, permetent l'aixecament de capçada	Tenir en compte les dimensions de la base per estimar l'espai disponible
Ovoïdal	Encaixa en la majoria de carrers	És una de les formes més freqüents
Esfèrica	Pot tenir cabuda en carrers i places	Dona imatge ordenada
Irregular	Idoni per llocs on l'espai no és un factor limitant	Encaixa millor visualment en zones verdes
Estesa	Necessita de més espai entre arbres o edificis adjacents	Forma idònia per generar ombres
Ventall	Carrers	Evita interferències a la part propera dels vianants
Pèndula	No és recomana per xarxes viàries	Dona caràcter a les zones verdes

3.5 Funció

Les principals funcions d'un arbre són:

- Ambiental: L'ombra que genera actua de regulador del medi ambient urbà, abaixant la temperatura i incrementant la humitat.
- Paisatgística: Contribueix a la millora del paisatge urbà aportant riquesa de percepcions i incrementant la diversitat de l'espai.

Altres funcions són:

- Social: apropa el medi natural a la realitat urbana.
- Salut: Afavoreix la salut als ciutadans, proporcionant relaxació i benestar.
- Econòmica: L'arbre per si mateix té un valor patrimonial i aporta plusvàlua a finques i parcel·les.

Funció ambiental

Temperatura: disminució de la temperatura per l'ombra i l'evapotranspiració.

Radiació: Capacitat de filtrar la radiació solar i esmorteir la reverberació tèrmica.

Aire: Producció d'oxigen com a resultat de la fotosíntesi, i són també bons fixadors dels contaminants en suspensió.

Diòxid de carboni: Poden actuar com a embornals del CO₂ i per tant disminuir l'efecte hivernacle de les poblacions.

Vent: Poden filtrar el vent i moderar-ne la força.

Soroll: Milloren la percepció que tenen els ciutadans de la contaminació acústica urbana.

Aigua: Podem minimitzar l'escolament d'Aigües pluvials reduint les càrregues en els sistemes de clavegueram després de tempestes.

Hàbitat: Millora de la biodiversitat en el medi urbà.

En els xarxes viàries els arbres de fulla caduca són preferibles al de fulla perenne, ja que proporcionen ombra a l'estiu i permeten el pas del sol a l'hivern.

Funció paisatgística

Textura: La textura de l'arbre respon a la mida, forma i disposició de les fulles i brancatge. Així la textura està directament relacionada amb la densitat de l'ombra.

Color: color de la fulla; color del fruit; canvi estacional. Cal reservar les espècies que presenten un valor cromàtic més accentuat per les ubicacions que puguin ser més valorades per al població.

Aplicacions

Xarxes viàries:

- Carrers d'entre 10 i 12 metres: recomanació d'arbres de port petit amb formes columnars i ovoïdals; la tria d'una sola espècie pot afavorir la identitat del carrer.

- Carrers entre 12 i 20 metres: S'afavorirà l'ús d'espècies de port gran o mitjà amb capçades que garanteixin la funcionalitat de la via; les espècies seleccionades s'hauran de diferenciar de les de carrers de l'entorn.
- AVINGudes: S'afavorirà la plantació d'espècies de port gran. És possible la plantació d'espècies diferents en els espais central i en els espais laterals.

Espais verds:

- Places: utilització arbres de capçades amples i formes preferiblement esteses, esfèriques i irregulars que proporcionin amples ombres. Els arbres de fulla caduca redueixen la calor a l'estiu i permeten el pas dels rajos solars a l'hivern.
- Zones verdes com rotondes, mitjanes i il·letes: En mitjanes i il·letes es recomana treballar amb espècies de forma columnar i de forma cònica o ovoïdal.

Estratègies de plantació

Alineació: Repetició, seqüència, en paral·lel, a portell. Si es decideix per la plantació de diferents espècies, és recomanable establir una espècie principal que doni estructura i una espècie secundària que doni suport.

Individual: Arbre aïllat o singular. Cal escollir una espècie de port gran i potenciar la seva forma natural.

Agrupació: Cal plantar en grups imparells, i es recomana treballar amb una sola espècie i complementar amb arbustives.

Jardineres: Es recomanen arbres de port petit i tolerants a la sequera.

3.6 Gestió

Salut: al·lèrgies i reaccions adverses.

Cal evitar la utilització d'espècies al·lèrgiques; arbres amb espines i amb fruits tòxics.

Manteniment:

S'ha de tenir en compte la tolerància a l'esporga; les plagues; les afectacions a paviments; les restes com fruits carnosos que cauen als carrers.... Així cal disminuir la tria d'espècies amb plagues o malures àmpliament descrites; les espècies conflictives per aixecar paviments; les espècies que generin restes més o menys molestes...

Diversitat:

Cal diversificar la selecció d'espècies i limitar el percentatge a un 15% de contribució de la mateixa espècie a l'inventari. Cal potenciar l'elecció d'una mateixa espècie en un carrer però evitar repetir-la en carrers propers. Cal evitar les espècies invasores.

Annex 12. Millores de gestió.

ANNEX 12: MILLORES DE GESTIÓ

Aquest annex recull una sèrie de millores de gestió plantejades a diferents unitats de gestió i relacionades amb 4 temàtiques concretes:

- 1) Substitució d'arbrat viari amb excés de càrrega de gestió
- 2) Substitució d'arbustiva de retall
- 3) Millora de parterres
- 4) Substitució de gespes o prats regats

1) SUBSTITUCIÓ D'ARBRAT VIARI AMB EXCÉS DE CÀRREGA DE GESTIÓ

Es proposa la substitució d'arbres plantats en zones pavimentades de carrers, avingudes, rambles o semblants, que tinguin un excés de càrrega de gestió o algun problema concret.

Mitjançant aquesta actuació s'espera poder posar un arbre que estigui millor adaptat al lloc i als condicionants de l'entorn perquè l'arbre visqui millor i no malmeti els elements propers, i aconseguir arbres amb estructures més estables que no necessitin tantes operacions de manteniment.

Seguit es mostra la taula amb les unitats de gestió (UG) a les quals es planteja aquesta actuació.

Taula resum d'actuacions

	Codi UG	Nom UG	Prioritat actuació	Posicions totals	Arbres totals	Arbres a substituir	codis arbres a substituir	Preu unitari substitució (IVA inclòs) **	Preu total (IVA inclòs)	Observacions*
1	AV001	Av del Cantàbric	Baixa	97	97	1	AV001-A032	250	250	
2	AV002	Av del Cantàbric	Baixa	4	3	1	AV002-A004	250	250	
3	AV008	Av de la Costa Brava	Mitjana	4	3	1	AV008-A004	250	250	
4	AV010	Av de la Costa Brava	Baixa	7	6	1	AV010-A007	250	250	
5	AV011	C de Menorca	Mitjana	14	14	5	4 de la UG AV011	250	1250	Substitució progressiva a curt-mig termini de totes les unitats
6	AV013	C del Moianès	Mitjana	28	28	1	AV013-A028	250	335	Fer escocell corregut per millorar condicions de tota la UG
7	AV023	Plaça 8 de Març	Baixa	6	5	1	AV023-002	250	335	Ampliar escocell existent
8	AV025	AV Burgos	Mitjana	8	6	2	AV025-003 i AV025-005	250	500	
9	AV027	Av Burgos	Mitjana	3	2	1	AV027-A002	250	250	
10	AV040	Av Via de la Plata	Baixa	7	7	1	AV040-A002	250	250	

	Codi UG	Nom UG	Prioritat actuació	Posicions totals	Arbres totals	Arbres a substituir	codis arbres a substituir	Preu unitari substitució (IVA inclòs) **	Preu total (IVA inclòs)	Observacions*
11	AV041	Av de la Mediterrània	Baixa	1	1	1	AV041-001	250	250	
12	AV042	Av de la Mediterrània	Mitjana	32	23	9	AV042-A015,A018, A020 i del A027 al A032	250	2.250	
13	AV050	C de Menorca	Baixa	4	3	1	AV050-A004	250	335	Es recomana ampliar l'escocell existent
14	AV051	C de Menorca	Baixa	22	21	2	AV051-A004, AV051-A022	500	670	Es recomana ampliar escocells existents

*Incloure totes aquelles actuacions o feines auxiliars complementaries a la substitució de l'arbrat

****Preu unitari de substitució**

Pel preu unitari de cada arbre només es considera la plantació sobre un escocell existent, fins a un màxim de 500 €/unitat IVA inclòs. No s'inclou en el preu l'obertura d'un nou escocell, ni tampoc les feines d'obra civil associades a l'operació de plantació abans descrita, tal com podrien ser la reparació de voreres, la pavimentació o el desviament de serveis existents.

Les feines incloses són les següents:

- Tala controlada amb cistella deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega a camió i transport de la brossa a planta compostatge
- Trituració de soca soterrada amb tractor amb braç triturador de soques
- Subministrament d'arbre de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra
- Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, fins a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans mecànics, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
- Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, mínim de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
- Aireació mitjançant tub corrugat drenant de 7 cm de diàmetre amb dues sortides per sobre de la cota de plantació

Per últim cal remarcar que per garantir la supervivència de l'arbre plantat l'Ajuntament hauria de garantir el reg al menys al llarg de dos anys, i per evitar problemes estructurals futurs cal aplicar poda de formació.

2) SUBSTITUCIÓ D'ARBUSTIVA DE RETALL

Es proposa la substitució d'arbustiva que se li aplica retall de manera recurrent per evitar el seu creixement excessiu, ja sigui a tanques lineals o bé a arbustos individuals. Habitualment es troben plantats a espais verds de diferents mides, i acostumen a tenir en comú la tria incorrecta de la espècie per a la funció que se li demana, i en conseqüència cal controlar permanentment el seu volum perquè compleixi amb la seva funció i evitar molèsties, conflictes o interaccions.

Mitjançant aquesta actuació s'espera poder reduir la càrrega de gestió que suposa el retall o contenció reiterada dels arbustos, que a més a més suposa una disminució dels seus valors ambientals i de la seva salut. Al seu lloc es posarà un arbust que pugui complir amb la funció prevista (separació d'espais, barrera visual, element simbòlic, etc.) sense necessitar d'alterar la seva estructura constantment, i estigui millor adaptat a l'espai existent.

Seguit es mostra la taula amb les unitats de gestió (UG) a les quals es planteja aquesta actuació.

Taula resum d'actuacions

	Codi UG	Nom UG	Prioritat actuació	Nº arbustos a substituir	Codi o descripció	Metres tanca retall a substituir	Codi o descripció	Preu unitari substitució (IVA inclòs) **	Preu total (IVA inclòs)	Observacions*
1	EV002	C_Porto1	Mitja	10	Arbustos puntuals en jardins veïnals	-	-	850	850	Substituir els que estan en mal estat.
2	EV006	CEIP Las Seguidillas	Alta	15	-	-	-	1275	1275	
3	EV007	IES Federica Montseny	Alta	20	-	-	-	1700	1700	
4	EV008	Llar d'Infants La Llabor	Alta	10	-	-	-	850	850	
5	EV010	CEIP La Sardana	Mitja	5	-	-	-	425	425	
6	EV040	C_Algarve_1	Alta	11	-	-	-	935	935	
7	EV065	Pl. de la Sardana	Mitja-Alta	30	-	-	-	2550	2550	
8	EV073	Av_Mediterrania	Mitja-Alta	30	-	-	-	2550	2550	
9	EV074	Av_Eivissa	Mitja-Alta	75	-	-	-	6375	6375	
10	EV081	Av_Costa Brava amb C_Tibidabo	Alta	100	-	-	-	8500	8500	
11	EV083	Parroquia de la Mercè	Baixa	15	-	-	-	1275	1275	
12	EV087	Av_Burgos amb Av_Mediterrania	Mitja-Alta	75	-	-	-	6375	6375	
13	EV092	Jardineres C_Zaragoza	Alta	2	-	-	-	170	170	
14	EV093	Polícia de Badia	Mitja	25	-	-	-	2125	2125	
15	EV107	C_Zaragoza 2	Alta	10	-	-	-	850	850	
					-				36.805 €	

*Incloure totes aquelles actuacions o feines auxiliars complementaries a la substitució de l'arbustiva

****Preu unitari de substitució**

Pel preu unitari de substitució de l'arbust, ja sigui individual o en tanca lineal, es considera la plantació a la mateixa ubicació fins a un màxim de 85 €/unitat IVA inclòs per arbustos individuals, o de 130 €/m IVA inclòs pel cas de tanques lineal: (comptant que hi ha 2 plantes per cada metre lineal). Com en el cas anterior de substitució de l'arbrat, no es considera noves ubicacions ni feines d'obra civil associades.

Les feines incloses són les següents:

- Tala d'arbust, i extracció de soca amb medis manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
- Subministrament d'arbust en contenidor de 10 litres (cas d'arbustos individuals) o en contenidor de 5 litres (cas de tanques lineals d'arbustos)
- Plantació d'arbust en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x45 cm amb mitjans manuals, reblert del amb substitució parcial del 50% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Per últim cal remarcar que per garantir la supervivència de l'arbustiva plantada l'Ajuntament hauria de garantir el reg al menys al llarg de dos anys.

3) MILLORES DE PARTERRES

Es proposa realitzar actuacions per a la millora de parterres existents que suposin una disminució de les càrregues de treball de manteniment ordinari i una millora en el seu aspecte i funcionalitat.

Mitjançant aquestes actuacions s'espera reduir les tasques de manteniment en parterres i la seva periodicitat. Per això es planteja la instal·lació de diferents elements que ajuden a millorar l'aspecte del parterre i redueixen les operacions més habituals com ara el desherbat, el llaurat o la neteja d'elements arrossegats.

Seguit es mostra la taula amb les unitats de gestió (UG) a les quals es planteja aquesta actuació.

Taula resum d'actuacions

	Codi UG	Nom UG	Prioritat actuació	Codi element o descripció	Superfície actuació (m2)	Tasques a realitzar (E, M, R, P, C) ***	Preu unitari actuació (IVA inclòs) **	Preu total (IVA inclòs)	Observacions*
1	EV003	Av de la Via de la Plata	Baixa		38	E,M,R,P,C	2.090	2.090	
2	EV011	C_Santander	Mitja		91	E,M	2.502,5	2.502,5	
3	EV018	Avinguda Cantàbric vialitat	Mitja		342	E,M,R,P,C	18.810	18.810	
4	EV020	Casal de joves	Alta		23	E,M,R,P,C	1.265	1.265	
5	EV023	Auditori Municipal	Baixa		152	E,M,R,P,C	8.360	8.360	
6	EV024	C_Porto_vial	Baixa		77	E,M	2.117,5	2.117,5	
7	EV029	C_Algarve_vial	Alta		75	E,M,R,P,C	2.062,5	2.062,5	
8	EV030	C_Algarve 1	Baixa		162	E,M	2.227,5	2.227,5	
9	EV040	Cap Badia del Vallès	Alta		104	E,M,R,P,C	5.720	5.720	
10	EV047	Av Burgos	Mitja		370	E,M,R,P,C	13.227,5	13.227,5	Només es millora la meitat dels parterres. La resta es troben en bon estat
11	EV049	IES Badia del Vallès	Alta		74	E,M,R,P,C	4.070	4.070	Parterre de l'accés a l'institut.
12	EV050	Servei d'ocupació municipal	Baixa		250	E,M	6.875	6.875	
13	EV055	C_de la Bètica	Alta		56	E,M	1.540	1.540	
14	EV061	Av Mediterrània 2	Mitja-Alta		170	E,M,R,P,C	9.350	9.350	
	EV066	Aparcament Moreres 2	Baixa		579	E,M,P	7.961,25	7.961,25	
15	EV068	Av_Mediterrània 3	Mitja		116	E,M	3.190	3.190	
16	EV070	Aparcament Moreres 1	Alta		98 74,5	E,M E,M,R,P,C	2.695 4.097,5	2.695 4.097,5	
17	EV072	Av_Mediterrània 2	Alta		193	E,M,R,P,C	10.615	10.615	
18	EV073	Av_Mediterrània	Mitja-Alta		250	E,M,R,C,P	13.750	13.750	
19	EV083	Parroquia de la Mercè	Baixa		240	E,M	6.600	6.600	
20	EV084	Mercat municipal	Mitja		82	E,M,R,P,C	4.510	4.510	

21	EV089	Aparcament Av_Burgos	Mitja-Alta		380	E,M	10.450	10.450	
	EV078	Aparcament Parc illes Balears	Aparcament Parc illes Balears		30	E,M,P	825	825	
	EV094	Accés aparcament	Accés aparcament		71	E,M	1.952,5	1.952,5	
22	EV095	Aparcament centre	Mitja		669	E,M,R,P,C	18.397,5	18.397,5	
23	EV100	Parterres C_Oviedo	Mitja		224	E,M,R,P,C	12.320	12.320	
24	EV108	Av_Santander	Alta		485	E,M	13.337,5	13.337,5	
25	EV109	Aparcament C_Santander	Baixa		135	E,M	3.712,5	3.712,5	
								200.310 €	

*Incloure totes aquelles actuacions o feines auxiliars complementaries a la millora del parterre

*** E= Encoixinat, M= Malla antiherbes, R= Reg, P= reforç Plantació, C= element Contenció

**Preu unitari d'actuació

El preu a utilitzar vindrà en funció de les operacions que calgui realitzar sobre el parterre. Agafant de base les 5 operacions de millora (instal·lació de malla, encoixinat, reg, element de contenció i reforç de la plantació) es plantegen dos opcions:

- Preu màxim per a 1,2 o 3 operacions de millora: 27,5 €/m² IVA inclòs
- Preu màxim per a 4 o 5 operacions de millora: 55 €/m² IVA inclòs

Com als casos anteriors, l'actuació es planteja sobre un element existent i delimitat, per tant no contempla la creació d'un nou parterre o les modificacions de superfície; tampoc es consideren les feines d'obra civil associades. En aquest sentit remarcar que referit a la xarxa de reg no s'inclou realitzar l'escomesa, ni l'arqueta, ni els elements que hi puguin anar a la mateixa (filtres, controladors, vàlvules, etc.).

Les feines incloses són les següents:

- Instal·lació de malla antiherbes (mínim 100 mm/s de permeabilitat i 110 g/m² de massa superficial) amb funció antiherbes, permeable a l'aire i als nutrients, inclou les piquetes d'ancoratge d'acer per a la subjecció de la malla.
- Subministrament, estesa i anivellament de capa uniforme de encoixinat de 10 cm de gruix, de material vegetal inert (escorça de pi, triturat de poda, astella, etc.) o petri (grava, triturat petri, etc.)
- Instal·lació de tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat i us alimentari, de 16mm de diàmetre, amb goters de 2,3 l/h termosoldats autocompensats. Línies separades cada 50cm, col·locades seguint les corbes de nivell i degudament relligades amb tubs travessers cada 10-15m, incloent els ancoratges i peces complementàries.
- Reforç de la plantació existent fins assolir una densitat màxima de 4 plantes/m². S'inclouen el subministrament de planta en contenidor de 3 litres, i la plantació de la mateixa amb mitjans manuals mitjançant un clot de 30x30x30 cm i reblint el clot amb la terra de la excavació barrejada en un 30% amb terra de jardineria.
- Instal·lació d'element de contenció al límit del parterre per evitar l'arrossegament de material. L'element serà preferentment amb tauló de fusta tractat i ancorat

amb piqueta d'acer o base de formigó, i es situarà al límit que pugui produir-se arrossegament de material fora del parterre.

Per últim cal remarcar que per garantir la supervivència de l'arbustiva plantada l'Ajuntament hauria de garantir el reg al menys al llarg de dos anys, i per garantir el bon funcionament de la xarxa de reg cal realitzar comprovacions periòdiques.

4) SUBSTITUCIÓ DE GESPEES O PRATS REGATS

Es proposa la substitució de gespes o prats regats situats en elements que tinguin petites dimensions, que siguin de difícil accés o que realitzar el manteniment sigui complicat. Un exemple podrien ser alguns elements de vialitat com ara mitjanes o rotondes. La gespa o el prat regat es substituiria per masses d'arbustives o entapissants, que poden anar combinades amb zones cobertes d'encoixinat sense plantes.

Mitjançant aquestes actuacions s'espera reduir les tasques de manteniment d'aquests espais, mantenint la seva funcionalitat i reduint el consum d'aigua.

Seguit es mostra la taula amb les unitats de gestió (UG) a les quals es planteja aquesta actuació.

Taula resum d'actuacions

	Codi UG	Nom UG	Prioritat actuació	Codi element o descripció	Superfície actuació (m2)	Preu unitari substitució (IVA inclòs) **	Preu total (IVA inclòs)	Observacions*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

*Incloure totes aquelles actuacions o feines auxiliars complementaries a la substitució de gespes o prats regats

*** E= Encoixinat, M= Malla antiherbes, R= Reg, P= Reforç Plantació, C= Element Contenció

**Preu unitari de substitució

Pel preu unitari de substitució es considera la eliminació de la gespa o prat regat d'una ubicació i la substitució per arbustiva o entapissant a la mateixa ubicació fins a un màxim de 65 €/m² IVA inclòs. No es contempla la creació de noves superfícies ni la modificació de les ja existents, així com tampoc les feines d'obra civil associades. En aquest sentit remarcar que referit a la xarxa de reg no s'inclou realitzar l'escomesa, ni l'arqueta, ni els elements que hi puguin anar a la mateixa (filtres, controladors, vàlvules, etc.).

Les feines incloses són les següents:

- Rebaix de 10 cm del terreny existent per a eliminar la planta existent i el seu sistema radicular
- Retirada del sistema de reg existent per aspersió/difusió
- Aportació, estesa i anivellament de terra vegetal de jardineria per aconseguir un perfil del terreny acabat i preparat per a la plantació
- Instal·lació de malla antiherbes (mínim 100 mm/s de permeabilitat i 110 g/m² de massa superficial) amb funció antiherbes, permeable a l'aire i als nutrients, inclou les piquetes d'ancoratge d'acer per a la subjecció de la malla.
- Subministrament, estesa i anivellament de capa uniforme de encoixinat de 10 cm de gruix, de material vegetal inert (escorça de pi, triturat de poda, astella, etc.) o petri (grava, triturat petri, etc.)
- Instal·lació de tub per reg per degoteig de polietilè de baixa densitat i us alimentari, de 16mm de diàmetre, amb goters de 2,3 l/h termosoldats autocompensats. Línies separades cada 50cm, col·locades seguint les corbes de nivell i degudament relligades amb tubs travessers cada 10-15m, incloent els ancoratges i peces complementàries.
- Plantació fins assolir una densitat màxima de 4 plantes/m² en el cas d'arbustiva i de 16 plantes/m² en el cas d'entapissants. S'inclouen el subministrament de planta en contenidor de 2,5 litres (arbustiva) o en alvèol forestal (entapissant), i la plantació de la mateixa amb mitjans manuals mitjançant un clot (30x30x30 cm en el cas de l'arbustiva) i reblint el clot amb la terra de la excavació barrejada en un 30% amb terra de jardineria.

Per últim cal remarcar que per garantir la supervivència de l'arbustiva o l'entapissant plantada l'Ajuntament hauria de garantir el reg al menys al llarg de dos anys, i per garantir el bon funcionament de la xarxa de reg cal realitzar comprovacions periòdiques.



**Diputació
Barcelona**

**Àrea d'Infraestructures
i Territori**

Servei d'Equipaments i Espai Públic

Edifici del Relotge

Comte d'Urgell, 187, 4a

08036 Barcelona Tel. 934 022 122

www.diba.cat/seep

s.equipamentsep@diba.cat